

ご使用の前に

高精度デジタル圧力スイッチ



このたびはSMC高精度デジタル圧力スイッチISE70/ISE71/ISE77Gシリーズをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品の取扱いに関する詳細な資料については、
当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)もしくは、
お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)およびその他の安全法規に加えて、必ず守ってください。

- △ 注意:** 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。
- △ 警告:** 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- △ 危険:** 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないことを示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。)
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

■取扱い者について

- ①この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- ②組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■安全上のご注意

△ 警告	
	■分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと がけ、故障の恐れがあります。
	■仕様範囲を超えて使用しないこと 引け毛もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えると、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
	■可燃性ガス・爆発性ガスの空気混では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
	■静電気の帯電が問題となる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因になります。
	■インターロック回路に使用する場合は ・別系統による(機械部の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの検査を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
	■保守点検をするときは ・供給電力をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。
△ 注意	
	■通電中は端子、コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。
	■保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること 正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。 配管部以外からの漏れが発生した場合、製品自体が破損している場合があります。 漏れがある状態で絶対に液体を印加しないでください。 意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。


■取扱い上のお願い

- ・組み合せる直流電源は、以下のUL認定品をご使用ください。
UL1310に従うクラス2電源ユニット、またはUL1585に従うクラス2トランジスタ電源とする
最大30 Vrms(42.4 Vピーク)以下の回路(クラス2回路)

・製品本体および銘板に「UL」マークのある場合のみ、UL認定品となります。

製品各部の名称


○各部の名称

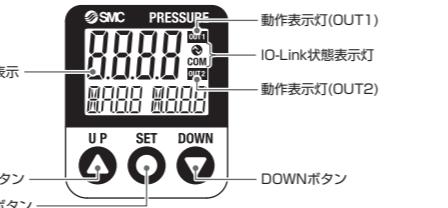


取付け・設置

■配管方法


- 配管仕様 : -O2、-NO2の場合
手締め後、配管部四角面を適正なスパナで締め込んでください。
参考値としては、締付トルク : 8~12 Nmです。
- 配管仕様 : -FO2の場合
手締め後、配管部四角面を適正なスパナで締め込んでください。
参考値としては、締付トルク : 4~5 Nmです。

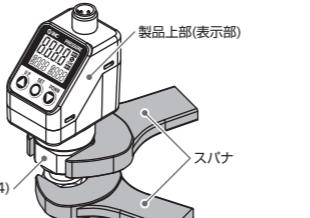

ねじ締め込みの際には、製品本体をスパナで固定しないでください。

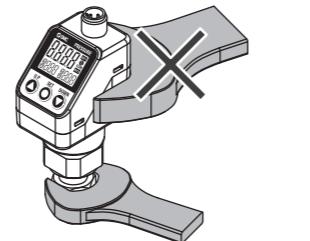

- ・製品上部(表示部)は、336° 回転可能です。
過大な力で無理に回転させようすると、ストップが破損する場合がありますのでご注意ください。

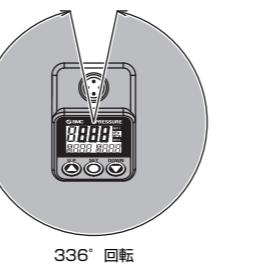

■配線方法

- 接続作業は電源を切断した状態で行ってください。
●配線は単独の配線経路をご使用ください。
動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤作動の原因となります。
- 市販のスイッチング電源を使用する場合は、必ずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。

○コネクタの使用方法

- 本体側コネクタのキーとケーブル側コネクタのキー溝の向きを合わせ、垂直に挿入し、ケーブル側コネクタのローレット部を回します。
- ケーブル側コネクタは、以下のM12コネクタ付リード線のコネクタ部に適合するコネクタを選定ください。

M12コネクタ部(Port Class A)

番号	名称	リード線色	機能
1	L+	茶	DC18~30 V
2	DO	白	スイッチ出力2
3	L-	青	0 V
4	C/Q	黒	通信データ(IO-Link)/スイッチ出力1(SIO)

■取扱い上のお願い

- ・組み合せる直流電源は、以下のUL認定品をご使用ください。
UL1310に従うクラス2電源ユニット、またはUL1585に従うクラス2トランジスタ電源とする
最大30 Vrms(42.4 Vピーク)以下の回路(クラス2回路)

・製品本体および銘板に「UL」マークのある場合のみ、UL認定品となります。

設定の概要[測定モード]

電源を投入

電源投入後約3秒間は、製品の識別コードが表示され、その後測定モードへ移行します。
※：電源投入後、約0.2秒までにスイッチ動作は開始します。

[測定モード]
電源投入後、圧力を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。
目的に応じて設定の変更やその他の機能を設定するモードに移行することができる基本モードです。

測定モード画面について

現在圧力値(メイン画面)
表示項目(サブ画面(左))
設定値またはピーク値/ボトム値(サブ画面(右))

サブ画面の表示内容について
測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押すと、サブ画面の表示内容を切換えることができます。

■[F 0] 表示単位・スイッチ出力仕様切換・診断情報選択機能について

項目	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスマード
出力反転	正転出力
圧力の設定	ISE70 : 0.500 MPa/ISE71 : 0.800 MPa/ ISE77G : 5.00 MPa
応差	ISE70 : 0.050 MPa/ISE71 : 0.080 MPa/ ISE77G : 0.50 MPa
ディレー時間	0.00 sec.
表示色	OUT ON時: 緑/OUT OFF時: 赤 (OUT1に連動)

■[F 1] OUT1の設定項目について

項目	工場出荷時の設定
F 1 OUT1 設定	表示単位: ヒステリシスマード
F 1 OUT1 正転出力	ON
F 1 OUT1 圧力	0.500 MPa
F 1 OUT1 応差	0.050 MPa
F 1 OUT1 ディレーリング	0.00 sec.
F 1 OUT1 表示色	緑

■[F 2] OUT2の設定項目について


項目	工場出荷時の設定
F 2 OUT2 設定	表示単位: ヒステリシスマード
F 2 OUT2 正転出力	ON
F 2 OUT2 圧力	0.800 MPa
F 2 OUT2 応差	0.080 MPa
F 2 OUT2 ディレーリング	0.00 sec.
F 2 OUT2 表示色	赤

設定を変更してご使用の場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)より詳細な資料を入手いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

ファンクション選択モード

■ファンクション選択モードとは

測定モードにてSETボタンを3秒以上5秒未満押すと[F 0]が表示されます。
この[F 0]を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。
ファンクション選択モードにてSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。
※：品番によって、対応しない機能もあります。
対応しない機能や他の機能により選択が不可能な項目は、サブ画面(右)に「-」が表示されます。

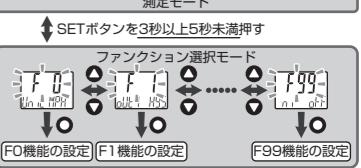

■[F 1] OUT1の設定項目について

項目	工場出荷時の設定
F 1 OUT1 設定	表示単位: ヒステリシスマード
F 1 OUT1 正転出力	ON
F 1 OUT1 圧力	0.500 MPa
F 1 OUT1 応差	0.050 MPa
F 1 OUT1 ディレーリング	0.00 sec.
F 1 OUT1 表示色	緑

■[F 2] OUT2の設定項目について

項目	工場出荷時の設定
F 2 OUT2 設定	表示単位: ヒステリシスマード
F 2 OUT2 正転出力	ON
F 2 OUT2 圧力	0.800 MPa
F 2 OUT2 応差	0.080 MPa
F 2 OUT2 ディレーリング	0.00 sec.
F 2 OUT2 表示色	赤

設定を変更してご使用の場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)より詳細な資料を入手いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

その他の設定

○ピーク値/ボトム値表示機能

電源投入状態での最高(最低)圧力を検知して更新しています。
測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押してサブ画面に表示することができます。

○スナップショット機能

現在の圧力値をスイッチ出力ON/OFF点に設定することができます。
設定値と応差を設定する際、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上長押しするとサブ画面(右)の設定値が「-」と表示され、自動的に現在の圧力値に応じた値となります。

○ゼロクリア機能

測定モードにてUPとDOWNボタンを同時に1秒以上押し続けると、メイン画面が「-」と表示され、表示値がゼロにリセットされます。自動的に測定モードに戻ります。

○キーロック機能

上記設定を行う場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smeworld.com>)より詳細な資料を入手いただく、もしくは