



# 取扱説明書

製品名称

*CC-Link* 直接入力タイプ  
ステップモータコントローラ  
(サーボDC24V)

インクリメンタル/バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応

型式 / シリーズ / 品番

JXCM1



SMC株式会社

# 目次

1. 安全上のご注意 .....	6
2. 製品概要 .....	8
2. 1 製品特長 .....	8
2. 2 製品構成 .....	9
2. 3 型式表示方法 .....	10
2. 4 オプション .....	11
(1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 .....	11
[1] アクチュエータケーブル .....	11
[2] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応) .....	12
(2) インクリメンタルエンコーダ対応 .....	13
[1] アクチュエータケーブル[5m 以下] .....	13
[2] アクチュエータケーブル[8~20m] .....	13
[3] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[5m 以下] .....	14
[4] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[8~20m] .....	14
(3) 通信プラグコネクタ .....	15
(4) コントローラ設定用通信ケーブル .....	15
(5) 電源プラグ .....	16
(6) ティーチングボックス .....	17
2. 5 手順(電動アクチュエータを動作させるまで) .....	18
(1) 梱包内容の確認 .....	18
(2) コントローラの取付け .....	18
(3) コントローラ設定 .....	18
(4) PLC の設定 .....	18
(5) コントローラ配線、接続 .....	18
(6) 電源 ON アラームの確認 .....	19
(7) パラメータの設定 .....	19
(8) データの設定 .....	20
(9) 試運転 .....	20
3. 製品仕様 .....	21
3. 1 仕様 .....	21
(1) 基本仕様 .....	21
(2) CC-Link 仕様 .....	22
3. 2 各部詳細 .....	23
3. 3 外形寸法図 .....	24
(1) ねじ取付け (JXCM17□-□) .....	24
(2) DIN レール取付け (JXCM18□-□) .....	24
3. 4 取付け .....	25
(1) 取付方法 .....	25

(2) アース線の取付け .....	25
(4) プラス接地の設備での使用時の注意事項 .....	26
(3) 取付位置 .....	27
(4) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータ設置の注意事項 .....	28
<b>4. 初期設定方法 .....</b>	<b>29</b>
4. 1 スイッチ (STATION NO.、B RATE) の設定 .....	29
4. 2 パラメータの設定 .....	30
4. 3 PLC の設定 .....	31
<b>5. 外部接続図 .....</b>	<b>32</b>
5. 1 PWR:電源コネクタ .....	32
5. 2 MOT:モータ動力コネクタ、ENC:エンコーダコネクタ .....	32
5. 3 SI:シリアル I/O コネクタ .....	32
(1) ティーチングボックス接続の場合 .....	32
(2) パソコン接続の場合 .....	33
5. 4 CC-Link 通信コネクタ .....	33
<b>6. 電源プラグ詳細 .....</b>	<b>34</b>
6. 1 電源プラグ仕様 .....	34
6. 2 電線仕様 .....	34
6. 3 電源プラグの配線 .....	35
(1) 電源部の配線(C24V,M24V,0V) .....	35
(2) 停止スイッチの配線(EMG) .....	35
(3) ロック強制解除スイッチの配線(LK RLS) .....	35
6. 4 停止回路の配線 .....	36
(1) 停止(推奨回路例) .....	36
(2) 停止(リレー接点①) .....	37
(3) モータ動力電源の遮断(リレー接点②) .....	38
<b>7. 通信プラグコネクタ詳細 .....</b>	<b>39</b>
7. 1 通信プラグコネクタ仕様 .....	39
7. 2 電線仕様 .....	40
7. 3 通信プラグコネクタの配線 .....	40
<b>8. LED 表示詳細 .....</b>	<b>41</b>
8. 1 LED 表示内容 .....	41
8. 2 コントローラ状態と LED 表示内容 .....	41
<b>9. モード .....</b>	<b>42</b>
9. 1 概要 .....	42
9. 2 ステップ No.指示運転機能 .....	43

9. 3 電動アクチュエータのモニタ機能.....	43
9. 4 数値指示運転機能.....	44
9. 5 データ編集機能.....	45
<b>10. メモリマップ詳細.....</b>	<b>46</b>
10. 1 リモート I/O (Rx および Ry).....	46
10. 2 リモートレジスタ (RW <sub>r</sub> および RW <sub>w</sub> ).....	52
10. 3 データ編集機能.....	63
<b>11. 設定データ入力.....</b>	<b>67</b>
11. 1 ステップデータ.....	67
11. 2 基本パラメータ.....	70
11. 3 原点復帰パラメータ.....	73
11. 4 動作パラメータ.....	74
11. 5 拡張機能.....	75
<b>12. 運転説明.....</b>	<b>76</b>
12. 1 原点復帰.....	76
12. 2 位置決め運転.....	77
12. 3 押当て運転.....	77
(1) 押当て動作が成功した場合.....	77
(2) 押当て動作が失敗した場合 (空振り).....	77
(3) 押当て動作完了後にワークが動いてしまう場合.....	78
12. 4 コントローラの入力信号に対する応答時間について.....	79
12. 5 運転中の中断方法について.....	79
<b>13. 運転例.....</b>	<b>80</b>
13. 1 位置決め運転.....	80
13. 2 押当て運転.....	81
<b>14. バッテリレスアブソエンコーダの電源立ち上げ手順.....</b>	<b>82</b>
14. 1 立ち上げ手順概要 .....	82
14. 2 初めて電源を投入する場合 .....	83
14. 3 電源再投入 .....	84
14. 4 アラーム(グループ E)を電源遮断によりクリアした場合 .....	85
<b>15. 運転指示方法.....</b>	<b>86</b>
15. 1 ステップデータ No. 指示運転機能の運転手順.....	86
(1) 電源投入～原点復帰 .....	86
(2) 位置決め運転 .....	87
(3) 押当て運転 .....	87
(4) 一時停止 (HOLD) .....	88

(5) リセット.....	88
(6) 停止 .....	88
(7) エリア出力.....	89
15. 2 数値指示運転機能の運転手順 .....	90
15. 3 数値指示運転機能の補足説明.....	92
15. 4 データ編集機能の運転手順 .....	93
<b>16. モータ制御に関するアラーム検出 .....</b>	<b>95</b>
16. 1 アラームグループのリモートI/O信号出力.....	95
16. 2 アラーム内容、対策.....	96
<b>17. CC-Link通信に関するアラーム検出.....</b>	<b>103</b>
17. 1 アラーム内容、対策.....	103
<b>18. 配線、ケーブル／共通注意事項 .....</b>	<b>106</b>
<b>19. 電動アクチュエータ／共通注意事項.....</b>	<b>107</b>
19. 1 設計上のご注意 .....	107
19. 2 取付け.....	108
19. 3 使用上のご注意 .....	109
19. 4 使用環境.....	110
19. 5 保守、点検のご注意 .....	111
19. 6 ロック付電動アクチュエータのご注意 .....	111
<b>20. コントローラ及び周辺機器／個別注意事項 .....</b>	<b>112</b>
20. 1 設計上のご注意／選定.....	112
20. 2 取扱い上のご注意 .....	112
20. 3 取付け.....	113
20. 4 配線 .....	114
20. 5 電源 .....	114
20. 6 接地 .....	114
20. 7 保守、点検のご注意 .....	115
20. 8 バッテリレスアブソエンコーダ使用時の個別注意事項 .....	115
<b>21. トラブルシューティング .....</b>	<b>118</b>
<b>22. メモリマップ一覧 .....</b>	<b>123</b>
<b>23. リモートレジスタの取扱いについて .....</b>	<b>127</b>
23. 1 ビットデータ、バイトデータ、ワードデータの関係 .....	127
23. 2 2進数(BIN)/10進数(OCT)/16進数(HEX)の関係 .....	128
23. 3 各データの取扱い .....	129





# JXCM1/コントローラ

## 1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO / IEC)、日本工業規格(JIS)<sup>\*1)</sup> およびその他の安全法規<sup>\*2)</sup>に加えて、必ず守ってください。

\*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power — General rules relating to systems

ISO 4413: Hydraulic fluid power — General rules relating to systems

IEC 60204-1: Safety of machinery — Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218: Manipulating industrial robots—Safety


JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性-機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

\*2) 労働安全衛生法 など

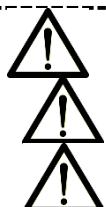

**注意**

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

**警告**

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

**危険**

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



**警告**

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。

このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。

常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。

機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。

2. 製品を取り外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。

3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。

2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娛樂機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。

3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。

4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



# JXCM1/コントローラ

## 1. 安全上のご注意

### ⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

## 保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。  
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

### 『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。<sup>\*)</sup>  
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。  
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

\*3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

### 『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

### ⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。

このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

## 2. 製品概要

### 2. 1 製品特長

コントローラの主な機能を以下に示します。

#### ●CC-Link と接続可能

CC-Link に接続して CC-Link 上から操作、および情報の読み出し、書き込みが可能です。

#### ●電動アクチュエータ制御

サーボ制御により、電動アクチュエータに対して位置決め運転と速度、推力指定運転を行うことができます。

#### ●推力指定運転

電動アクチュエータの把持力や押付力を制御することができます。

#### ●電源分離入力

電源入力は、モータ動力電源と制御電源 2 系統に分離されており、動力電源が OFF している間も制御電源が ON の場合は、エンコーダの位置情報を失うことなく、CC-Link 通信、およびシリアル通信が可能です。

#### ●原点復帰の自動シーケンス機能

CC-Link 上から原点復帰指示の 1 信号で原点復帰可能です。

#### ●アラーム検出機能

異常状態を検出し、CC-Link 通信、およびシリアル通信から異常状態を外部へ出力します。また、アラームはコントローラ内部メモリに履歴を保存します。

#### ●64 パターンの位置決め運転／押当て運転可能

CC-Link 上から DRIVE 信号や INP 信号等の入出力ポートに相当するメモリを操作して、指定した運転パターンに従って電動アクチュエータを制御します。運転パターンは、個別にデータを設定することができます。

#### ●エリア出力機能

電動アクチュエータの位置がステップデータの“エリア 1”、“エリア 2”によって指定される位置範囲内に存在する時、CC-Link 上でコントローラのエリア出力端子に相当するメモリが ON します。

#### ●データ入力手段

CC-Link 通信上からの操作、またはコントローラ設定ソフトをインストールしたパソコンかティーチングボックスとのシリアル通信により、各パラメータの設定や状態のモニタ、テスト運転、アラームリセットを行なうことができます。

#### ●イージーモードとノーマルモード

コントローラ設定ソフトとティーチングボックスには、速度、位置などを設定するだけで簡単に動作させることができるイージーモードと、さらに細かく設定できるノーマルモードが選択できます。

#### ●バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応


バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータを使用時、絶対位置を検出できるため、電源投入時からアクチュエータの位置が把握でき、それにより、原点復帰を行なわずに運転が可能となっています。

## ⚠ 注意

実際に装置を立ち上げる際や故障が生じた時は、本書以外の電動アクチュエータ、ティーチングボックス、コントローラ設定ソフトウェア等の説明書も併せてご確認ください。  
本書は、必要に応じてすぐ再読できる場所に保管してください。

## 2. 2 製品構成

コントローラの製品構成例を以下に示します。

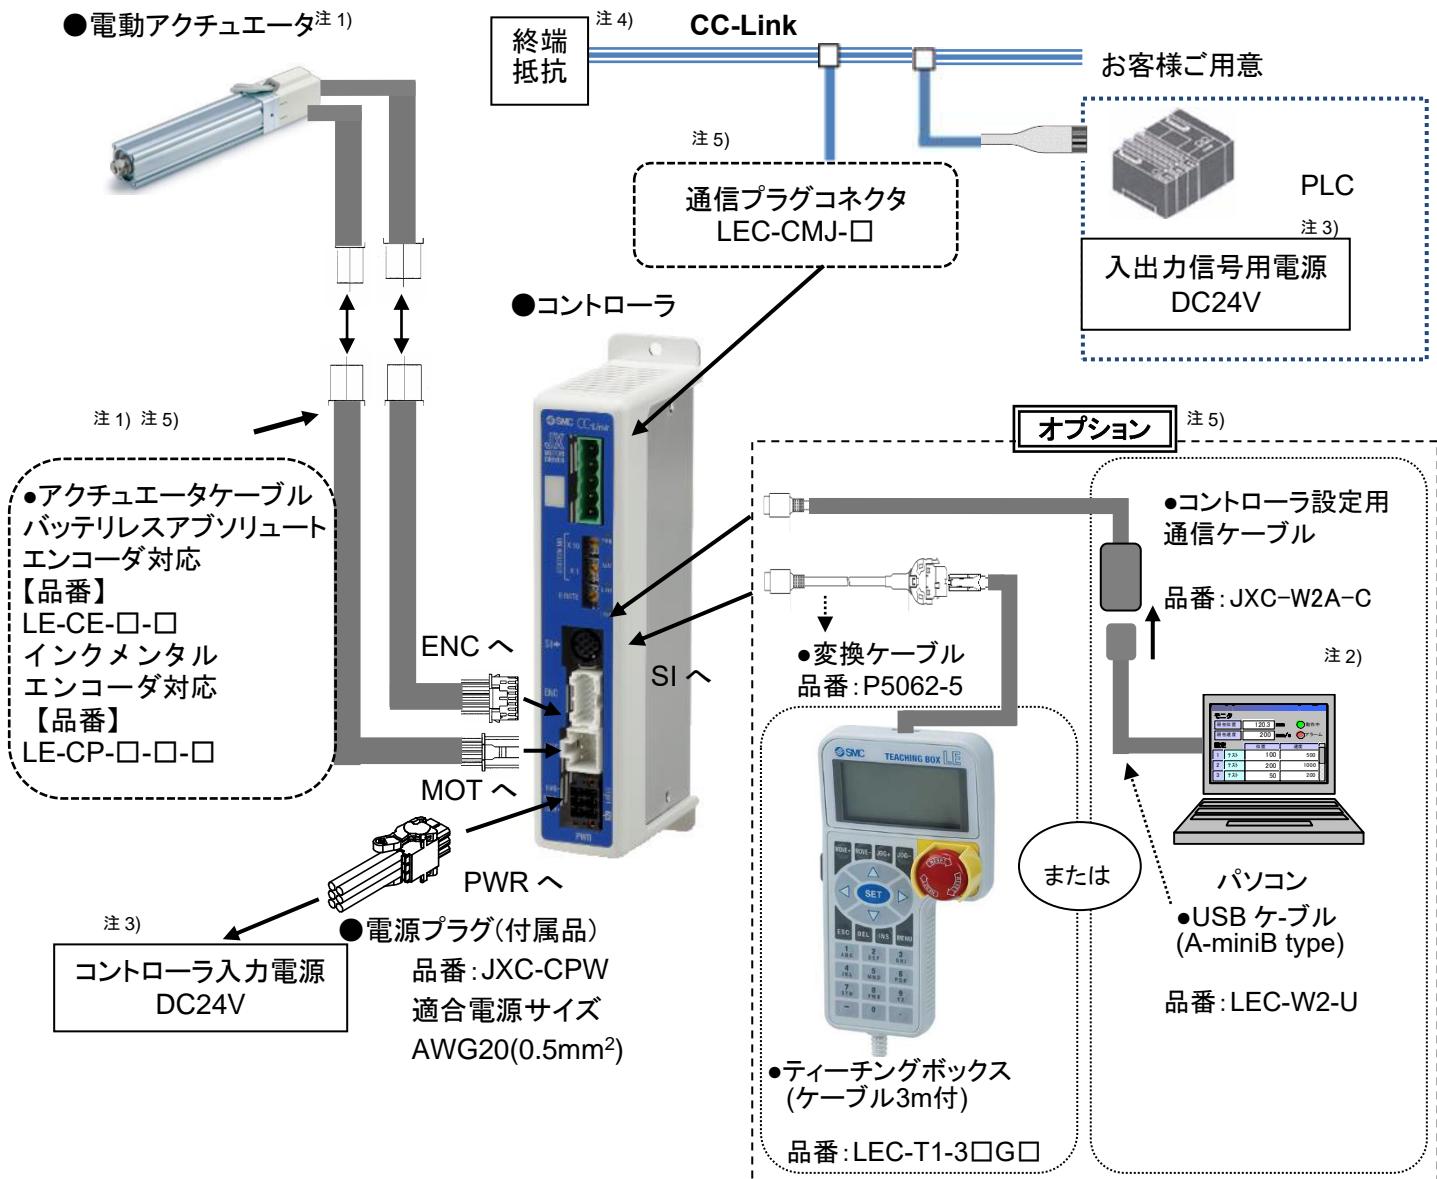

注 1) 電動アクチュエータのセット品番にてご発注いただいた場合のみ同梱されています。

注 2) コントローラ設定ソフトは、最新のバージョンをご使用ください。また、コントローラ設定ソフトは、当社

ホームページよりダウンロード願います。<http://www.smcwORLD.com/>

注 3) コントローラ入力電源 DC24V と入出力信号用電源 DC24V は別々に電源をご用意ください。

注 4) 終端抵抗及びパソコンはお客様にて別途ご用意ください。

注 5) オプション製品です。

### !**警告**

配線方法については、**5. 外部接続図**をご確認ください。


配線、ケーブルを取り扱う際には、**18. 配線、ケーブルのご注意/共通注意事項**をご確認ください。

ティーチングボックス、LAN 機器、LAN ケーブル等はパソコンに直接接続しないでください。

接続した場合、機器やコントローラが破損する場合があります。

## 2.3 型式表示方法

型式表示方法を以下に示します。

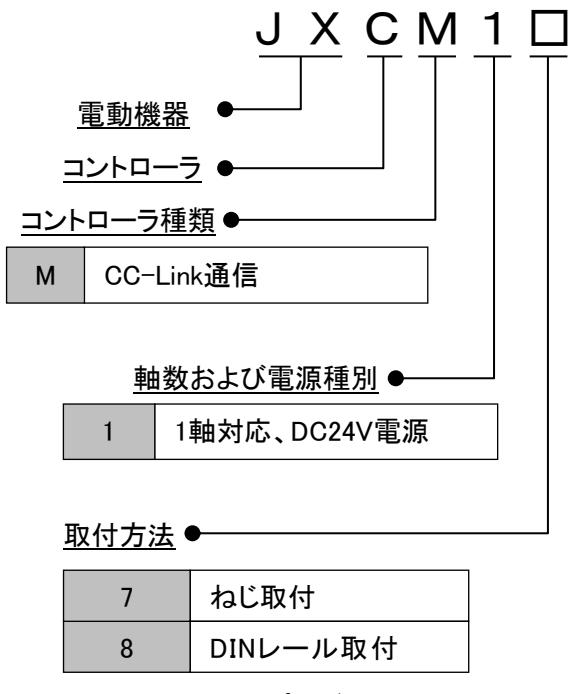

● 電動アクチュエータ型式

ストローク例: LEFS25EB-100B-R3CM1T の場合

「LEFS25EB-100」と記入してください。

揺動角度例: LER50EK-2L-R3CM1T の場合

「LER50EK-2」と記入してください。

(電動アクチュエータ型式の“LE”から“ストローク/揺動角度”まで記入)


BC ブランクコントローラ<sup>注1)</sup>

注 1) ブランクコントローラ仕様(BC)のコントローラは、アクチュエータ固有のデータが書き込まれていない製品です。本製品に使用するにあたり、専用ソフトウェア(ACT Controller2, JXC-BCW)により、組み合わせで使用するアクチュエータ固有のデータを書き込んでいただく必要があります。

### ⚠ 注意

コントローラのみでも、電動アクチュエータ仕様を設定出荷しています。


コントローラと電動アクチュエータの組合せが正しいか必ずご確認ください。

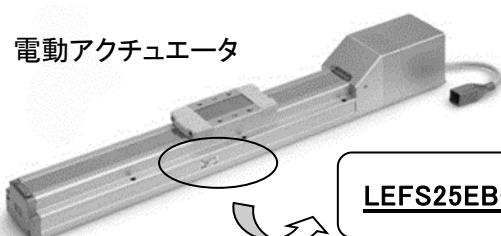


## 2.4 オプション

### (1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応

#### [1] アクチュエータケーブル

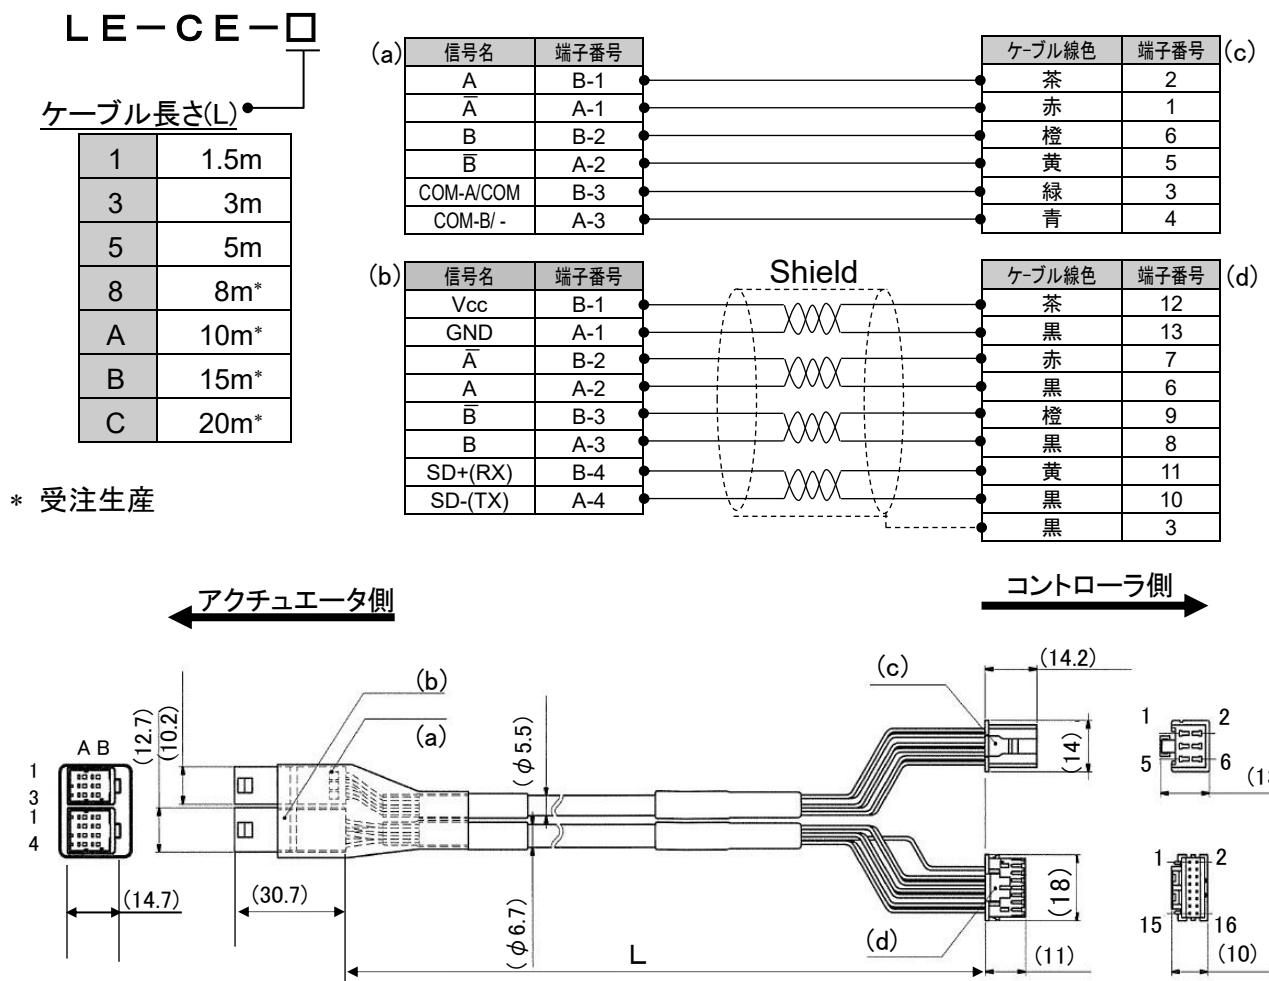


## [2] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)

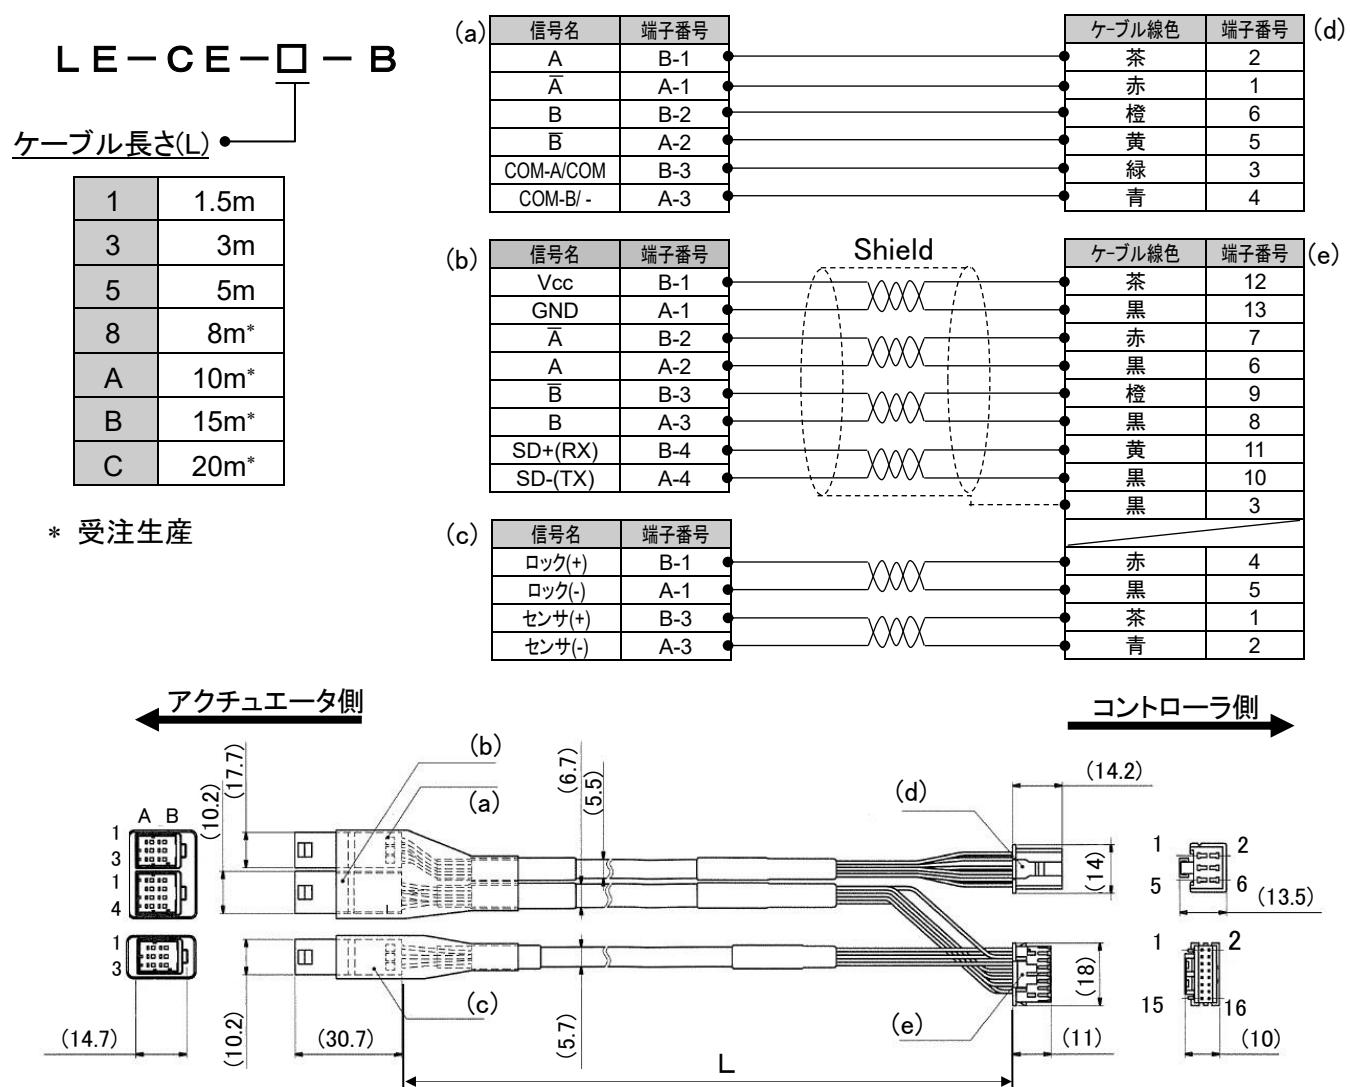


## (2) インクリメンタルエンコーダ対応


### [1] アクチュエータケーブル[5m 以下]

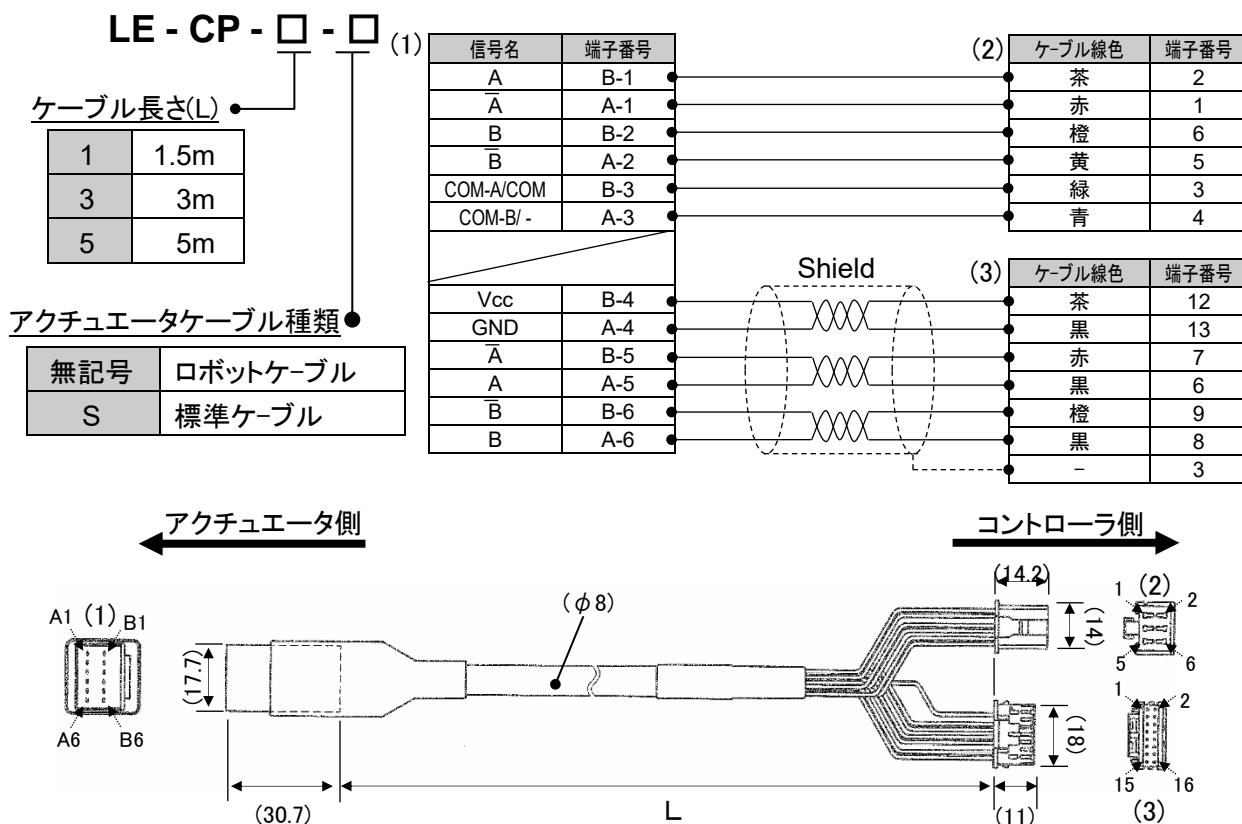


### [2] アクチュエータケーブル[8~20m]

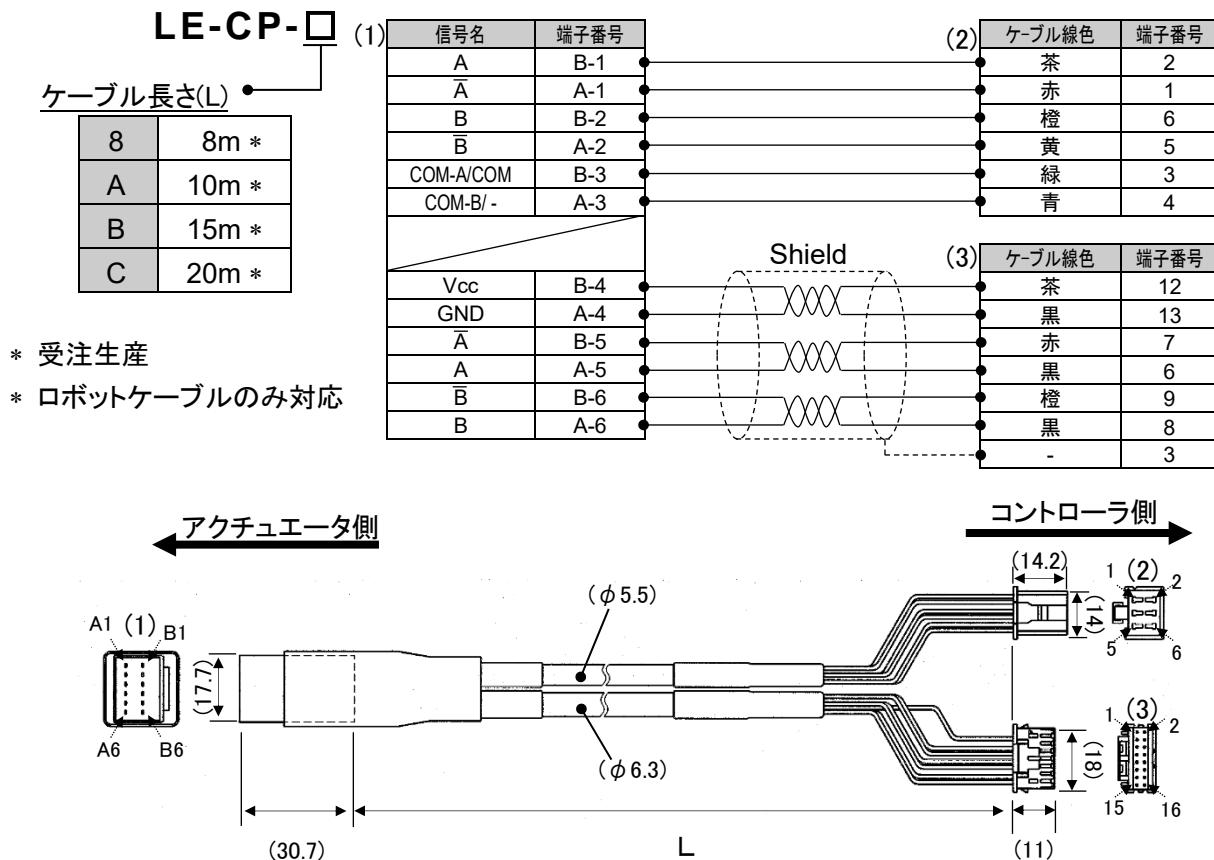


### [3] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[5m 以下]

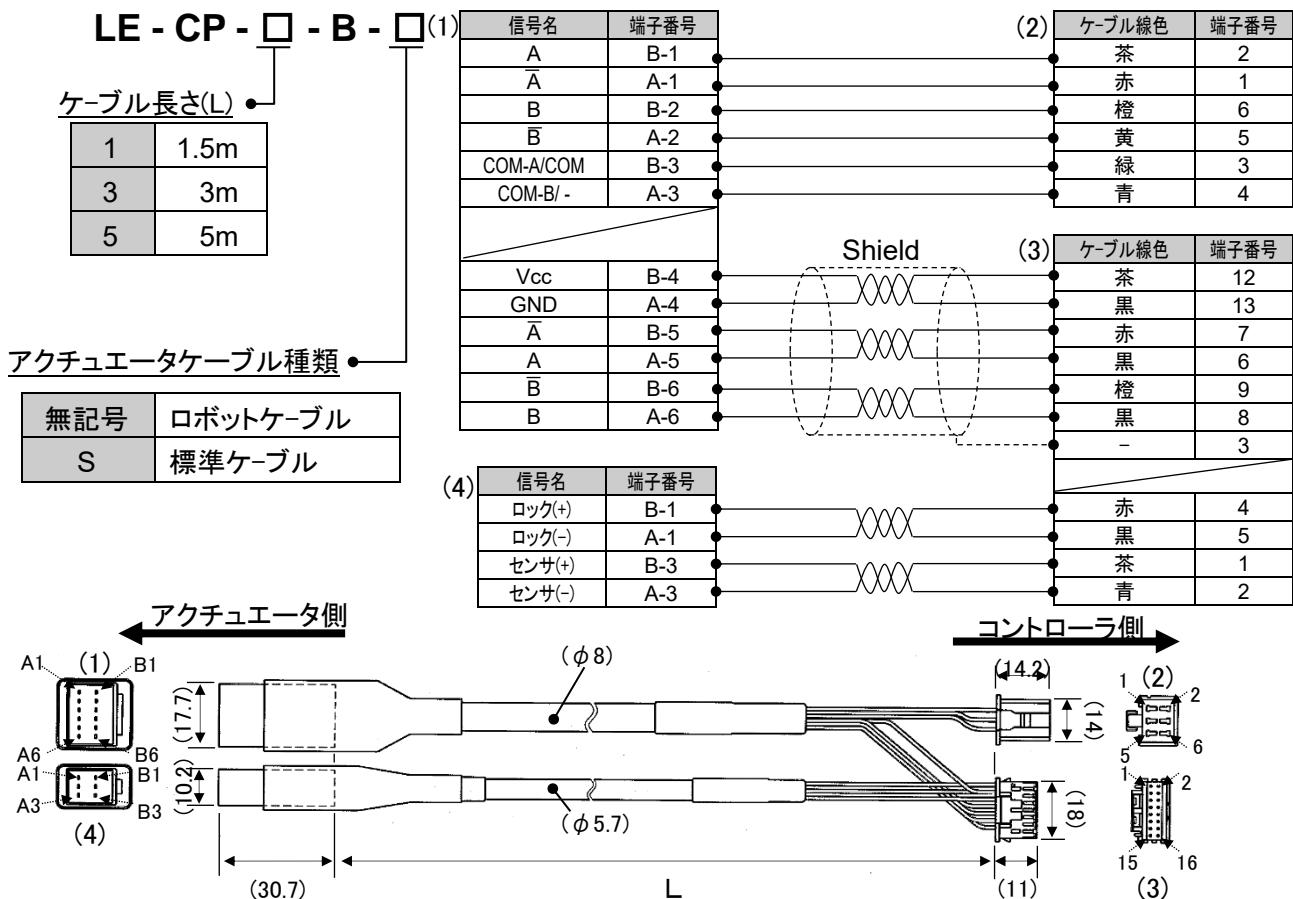


### [4] アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[8~20m]

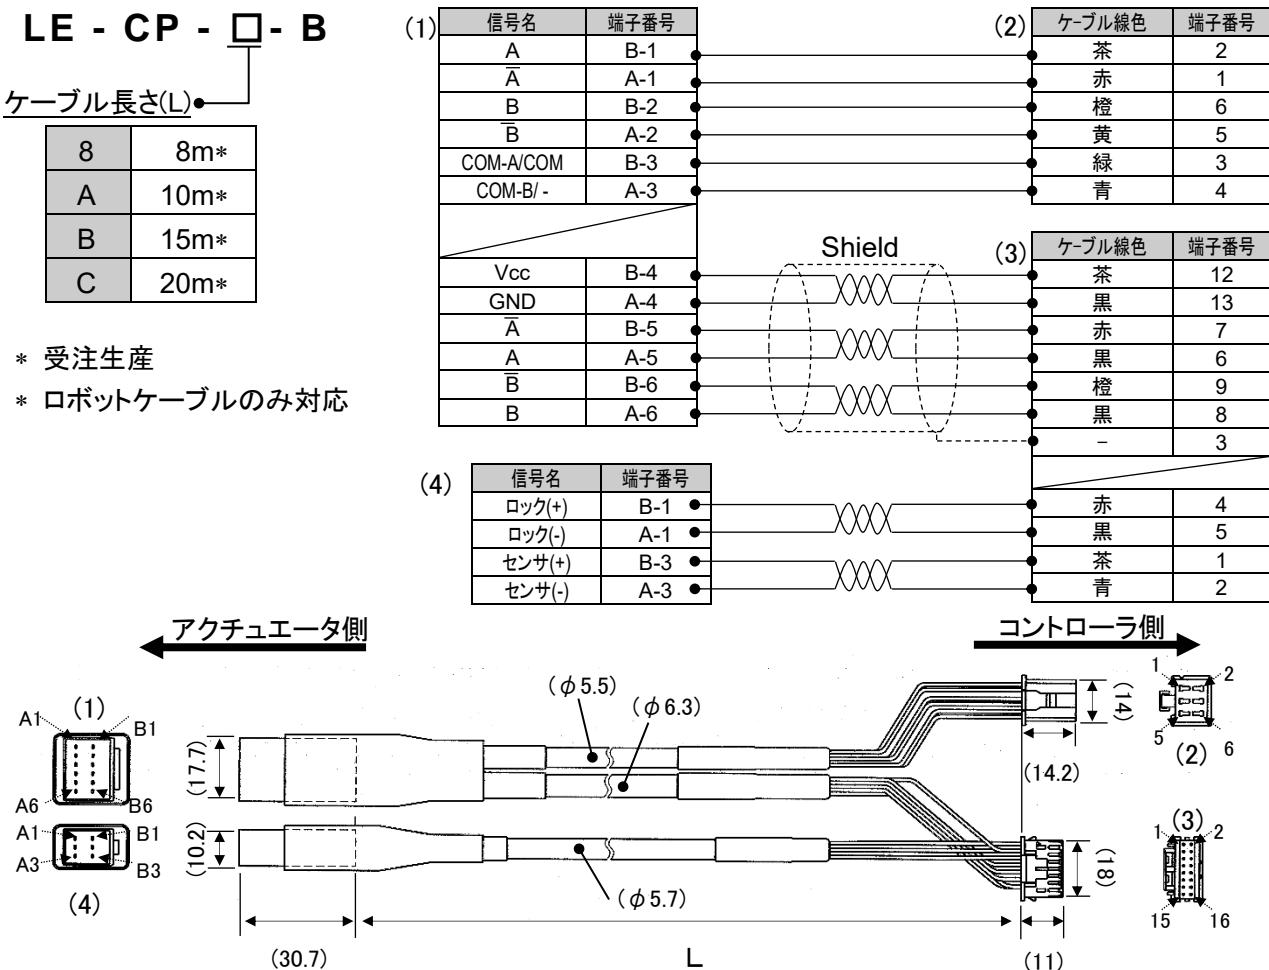

### (3) 通信プラグコネクタ

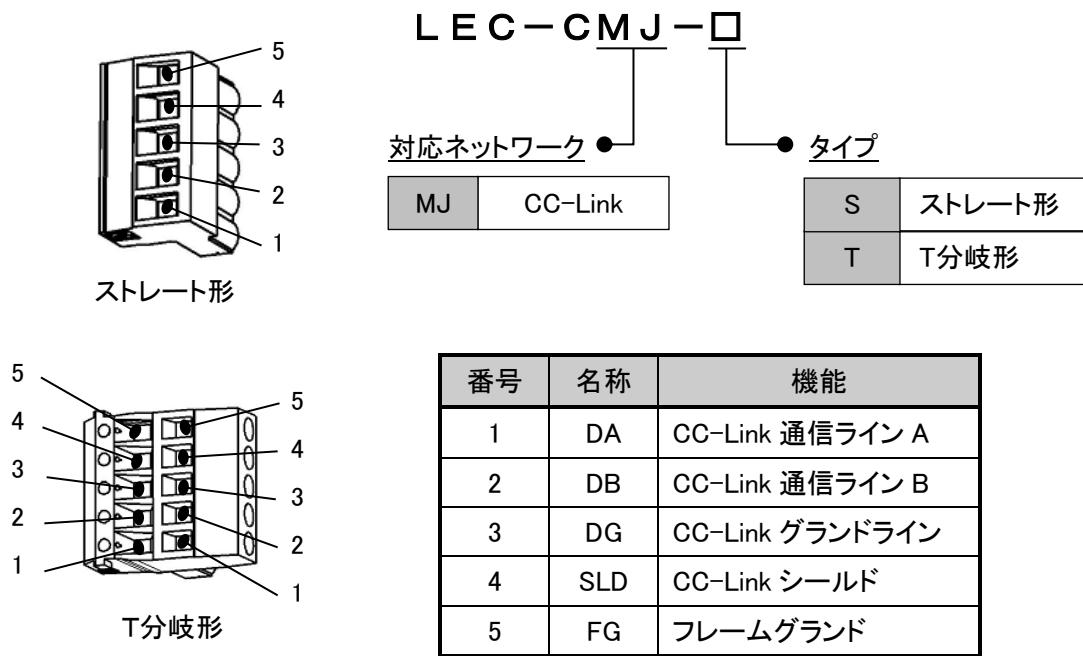

### (4) コントローラ設定用通信ケーブル

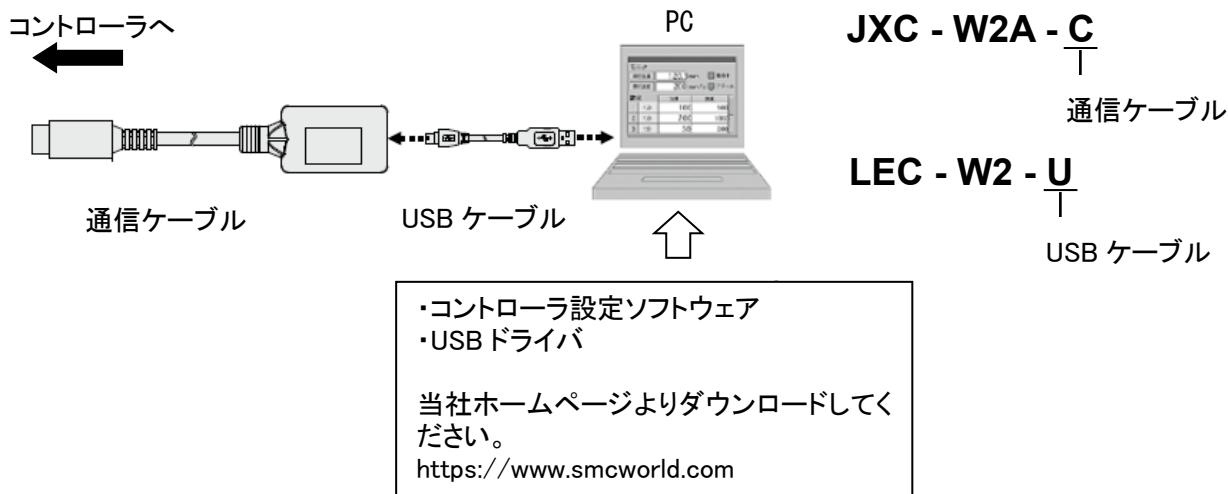

### 動作環境

OS	Windows®7, Windows®8.1, Windows®10, Windows®11
通信インターフェース	USB1.1 または USB2.0 ポート
ディスプレイ	1024 × 768 以上

・ Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows®11 は米国マイクロソフト社の登録商標です。

### ⚠ 注意

USB ドライバ及びコントローラ設定ソフトウェア(ACT Controller)は当社ホームページより入手願います。


コントローラ設定ソフトは、最新のバージョンをご使用ください。

バージョンアップ用ファイルは当社ホームページよりダウンロードしてください。

[http://www.smeworld.com/](https://www.smeworld.com/)

## (5) 電源プラグ

JXC-CPW

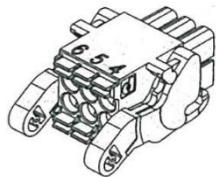

⑥ ⑤ ④  
③ ② ①


① C24V ④ 0V  
② M24V ⑤ N.C.  
③ EMG ⑥ LK RLS

電源プラグ詳細

No.	端子名	機能名	機能説明
1	C24V	制御電源(+)	コントローラに供給する制御電源 (+) 側です。
2	M24V	モータ動力電源 (+)	コントローラに供給するモータ動力電源 (+) 側です。
3	EMG	停止(+)	停止解除(+) 入力です。
4	0V	共通電源(-)	M24V 端子/C24V 端子/EMG 端子 /LK RLS 端子共通(−) です。
5	-	NC	配線不可
6	LK RLS	ロック解除(+)	ロック解除(+) 入力です。

\*フェニックス・コンタクト株式会社製品番:DFMC1,5/3-ST-LR 相当


## (6) ティーチングボックス

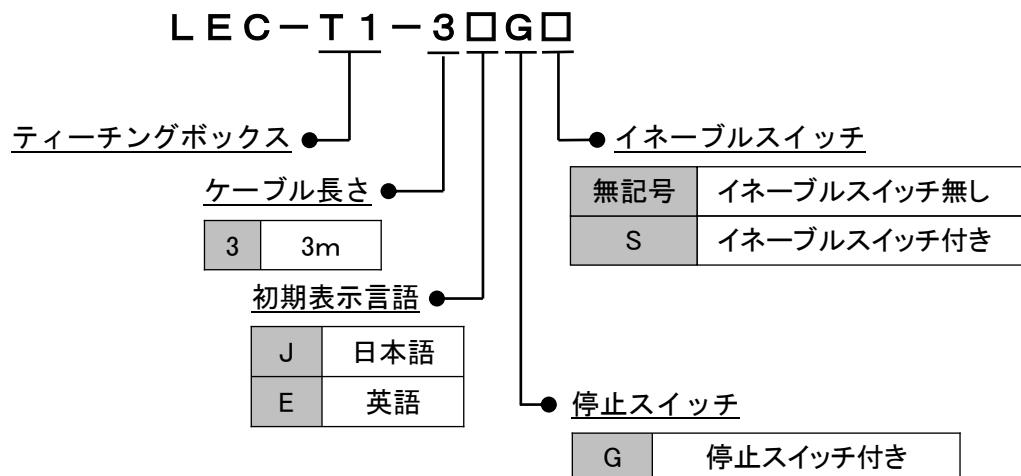


### ティーチングボックス接続時変換ケーブル

P5062-5 (ケーブル長: 0.3m)

※ティーチングボックスとJXCコントローラを接続する時のみ必要。

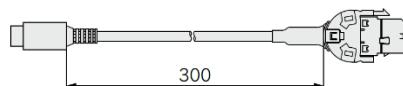

### 外形寸法図

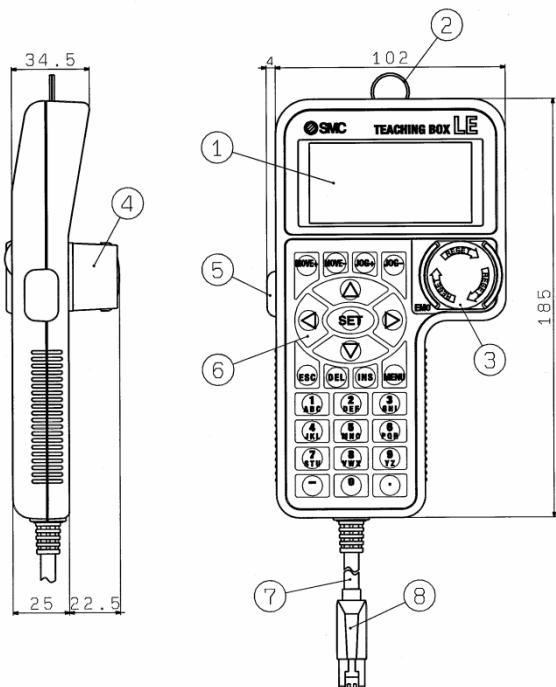

No.	名称	機能
①	LCD	液晶表示画面(バックライト付)
②	リング	ティーチングボックス吊下げ用リング
③	停止スイッチ	スイッチ押込み時、スイッチロックし停止 スイッチロック時、右回転でロック解除
④	停止スイッチ ガード	停止スイッチ用のガード
⑤	イネーブル スイッチ (オプション)	ジョグテスト機能における無意識操作(予期しない動作)防止用のスイッチです。 データ変更などのその他機能には適用しません。
⑥	キースイッチ	各入力用スイッチ
⑦	ケーブル	長さ3m
⑧	接続コネクタ	コントローラのSIIに接続するコネクタ


## 2.5 手順（電動アクチュエータを動作させるまで）

本製品をご使用になる場合は、以下の手順をご確認ください。

### (1) 梱包内容の確認

梱包を開封されたら、貴社が注文されたコントローラであるか銘板の記載内容や付属品の数量等をご確認ください。足りない物や破損している物があるときはお手数ですが販売店までご連絡ください。

品名(型式)	数量
コントローラ(JXCM1□□-□)	1台
電源プラグ(JXC-CPW)	1個
通信プラグコネクタ(LEC-CMJ-□) <sup>注1)</sup>	1個

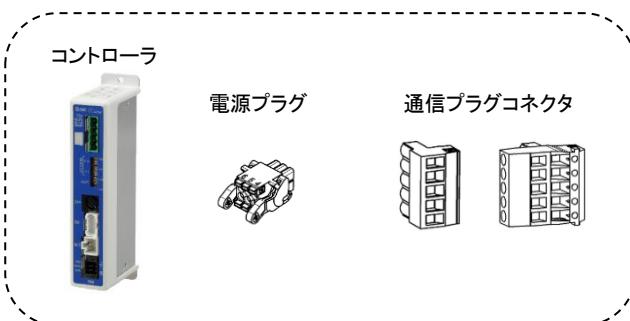

注1) 通信プラグコネクタのセット品番にてご注文頂いた場合のみ同梱されます。

### 【オプション製品】

- ティーチングボックス
- コントローラ設定用通信ケーブル
- アクチュエータケーブル
- 通信プラグコネクタ


ティーチングボックス



コントローラ設定用通信ケーブル



アクチュエータケーブル

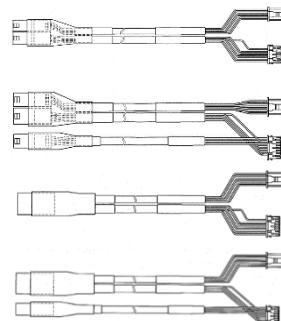

### (2) コントローラの取付け

コントローラの取付方法に関しては、[3.4 取付け](#)をご確認ください。

### (3) コントローラ設定

コントローラのロータリスイッチにてアドレスおよび通信速度を設定する必要があります。

[4.1 スイッチ \(STATION NO., B RATE\) の設定](#)をご確認ください。

### (4) PLC の設定

マスタ局となるPLCのパラメータを設定いただく必要があります。[4.3 PLC の設定](#)をご確認ください。

### (5) コントローラ配線、接続


電動アクチュエータおよびアクチュエータケーブルをご準備ください。

コントローラのコネクタ部分にケーブルを接続します。

各コネクタの配線に関しては、[5. 外部接続図](#)をご確認ください。

## (6) 電源 ON アラームの確認

停止状態が解除されていることを確認してから DC24V 電源を供給します。

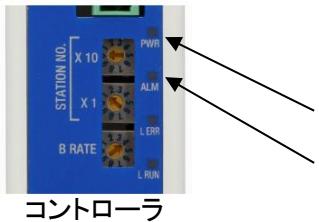

LED	LED 状態	状態
PWR	緑点灯	正常
ALM	消灯	アラームなし

コントローラ

各 LED ランプの説明は [8. LED 表示詳細](#)をご確認ください。

コントローラ正面の LED[PWR]が緑色に点灯していれば正常です。

コントローラ正面の LED[ALM]が赤色に点灯すればアラームが発生しています。

### ⚠ 注意

#### アラームが発生した場合

CC-Link 上の該当するメモリを参照する、またはパソコン、ティーチングボックスを SI シリアル I/O コネクタに接続してアラーム内容を確認し、[16. モータ制御に関するアラーム検出](#)を参照して原因を取り除いてください。

アラームの確認方法に関しては、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

## (7) パラメータの設定

コントローラのパラメータを設定する必要があります。[4.2 パラメータの設定](#)をご確認ください。

PLC の設定およびパラメータの設定が正しく完了して CC-Link 通信が確立すると、コントローラ正面の LED が下表のように点灯します。

名称	LED 状態	状態
PWR	緑点灯	電源投入
ALM	消灯	アラーム無し
L ERR	消灯	CC-Link エラーなし
L RUN	緑点灯	CC-Link 通信中

各 LED ランプの説明は [8. LED 表示詳細](#)をご確認ください。

コントローラ正面の LED[L RUN]が消灯状態、または LED[L ERR]が赤点灯/赤点滅の場合は PLC とコントローラの通信が確立していません。

### ⚠ 注意

PLC とコントローラの通信が確立しない場合、[17. CC-Link 通信に関するアラーム検出](#)を参照して原因を取り除いてください。また、[4.2 パラメータの設定](#)および[4.3 PLC の設定](#)を参照し、PLC とコントローラの通信速度、局情報等が正しく設定されているかをご確認ください。

## (8) データの設定

コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスにてステップデータ、パラメータを設定してください。

### ●コントローラ設定ソフトウェア



### ●ティーチングボックス



設定方法に関しては、コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

## (9) 試運転

試運転の操作方法に関しては、コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

### 3. 製品仕様

#### 3. 1 仕様

##### (1) 基本仕様

項目	仕様				
制御対象モータ	ステップモータ (サーボ DC24V)				
電源仕様	電源電圧: DC24V±10%				
消費電流	100mA 以下(コントローラ単体) 全体の消費電流は接続するアクチュエータ仕様をご確認ください。				
制御対象エンコーダ	バッテリレスアブソリュート A/B 相 (4096 パルス/回転) インクリメンタル A/B 相(800 パルス/回転)				
シリアル通信	RS485				
メモリ	EEPROM				
LED 表示部	LED 名称	PWR	ALM	L ERR	L RUN
	内容	電源投入状態	アラーム状態	CC-Link エラー状態	CC-Link 通信状態
ロック制御	強制ロックリリース端子 (無励磁作動型ロックに対応)				
ケーブル長	アクチュエータケーブル: 20m 以下				
冷却方式	自然空冷				
使用温度範囲	0°C~55°C (凍結なきこと) <sup>注1)</sup>				
使用湿度範囲	90%RH 以下 (結露なきこと)				
保存温度範囲	-10~60°C (凍結なきこと)				
保存湿度範囲	90%RH 以下 (結露なきこと)				
絶縁抵抗	外部端子一括とケース間 50MΩ (DC500V)				
質量	170g (ねじ取付タイプ) 190g (DIN レール取付タイプ)				

注 1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、

垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲温度を 40°C 以下で使用してください。

LEY40□EA: 9kg、LEY40□EB: 19kg、LEY40□EC: 38kg

LEYG40□EA: 7kg、LEYG40□EB: 17kg、LEYG40□EC: 36kg


## (2) CC-Link 仕様

項目		仕様			
フィールドバス		CC-Link Version 1.10			
局タイプ		リモートデバイス局			
占有局数	局数	1 局	2 局	4 局	
	入力点数 / 出力点数	32 点 / 32 点 4 ワード / 4 ワード	64 点 / 64 点 8 ワード / 8 ワード	128 点 / 128 点 16 ワード / 16 ワード	
通信速度		156k / 625k / 2.5M / 5M / 10Mbps			
通信方式		ブロードキャストポーリング方式			
同期方式		フレーム同期方式			
符号化方式		NRZI			
伝送路形式		バス形式 (EIA RS485 準拠)			
伝送フォーマット		HDLC 準拠			
誤り制御方式		CRC ( $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ )			
設定ファイル		CSP+ファイル(当社ホームページからダウンロードできます。)			
適用通信ケーブル		CC-Link Ver.1.10 対応ケーブル (シールド付 3 芯ツイストペアケーブル)			
ケーブル長	通信速度 (bps)	156k	625k	2.5M	5M
	総ケーブル長 (m)	1200	900	400	160
		10M			

CC-Link Ver.1.00 対応ケーブルが混在するシステムの場合、通信ケーブルの最大長および局間長は Ver.1.00 の仕様となります。

### 3.2 各部詳細

コントローラの各部詳細を以下に示します。

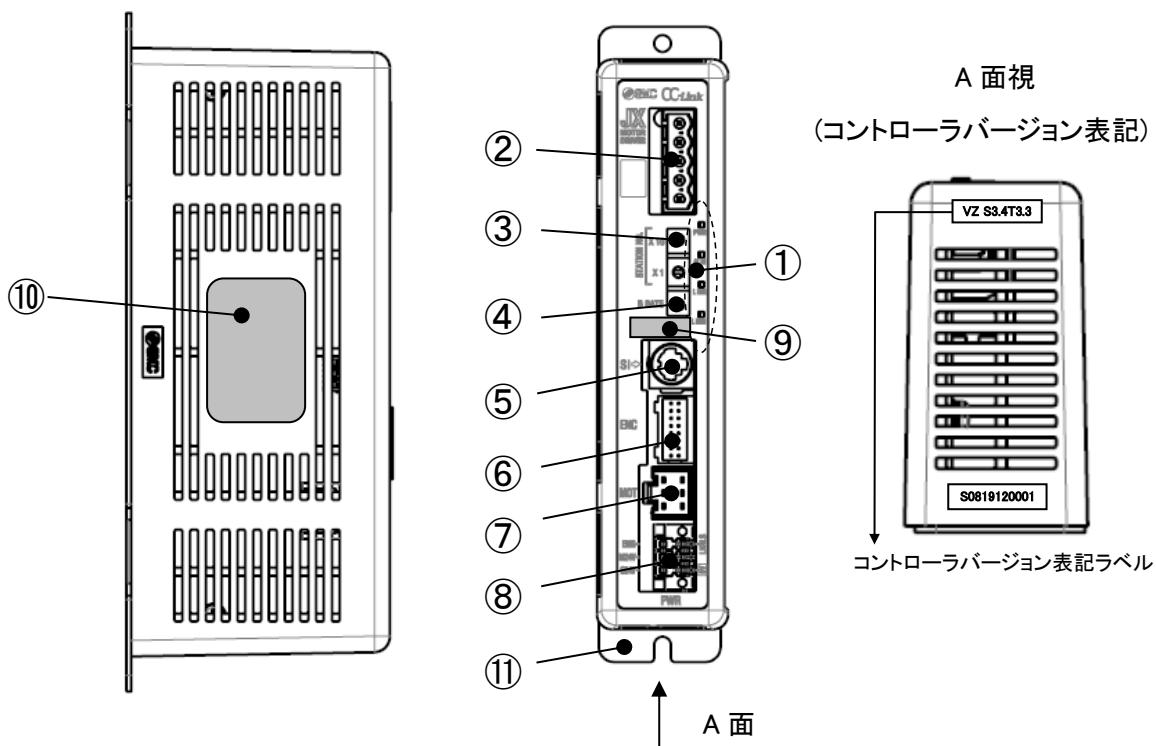


番号	表示	名称	詳細
①	-	LED	コントローラの状態を表すランプです。 <a href="#">8. LED 表示詳細参照</a>
②	-	通信コネクタ	CC-Link ラインを接続します。
③	STATION NO.	ステーション No. スイッチ	製品の CC-Link 局番アドレス (01~64) を X1、X10 にて設定するスイッチです。
④	B RATE	通信速度切換スイッチ	製品の CC-Link 通信速度を設定するスイッチです。
⑤	SI	シリアル I/O コネクタ (8 極)	LEC 用ティーチングボックス (LEC-T1) もしくはコントローラ設定通信ケーブル(JXC-W2A-C) を接続します。
⑥	ENC	エンコーダコネクタ (16 極)	アクチュエータケーブルを接続します。
⑦	MOT	モータ動力コネクタ (6 極)	
⑧	PWR	電源コネクタ (6 極)	電源プラグを使用してコントローラ入力電源(DC24V)と接続します。制御電源 (+)、停止 (+)、モータ動力電源 (+)、ロック解除 (+)、共通 (-)
⑨	-	対応電動アクチュエータ型式銘板	コントローラと接続可能な電動アクチュエータの型式が表記されています。
⑩	-	コントローラ型式銘板	コントローラの型式が表記されています。
⑪	-	FG	フレームグラウンド (コントローラ取付けの際ビスを共締めし、アース線を接地します。)


### 3.3 外形寸法図

本製品の外観図を示します。

#### (1) ねじ取付け (JXCM17□-□)

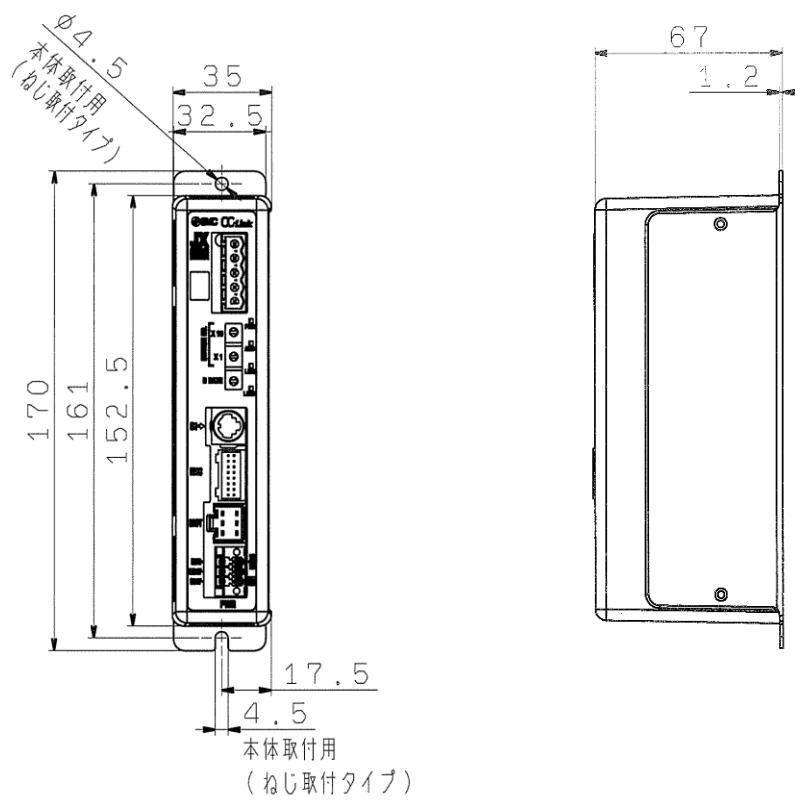

#### (2) DIN レール取付け (JXCM18□-□)

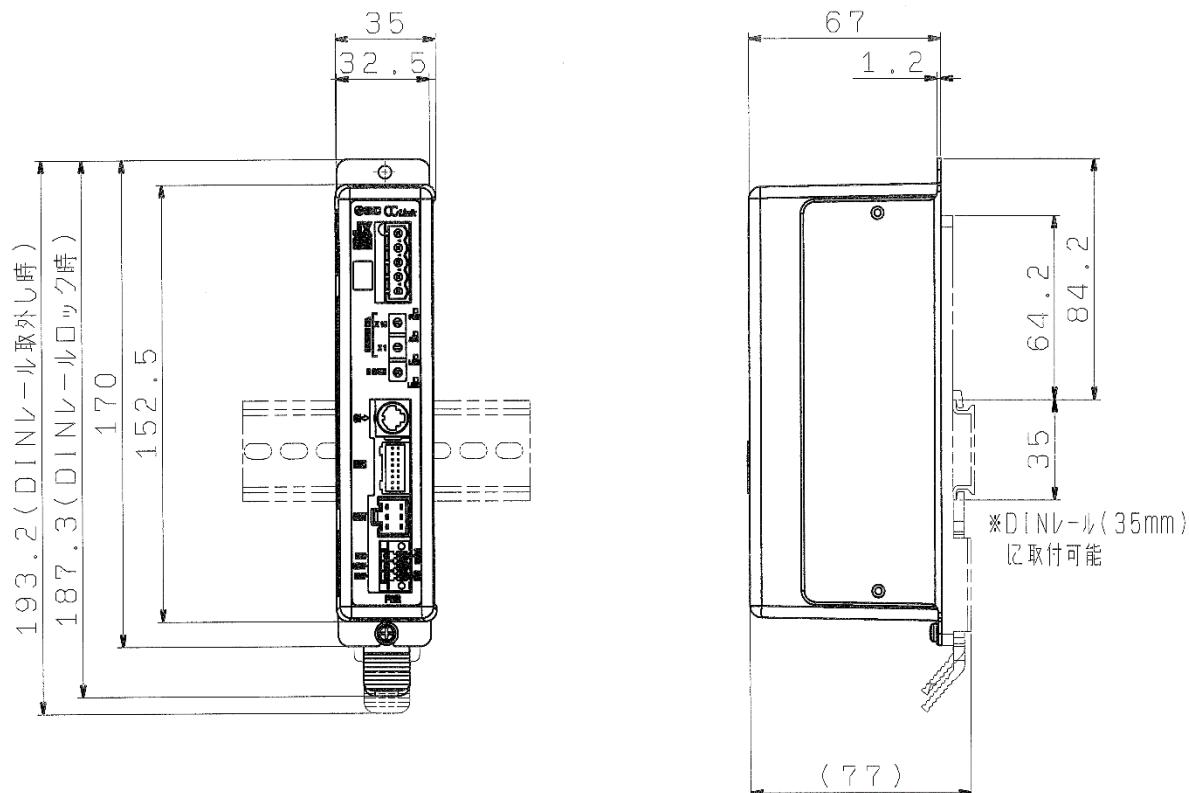

### 3. 4 取付け


#### (1) 取付方法

コントローラは、ねじ取付けタイプとDINレール取付けタイプの2種類です。

コントローラの取付方法を以下に示します。

##### ① ねじ取付け (JXCM17□-□)


(M4ねじを2本使用して取付けする場合)

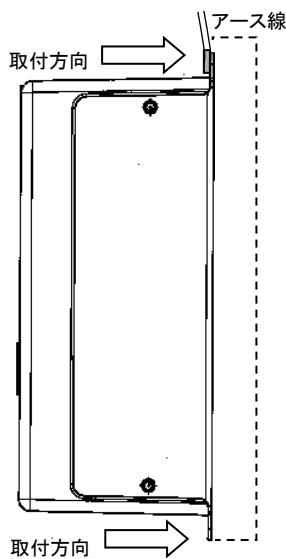

##### ② DINレール取付け (JXCM18□-□)


(DINレールを使用して取付けする場合)

DINレールロック時

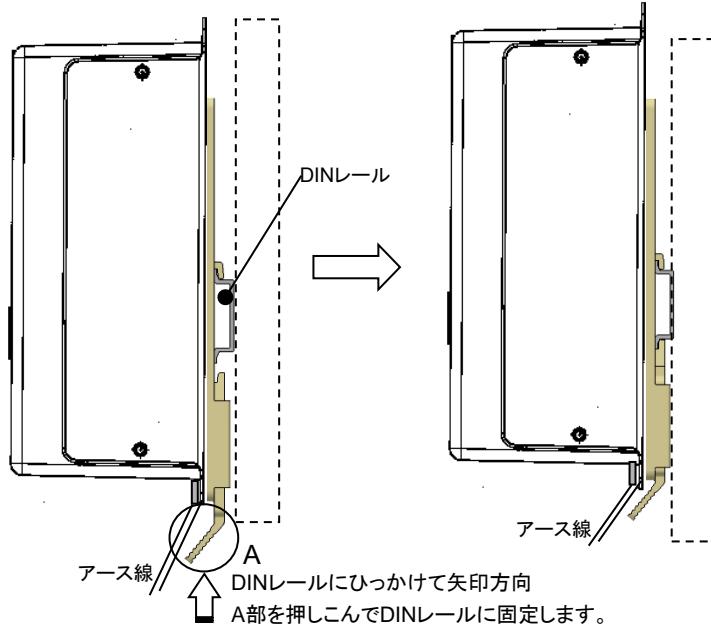

#### (2) アース線の取付け

図のように、ねじと共に締めしてアース線を取付けしてください。

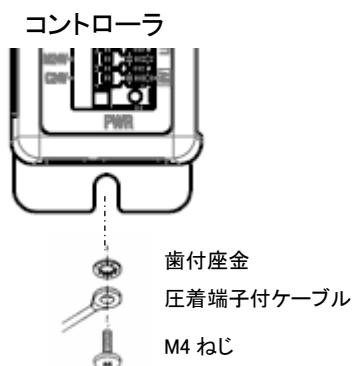

#### ⚠ 注意

M4ねじ、圧着端子付ケーブル、歯付座金は貴社にてご用意ください。

コントローラのノイズ耐性を確保するためにアースの接地は必ず施してください。

さらにノイズ対策が必要となる場合は、0V（シグナルグランド）を接地するなどの対策を検討ください。


0Vを接地する場合は、アースから0Vへのノイズ流入が無いように配慮ください。

## ⚠ 注意

①接地は専用接地としてください。接地工事は D 種接地（接地抵抗 100Ω 以下）としてください。

②アース用の電線の太さは 2mm<sup>2</sup> 以上をご使用ください。

接地点は、本コントローラの近くとし、アース線の長さを短くしてください。

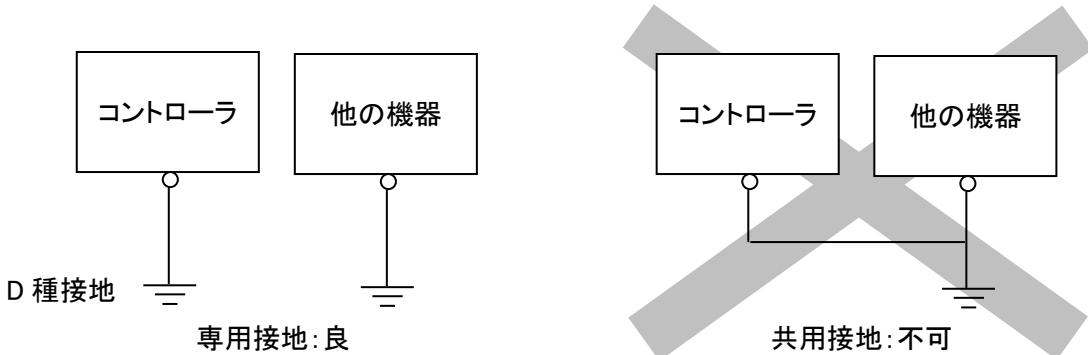

### (4) プラス接地の設備での使用時の注意事項

## ⚠ 警告


コントローラをプラス接地の設備で使用する場合、ティーチングボックスや変換ケーブル(P5062-5)を使用してパソコンと接続すると 24V 電源が短絡する危険があります。

ティーチングボックスやコントローラのシリアル通信回路はシールドと 0V が接続されています。

変換ケーブルのコネクタ金属部(シールド)と、プラス接地の設備が接触した場合、

シールドを介して 0V ラインに過電流が加わりコントローラやティーチングボックスが故障する可能性があります。

変換ケーブル金属部と設備のプラス接地部分を接触しないようにして下さい。

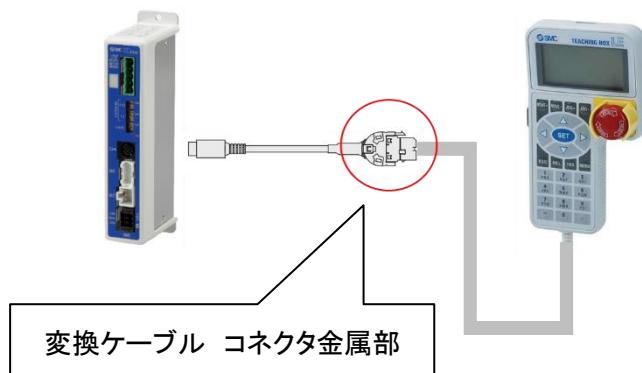

### (3) 取付位置

コントローラの周辺部が55°C以下(注1)となるように制御盤の大きさ、コントローラの設置方法を考慮願います。

取付けの際には、垂直に壁取付けし、図1に示すとおりに隙間を設けてください。

また、コントローラ正面と扉(蓋)との隙間は図2に示すとおりコネクタが挿抜可能となる構造にしてください。

コントローラ間の隙間につきましては、本体の使用温度が基本仕様に示す範囲以内となるように隙間をあけて冷却の配慮をお願いします。


大型の電磁接触器やノーヒューズ遮断機などの振動源は、同居を避けて別パネルにするか、または離して取付けてください。

注1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、

垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲温度を40°C以下で使用してください。

LEY40□EA:9kg、LEY40□EB:19kg、LEY40□EC:38kg

LEYG40□EA:7kg、LEYG40□EB:17kg、LEYG40□EC:36kg

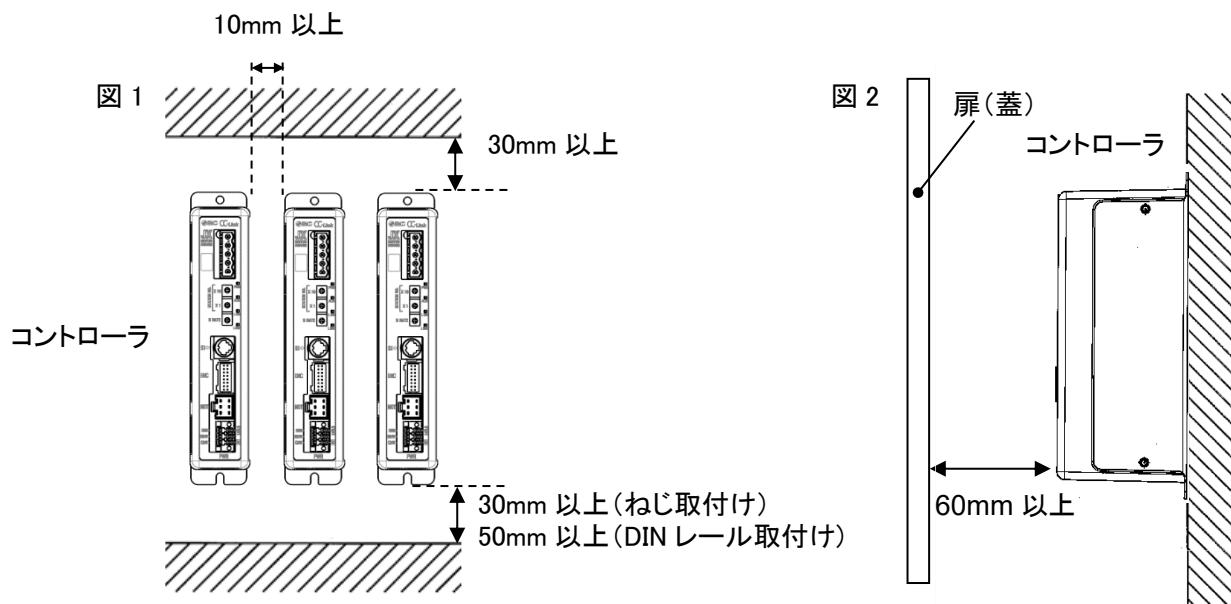

#### ⚠ 注意

コントローラの取付面に凹凸や歪みがあるとケースに無理な力が加わり、故障の原因となります。  
平らな面に取付けてください。

(4) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータ設置の注意事項

**!**警告****


強磁界の環境では使用しないでください。

本バッテリレスアブソリュートエンコーダは磁気センサを使用しています。

そのためアクチュエータのモータ部を強磁界環境で使用すると、誤動作や故障が発生いたします。


電動アクチュエータのモータ部に磁束密度 1mT 以上の磁場をかけないように設置してください。

①オートスイッチ付きエアシリンダ(CDQ2)と並べて設置する場合は、40mm 以上の間隔を空けてください。

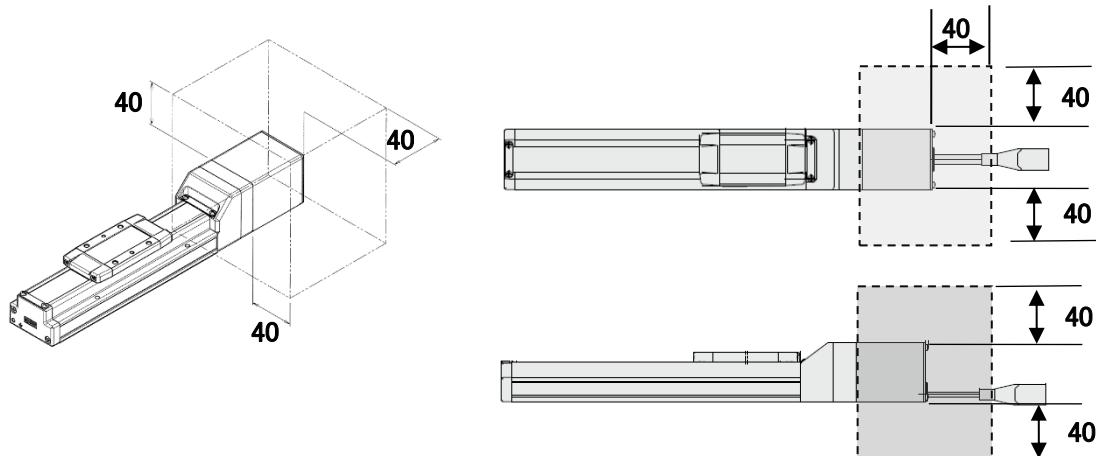


エアシリンダ設置禁止領域

②オートスイッチ用マグネット搭載の電動アクチュエータ LEY(G)、LEF シリーズを並べて設置する場合は、マグネットが通過する位置に対して 40mm 以上の間隔を空けてください。

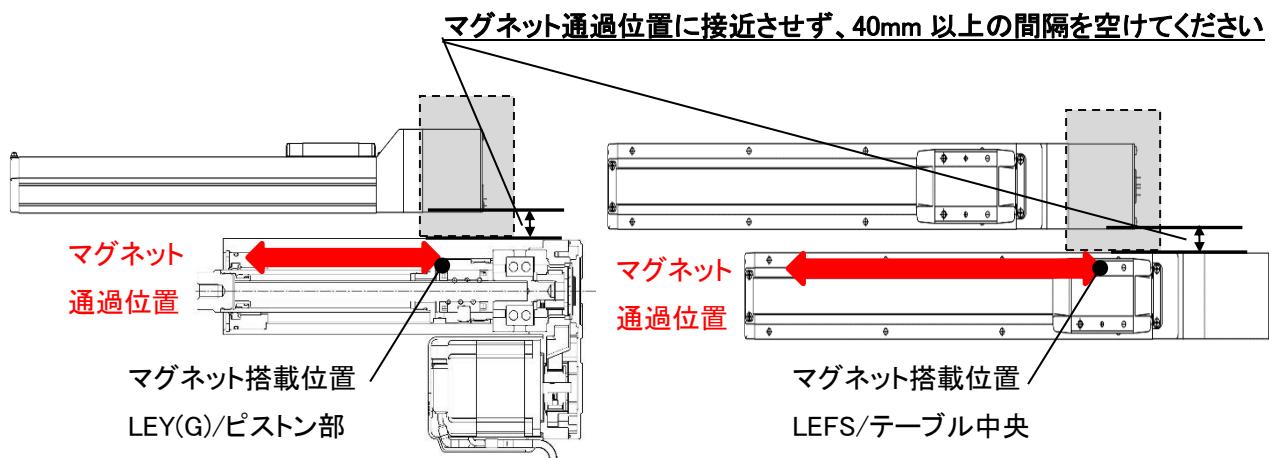

電動アクチュエータのモータ同士を接近して使用することは可能です。

モータ同士を接近させて設置可能

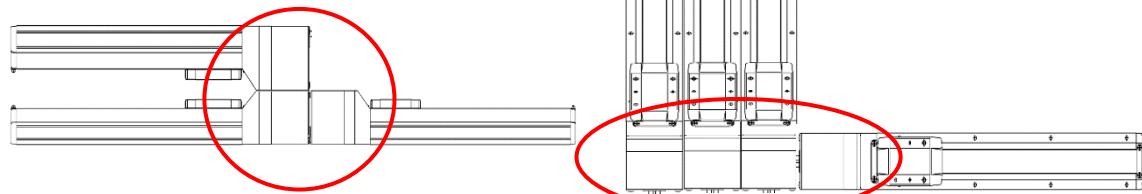


## 4. 初期設定方法

### 4. 1 スイッチ (STATION NO.、B RATE) の設定

ロータリスイッチにて、CC-Link 局番アドレス、および通信速度の設定を行います。

各スイッチの設定内容を示します。

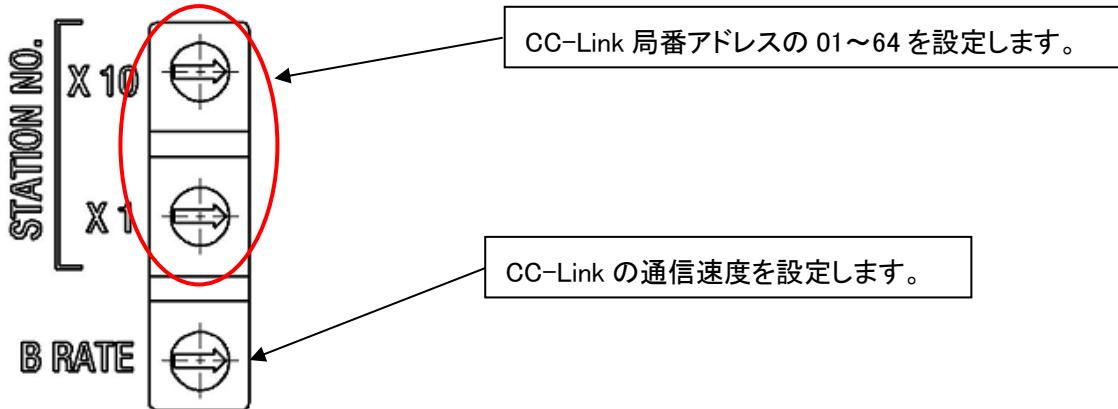

#### ● STATION NO.

スイッチ名	設定範囲	内容
STATION NO. (X10)	01～64	局番の上位を設定する
STATION NO. (X1)		局番の下位を設定する

工場出荷時の CC-Link 局番アドレス設定は、01 に設定されています。

#### ● B RATE 設定内容


設定値	CC-Link 通信速度
9	占有局数初期化 <sup>注1)</sup>
8 : 5	未使用
4	10Mbps
3	5Mbps
2	2.5Mbps
1	625kbps
0	156kbps

注 1) 占有局数の設定値=1 の場合

B RATE=9 の状態で電源を投入することで、占有局数が工場出荷時の設定値=2(占有局数 2)に戻ります。

工場出荷時の CC-Link 通信速度は、0 (156kbps)に設定されています。

例) CC-Link 通信速度 10Mbps 設定の PLC へ 2 局占有設定のコントローラ 3 台を接続する場合

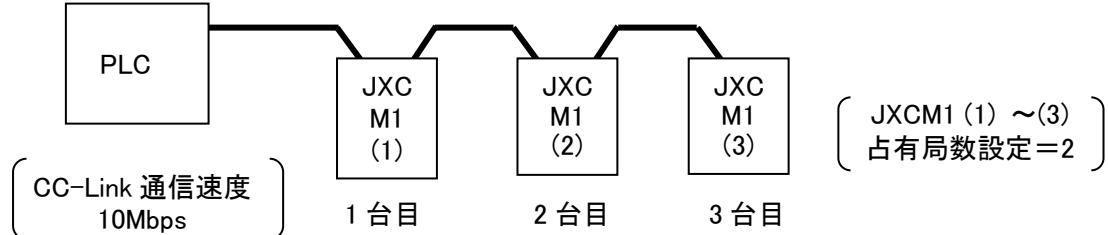

①PLC の CC-Link 通信速度が 10Mbps のため、全てのコントローラの B RATE を 4(10Mbps)に設定します。

②コントローラの STATION NO.を設定します。(PLC は CC-Link 局番アドレス=0 を設定します。)

コントローラ 1 台目 : JXCM1(1)は、CC-Link 局番アドレス=1 を設定します。

(STATION NO.(X10)=0、STATION NO.(X1)=1)

コントローラ 2 台目 : JXCM1(2)は、JXCM1(1)の CC-Link 局番アドレス=1 に 2 を足した CC-Link 局番アドレス=3 を設定します。(STATION NO.(X10)=0、STATION NO.(X1)=3)

コントローラ 3 台目 : JXCM1(3)は、JXCM1(2)の CC-Link 局番アドレス=3 に 2 を足した CC-Link 局番アドレス=5 を設定します。(STATION NO.(X10)=0、STATION NO.(X1)=5)

## 4. 2 パラメータの設定

JXCM1 の動作モード（占有局数）、および通信エラー時の動作設定に関するパラメータの設定を行います。設定する項目を以下に示します。

### ●動作モード(占有局数)設定

動作モード(占有局数)を、基本パラメータの“オプション設定 1”にて設定します。

基本パラメータの “オプション設定 1”	動作モード名(占有局数)
1	シングル数値指示モード(1 局占有)
2(初期値)	ハーフ数値指示モード(2 局占有)
4	フル数値指示モード(4 局占有)

各モードの詳細は [9. モード](#)をご確認ください。

### ●CC-Link 通信エラー時の動作設定

CC-Link 通信エラー時の動作を基本パラメータの“未定義パラメータ 11”にて設定します。

基本パラメータの “未定義パラメータ 11”	制御部へのデータ出力
0(初期値)	ホールド
10	アラーム停止

各パラメータ内容の詳細に関しては、[11.2 基本パラメータ](#)をご確認ください。

## 4. 3 PLC の設定

マスタ局となる PLC の設定を行います。

PLC は CC-Link Ver.1.10 または Ver.2.00 に対応したものをご使用ください。

三菱製 CC-Link システムマスタ、ローカルユニット(Q シリーズ)を使用する場合の設定例を示します。

PC シリーズ : QCPU(Q モード)PC タイプ : Q00UJ

- リモート入出力(Rx, Ry)、リモートレジスタ(RWr, RWw)等の先頭アドレス

10 メモリマップ詳細に示す PLC メモリアドレスは、下表の設定を行った場合のアドレスとなります。

ご使用環境にあわせた設定をお願いします。

先頭アドレス設定例

	先頭アドレス
リモート入力(Rx)	X1000
リモート出力(Ry)	Y1000
リモートレジスタ(RWr)	W0
リモートレジスタ(RWw)	W1000
特殊リレー(SB)	SB0
特殊レジスタ(SW)	SW0

- 局情報設定

PLC に接続する JXCM1 の占有局数を設定します。

基本パラメータの“オプション設定 1”にて設定する占有局数と同じものを設定してください。

JXCM1 の占有局数は出荷時、2 局占有に設定されています。

局情報設定例

局種別	占有局数
リモートデバイス局	2 局占有

- モード設定

Ver.1 モードに設定します。

- 通信速度


4.1 スイッチ(STATION NO.、B RATE)の設定で設定した通信速度を設定します。

設定の詳細に関しては、ご使用の PLC の取扱説明書等をご確認ください。

## 5. 外部接続図

標準的な配線例をコントローラの各コネクタに示します。

### 5. 1 PWR:電源コネクタ

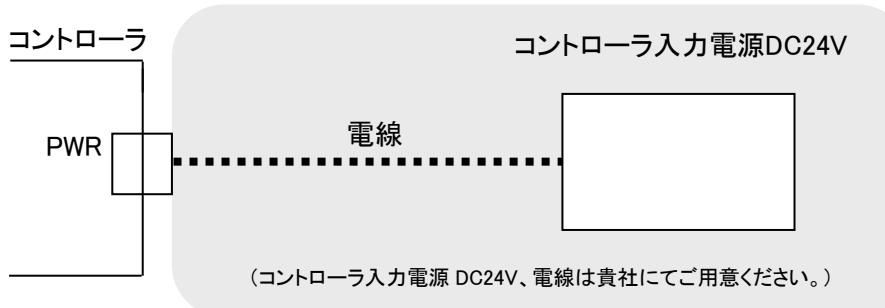

配線方法に関しては、[6. 電源プラグ詳細](#)をご確認ください。

#### ⚠ 注意


コントローラ入力電源は、電動アクチュエータ仕様の”最大電力(または瞬時最大電力)”を下回らない電源容量の電源をご使用ください。

### 5. 2 MOT:モータ動力コネクタ、ENC:エンコーダコネクタ

コントローラと電動アクチュエータをアクチュエータケーブルで接続してください。


バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応アクチュエータケーブル: LE-CE-□-□

インクリメンタルエンコーダ対応アクチュエータケーブル: LE-CP-□-□-□

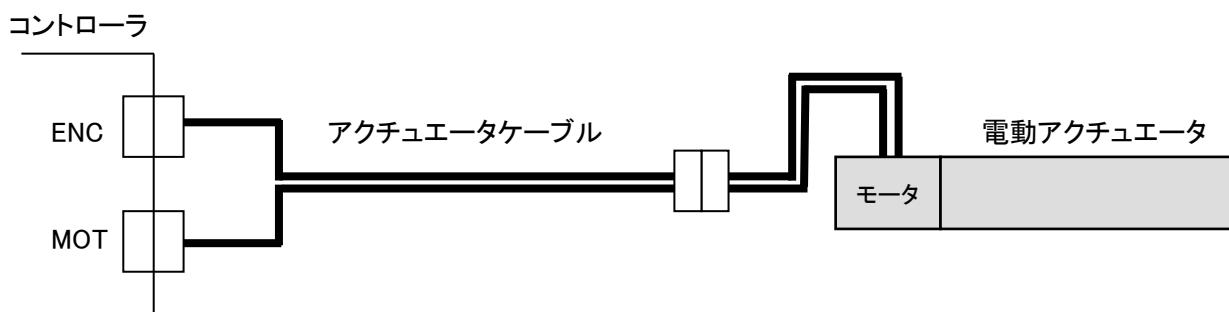


### 5. 3 SI:シリアルI/Oコネクタ

#### (1) ティーチングボックス接続の場合

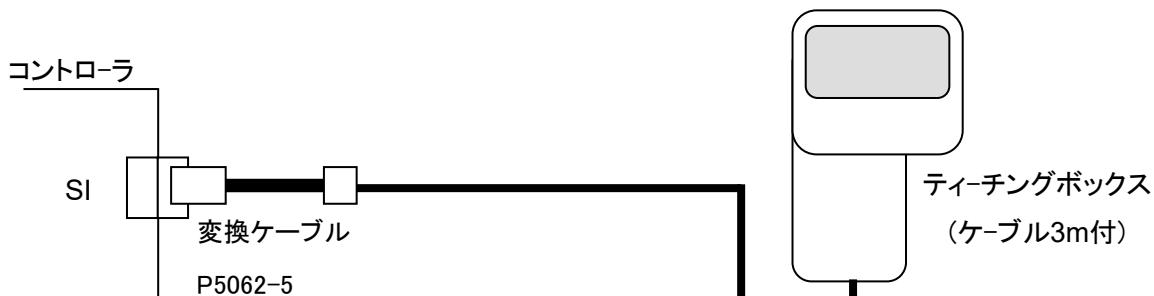


## (2) パソコン接続の場合

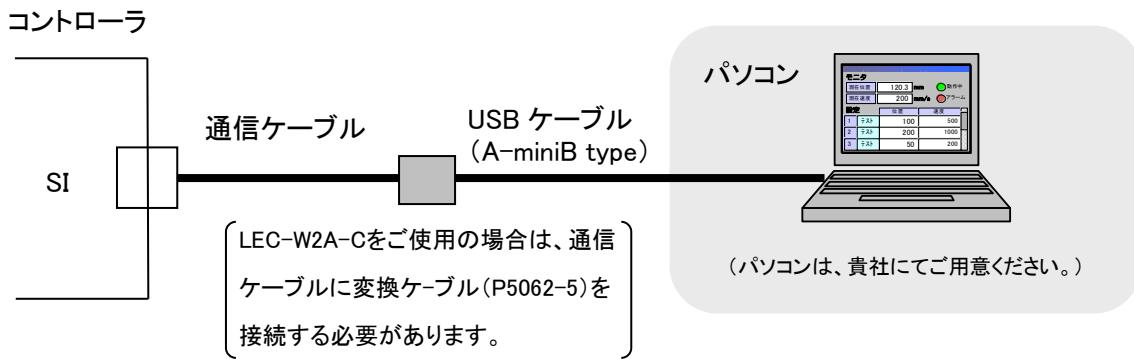


### ⚠警告

コントローラをプラス接地の設備で使用する場合、ティーチングボックスや変換ケーブル(P5062-5)を使用してパソコンと接続すると 24V 電源が短絡する危険があります。

ティーチングボックスやコントローラのシリアル通信回路はシールドと 0V が接続されています。  
変換ケーブルのコネクタ金属部(シールド)と、プラス接地の設備が接触した場合、  
シールドを介して 0V ラインに過電流が加わりコントローラやティーチングボックスが故障する可能性があります。  
変換ケーブル金属部と設備のプラス接地部分を接触しないようにして下さい。

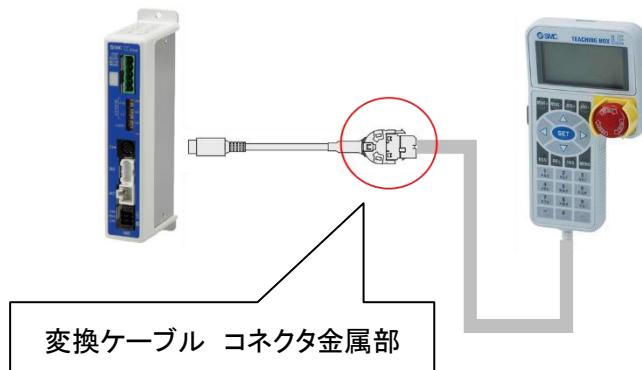

## 5. 4 CC-Link 通信コネクタ

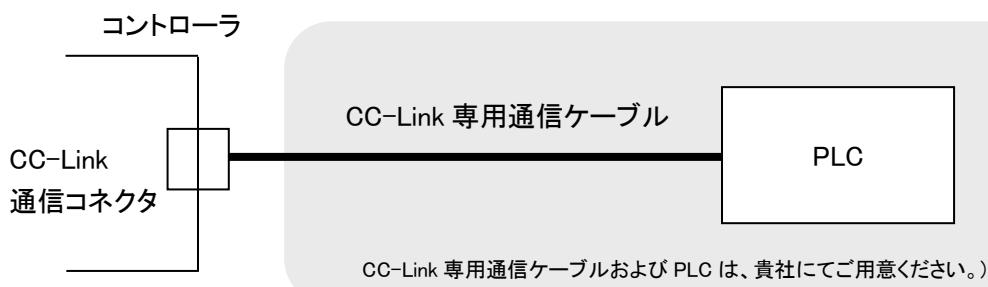


配線方法は [7. 通信コネクタ詳細](#)をご確認ください。

## 6. 電源プラグ詳細

### 6.1 電源プラグ仕様

付属品の電源プラグ仕様を以下に示します。

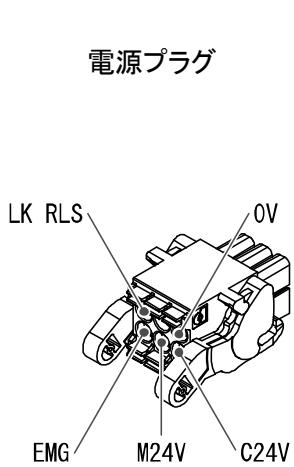

電源プラグ	ピン No.	端子名	機能名	機能説明
	1	C24V	制御電源(+)	コントローラに供給する制御電源(+)側です。
	2	M24V	モータ動力電源(+)	コントローラに供給するモータ動力電源(+)側です。
	3	EMG	停止(+)	停止解除(+)入力です。
	4	0V	共通電源(-)	M24V 端子/C24V 端子/EMG 端子/LK RLS 端子共通(-)です。
	5	-	NC	配線不可
	6	LK RLS	ロック解除(+)	ロック解除(+)入力です。

\* フエニックス・コンタクト株式会社製品番:DFMC1,5/3-ST-LR 相当

### 6.2 電線仕様

使用する電線は下記仕様を満足したものを貴社にてご用意し配線してください。


項目	仕様
適合電線サイズ	単線、撚線⇒AWG20(0.5mm <sup>2</sup> ) * 絶縁被覆の温度定格 60°C 以上、被覆外径 φ2.5mm 以下
むき線長	<p>φ 2.5mm 以下</p> <p>8mm</p>

### ⚠ 注意

1つの端子に複数の電線を接続しないでください。各端子の導線が接触しないよう注意してください。

電源プラグを配線終了後、コントローラの PWR の電源コネクタ部分に電源プラグを差し込んでください。

配線は、[6.3 電源プラグの配線](#)を参照ください。

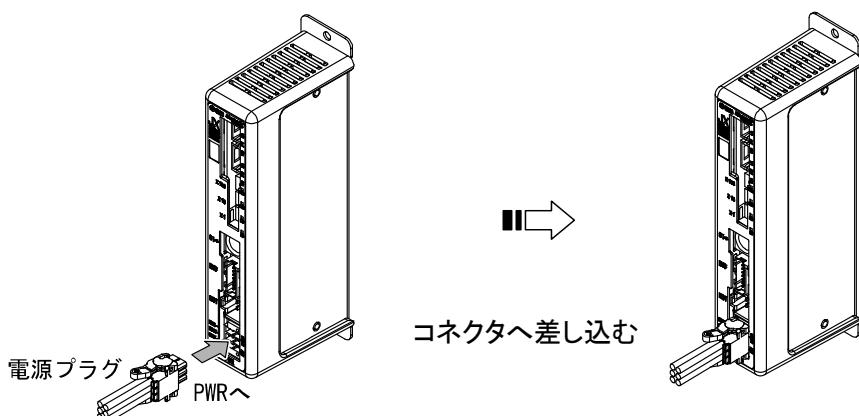


## 6. 3 電源プラグの配線

付属品である電源プラグを以下の(1)~(3)の項目を参照し、コントローラ入力電源 DC24V と接続して、コントローラの PWR 電源コネクタ部分に差込んでください。

### (1) 電源部の配線(C24V,M24V,0V)

電源プラグの C24V 端子と M24V 端子にコントローラ入力電源 DC24V のプラス側、0V 端子にマイナス側を接続します。

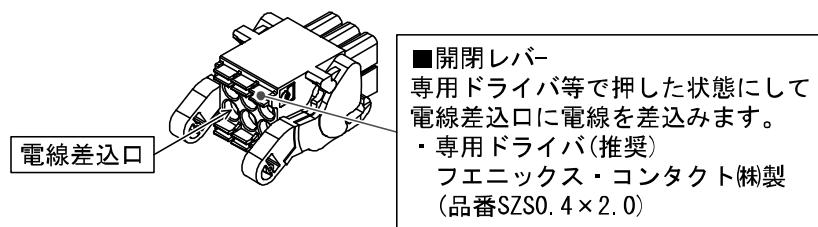

### (2) 停止スイッチの配線(EMG)

緊急時の停止のために停止スイッチを設けてください。


配線は、[6.4 停止回路の配線](#)を参照ください。

### (3) ロック強制解除スイッチの配線(LK RLS)

ロック付アクチュエータの調整や緊急時の復帰処置のためにロック強制解除スイッチを設けてください。

\* スイッチ(DC24V、接点容量 0.5A 以上)は貴社にてご用意ください。

ロック強制解除スイッチ片側はコントローラ入力電源 DC24V のプラス側、もう片方は電源プラグの LK RLS 端子に接続します。スイッチ閉で、ロックが強制解除されます。

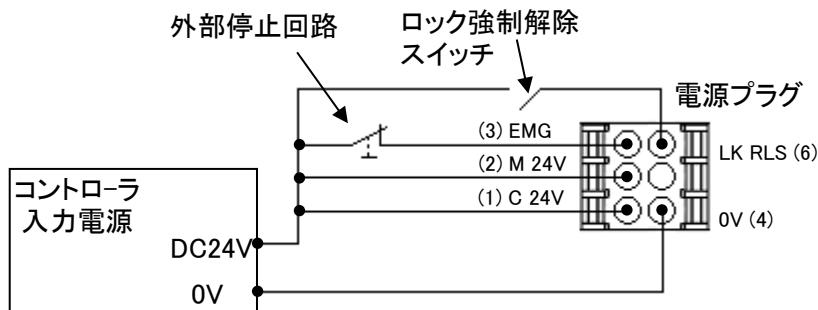

### ⚠ 注意

(1)アクチュエータがロックなし仕様の場合は、LK RLS 端子は接続する必要はありません。


(2)LK RLS 端子は調整や緊急時の復帰処置のためだけに使用し通常動作中は通電しないでください。

## 6. 4 停止回路の配線

本コントローラでは、外部の停止スイッチまたはティーチングボックスの停止スイッチが有効となった場合、アクチュエータが停止する構造となっております。

### (1) 停止(推奨回路例)

コントローラにティーチングボックスの接続が確認された場合、ティーチングボックスの停止入力が有効となります。

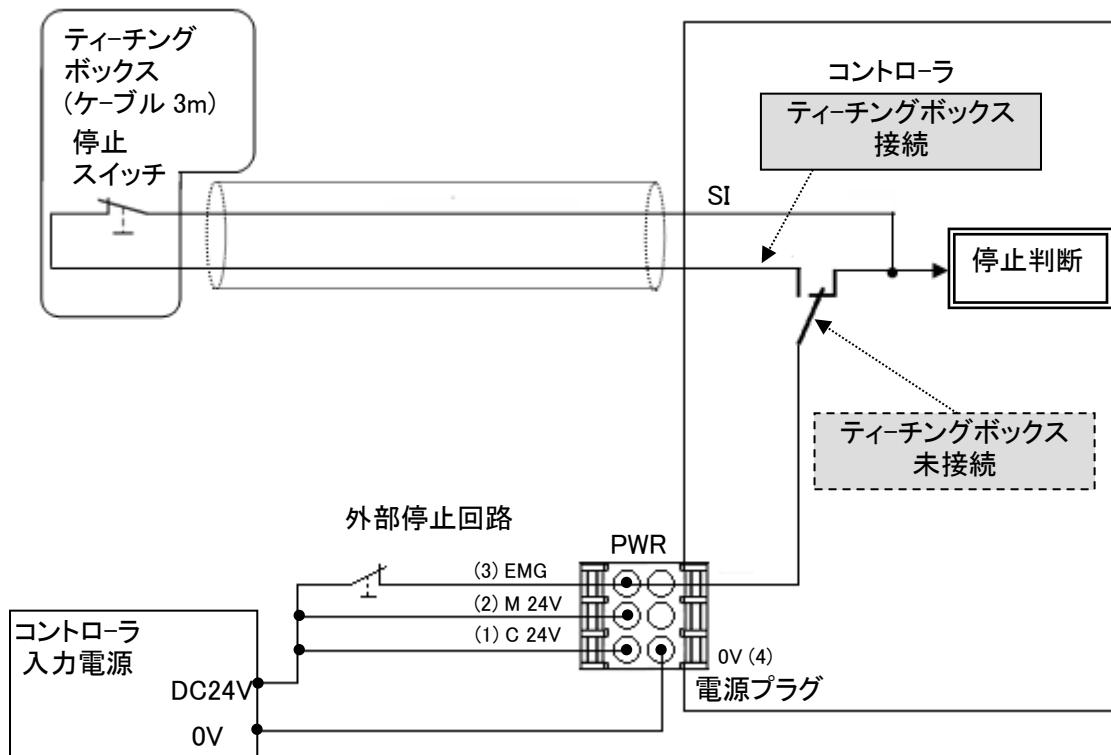



### ⚠ 警告

ティーチングボックスの停止入力は、ティーチングボックスを接続しているコントローラのみ有効となります。

## (2) 停止 (リレー接点①)

装置全体の停止回路が別にある場合または、コントローラが複数台あり供給電源が異なる場合はコントローラ入力電源の DC24V とコントローラ電源プラグの EMG との間にリレー接点を接続してください。

(回路例)

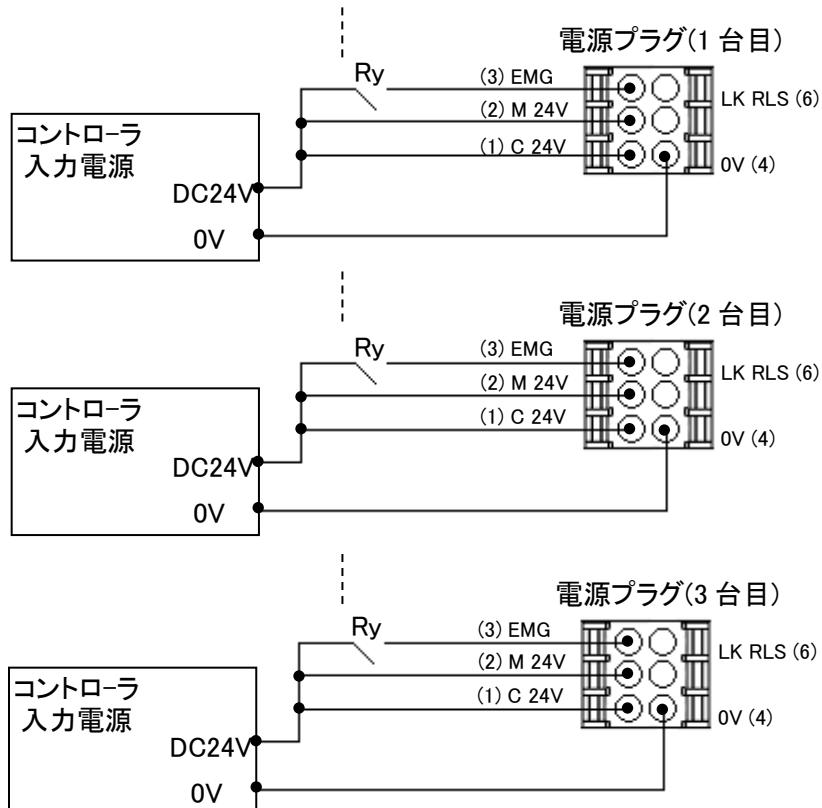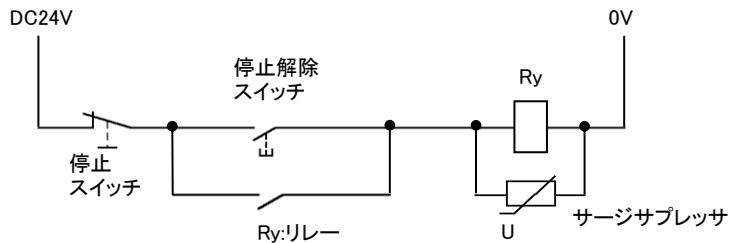


停止が入力された場合、コントローラは最大減速度にて停止し、その後サーボ OFF 状態になります。

### (3) モータ動力電源の遮断(リレー接点②)

外部操作によるモータ動力電源の遮断を必要とする場合は、コントローラ入力電源 DC24V とコントローラ電源プラグの M24V および EMG との間にリレー接点を接続してください。

(回路例)

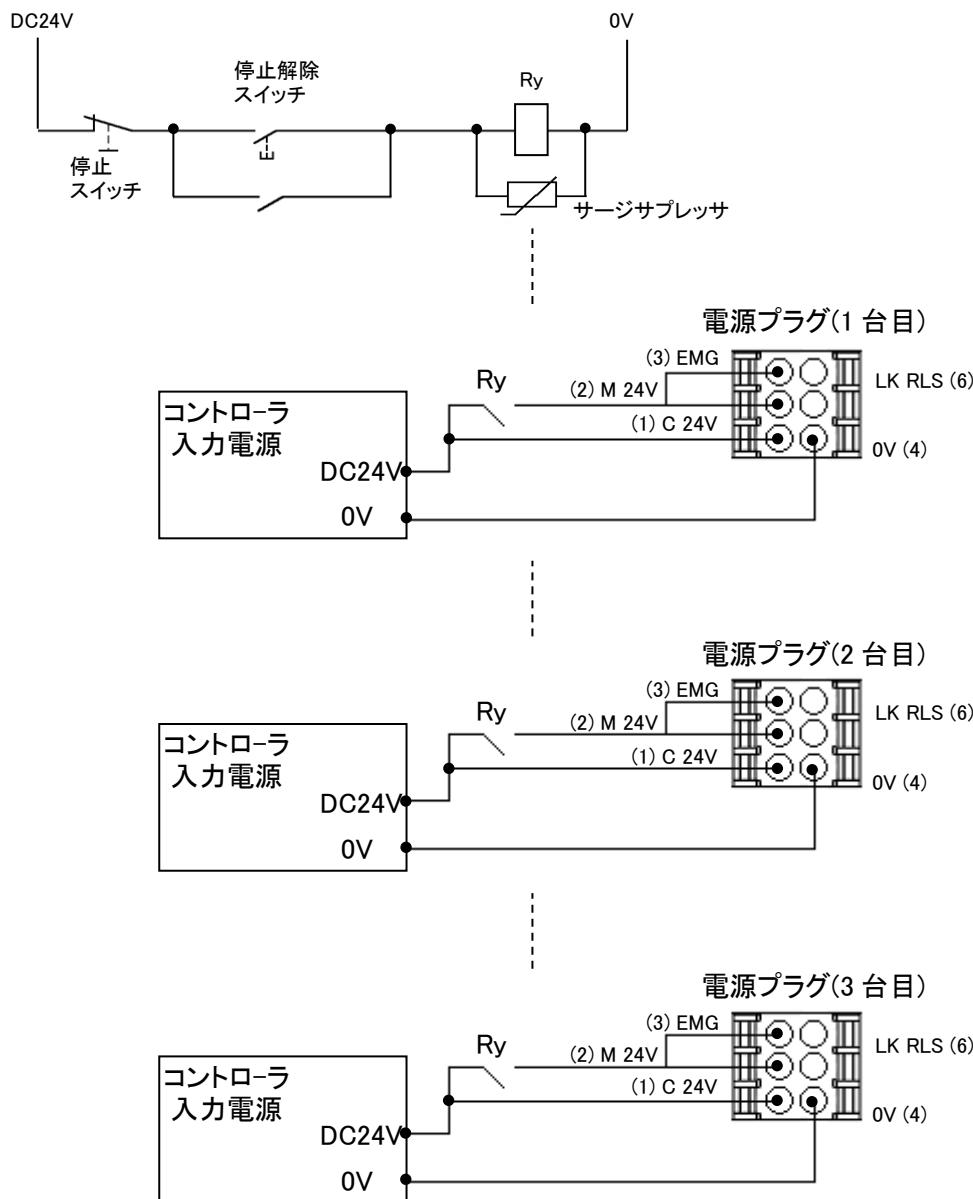

### ⚠️ 警告


- (1) モータ動力電源の遮断を行う場合は、コントローラ入力電源 DC24V とコントローラ電源プラグの M24V および EMG との間にリレー接点を必ず接続してください。アクチュエータが予期せぬ動作をする場合があります。
- (2) モータ動力電源(M24V)遮断時、原点復帰(SEUP を ON)しないでください。  
コントローラは、モータ動力電源(M24V)遮断時の原点復帰指示では正しい原点を認識できません。
- (3) モータ動力電源(M24V)遮断時は、LK RLS 端子 は通電しないでください。

## 7. 通信プラグコネクタ詳細


### 7.1 通信プラグコネクタ仕様

オプション製品の通信プラグコネクタ仕様を以下に示します。

ストレート形

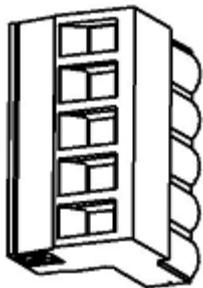

T 分岐形

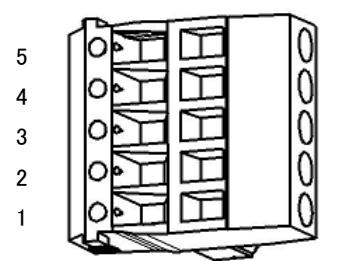

LEC-CMJ-S

〔 フエニックス・コンタクト(株)製  
品番: MSTB2,5/5-ST-5,08 AU 〕


LEC-CMJ-T

〔 フエニックス・コンタクト(株)製  
品番: TMSTBP2,5/5-ST-5,08 AU 〕

番号	名称	機能
1	DA	CC-Link 通信ライン A
2	DB	CC-Link 通信ライン B
3	DG	CC-Link グランドライン
4	SLD	CC-Link シールド
5	FG	フレームグランド

CC-Link システムでは、使用するケーブルにより接続する終端抵抗が異なります。

ケーブルの種類	抵抗値
CC-Link 専用通信ケーブル	110Ω ±5% 1/2W
CC-Link 専用高性能ケーブル	130Ω ±5% 1/2W

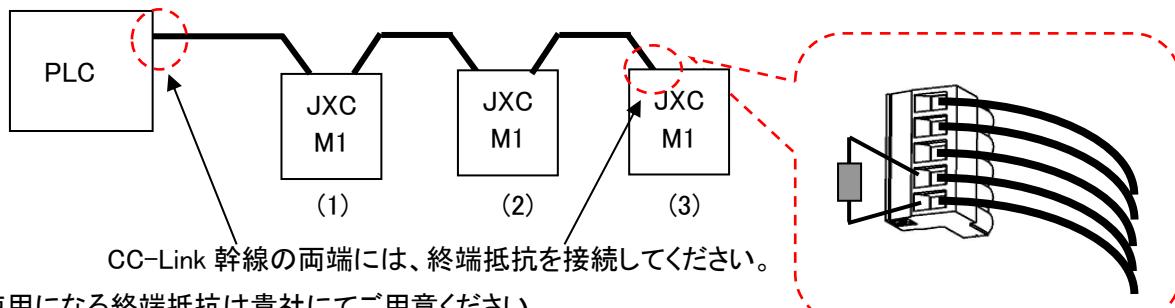


ストレート形、T 分岐形共に渡り配線および終端部で使用可能です。

ただし、渡し配線をストレート型で接続する場合、信号線 2 本の合計サイズが、通信プラグコネクタの適合電線サイズ内である必要があります。


通信プラグコネクタの適合電線サイズについては 7.2 電線仕様をご確認ください。

## 7. 2 電線仕様

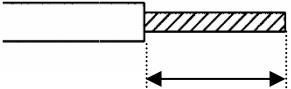項目	仕様
適合電線サイズ (単線、撚線)	AWG24~12(0.2~2.5mm <sup>2</sup> ) 絶縁被覆の温度定格 60°C以上
むき線長	

## 7. 3 通信プラグコネクタの配線

通信プラグコネクタに CC-Link 通信線を配線し、コントローラの通信コネクタ部分に差込んでください。

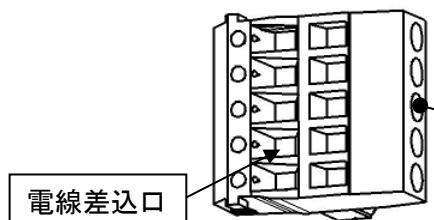


### ●接続用ネジ

専用ドライバ等でネジを回し、電線差込口に電線を差込みます。

- ・専用ドライバ(推奨)  
フエニックス・コンタクト(株)製  
(品番:SZS0.6×3.5)
- ・ネジ山 M2.5
- ・締付けトルク 0.5~0.6Nm

コントローラ

通信コネクタ差込み図

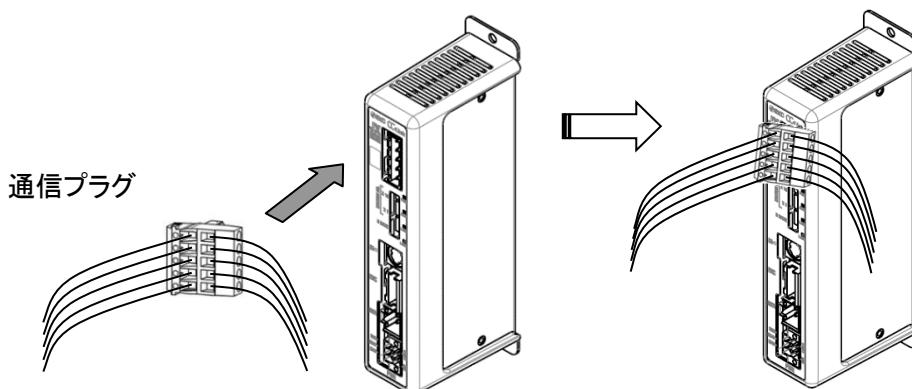

## 8. LED 表示詳細

### 8. 1 LED 表示内容

以下に LED 表示の詳細を示します。

LED 名称	内容		
PWR	電源投入状態および EEPROM 書き込み状態を示します	消灯	電源未投入
		緑点灯	電源投入中
		緑点滅	EEPROM 書き込み中
ALM	コントローラのアラーム状態を示します	消灯	正常動作
		赤点灯	アラーム発生中
L ERR	CC-Link のエラー状態を示します。	消灯	正常動作
		赤点灯	エラー発生中
		赤点滅	
L RUN	CC-Link の通信状態を示します。	消灯	通信停止
		緑点灯	通信中
		緑点滅	エラー発生中

### 8. 2 コントローラ状態と LED 表示内容

以下にコントローラ状態とその際の LED 表示内容を示します。

コントローラ状態	LED 名称と表示			
	PWR	ALM	L ERR	L RUN
電源投入時	—	—	消灯	消灯
CC-Link 通信用 CPU ROM、RAM チェック異常	—	—	赤点灯	緑点灯
CC-Link 正常通信時	—	—	消灯	緑点灯
電源投入中にロータリスイッチの設定が変化したとき	—	—	赤点滅	消灯
CC-Link 通信部	CC-Link 通信停止	—	消灯	消灯
	CC-Link CRC エラー	—	赤点灯	消灯
	局番誤りエラー	—	赤点灯	緑点滅
	通信速度誤りエラー(未使用範囲)	—	赤点滅	緑点灯
	WDT タイムアウトエラー	—	赤点滅	緑点滅
モータ制御部	コントローラのアラーム発生時	消灯	赤点灯	—
	コントローラのシステムエラー発生時	緑点灯	赤点灯	—
	コントローラの EEPROM 書き込み中	緑点滅	—	—

— : LED 表示は関係ない

### △ 注意

EEPROM 書き込み中(PWR(緑)が点滅中)に、コントローラ入力電源を OFF する、またはケーブルを挿抜しないでください。

データ(ステップデータ、パラメータ)が正しく書き込まれない場合があります。

## 9. モード

### 9.1 概要

本製品には、3種類のモード(シングル数値指示、ハーフ数値指示、フル数値指示)があります。この3種類のモードは、コントローラの基本パラメータの“オプション設定1”にて占有局数を登録することにより変更を行います。

各モードの内容を以下に示します。

モード名	内容
シングル数値指示モード	設定済みのステップデータNo.を指定して運転させる際に、ステップデータの“動作方法”とその他1項目をPLCから直接数値指示することができます。
ハーフ数値指示モード	設定済みのステップデータNo.を指定して運転させる際に、ステップデータの“動作方法”“速度”“位置”“加速度”“押当速度”“押当推力”“減速度”“しきい値”をPLCから最大6項目直接数値指示することができます。
フル数値指示モード	ステップデータの全項目“動作方法”“速度”“位置”“加速度”“押当速度”“押当推力”“減速度”“しきい値”“位置決推力”“エリア1”“エリア2”“位置決幅”をPLCから最大12項目直接数値指示することができます。

各モードにおいて使用可能な機能を以下に示します。

モード	参照先	シングル数値指示	ハーフ数値指示	フル数値指示
“オプション設定1”設定値 <sup>注1)</sup>	11.2	1	2	4
占有局数	-	1	2	4
ステップNo.指示運転機能	9.2		○	
位置/速度モニタ機能	9.3		○ <sup>注2)</sup>	
数値指示運転機能	9.4		○	
数値指示可能項目数		1	6	12
データ編集機能	9.5		○ <sup>注3)</sup>	
最大接続数	-	42	32	16

注1)工場出荷時は、ハーフ数値指示モード(“オプション設定1”=2)に設定されています。

各モードの数値指示可能項目については、[9.4 数値指示運転機能](#)をご確認ください。

注2)モードによりモニタ可能な項目が異なります。モニタ可能な項目については

[9.3 電動アクチュエータのモニタ機能](#)をご確認ください。

注3)シングル数値指示モードの場合、ティーチングボックス/コントローラ設定ソフトより編集可能です。

ハーフ数値指示モード およびフル数値指示モードの場合、ティーチングボックス/コントローラ設定ソフト およびPLC(CC-Link)より編集可能です。

シングル数値指示モード(占有局数の設定値=1)の場合、B RATE=9の状態で電源を投入することで占有局数が工場出荷時の設定値(占有局数2)に戻ります。

設定方法の詳細については[4.1 スイッチ\(STATION NO.、B RATE\)の設定](#)をご確認ください。

## 9. 2 ステップ No.指示運転機能

DRIVE 信号や INP 信号等の入出力ポートに相当するメモリにて動作を行い、その動作状態を上位機器(マスター)によりモニタすることができます。リモート I/O の Rx、Ry にて、DRIVE 信号や INP 信号等の入出力ポートに相当するメモリを操作することができます。

予め登録してある運転データで動作させる場合は、運転データのステップデータ No.をリモート I/O の Ry00 ~05:IN0~IN5 で選択して、DRIVE 信号にて運転を開始します。

運転手順の詳細は [15.1 ステップ No.指示運転機能の運転手順](#)をご確認ください。

## 9. 3 電動アクチュエータのモニタ機能

電動アクチュエータの情報を上位機器からモニタする機能です。

本機能はリモートレジスタのコントローラ制御フラグ RWw0,bit0:数値データ読込指示フラグを ON することで有効となります。

モニタ可能な電動アクチュエータの項目は、3 種類のモード(シングル数値指示モード、ハーフ数値指示モード、フル数値指示モード)と数値指示運転機能時、データ編集機能時により異なります。

各モード時のモニタ可能な項目を以下に示します。

### ○シングル数値指示モード

機能	項目				
	現在位置	現在速度	現在推力	目標位置	アラーム
数値指示運転機能時	○	○	-	-	-
データ編集機能時	-	-	-	-	-

### ○ハーフ数値指示モード

機能	項目				
	現在位置	現在速度	現在推力	目標位置	アラーム
数値指示運転機能時	○	○	○	○	最大 2 個
データ編集機能時	○	-	-	-	-

### ○フル数値指示モード

機能	項目				
	現在位置	現在速度	現在推力	目標位置	アラーム
数値指示運転機能時	○	○	○	○	最大 4 個
データ編集機能時	○	○	○	○	最大 4 個

数値指示運転機能とデータ編集機能の切り替えは RWw0,bit1:パラメータ書き換えフラグを変更してください。

数値指示運転機能モード RWw0,bit1:パラメータ書き換えフラグを OFF (0)

データ編集機能モード RWw0,bit1:パラメータ書き換えフラグを ON (1)

モニタ機能のリモートレジスタ(RWr および RWw)メモリ割付については [10.2 リモートレジスタ\(RWr および RWw\)](#) をご確認ください。

## 9.4 数値指示運転機能

コントローラに位置、速度等を数値指示することで、電動アクチュエータはその値(電動アクチュエータの限界値内)にしたがって動作します。各モードで指示可能な項目を以下に示します。数値指示した項目以外は、コントローラに登録済みのステップデータから確認します。なお、動作を行うための準備(サーボ ON や原点復帰)は、ステップ No. 指示運転機能と同様の操作を行ってください。

数値指示運転機能を使用する際は RWw0,bit1 : パラメータ書換指示フラグを OFF にする必要があります。

### ●各モードで直接指示可能な項目

モード	項目											
	動作方法	速度	位置	加速度	押当推力	押当速度	減速度	しきい値	位置決推力	エリア1	エリア2	位置決幅
シングル 数値指示	○	○ <sup>注 1)</sup>										
ハーフ 数値指示	○	○	○	○ <sup>注 2)</sup>	○	○ <sup>注 2)</sup>	-	-	-	-	-	-
フル数値 指示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○=変更可能 -=変更不可

注 1) 該当する項目より 1 項目のみ変更可能

注 2) 該当する項目より 1 項目のみ変更可能

運転手順の詳細は [15.2 数値指示運転機能の運転手順](#)をご確認ください。

数値指示運転モード時のリモートレジスタ(RWr および RWw)メモリ割付については [10.2 リモートレジスタ\(RWr および RWw\)](#)をご確認ください。

運転手順の詳細は [15.2 数値指示運転機能の運転手順](#)をご確認ください。



### 注意

数値指示運転で設定する値は、電動アクチュエータ仕様範囲内としてください。

仕様範囲外の場合、動作異常や製品故障の恐れがあります。

仕様については、電動アクチュエータカタログを確認ください。

## 9.5 データ編集機能

CC-Link からコントローラ内部マイコンのステップデータおよび占有局数の書き込み、読み込み、状態データの読み込みを行う機能です。ステップデータ等の編集を行う機能は、ティーチングボックスまたはコントローラ設定ソフトの取扱説明書をご確認ください。

データ編集機能を使用する際は **RWw0.bit1:パラメータ書換指示フラグ** を ON にする必要があります。

データ編集機能モード時のリモートレジスタ(RWr および RWw)メモリ割付については [10.2 リモートレジスタ\(RWr および RWw\)](#) をご確認ください。

データの編集を行う際に設定する Sub Function(命令コード)、Address(読込/書込開始アドレス)、DATA(変更データ)については、[10.3 データ編集機能](#)をご確認ください。

運転手順の詳細は [15.4 データ編集機能の運転手順](#) をご確認ください。



注意

データ編集機能はハーフ、フル数値指示モード(占有局数 2 または 4)にて使用可能です。

## 10. メモリマップ詳細

### 10. 1 リモート I/O (Rx および Ry)

モード別のリモート I/O 一覧および詳細を示します。

なお、アドレス Rx00、Ry00 は、マスタで割り付けられたりモート I/O メモリの先頭アドレスに該当します。

#### (1) コントローラから上位機器[IN](リモートからマスタ) 一覧

PLC メモリアドレス	シングル数値指示	ハーフ数値指示	フル数値指示
Rx00～Rx0F	入力ポート相当信号	入力ポート相当信号	入力ポート相当信号
Rx10～Rx1F	CC-Link システム領域	(未使用)	
Rx20～Rx2F			
Rx30～Rx3F		CC-Link システム領域	
Rx40～Rx4F			
Rx50～Rx5F			
Rx60～Rx6F			
Rx70～Rx7F			CC-Link システム領域

#### (2) 上位機器からコントローラ[OUT](マスタからリモート) 一覧

PLC メモリアドレス	シングル数値指示	ハーフ数値指示	フル数値指示
Ry00～Ry0F	出力ポート相当信号	出力ポート相当信号	出力ポート相当信号
Ry10～Ry1F	CC-Link システム領域	(未使用)	
Ry20～Ry2F			
Ry30～Ry3F		CC-Link システム領域	
Ry40～Ry4F			
Ry50～Ry5F			
Ry60～Ry6F			
Ry70～Ry7F			CC-Link システム領域

各モードのメモリマップの一覧については [22.メモリマップ一覧](#)をご確認ください。

(3)コントローラから上位機器[IN](リモートからマスタ) 詳細

PLC メモリア ドレス	信号名			内容						
	Rx	シングル 数値指示	ハーフ 数値指示	フル 数値指示						
00	OUT0			運転を開始した後、DRIVE 入力を OFF すると運転指示したステップ No.に相当した Bit No.が出力されます。本信号は DRIVE 入力が ON されると更新されます。 例)ステップデータ No.3 を出力する場合						
01	OUT1				OUT5	OUT 4	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0
02	OUT2				OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
03	OUT3				<b>⚠ 注意</b>					
04	OUT4				①RESET 入力が ON になると本信号は OFF となります。 ②アラーム発生中、本信号はアラームグループを出力します。					
05	OUT5				③押当て運転中、設定された押当て幅(押し込み量)を越えた場合、本信号は OFF となります。					
06	(未使用)				(未使用)					
07	(未使用)				(未使用)					
08	BUSY				位置決め運転中等、電動アクチュエータ動作中に ON となります。					
					<b>⚠ 注意</b> 押当て保持中(押当推力が発生中の停止)においても、電動アクチュエータ停止時は、BUSY 信号が OFF となります。また、BUSY 信号は運転開始後、強制的に 50ms 以上 ON します。					
09	SVRE				サーボ OFF 状態で OFF します。 サーボ ON 状態で ON します。					
0A	SETON				原点復帰後の SETON(位置情報確定)状態で ON します。 位置情報不確定状態で OFF します。					

0B	INP			<p>電動アクチュエータの各動作により INP 出力が ON となる条件が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原点復帰の場合 電動アクチュエータの動作が停止(BUSY 出力が OFF)し、位置が原点位置±基本パラメータの“初期位置決幅”範囲内の時、ON します。</li> <li>・位置決め運転の場合 現在位置がステップデータの“位置”±“位置決幅”範囲内の時、ON します。</li> <li>・押当て運転の場合 押当推力がステップデータの“しきい値”以上の推力になった時、ON します。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>⚠ 注意</b> <p>押当て運転完了後、自動的に省電力モード(電力低減)に切り替わっても INP 出力信号は ON 状態です。また、押当て停止状態から再度移動を開始した場合は、通常の押当推力での押当て運転を繰り返します。</p> <p>例)ステップデータの“推力”が 100% ステップデータの“しきい値”が 80% 電動アクチュエータの省電力設定が 40%<sup>注1)</sup></p> <p>注 1)電動アクチュエータ種類により設定値が異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。</p> </div>
0C	AREA			ステップデータの“エリア 1”～“エリア 2”出力設定範囲内で ON します。 エリア出力設定範囲は運転中のステップデータごとに切り替わります。
0D	WAREA			基本パラメータの“W エリア出力端 1”～“W エリア出力端 2”出力設定範囲内で ON します。
0E	ESTOP			ティーチングボックスの停止スイッチによる停止指示で ON し、通常運転時 OFF します。EMG 停止入力にも同期します。
0F	ALARM			電動アクチュエータの動作および制御における異常発生時のアラームを示します。アラームが発生していない時は、OFF します。アラーム発生時は、ON します。
10～1A	CC-Link システム領域			—
1B	リモート局 READY	(未使用)	(未使用)	●シングル数値指示モードのみ 電源投入後、正常状態で ON し、異常時(通信 CPU の WDT タイムアウト発生時)に OFF します。
1C～1F	CC-Link システム領域			—
20～2F				—
30～3A	CC-Link システム領域			—
3B	リモート局 READY	(未使用)		●ハーフ数値指示モードのみ リモート局 READY の内容はシングル数値指示モードと同様です。Rx1B の内容をご確認ください。

3C～3F	CC-Link システム領域	CC-Link システム領域		—				
40～6F				—				
70～7A		CC-Link システム領域		—				
7B		リモート局 READY	●フル数値指示モードのみ リモート局 READY の内容はシングル数値指示モードと同様です。Rx1B の内容をご確認ください。					
7C～7F		CC-Link システム領域		—				

コントローラの状態による出力信号の変化を下表に示します。

状態	出力信号	BUSY	INP	SVRE	ロック	SETON	OUT0~5
初回電源投入後の停止状態時のサーボ OFF 状態 <sup>注1)</sup>	OFF	OFF	OFF	OFF	ロック	OFF	OFF
初回電源投入後の停止状態時のサーボ ON 状態	OFF	OFF	ON	解除	OFF	OFF	OFF
電源投入後の停止状態時のサーボ OFF 状態	OFF	OFF <sup>注2)</sup>	OFF	ロック	ON <sup>注3)</sup>	ON <sup>注4)</sup>	ON <sup>注4)</sup>
電源投入後の停止状態時のサーボ ON 状態	OFF	ON <sup>注5)</sup>	ON	解除	ON <sup>注3)</sup>	OFF	OFF
原点復帰入力による原点復帰動作中の時	ON	OFF	ON	解除	OFF	OFF	OFF
原点復帰入力による原点復帰完了した時	OFF	ON <sup>注5)</sup>	ON	解除	ON	OFF	OFF
位置決め運転/押当て運転時の移動中の時	ON	OFF	ON	解除	ON	ON <sup>注6)</sup>	ON <sup>注6)</sup>
位置決め運転での一時停止の時	OFF	OFF	ON	解除	ON	ON <sup>注6)</sup>	ON <sup>注6)</sup>
位置決め運転完了した時(位置決幅内の時)	OFF	ON <sup>注2)</sup>	ON	解除	ON	ON <sup>注6)</sup>	ON <sup>注6)</sup>
押当て運転でワークに押当て停止(保持中)	OFF	ON	ON	解除	ON	ON <sup>注6)</sup>	ON <sup>注6)</sup>
押当て運転でワークがなくて空振り停止した時	OFF	OFF	ON	解除	ON	OFF	OFF
原点復帰後のサーボ OFF 状態の時	OFF	OFF <sup>注2)</sup>	OFF	ロック	ON	ON <sup>注4)</sup>	ON <sup>注4)</sup>
原点復帰後の EMG(停止)した時	OFF	OFF <sup>注2)</sup>	OFF	ロック	ON	OFF	OFF

注 1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応の場合、「アブソ ID 不一致」のアラームを解除した後の状態になります。

注 2) ステップデータ“位置決幅”内にある場合は ON します。


注 3) 原点復帰が完了した後の状態になります。

注 4) 前の状態を保持します。

注 5) 基本パラメータの“初期位置決幅”内にある場合は ON します。

注 6) DRIVE 入力信号の立下り(ON から OFF)にて更新します。

(4) 上位機器からコントローラ[OUT](マスタからリモート) 詳細

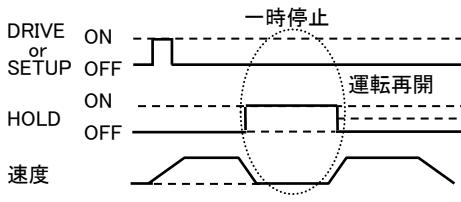PLC メモリ アドレス	信号名			内容												
	Ry	シングル 数値指示	ハーフ 数値指示													
00	IN0			<p>ステップデータ指定 Bit No. (IN0~5 の組合せで入力指示) 例)ステップデータ No.3 を指定する場合</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>IN5</td> <td>IN4</td> <td>IN3</td> <td>IN2</td> <td>IN1</td> <td>IN0</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </table>	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0											
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON											
01	IN1															
02	IN2															
03	IN3															
04	IN4															
05	IN5															
06	(未使用)															
07	(未使用)															
08	HOLD			<p>運転中に HOLD 入力を ON とすると基本パラメータの最大加減速度に従って減速停止します。残りの移動量は保留状態となっており、HOLD 入力を OFF すると残移動量の移動を開始します。</p> <p>●DRIVE および SETUP 時</p>  <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HOLD 入力が ON の間は、DRIVE 入力の信号を受けつけません。</li> <li>押当て運転における押当て動作中は、HOLD 信号は無効となります。</li> </ul>												
09	SVON			<p>サーボ ON を指示します。 ON にてサーボ ON になります。 OFF にてサーボ OFF になります。</p>												
0A	DRIVE			<p>DRIVE 入力が OFF から ON になると IN0~IN5 を読み込み、運転を開始します。 ON から OFF で運転中のステップ No.が OUT 端子に出力されます。</p>												
0B	RESET			<p>アラームのリセットおよび、運転のリセットをします。 RESET を ON にすると、基本パラメータの“最大加減速度”に従って減速停止します。 INP、OUT0~5 は OFF となります。 (ただし INP 出力は、ステップデータの“位置決幅”内で停止した場合は、ON となります。)</p>												
0C	SETUP			<p>SVRE 出力が ON の場合、SETUP 動作(原点復帰動作)を行います。SETUP 中は BUSY 出力が ON、動作完了後に SETON、INP 出力が ON します。</p>												

0D	JOG(-)			-側へのジョグ移動を指示します。 ON 入力中は移動を行い OFF で停止します。 ただし、FLGTH(ジョグ移動/定寸送り移動切換え信号)が ON の場合は、JOG(-)信号の立ち上がりで-側へ定寸送り移動を行います。 ジョグ移動/定寸送り移動開始後、INP 出力、OUT0~5 出力は OFF になります。なお、ジョグ移動/定寸送り移動終了後、INP 出力、OUT0~5 出力は ON なりません。
0E	JOG(+)			上記と同様で、-が+の記述となります。
0F	FLGTH			ジョグ移動信号 JOG(-)、JOG(+)のジョグ移動/定寸送り移動の機能切換えを指示します。 ジョグ移動信号が ON した時に、この信号が ON の場合は定寸送り移動動作となります。 OFF の場合はジョグ移動動作となります。 定寸送り移動動作時の移動量は、動作パラメータの“定寸距離”的設定値になります。
10~1F 20~2F 30~3F 40~6F 70~7F	CC-Link システム領域	(未使用) CC-Link システム領域	(未使用) CC-Link システム領域	—

#### 入力信号の有効条件

信号名	条件	SETON 出力	SVRE 出力	BUSY 出力
SETUP 入力 [原点復帰動作]	—	ON	OFF <sup>注 1)</sup>	
DRIVE 入力 [運転開始指示]	ON	ON	—	
JOG(-),(+) [ジョグ動作指示]	— <sup>注 2)</sup>	ON <sup>注 3)</sup>	OFF	

(—は各出力信号の ON/OFF 状態に依存しません。)

注 1) 位置決め運転中、押当て運転中および押当て中は SETUP 入力を受け付けません。

注 2) ジョグ(定寸移動含む)は位置確定前でも有効ですが、位置確定前はストロークリミットが有効

になつてないため、メカエンドに衝突する危険がありますので十分ご注意ください。

注 3) ジョグ(定寸移動含む)移動によりストロークリミットに達した時点で、「ストロークリミット」アラーム(052)となります。



注意

・有効条件以外で SETUP、DRIVE 入力を指示した場合は、アラームとなります。

入力信号は通信サイクルタイムの 2 倍以上の間隔および信号状態の維持を設けてください。

## 10.2 リモートレジスタ (RW<sub>r</sub> および RW<sub>w</sub>)

以下にモード別のリモートレジスター一覧を示します。

ハーフ数値指示およびフル数値指示モードでは、使用する機能によってメモリ割付が異なります。

数値指示運転機能およびデータ編集機能を切り替えは RWw0,bit1 : パラメータ書換指示フラグを使用します。

なお、アドレス RW<sub>r</sub>0、RW<sub>w</sub>0 は、マスターで割り付けられたリモートレジスタメモリの先頭アドレスに該当します。

### (1)コントローラから上位機器[IN](リモートからマスター)一覧

PLC メモリ アドレス	シングル数値 指示	ハーフ数値指示		フル数値指示		
	数値指示 運転機能	数値指示 運転機能	データ 編集機能	数値指示 運転機能	データ 編集機能	
RW <sub>r</sub> 0	コントローラ 情報フラグ	コントローラ 情報フラグ	コントローラ 情報フラグ	コントローラ 情報フラグ	コントローラ 情報フラグ	
RW <sub>r</sub> 1	現在位置	現在位置	現在位置	現在位置	現在位置	
RW <sub>r</sub> 2						
RW <sub>r</sub> 3	現在速度	現在速度	パラメータ 書換返信	現在速度	現在速度	
RW <sub>r</sub> 4		現在推力		現在推力	現在推力	
RW <sub>r</sub> 5		目標位置		目標位置	目標位置	
RW <sub>r</sub> 6		アラーム		アラーム	アラーム	
RW <sub>r</sub> 7				アラーム	アラーム	
RW <sub>r</sub> 8				占有領域	パラメータ 書換返信	
RW <sub>r</sub> 9						
RW <sub>r</sub> 10						
RW <sub>r</sub> 11						
RW <sub>r</sub> 12					占有領域	
RW <sub>r</sub> 13						
RW <sub>r</sub> 14						
RW <sub>r</sub> 15					占有領域	

RWw0,bit0 : 数値データ読み込み指示フラグを ON によりモニタ機能(数値データの読み込み)が有効になります。

各モードのメモリマップの一覧については [22.メモリマップ一覧](#)をご確認ください。

(2) 上位機器からコントローラ[OUT](マスターからリモート)一覧

PLC メモリ アドレス	シングル数値指示	ハーフ数値指示		フル数値指示		
	数値指示運転機能	数値指示運転機能	データ 編集機能	数値指示運転機能	データ 編集機能	
RWw0	コントローラ制御/ 数値データフラグ	コントローラ制御/ 数値データフラグ	コントローラ 情報フラグ	コントローラ制御/ 数値データフラグ	コントローラ 情報フラグ	
RWw1	動作方法/ 起動フラグ	動作方法/ 起動フラグ	パラメータ 書換送信	動作方法/ 起動フラグ	パラメータ 書換送信	
RWw2	数値指示データ	速度		速度		
RWw3		目標位置		目標位置		
RWw4		加速度/押当推力		加速度	占有領域	
RWw5		減速度/しきい値		減速度		
RWw6		押当速度		押当推力		
RWw7		占有領域		しきい値		
RWw8				押当速度		
RWw9				位置決推力		
RWw10				エリア出力端 1		
RWw11				エリア出力端 2	占有領域	
RWw12				位置決幅		
RWw13						
RWw14						
RWw15						

表中の“占有領域”は、JXCM1 で強制的に確保される領域です。

JXCM1 は“占有領域”において、PLC とデータのやり取りはしていません。

各モードのメモリマップの一覧については [22.メモリマップ一覧](#)をご確認ください。



データ編集機能はハーフ、フル数値指示モード(占有局数 2 または 4)にて使用可能です。

### (3) 数値指示運転機能の場合 詳細

#### ●コントローラから上位機器[IN](リモートからマスター)

##### [シングル数値指示モード]

PLC メモリアドレス		RWr データ名	内容															
RWr	bit	シングル数値指示																
0	0	占有局数返信(L)	<p>現在の占有局数を表します。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>H</th> <th>L</th> <th>占有局数</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1局占有</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2局占有</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>4局占有</td> </tr> </table>	H	L	占有局数	0	0	1局占有	0	1	2局占有	1	0	—	1	1	4局占有
H	L	占有局数																
0	0	1局占有																
0	1	2局占有																
1	0	—																
1	1	4局占有																
1	占有局数返信(H)																	
2	送信中																	
3	送信完了																	
4	READY																	
5	ALARM フラグ																	
6	イニシャル																	
7	数値データ読み込み有無フラグ																	
C~8	(未使用)																	
D	データ編集エラー受信																	
E	パラメータ異常検出																	
F	異常局検出																	
1	F~0	L	<p>現在位置</p> <p>数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在位置を 0.01mm 単位で出力します。 例)800.00mm (80000d=13880h)が出力された場合 RWr1=3880h/RWr2=0001h</p>															
2	F~0	H																
3	7~0	L	<p>現在速度</p> <p>数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在速度を 1mm/s 単位で出力します。 例)300mm/s(300d=012Ch)が出力された場合 RWr3=012Ch</p>															
	F~8	H																

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

[ハーフ数値指示モード、フル数値指示モード]

PLC メモリ アドレス		RW <sub>r</sub> データ名		内容	
RW <sub>r</sub>	bit	ハーフ数値指示	フル数値指示		
0	0	コントローラ情報フラグ	占有局数返信(L)	シングル数値指示モードと同様です。 詳細は <a href="#">10.2 リモートレジスタ(RW<sub>r</sub> および RW<sub>w</sub>)</a> をご確認ください。	
	1	占有局数返信(H)			
	2	送信中			
	3	送信完了			
	4	READY			
	5	ALARM フラグ			
	6	イニシャル			
	7	数値データ読込有無フラグ			
	8	パラメータ書換有無フラグ	パラメータ書換指示フラグが有効になっている場合は ON、無効の場合は OFF となります。		
	C~9	(未使用)			
	D	データ編集エラー受信			
	E	パラメータ異常検出			
	F	異常局検出			
1	F~0	L	現在位置	シングル数値指示モードと同様です。 詳細は <a href="#">10.2 リモートレジスタ(RW<sub>r</sub> および RW<sub>w</sub>)</a> をご確認ください。	
2	F~0	H			
3	7~0	L	現在速度		
	F~8	H			
4	7~0	L	現在推力	数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在推力を 1%単位で出力します。	
	F~8	H			
5	F~0	L	目標位置	数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの目標位置を 0.01mm 単位で出力します。	
6	F~0	H			
7	7~0		アラーム 1	アラーム 1	
	F~8		アラーム 2	アラーム 2	
8	7~0		アラーム 3	数値データの読み込みが有効かつ、アラームが発生した場合にアラーム code(10 進数で 3 衔)を出力します。ハーフ数値指示時は最大 2 個、フル数値指示時は最大 4 個のアラームを出力できます。  アラームは、発生した最新のアラーム code がアラーム 1 に出力されます。その後アラームが発生する度に更新され、過去に発生したアラーム code は、アラーム 1→2→3→4 の順にシフトしていきます。 なお、アラームの発生数が各モードの最大アラーム出力数を超えた場合、過去に発生したアラーム code から順に履歴から削除されます。 例)アラームが①→⑤の順に発生した場合	
	F~8				
	7~0		アラーム 4		
	F~0				
9~15	F~0		占有領域	—	

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

●上位機器からコントローラ[OUT](マスターからリモート)

[シングル数値指示モード]

PLC メモリアドレス		RWw データ名	内容															
RWw	bit	シングル数値指示																
0	0	コントローラ制御フラグ	数値データ(現在位置、現在速度など)の読み込みを有効とする場合はON、無効とする場合はOFFとします。															
	1		(未使用) 常時 OFF(0)としてください。															
	2		リセットフラグ OFFからONにすることでRWw0.bit5:ALARMフラグのクリアを行います。															
	3		再起動フラグ OFFからONにすることでコントローラの初期化処理を再度実行します。															
	4	数値データ入力指示フラグ	動作方法 速度 <sup>注2)</sup> 位置 <sup>注1)</sup> 加速度 <sup>注2)</sup> 減速度 <sup>注2)</sup> 押当推力 <sup>注2)</sup> しきい値 <sup>注2)</sup> 押当速度 <sup>注2)</sup> 位置決推力 <sup>注2)</sup> エリア出力端 1 <sup>注1)</sup> エリア出力端 2 <sup>注1)</sup> 位置決幅 <sup>注1)</sup>	数値指示運転の場合、各設定値がONのとき数値指示可能です。 シングル数値指示モードの場合、左記の 11 項目(動作方法を除く)を同時に入力することは出来ません。 RWw0.bit5～F: 数値データ入力指示フラグを重複した際はアラーム(パラメータ異常検出)が発生します。 詳細は <a href="#">17. CC-Link 通信に関するアラーム検出</a> をご確認ください。														
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	A																	
	B																	
	C																	
	D																	
	E																	
	F																	
1	0	起動フラグ	数値指示運転時のデータ送信フラグです。送信待ちは OFF、数値データをコントローラに送信する際に ON にします。															
	7～1	(未使用)	常時 OFF(0)としてください。															
	9, 8	動作方法	<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>8</td> <td>動作方法</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1:ABS(絶対)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>2:INC(相対)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>無効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	9	8	動作方法	0	1	1:ABS(絶対)	1	0	2:INC(相対)	0	0	無効	1	1	
9	8	動作方法																
0	1	1:ABS(絶対)																
1	0	2:INC(相対)																
0	0	無効																
1	1																	
F～A	(未使用)	常時 OFF(0)としてください。																

注 1) RWw0.bit4～F: 数値データ入力指示フラグが“位置” “エリア出力端 1” “エリア出力端 2” “位置決幅”

のひとつが ON の場合

2	F～0	L	数値指示データ (2 ワードデータ)	数値データ入力指示フラグで指定した項目の数値を入力します。各項目の入力範囲および単位は <a href="#">11.1 ステップデータ</a> をご確認ください。 例) RWw0.bit6: 位置を ON し、 655.37 mm(65537d=00010001h)を指示する場合 RWw2=0001h (2 ワード下位側) RWw3=0001h (2 ワード上位側)
3	F～0	H		

注 2) RWw0.bit4～F: 数値データ入力指示フラグが“速度” “加速度” “減速度” “押当推力” “しきい値” “押

当速度” “位置決推力”のひとつが ON の場合

2	7～0	L	数値指示データ (1 ワードデータ)	数値データ入力指示フラグで指定した項目の数値を入力します。各項目の入力範囲および単位は <a href="#">11.1 ステップデータ</a> をご確認ください。 例) RWw0.bit5: 速度を ON し、300mm/s(300d=012Ch)を指示する場合、RWw2=012Ch
	F～8	H		
3	F～0	(未使用)		常時 OFF(0)としてください。

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

[ハーフ数値指示モード、フル数値指示モード]

PLC メモリ アドレス		RWw データ名		内容														
		ハーフ数値 指示	フル数値 指示															
RWw	bit			入力範囲	単位													
0	0	コントローラ情報フラグ	数値データ読込 指示フラグ	数値データ(現在位置、現在速度など)の読込を有効とする場合は ON、無効とする場合は OFF とします。														
	1		パラメータ書換 指示フラグ	本フラグが ON の場合はデータ編集機能、OFF の場合は数値指示運転となります。数値指示運転機能を使用する際は必ず OFF にしてください。														
	2		リセットフラグ	OFF から ON にすることで RWw0,bit5:ALARM フラグのクリアを行います。														
	3		再起動フラグ	OFF から ON にすることでコントローラの初期化処理を再度実行します。														
	4	数値データ入力指示 フラグ	動作方法	数値指示運転の場合、各設定値が ON のとき数値変更可能です。 パラメータ書換指示フラグが ON の場合は無効となります。 注 1) ハーフ数値指示モードの場合は「加速度」と「押当推力」を同時に入力することは出来ません。 注 2) ハーフ数値指示モードの場合は「減速度」と「しきい値」を同時に入力することは出来ません。 上記(注 1、注 2)の数値データ入力指示フラグを重複した際はアラーム(パラメータ異常検出)が発生します。 詳細は <a href="#">17. CC-Link 通信に関するアラーム検出</a> をご確認ください。														
	5		速度															
	6		位置															
	7		加速度 <sup>注 1)</sup>															
	8		減速度 <sup>注 2)</sup>															
	9		押当推力 <sup>注 1)</sup>															
	A		しきい値 <sup>注 2)</sup>															
	B		押当速度															
	C		(未使用)	位置決推力														
	D			エリア 出力端 1														
	E			エリア 出力端 2														
	F			位置決幅														
1	0	起動フラグ		数値指示運転時のデータ送信フラグです。 送信待ちは OFF、数値データをコントローラに送信する際に ON にします。														
	7~1	(未使用)		常時 OFF(0)としてください。														
	9, 8	動作方法		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>8</td> <td>動作方法</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1:ABS(絶対)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>2:INC(相対)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="2">無効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	9	8	動作方法	0	1	1:ABS(絶対)	1	0	2:INC(相対)	0	0	無効	1	1
9	8	動作方法																
0	1	1:ABS(絶対)																
1	0	2:INC(相対)																
0	0	無効																
1	1																	
F~A	(未使用)			常時 OFF(0)としてください。														

2	7~0	L	数値指示運転	速度		<p>コントローラに指定したい数値を入力します。同時に複数のデータ(速度と目標位置など)を入力することが可能です。</p> <p>各データ内容の詳細は<u><a href="#">11.1 ステップデータを確認ください。</a></u> 例) RWw0.bit6:位置をON(1)し、655.37mm(65537d=10001h)を指示する場合 RWw3=0001h RWw4=0001h</p>			
	F~8	H		目標位置					
3	F~0	L		加速度 (押当推力)	加速度		基本パラメータの“ストローク(-)”～“ストローク(+)”		
4	F~0	H					0.01mm		
5	7~0	L		減速度 (しきい値)	減速度		1～基本パラメータの“最大加減速度” <sup>注3)</sup>		
	F~8	H					1mm/s <sup>2</sup> (1%)		
6	7~0	L		押当速度	押当推力		1～基本パラメータの“最大加減速度” <sup>注3)</sup>		
	F~8	H					1mm/s <sup>2</sup> (1%)		
7	7~0	L		しきい値			注3)		
	F~8	H							
8	7~0	L		押当速度			注3)		
	F~8	H							
9	7~0	L		位置決推力			注3)		
	F~8	H							
10	7~0	L		エリア出力端1			注3)		
	F~8	H							
11	F~0	L		エリア出力端2			注3)		
12	F~0	H							
13	F~0	L		位置決幅 <sup>注4)</sup>			注3)		
14	F~0	H							
15	7~0	L					注3)		
	F~8	H							

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

注3) 入力可能な値は、電動アクチュエータ種類により限界値が異なります。

詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

#### (4) データ編集機能の場合 詳細

##### ●コントローラから上位機器[IN](リモートからマスタ)

PLC メモリ アドレス		RW <sub>r</sub> データ名		内容													
RW <sub>r</sub>	bit	ハーフ 数値指示	フル数値 指示														
0	0	占有局数返信(L)	現在の占有局数を表します。														
	1		<table border="1"> <tr><th>H</th><th>L</th><th>占有局数</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1 局占有</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2 局占有</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>—</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>4 局占有</td></tr> </table>		H	L	占有局数	0	0	1 局占有	0	1	2 局占有	1	0	—	1
H	L	占有局数															
0	0	1 局占有															
0	1	2 局占有															
1	0	—															
1	1	4 局占有															
2	送信中	データ編集機能にて起動フラグをONに入力後、データ送信完了するまでの間、送信中フラグはONとなり、送信完了後および送信指示待ちの際には、送信中フラグはOFFとなります。															
3	送信完了	データ編集機能にてデータ送信が完了し、送信中フラグがOFFとなると、送信完了フラグがONとなります。その後、起動フラグがOFFとなると、送信完了フラグはOFFとなります。															
4	READY	コントローラが正常起動している場合は常に ON になります。															
5	ALARM フラグ	JXCM1 の内部処理、または PLC との通信における異常発生のアラームを示します。 正常時は OFF、アラーム発生時に ON になります。															
6	イニシャル	イニシャル処理中 OFF となり、イニシャル処理が完了すると ON を保持します。															
7	数値データ読込 有無フラグ	数値データの読み込みが有効な場合は ON、無効の場合は OFF になります。															
8	パラメータ書換 有無フラグ	パラメータ書換フラグが有効になっている場合はON、無効の場合はOFFとなります。															
C~9	(未使用)	(未使用)															
D	データ編集エラー受信	データ編集機能にてエラーが発生した際にRW <sub>r</sub> 0,bit5: ALARMフラグと共にONします。RW <sub>w</sub> 0,bit2:リセットフラグをONにするとクリアされます。															
E	パラメータ異常検出	パラメータに異常があった際、RW <sub>r</sub> 0,bit5: ALARMフラグと共にONします。RW <sub>w</sub> 0,bit2:リセットフラグをONにするとOFFとなります。 詳細は <a href="#">17. CC-Link通信に関するアラーム検出</a> をご確認ください。															
F	異常局検出	異常局を検出した場合、RW <sub>r</sub> 0, bit5 : ALARMフラグと共にONします。RW <sub>w</sub> 0,bit2 : リセットフラグをONするとOFFとなります。 詳細は <a href="#">17. CC-Link通信に関するアラーム検出</a> をご確認ください。															

1	F~0	L	現在位置			数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在位置を 0.01mm 単位で出力します。 例)800.00mm (80000d=13880h)が出力された場合 RW <sub>r1</sub> =3880h RW <sub>r2</sub> =0001h
2	F~0	H				
3	7~0	L	Sub Function  デー タ 編 集 返 信	現在速度		●ハーフ数値指示の場合 実行された命令コードが出力されます。命令コードの詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。異常時は RW <sub>w1</sub> に設定した Sub Function に 80h を OR(論理和)した値を出力します。 <sup>注 3)</sup>
	F~8	H				●フル数値指示の場合 数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在速度を 1mm/s 単位で出力します。 例) 300mm/s(300d=012Ch)が出力された場合 RW <sub>r3</sub> =012Ch
4	7~0	L	Address	現在推力		●ハーフ数値指示の場合 実行された命令コードの開始アドレスが出力されます。詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。異常時は 00h を出力します。 <sup>注 3)</sup>
	F~8	H				●フル数値指示の場合 数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの現在推力を 1%単位で出力します。

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

●コントローラから上位機器[IN](リモートからマスタ)続き

PLC メモリアドレス			RWr データ名		内容																								
RWr	bit		ハーフ数値指示	フル数値指示																									
5	F~0	L	Address (常時 0)	目標位置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハーフ数値指示の場合 常時 0 が出力されます。</li> <li>●フル数値指示の場合 数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの目標位置を 0.01mm 単位で出力します。</li> </ul>																								
6	F~0	H			<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハーフ数値指示の場合 実行された命令コードに対するデータが出力されます。異常時はエラーコードを出力します。</li> <li>●フル数値指示の場合 数値データの読み込みが有効な場合に、電動アクチュエータの目標位置を 0.01mm 単位で出力します。</li> </ul>																								
7	7~0		DATA(L)	アラーム 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハーフ数値指示の場合 実行された命令コードに対するデータが出力されます。異常時は 00h を出力します。<sup>注3)</sup></li> <li>●フル数値指示の場合 数値データの読み込みが有効かつ、アラームが発生した場合にアラーム code(10 進数で 3 衔)を出力します。ハーフ数値指示時は最大 2 個、フル数値指示時は最大 4 個のアラームを出力できます。</li> </ul>																								
	F~8			アラーム 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>アラームは、発生した最新のアラーム code がアラーム 1 に出力されます。その後アラームが発生する度に更新され、過去に発生したアラーム code は、アラーム 1→2→3→4 の順にシフトしていきます。</li> <li>なお、アラームの発生数が各モードの最大アラーム出力数を超えた場合、過去に発生したアラーム code から順に履歴から削除されます。</li> </ul>																								
8	7~0			アラーム 3	<p>例)アラームが①→⑤の順に発生した場合</p> <table border="1"> <tr> <td>アラーム 1 (最新)</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> </tr> <tr> <td>アラーム 2</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> </tr> <tr> <td>アラーム 3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> </tr> <tr> <td>アラーム 4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>②</td> </tr> </table> <p>表中の①～⑤は発生したアラーム code を示す アラーム内容の詳細は <a href="#">16.2 アラーム内容、対策</a>をご確認ください。</p>	アラーム 1 (最新)	①	②	③	④	⑤	アラーム 2	0	①	②	③	④	アラーム 3	0	0	①	②	③	アラーム 4	0	0	0	①	②
アラーム 1 (最新)	①	②	③	④	⑤																								
アラーム 2	0	①	②	③	④																								
アラーム 3	0	0	①	②	③																								
アラーム 4	0	0	0	①	②																								
F~8			アラーム 4																										
9	F~0		Sub Function	実行された命令コードが出力されます。 詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。異常時は RWr1 に設定した Sub Function に 80h を OR(論理和)した値を出力します。 <sup>注3)</sup>																									
10	F~0			Address	実行された命令コードの開始アドレスが出力されます。 詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。異常時は 00h を出力します。 <sup>注3)</sup>																								
11	F~0		Address (常時 0)	常時 0 が出力されます。																									
12	F~0		DATA(H)	実行された命令コードに対するデータが出力されます。 異常時はエラーコードを出力します。 <sup>注3)</sup>																									

13	F~0		DATA(L)	実行された命令コードに対するデータが出力されます。 異常時は 00h を出力します。 <sup>注 3)</sup>
14	F~0		占有領域	—
15	F~0		占有領域	—

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

注3) 指定アドレスが範囲外等でデータ編集機能にてエラーが発生した場合は、RW<sub>r3</sub>:SubFunction(フル数値指示の場合はRW<sub>r9</sub>)にRW<sub>w1</sub>に設定したSubFunctionに80hをORした値を返します。またRW<sub>r6</sub>:DATA(H)(フル数値指示の場合はRW<sub>r12</sub>)に受信したエラーコードを返します。このとき、RW<sub>r4</sub>:AddressおよびRW<sub>r7</sub>:DATA(L)(フル数値指示の場合)はRW<sub>r10</sub>およびRW<sub>r13</sub>は00hとなります。エラーコードを以下に示します。

エラーコード	名称	内容
1	Sub Function 範囲外	使用可能外のSub Functionコードが指定された。
2	アドレス範囲外	1) 読み出しちゃは書き込み開始番号で、範囲外の番号が指定された。 2) 書き込み許可されていない番号(アドレス)に書き込もうとした。
3	アクセス点数 範囲外	読み出しちゃは書き込みの最終番号が範囲外となるような点数が指定された。

### ●上位機器からコントローラ[OUT](マスターからリモート)

PLC メモリアドレス		RW <sub>w</sub> データ名		内容
RW <sub>w</sub>	bit	ハーフ数値指示	フル数値指示	
0	0	コントローラ制御フラグ	数値データ読込指示フラグ	数値データ(現在位置、現在速度など)の読込を有効とする場合は ON、無効とする場合は OFF とします。
	1		パラメータ書換指示フラグ	本フラグが ON の場合はデータ編集機能、OFF の場合は数値指示運転となります。数値指示運転機能を使用する際は必ず OFF にしてください。
	2		リセットフラグ	OFF から ON にすることで RW <sub>r0,bit5</sub> :ALARM フラグのクリアを行います。
	3		再起動フラグ	OFF から ON にすることでコントローラの初期化処理を再度実行します。
	4		起動フラグ	データ編集時のデータ送信フラグです。 送信待ちは OFF、パラメータをコントローラに送信する際に ON にします。
	F~5		(未使用)	常時 OFF(0)としてください。
1	F~0	データ編集送信	Sub Function	実行する命令コードを入力します。 詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。
2	F~0		Address	実行する命令コードの開始アドレスを入力します。 詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。
3	F~0		Address(常時 0)	常時 0 を入力してください。
4	F~0		DATA(H)	一部の命令コードに関してはデータを入力してください。 詳細は <a href="#">10.3 データ編集機能</a> をご確認ください。
5	F~0		DATA(L)	
6	F~0		占有領域	
7	F~0	占有領域		—
8~15	F~0	占有領域		—

H=最上位バイトまたは上位ワード L=最下位バイトまたは下位ワード

## 10. 3データ編集機能

以下にデータの編集を行う際に設定する Sub Function(命令コード)、Address(読み込み/書き込み開始アドレス)、DATA(変更データ)を示します。

データ編集機能を使用する際は RWw0.bit1:パラメータ書換指示フラグを ON にする必要があります。

運転手順の詳細は [15.4 データ編集機能の運転手順](#)をご確認ください。

### ⚠ 注意

データ編集機能はハーフ、フル数値指示モード(占有局数 2 または 4)にて使用可能です。

### データ編集ファンクション

#### ● RWw1: Sub Function(命令コード)

本コントローラで使用可能な命令コード、機能および設定データを示します。

命令コード (Sub Function)	機能	Address	DATA(送信時)		DATA(受信時)	
			DATA(H)	DATA(L)	DATA(H)	DATA(L)
(01)h	1 ワード分のデータ読み込み	読み出し開始番号			データ (1 ワード)	
(02)h	2 ワード分のデータ読み込み	読み出し開始番号			データ (2 ワード 上位側)	データ (2 ワード 下位側)
(11)h	1 ワード分のデータ書き込み	書き込み開始番号	データ (1 ワード)		データ (1 ワード)	
(12)h	2 ワード分のデータ書き込み	書き込み開始番号	データ (2 ワード 上位側)	データ (2 ワード 下位側)	データ (2 ワード 上位側)	データ (2 ワード 下位側)

#### ● RWw2: Address(読み込み/書き込み開始アドレス)

データ編集を行う JXCM1 内部マイコンのコントローラメモリアドレスマップを示します。

以下に示すコントローラメモリアドレスは 16 進数表記です。

#### ・状態データアドレス

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	単位
(9000)h	現在位置	2	0.01mm
(9002)h	現在速度	1	1mm/s
(9003)h	現在推力	1	1%
(9004)h	目標位置	2	0.01mm
(9006)h	運転ステップデータ No.	1	—
(9008)h	アラーム 2(上位バイト)/アラーム 1(下位バイト)	1	—
(9009)h	アラーム 4(上位バイト)/アラーム 3(下位バイト)	1	—

・基本パラメータアドレス<sup>注1)</sup>

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0000)h	コントローラ ID	上位バイト	1~32	—
	IO パターン	下位バイト	固定値	—
(0001)h	加減速パターン	上位バイト	固定値	—
	S 字動作比率	下位バイト	注1)	—
(0002)h	ストローク(+)	2	注1)	0.01mm
(0004)h	ストローク(-)	2	注1)	0.01mm
(0006)h	最大速度	1	注1)	1mm/s
(0007)h	最大加減速度	1	注1)	1mm/s <sup>2</sup>
(0008)h	初期位置決幅	2	注1)	0.01mm
(000A)h	原点オフセット	2	注1)	0.01mm
(000C)h	押当最大推力	上位バイト	注1)	1%
	パラメータプロテクト	下位バイト	1,2,3	—
(000D)h	イネーブル SW	上位バイト	1,2	—
	—	下位バイト	固定値	—
(000E)h	機器名	8	固定値	—
(0016)h	W エリア出力端 1	2	注1)	0.01mm
(0018)h	W エリア出力端 2	2	注1)	0.01mm
(001A)h	原点補正データ	2	固定値	—
(001C)h	センサタイプ	1	固定値	—
(001D)h	オプション設定 1(CC-Link 占有局数)	1	1,2,4	—
(001E)h	未定義パラメータ 11 (CC-Link 通信エラー時動作設定)	1	0,10	—
(001F)h	未定義パラメータ 12	1	固定値	—

本パラメータは電源再投入にて有効となります。

・原点復帰パラメータアドレス<sup>注1)</sup>

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0020)h	原点復帰方向	上位バイト	1,2	—
	原点復帰モード	下位バイト	1,2	—
(0021)h	押当原点レベル	上位バイト	注1)	
	原点検出時間	下位バイト	固定値	1ms
(0022)h	原点復帰速度	1	注1)	1mm/s
(0023)h	原点復帰加減速	1	注1)	1mm/s <sup>2</sup>
(0024)h	クリープ速度	1	固定値	1mm/s
(0025)h	原点センサ種類	上位バイト	0~2	—
	原点スイッチ方向	下位バイト	固定値	—
(0026)h	未定義パラメータ 21	1	固定値	—

注 1)各パラメータの初期値は、電動アクチュエータの種類によって異なります。

詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

・JOG 動作データアドレス(動作パラメータ項目)

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0030)h	JOG 速度	1	注 1)	1mm/s
(0031)h	JOG 加速度	1	1～基本パラメータの“最大加減速”	1mm/s <sup>2</sup>
(0032)h	JOG 減速度	1	1～基本パラメータの“最大加減速”	1mm/s <sup>2</sup>
(0033)h	JOG 推力	1	注 1)	1%
(0034)h	定寸距離	2	0.01～フルストローク 注 1)	0.01mm

・拡張機能パラメータデータアドレス

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0081)h	原点復帰方向 (座標変更)	上位バイト	1,2	-
	-	下位バイト	固定値 (0)	-
(0037)h	安全速度制限	1	1～基本パラメータの“最大速度” 注 1)	1mm/s <sup>2</sup>
(0052)h	通信速度	上位バイト	1～6	-
	-	下位バイト	固定値 (1)	-

注 1)各パラメータの初期値は、電動アクチュエータの種類によって異なります。

詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

・ステップデータアドレス

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0400)h～(040F)h	ステップデータ(No.0)	16	—	—
(0410)h～(041F)h	ステップデータ(No.1)	16	—	—
(0420)h～(042F)h	ステップデータ(No.2)	16	—	—
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
(07F0)h～(07FF)h	ステップデータ(No.63)	16	—	—

各ステップデータの詳細アドレスは例)を参考にしてください。

例)ステップデータ No.0 の場合のアドレス

コントローラ メモリアドレス	名称	ワード	入力範囲	単位
(0400)h	動作方法	1	0=データ無効、1=ABS、2=INC	—
(0401)h	速度	1	最小値～ 基本パラメータの“最大速度” <sup>注1)</sup>	1mm/s
(0402)h	位置	2	基本パラメータの“ストローク(-)” ～“ストローク(+)”	0.01mm
(0404)h	加速度	1	1～基本パラメータの“最大加減速度”	1mm/s <sup>2</sup>
(0405)h	減速度	1	1～基本パラメータの“最大加減速度”	1mm/s <sup>2</sup>
(0406)h	押当推力	1	<sup>注1)</sup>	1%
(0407)h	しきい値	1	<sup>注1)</sup>	1%
(0408)h	押当速度	1	<sup>注1)</sup>	1mm/s
(0409)h	位置決推力	1	<sup>注1)</sup>	1%
(040A)h	エリア出力端 1	2	基本パラメータの “ストローク(-)”～“ストローク(+)”	0.01mm
(040C)h	エリア出力端 2	2	基本パラメータの “ストローク(-)”～“ストローク(+)”	0.01mm
(040E)h	位置決幅	2	<sup>注1)</sup>	0.01mm

注 1) 設定可能な入力範囲は、電動アクチュエータ種類により異なります。

詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

## 11. 設定データ入力

電動アクチュエータを指定位置に移動動作させるためには、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスで運転パターンを設定する必要があります。コントローラ設定ソフトウェアやティーチングボックスから入力された各データは、コントローラ内のメモリに保存されます。

コントローラ設定ソフトウェアとティーチングボックスには 2 種類のモードがあり用途によって使い分けができます。

### ●イージーモード

コントローラ設定ソフトウェアとティーチングボックスには、速度、位置などを設定するだけで簡単に動作させることができます。

変更可能なデータの種類は、電動アクチュエータによって異なります。データの組合せは、選択可能です。

### ●ノーマルモード

イージーモードよりさらに細かく電動アクチュエータやコントローラの条件等を設定できます。

ノーマルモードで設定できるデータは、「ステップデータ」「基本パラメータ」「原点復帰パラメータ」の 3 種類があります。

コントローラ設定ソフト ACT Controller2 では 3 種類のデータ設定に加え、[拡張機能]を設定可能です。

### 11.1 ステップデータ

実際の電動アクチュエータ動作に関するデータです。

64 パターンのステップデータがあり、それぞれのステップデータには 12 項目の設定があります。

これらのデータはコントローラに書込直後から有効になります。

#### 例) コントローラ設定ソフトウェアのステップデータ表示【ノーマルモード】

No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s <sup>2</sup>	減速度 mm/s <sup>2</sup>	押当推力 %	しきい %	押当速度 mm/s	位置決推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	ABS	100	20.00	1000	1000	0	0	0	100	18.00	22.50	0.5
1	ABS	50	10.00	1000	1000	70	60	5	100	6.0	12.0	1.5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
63	ABS	20	5.00	500	500	0	0	0	100	3.0	8.0	1.2

#### ⚠ 注意

ステップデータの書込は、電動アクチュエータの停止中に行ってください。

電動ロータリテーブル LER シリーズの場合、単位系が”mm”から”°（度）”が適用されます。

例) 速度・押当速度=[° /s]、位置・エリア 1,2・位置決幅=[° ]、加速度・減速度=[° /s<sup>2</sup>]

## ステップデータ詳細

名称		入力範囲	内容																
コントローラ 設定 ソフトウェア	ティーチン グボックス																		
No.	ステップ No.	0~63	ステップ No.を指定します。																
動作方法	動作方法	3種類 (右表参照)	<p>目標位置の座標系を設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コントローラ 設定ソフト ウェア</th> <th>ティーチング ボックス</th> <th>PLC</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空欄</td> <td>データ 無効</td> <td>0</td> <td>設定したステップ No.のステップデ ータを無効とします。</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>絶対</td> <td>1</td> <td>電動アクチュエータの原点を基準と した絶対座標で目標位置を設定し ます。</td> </tr> <tr> <td>INC</td> <td>相対</td> <td>2</td> <td>現在位置を基準とした相対座標で 目標位置を設定します。</td> </tr> </tbody> </table>	コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス	PLC	詳細	空欄	データ 無効	0	設定したステップ No.のステップデ ータを無効とします。	ABS	絶対	1	電動アクチュエータの原点を基準と した絶対座標で目標位置を設定し ます。	INC	相対	2	現在位置を基準とした相対座標で 目標位置を設定します。
コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス	PLC	詳細																
空欄	データ 無効	0	設定したステップ No.のステップデ ータを無効とします。																
ABS	絶対	1	電動アクチュエータの原点を基準と した絶対座標で目標位置を設定し ます。																
INC	相対	2	現在位置を基準とした相対座標で 目標位置を設定します。																
速度	速度	最小値～基本パ ラメータの“最大 速度” <sup>注1)</sup>	目標位置または押当て開始位置への移動速度を設定します。 (単位:mm/s)																
位置	位置	基本パラメータ の“ストローク (-)”～“ストロー (+)"	目標位置または押当て開始位置を設定します。(単位:mm)																
加速度	加速度	1～基本パラメー タの“最大加減 速度”	移動速度への加速度を設定します。(単位:mm/s <sup>2</sup> )																
減速度	減速度	1～基本パラメー タの“最大加減 速度”	移動速度への減速度を設定します。(単位:mm/s <sup>2</sup> )																
押当推力	押当推力	0または最小値 ～ 基本パラメータ の“押当最大推” <sup>注1)</sup>	<p>設定値により押当て運転または位置決め運転を選択します。 押当て運転が選択された場合は最大押当て推力を100%とした時の割合分だけ押当て推力が発生します。(単位:%) 最大押当て推力は、各電動アクチュエータにより異なりますので、電動アクチュエータの取扱説明書、定格推力をご確認ください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>動作方法</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>位置決め 運転</td> <td>“位置”にて設定された目標位置に 移動します。</td> </tr> <tr> <td>1～100</td> <td>押当て運転</td> <td>“位置”にて設定された押当て開始 位置に移動し、押当て開始位置より、 設定された推力以下にて押当て 動作を行います。</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	動作方法	詳細	0	位置決め 運転	“位置”にて設定された目標位置に 移動します。	1～100	押当て運転	“位置”にて設定された押当て開始 位置に移動し、押当て開始位置より、 設定された推力以下にて押当て 動作を行います。							
設定値	動作方法	詳細																	
0	位置決め 運転	“位置”にて設定された目標位置に 移動します。																	
1～100	押当て運転	“位置”にて設定された押当て開始 位置に移動し、押当て開始位置より、 設定された推力以下にて押当て 動作を行います。																	
しきい値	しきい値	最小値 ～ 基本パラメー タ“押当最大推 力” <sup>注1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●押当て運転時のみ有効です。 (“押当推力”を1～100と入力した場合) INP出力がONとなる条件です。電動アクチュエータがこの 値以上の推力を発生すると、INP出力がONになります。 本パラメータは、押当て推力以下の値に設定します。 (単位:%)</li> <li>●位置決め運転の時は、設定の必要はありません。</li> </ul>																

押当速度	押当速度	注 1) (押当速度≤速度)	<p>●押当で運転時のみ有効です。 (“押当推力”を1~100と入力した場合) 押当で動作時の移動速度になります。高速度に設定すると、衝撃で電動アクチュエータやワークが破損する事がありますので、各電動アクチュエータの設定範囲内で設定してください。(単位:mm/s)設定値の目安は、電動アクチュエータの取扱説明書をご確認ください。</p> <p>●位置決め運転の時は、設定の必要はありません。</p>						
位置決推力	位置決推力	注 1)	<p>位置決め運転時の最大トルクになります。(単位:%) 発生する推力は負荷に応じて最大トルクの範囲内で自動調整されます。 初期設定値より小さい値で使用するとタクトがばらつき、アラームが発生することがあります。 *設定変更する場合は、アクチュエータの取扱説明書をご確認ください。</p>						
エリア 1	エリア出力 端 1	基本パラメータの “ストローク(-)” ～ステップデータ の“エリア 2”	AREA 出力がONとなる条件です。(単位:mm) 現在位置が“エリア 1”～“エリア 2”範囲内の時は、AREA 出力が ON します。 “エリア 1”≥“エリア 2”的場合は、アラームとなります。 (ただし、エリア 1”=“エリア 2”=0 の場合はアラームとなりませんが、AREA 出力は OFF となります。)						
エリア 2	エリア出力 端 2	ステップデータの “エリア 1” ～基本パラメータ の“ストローク(+)”							
位置決幅	位置決幅	注 1)	<p>押当で運転、位置決め運転にてそれぞれ機能が異なります。</p> <p>●位置決め運転:位置決め幅(単位:mm)</p> <p>●押当で運転:押当幅(単位:mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>動作方法</th><th>詳細</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>位置決め 運転</td><td>           INP 出力が ON となる条件です。            電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。)            動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。            INP 出力 ON の範囲:            目標位置 - “位置決幅” ≤ 電動アクチュエータの位置 ≤ 目標位置 + “位置決幅”         </td></tr> <tr> <td>押当で運転</td><td>           押当で動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当で開始位置からこの移動量を超えた場合、押当で動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON なりません。         </td></tr> </tbody> </table>	動作方法	詳細	位置決め 運転	INP 出力が ON となる条件です。 電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。) 動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。 INP 出力 ON の範囲: 目標位置 - “位置決幅” ≤ 電動アクチュエータの位置 ≤ 目標位置 + “位置決幅”	押当で運転	押当で動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当で開始位置からこの移動量を超えた場合、押当で動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON なりません。
動作方法	詳細								
位置決め 運転	INP 出力が ON となる条件です。 電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。) 動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。 INP 出力 ON の範囲: 目標位置 - “位置決幅” ≤ 電動アクチュエータの位置 ≤ 目標位置 + “位置決幅”								
押当で運転	押当で動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当で開始位置からこの移動量を超えた場合、押当で動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON なりません。								

注 1) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

## 11.2 基本パラメータ

コントローラの運転条件や、電動アクチュエータ条件等を設定するデータです。

### ⚠ 注意

パラメータ書き込みは、電動アクチュエータの停止中に行ってください。

電動ロータリテーブル LER シリーズの場合、単位系が”mm”から”°(度)”が適用されます。

#### 基本パラメータ詳細

書込欄：“■”=コントローラに書込直後から有効、“○”=電源再投入にて有効、“—”=本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)	入力範囲	内容		書込
コントローラ 設定ソフトウェア	ティーチング ボックス			
コントローラ ID	コントローラ ID	1~32	シリアル通信時の ID 番号(軸)データを設定します。	○
I/O パターン	I/O パターン	固定値	本コントローラでは固定値です。(初期値は「1」です。) 設定を変更しないでください。 「位置決め点数 64 点(標準)」を示します。	—
加減速 パターン	加減速 パターン	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	—
S 字動作 比率	S 字動作 比率	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	—
ストローク (+)	ストローク (+)	注 <sup>1)</sup>	位置の+側限界値を設定します。(単位:mm) ステップデータの“位置”にてこの値より大きい値を入力できない ように設定出来ます。	■
ストローク (-)	ストローク (-)	注 <sup>1)</sup>	位置の-側限界値を設定します。(単位:mm) ステップデータの“位置”にてこの値より小さい値を入力できない ように設定出来ます。	■
最大速度	最大速度	注 <sup>1)</sup>	最大速度を設定します。(単位:mm/s) ステップデータの“速度”にてこの値より大きい値を入力できない ように設定出来ます。 <sup>注<sup>2)</sup></sup>	■
最大加減速度	最大加減速度	注 <sup>1)</sup>	最大加速度を設定します。(単位:mm/s <sup>2</sup> ) ステップデータの“加速度”にてこの値より大きい値を入力できな いように設定出来ます。	■
初期位置決幅	初期位置決幅	注 <sup>1)</sup>	原点復帰後の位置の INP 出力範囲を示します。(単位:mm)	■

注 1) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

注 2) “最大速度”は電動アクチュエータの最大速度に設定することを推奨します。コントローラは、この設定値  
を超えないように制御が制限されるため低く設定すると応答時間がおそくなる場合があります。

原点オフセット	原点オフセット	注 <sup>1)</sup>	<p>原点復帰動作後の電動アクチュエータ位置を設定します。 (単位:mm)</p> <p>●原点オフセット 0mm の場合</p> <p>コントローラが認識する 原点復帰後の位置(0mm)</p> <p>●原点オフセット 100mm の場合</p> <p>コントローラが認識する 原点復帰後の位置(100mm)</p> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p>“原点オフセット”を変更した場合は、基本パラメータの“ストローク(+)"、“ストローク(-)"の値を再度ご確認ください。 “原点オフセット”は原点復帰実施後に有効となりますので、変更後は必ず原点復帰を実施してください。</p>	■								
押当最大推力	押当最大推力	注 <sup>1)</sup>	押当て運転時の最大推力を示します。(単位 %)	■								
パラメータプロテクト	パラメータプロテクト	1~3	<p>パラメータ及びステップデータの変更許可範囲を設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th><th>詳細</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:基本+ステップデータ</td><td>基本パラメータ +原点復帰パラメータ +ステップデータ</td></tr> <tr> <td>2:基本</td><td>基本パラメータ +原点復帰パラメータ</td></tr> <tr> <td>3:基本+拡張+ステップ<sup>注2)</sup></td><td>基本パラメータ +原点復帰パラメータ +動作パラメータ +ステップデータ</td></tr> </tbody> </table>	設定値	詳細	1:基本+ステップデータ	基本パラメータ +原点復帰パラメータ +ステップデータ	2:基本	基本パラメータ +原点復帰パラメータ	3:基本+拡張+ステップ <sup>注2)</sup>	基本パラメータ +原点復帰パラメータ +動作パラメータ +ステップデータ	■
設定値	詳細											
1:基本+ステップデータ	基本パラメータ +原点復帰パラメータ +ステップデータ											
2:基本	基本パラメータ +原点復帰パラメータ											
3:基本+拡張+ステップ <sup>注2)</sup>	基本パラメータ +原点復帰パラメータ +動作パラメータ +ステップデータ											
イネーブルSW	イネーブルSW	1~2	ティーチングボックスのイネーブル SW 機能状態を設定します。	■								
機器名	機器名	固定値	コントローラに対応する電動アクチュエータの形式を示します。 設定を変更しないでください。	—								

W エリア 出力端 1	W エリア 出力端 1	基本パラ メータの “ストロー ク(−)” ～“ストロ ーク (+)”	WAREA 出力が ON となる条件です。(単位 mm) 現在位置が“W エリア出力端 1”～“W エリア出力端 2”範囲内の 時は、WAREA 出力が ON します。	■									
W エリア 出力端 2	W エリア 出力端 2	基本パラ メータの “ストロー ク(−)” ～“ストロ ーク (+)”	“W エリア出力端 1”>“W エリア出力端 2”的場合は、アラーム “システム PARA 異常”となります。ただし、“W エリア出力端 1”=“W エリア出力端 2”=0 の場合はアラームとなりませんが、 WAREA 出力は OFF となります。	■									
原点補正 データ	リンク 補正量	固定値	本コントローラでは固定値です。(初期値は「0」です。) 設定を変更しないでください。	—									
センサタイプ	センサタイプ	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。 1: インクリメンタルエンコーダ 2: バッテリレスアブソリュートエンコーダ	—									
オプション 設定 1 (CC-Link 占 有局数)	オプション 設定 1 (CC-Link 占 有局数)	1,2,4	コントローラの動作モード(占有局数)を設定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th> <th>動作モード(占有局数)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>シングル数値指示モード(1 局占有)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ハーフ数値指示モード(2 局占有)(初期値)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>フル数値指示モード(4 局占有)</td> </tr> </tbody> </table>	パラメータ	動作モード(占有局数)	1	シングル数値指示モード(1 局占有)	2	ハーフ数値指示モード(2 局占有)(初期値)	4	フル数値指示モード(4 局占有)	○	
パラメータ	動作モード(占有局数)												
1	シングル数値指示モード(1 局占有)												
2	ハーフ数値指示モード(2 局占有)(初期値)												
4	フル数値指示モード(4 局占有)												
未定義 パラメータ 11 (CC-Link 通 信エラー時 動作設定)	未定義 パラメータ 11 (CC-Link 通 信エラー時 動作設定)	0, 10	CC-Link 通信エラー時(タイムアウト、異常、CRC エラー)の動作 方法を設定します。(初期値は「0」です。) <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th> <th>制御部への データ出力</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>ホールド (それまでの 動作状態を 維持)</td> <td>CC-Link にて通信エラーが発生して もアラームは発生しません。制御部 はそれまで行っていた動作を継続して 実行します。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>アラーム停 止</td> <td>CC-Link にて通信エラーが発生した 場合、制御部はアラームによる停止 状態になり通信不良アラーム(150) を出力します。</td> </tr> </tbody> </table>	パラメータ	制御部への データ出力	詳細	0	ホールド (それまでの 動作状態を 維持)	CC-Link にて通信エラーが発生して もアラームは発生しません。制御部 はそれまで行っていた動作を継続して 実行します。	10	アラーム停 止	CC-Link にて通信エラーが発生した 場合、制御部はアラームによる停止 状態になり通信不良アラーム(150) を出力します。	○
パラメータ	制御部への データ出力	詳細											
0	ホールド (それまでの 動作状態を 維持)	CC-Link にて通信エラーが発生して もアラームは発生しません。制御部 はそれまで行っていた動作を継続して 実行します。											
10	アラーム停 止	CC-Link にて通信エラーが発生した 場合、制御部はアラームによる停止 状態になり通信不良アラーム(150) を出力します。											
未定義パラ メータ 12	未定義パラ メータ 12	固定値	本コントローラでは固定値です。(初期値は「0」です。) 設定を変更しないでください。	—									

注 1) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

注 2) 基本パラメータの“パラメータプロテクト”を 3: 基本+拡張+ステップに変更する場合、以下手順にて設定します。

① 設定コントローラ設定ソフト(ACT Controller)を Normal モードにて起動します。

② メニューから「HELP」～「Password」を選択して、パスワード入力画面にて “password”と入力します。

③ パラメータウィンドウの基本パラメータの“パラメータプロテクト”を 3: 基本+拡張+ステップに変更します。

④ ダウンロードボタンをクリックすると変更が送信され、変更箇所が青文字から黒文字に変わります。

⑤ 設定変更後、変更を有効にするために JXCM1 の電源を OFF 後、電源を再投入してください。

## 11.3 原点復帰パラメータ

コントローラの原点復帰動作を設定するデータです。

### 原点復帰パラメータ詳細

書込欄：“■”=コントローラに書込直後から有効、“○”=電源再投入にて有効、“—”=本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)	入力範囲	内容	書込						
コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス								
原点復帰 方向	原点復帰 方向	<p>原点復帰方向を設定します。<sup>注1)</sup></p> <table border="1"> <tr> <th>設定値</th> <th>詳細</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CW 方向[CW]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CCW 方向[CCW]</td> </tr> </table> <p><b>△ 注意</b></p> <p>“原点復帰方向”を変更しても、ステップデータの“位置”的+−の方向は変更されません。</p> <p>●初期値の場合 電動アクチュエータ</p> <p>●初期値から変更した場合 電動アクチュエータ</p>	設定値	詳細	1	CW 方向[CW]	2	CCW 方向[CCW]	○
設定値	詳細								
1	CW 方向[CW]								
2	CCW 方向[CCW]								
原点復帰 モード	原点復帰 モード	<p>原点復帰を設定します。</p> <table border="1"> <tr> <th>設定値</th> <th>詳細</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>押当原点復帰[押当]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>リミットスイッチ原点復帰[SW]</td> </tr> </table>	設定値	詳細	1	押当原点復帰[押当]	2	リミットスイッチ原点復帰[SW]	■
設定値	詳細								
1	押当原点復帰[押当]								
2	リミットスイッチ原点復帰[SW]								
押当原点 レベル	押当原点 レベル	原点復帰動作時の押当確認レベルを設定します。	■						
原点検出時間	原点検出時間	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。						
原点復帰 速度	原点復帰 速度	注2)	原点復帰動作時の移動速度を設定します。						
原点復帰 加減速	原点復帰 加速度								
クリープ速度	クリープ速度	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。						
原点センサ 種類	原点センサ 種類	注2)	原点センサの種類を設定します。						
			設定値	詳細	0	原点センサ無効[無効]	1	原点センサ極性が a 接点の場合[a 接点]	2
設定値	詳細								
0	原点センサ無効[無効]								
1	原点センサ極性が a 接点の場合[a 接点]								
2	原点センサ極性が b 接点の場合[b 接点]								
原点スイッチ 方向	原点 SW 方向	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。 (初期値は「0」です。)						
未定義 パラメータ 21	未定義 パラメータ 21	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。 (初期値は「0」です。)						

注 1) 原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入すると、SET ON 出力が OFF になります。  
再度原点復帰を実施してください。

注 2) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

## 11.4 動作パラメータ

コントローラの JOG 動作を設定するデータです。

ACTController を使用して動作パラメータを変更する際は、基本パラメータの“パラメータプロジェクト”を 3: 基本 + 拡張 + ステップに設定してください。

ACTController2 を使用する場合は [11.5 拡張機能](#)によりパラメータの変更が可能です。

PLC からデータ編集機能を使用してパラメータを変更する際は、基本パラメータの“パラメータプロジェクト”的変更は必要ありません。

### 動作パラメータ詳細

書込欄：“■”=コントローラに書込直後から有効、“○”=電源再投入にて有効、“—”=本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)	入力範囲	内容	書込
コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス		
JOG 速度	JOG 速度	注 1)	JOG 運転時の速度を定義します。(単位 1mm/s) ■
JOG 加速度	JOG 加速度	1～基本パラメータ の“最大加減速度”	JOG 運転時の加速度を定義します。 (単位 1mm/s <sup>2</sup> ) ■
JOG 減速度	JOG 減速度	1～基本パラメータ の“最大加減速度”	JOG 運転時の減速度を定義します。 (単位 1mm/s <sup>2</sup> ) ■
JOG 推力	JOG 推力	注 1)	JOG 運転時のトルクリミットを定義します。 (単位 1%) ■
定寸距離	定寸距離	0.01～ フルストローク 注 1)	定寸送り量を定義します。(単位 0.01mm) ■

注 1) 電動アクチュエータ種類により異なります。入力する値は、各アクチュエータ取扱説明書の位置決め運転、または押当て運転のカタログ推奨値以下の値を設定ください。

## 11.5 拡張機能







コントローラの拡張機能を設定するデータです。

拡張機能を設定する際は、コントローラ設定ソフト ACT Controller2 にて設定をしてください。<sup>注1)</sup>

設定方法の詳細は ACT Controller2 取扱説明書をご確認ください。

### 拡張パラメータ詳細

書込欄：“■”=コントローラに書込直後から有効、“○”=電源再投入にて有効、“—”=本コントローラでは固定値です。

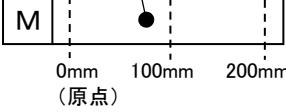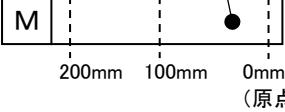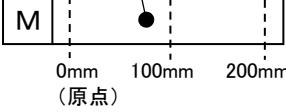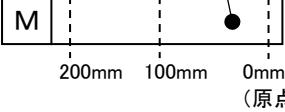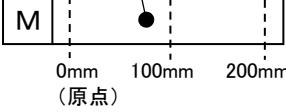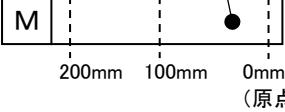名称(日本語表記)	入力範囲	内容	書込																
コントローラ設定ソフトウェア																			
原点復帰方向 (座標変更)	1~2	<p>アクチュエータの座標系を変更します。<sup>注2)</sup> 原点復帰方向も変更します。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>△ 注意</b> <p>“原点復帰方向(座標変更)”を変更の場合、ステップデータの“位置”的+ーの方向は変更する必要はありません。</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>●初期値の場合</td> <td>●初期値から変更した場合</td> </tr> <tr> <td>電動アクチュエータ</td> <td>電動アクチュエータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0mm 100mm 200mm (原点)</td> <td>200mm 100mm 0mm (原点)</td> </tr> </table> </div>	●初期値の場合	●初期値から変更した場合	電動アクチュエータ	電動アクチュエータ			0mm 100mm 200mm (原点)	200mm 100mm 0mm (原点)	○								
●初期値の場合	●初期値から変更した場合																		
電動アクチュエータ	電動アクチュエータ																		
																			
0mm 100mm 200mm (原点)	200mm 100mm 0mm (原点)																		
JOG 速度	最小値 ～基本パラメータの “最大速度” <sup>注3)</sup>	JOG 運転時の速度を定義します。(単位 1mm/s)	■																
JOG 加速度	1～基本パラメータ の“最大加減速	JOG 運転時の加速度を定義します。(単位 1mm/s <sup>2</sup> )	■																
JOG 減速度	1～基本パラメータ の“最大加減速度	JOG 運転時の減速度を定義します。(単位 1mm/s <sup>2</sup> )	■																
JOG 推力	<sup>注3)</sup>	JOG 運転時のトルクリミットを定義します。(単位 1%)	■																
定寸距離	0.01～ フルストローク <sup>注3)</sup>	定寸送り量を定義します。(単位 0.01mm)	■																
安全速度制限	最小値 ～基本パラメータの “最大速度” <sup>注3)</sup>	速度制限有効時の速度最大値を定義します。 <sup>注4)</sup>	■																
通信速度	1～6	<p>シリアル通信速度を選択します。<sup>注5)</sup></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>設定値</th> <th>通信速度</th> <th>設定値</th> <th>通信速度</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>9,600bps</td> <td>4</td> <td>57,600bps</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19,200bps</td> <td>5</td> <td>115,200bps</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>38,400bps</td> <td>6</td> <td>230,400bps</td> </tr> </table>	設定値	通信速度	設定値	通信速度	1	9,600bps	4	57,600bps	2	19,200bps	5	115,200bps	3	38,400bps	6	230,400bps	○
設定値	通信速度	設定値	通信速度																
1	9,600bps	4	57,600bps																
2	19,200bps	5	115,200bps																
3	38,400bps	6	230,400bps																

注 1) コントローラ設定ソフトウェア(ACT Controller2)は当社ホームページよりダウンロードしてください。  
(<http://www.smctransfer.com/>)

注 2) 原点復帰パラメータ「原点復帰方向(座標変更)」を変更し、電源を再投入すると、SET ON 出力が OFF になります。再度原点復帰を実施してください。

注 3) アクチュエータ種類により異なります。詳細はアクチュエータ取扱説明書を参照してください。

注 4) 速度制限は、コントローラ設定ソフトウェア使用時のテスト運転をする際に有効にすることができます。

注 5) コントローラの通信速度を変更した場合、コントローラ設定ソフトおよびティーチングボックスの接続時に通信速度設定を変更してください。

## 12. 運転説明

### 12.1 原点復帰

下記の場合は、原点復帰をする必要があります。

(1) 電源を投入したとき

バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応の場合

初めて電源を投入した時に、原点復帰が必要となります。

次回以降の電源再投入時には原点復帰は不要となります。

インクリメンタルエンコーダ対応の場合

電源を投入した時に、毎回原点復帰が必要となります。

(2) アクチュエータまたはモータを交換したとき

バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応とインクリメンタルエンコーダ対応ともに、原点復帰が必要となります。

(3) アラーム「グループ E」が発生し、電源再投入によりアラームリセットしたとき

バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応とインクリメンタルエンコーダ対応ともに、原点復帰が必要となります。

バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応の場合、(1)と(2)の電源投入時に

「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生しますので、アラームをリセットした後に原点復帰を実施してください。

電動アクチュエータとコントローラをセット品番で購入いただいている場合、工場出荷時にアラームリセットが行われているため、(1)の電源投入時の「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」は発生しません。

ただし、同じセット品番で複数台購入いただいている場合、電動アクチュエータとコントローラが工場出荷時と異なる組み合わせで接続されると、(1)の電源投入時の「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生します。


#### ●原点復帰動作

電動アクチュエータが電源投入時の初期位置から原点復帰方向へ移動します。(①)

アクチュエータ端まで移動子が移動し、停止してから一定の時間経過すると、コントローラはアクチュエータ端と認識します。その後、電動アクチュエータは低速で原点復帰方向と逆方向に移動します。(②)  
移動後の位置を原点位置とします。

原点復帰入力 → 原点復帰方向に移動 → 移動停止 → 反転移動 → 原点位置

#### 原点復帰動作例

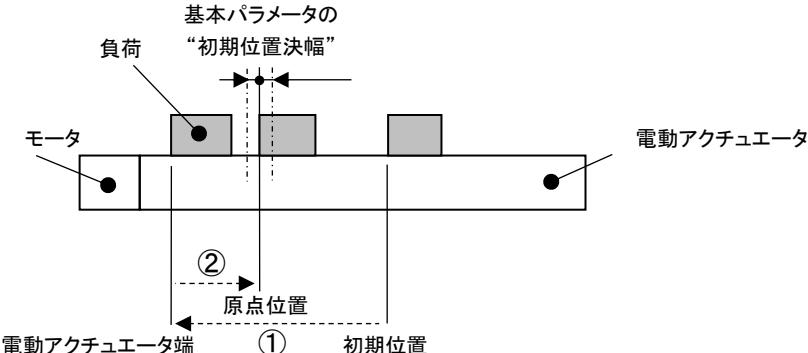

#### !注意


電動アクチュエータの原点復帰方向は、電動アクチュエータによって異なります。

## 12. 2 位置決め運転


ステップデータの“押当推力”が0の場合。

ステップデータの“位置”で設定した目標位置へ移動します。

### ●位置決め運転例

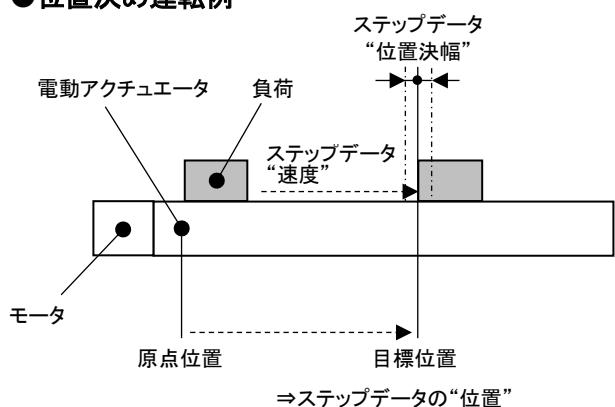

### ●位置決め運転(速度/位置)例

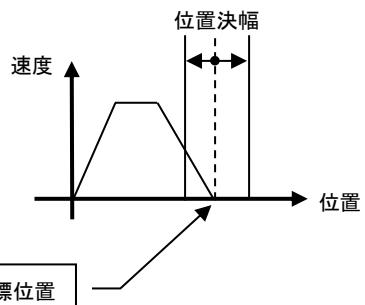

## 12. 3 押当て運転

ステップデータの“押当推力”に1以上の値が登録されている場合、押当て運転となります。


通常の位置決め運転と同様にステップデータの“位置”、“速度”にて位置決め運転を行い、“位置”で規定される押当て開始位置から押当て動作を始めます。

押当て動作は、ステップデータの“押当推力”に規定される最大推力以下で運転を行います。


### (1) 押当て動作が成功した場合

押当て運転は、ステップデータの“しきい値”に規定される推力値以上の状態が、一定時間以上続いた場合、INP出力がONとなります。ただし、押当て運転が完了した後も、ステップデータに設定した推力を発生し続けます。

### ●押当て運転例

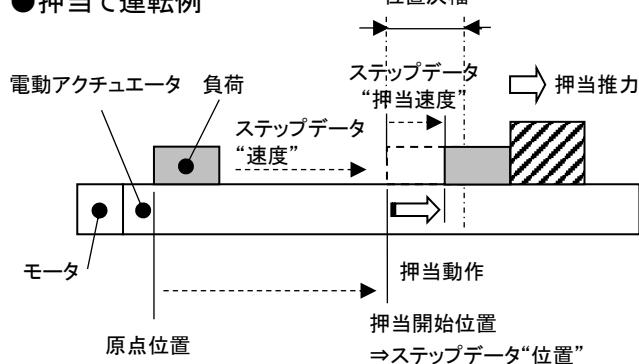


### ●押当て運転(速度/位置)例

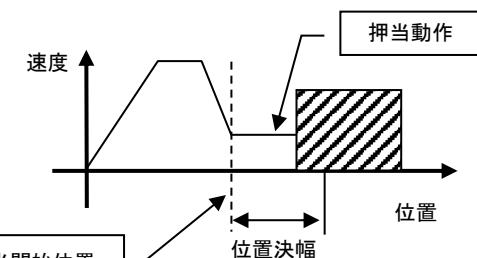

### (2) 押当て動作が失敗した場合（空振り）


押当て動作の開始位置からステップデータの“位置決幅”で規定される範囲までを動作しても、押当て動作が完了しない場合、運転を停止します。その場合は、INP出力がOFFとなります。

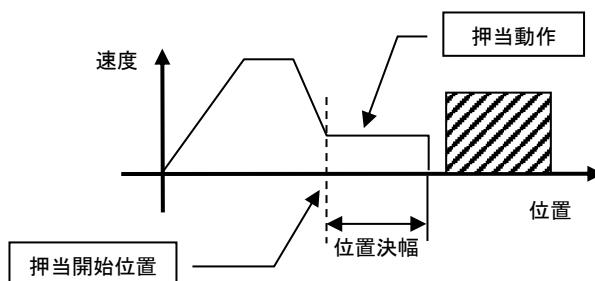

### (3) 押当て動作完了後にワークが動いてしまう場合


#### ①ワークが押当て方向に動いてしまう場合

押当て動作完了後、押当て対象の反力が小さくなり電動アクチュエータがステップデータの“しきい値”より小さい推力にて動いてしまった場合、INP 出力が OFF となり、位置決め幅の範囲内で変化に追従します。再度、ステップデータの“しきい値”に規定される推力値以上の状態が定時間以上続いた場合、INP 出力が再度ONとなります。

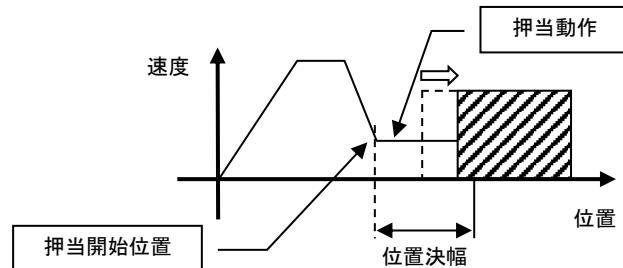

#### ②ワークが押当て方向と逆に動いてしまう場合(ワークからの反力が強すぎて押し戻される場合)

押当て動作完了後押当て対象の反力が大きくなり電動アクチュエータが押し戻された場合、INP 出力が ON のまま反力と押当て動作の力がつりあうまで押し戻されます。(押当て開始位置方向に戻されます。)  
押当て開始位置より押し戻された場合は、アラーム(押当て動作異常)となります。

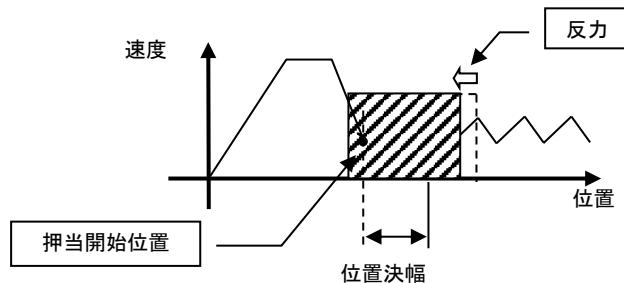

## 12. 4 コントローラの入力信号に対する応答時間について

コントローラの入力信号に対する応答の遅延には、以下の要素が介在します。

- ①コントローラの入力信号のスキャン遅れ
- ②入力信号解析演算による遅れ
- ③命令解析処理の遅れ

PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生するため、通信サイクルタイムの 2 倍以上、入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。

## 12. 5 運転中の中断方法について

位置決め運転および押当て運転にて、動作を中断し電動アクチュエータを停止させる方法として以下の 3 つの方法があります。停止後の状態が異なりますので、用途に合わせてご使用ください。

### ●EMG 信号による停止

動作中に EMG 信号を OFF すると、電動アクチュエータが減速停止後サーボ OFF となり停止位置を保持しません。(ロック付電動アクチュエータの場合は、ロック機構により保持されます。)

### ●RESET 信号による停止

動作中に RESET 信号を ON にすると、電動アクチュエータが減速停止後、停止位置で保持します。  
(サーボ OFF しません。)

### ●HOLD 信号による停止

動作中に HOLD 信号を ON すると、電動アクチュエータは減速し停止します。  
(サーボ OFF しません。)

### ⚠ 注意

EMG 信号および RESET 信号にて停止を指示した場合、OUT 信号はすべて OFF になります。

また、HOLD 中の RESET 信号の入力は有効となります。

## 13. 運転例


### 13.1 位置決め運動

例) 原点位置から 100mm/s の速度で 50mm の位置に移動します。(ステップデータ No.1 指示)

次に 50mm の位置から 50mm/s の速度で 10mm ごとに、5 回連続的に移動させて 100mm の位置に移動させる(ステップデータ No.2 指示)場合の設定例を示します。

#### ■【ノーマルモード】ステップデータ設定

No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s <sup>2</sup>	減速度 mm/s <sup>2</sup>	押当推力 %	しきい値 %	押当速度 mm/s	位置決推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ABS	100	50.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1
2	INC	50	10.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1

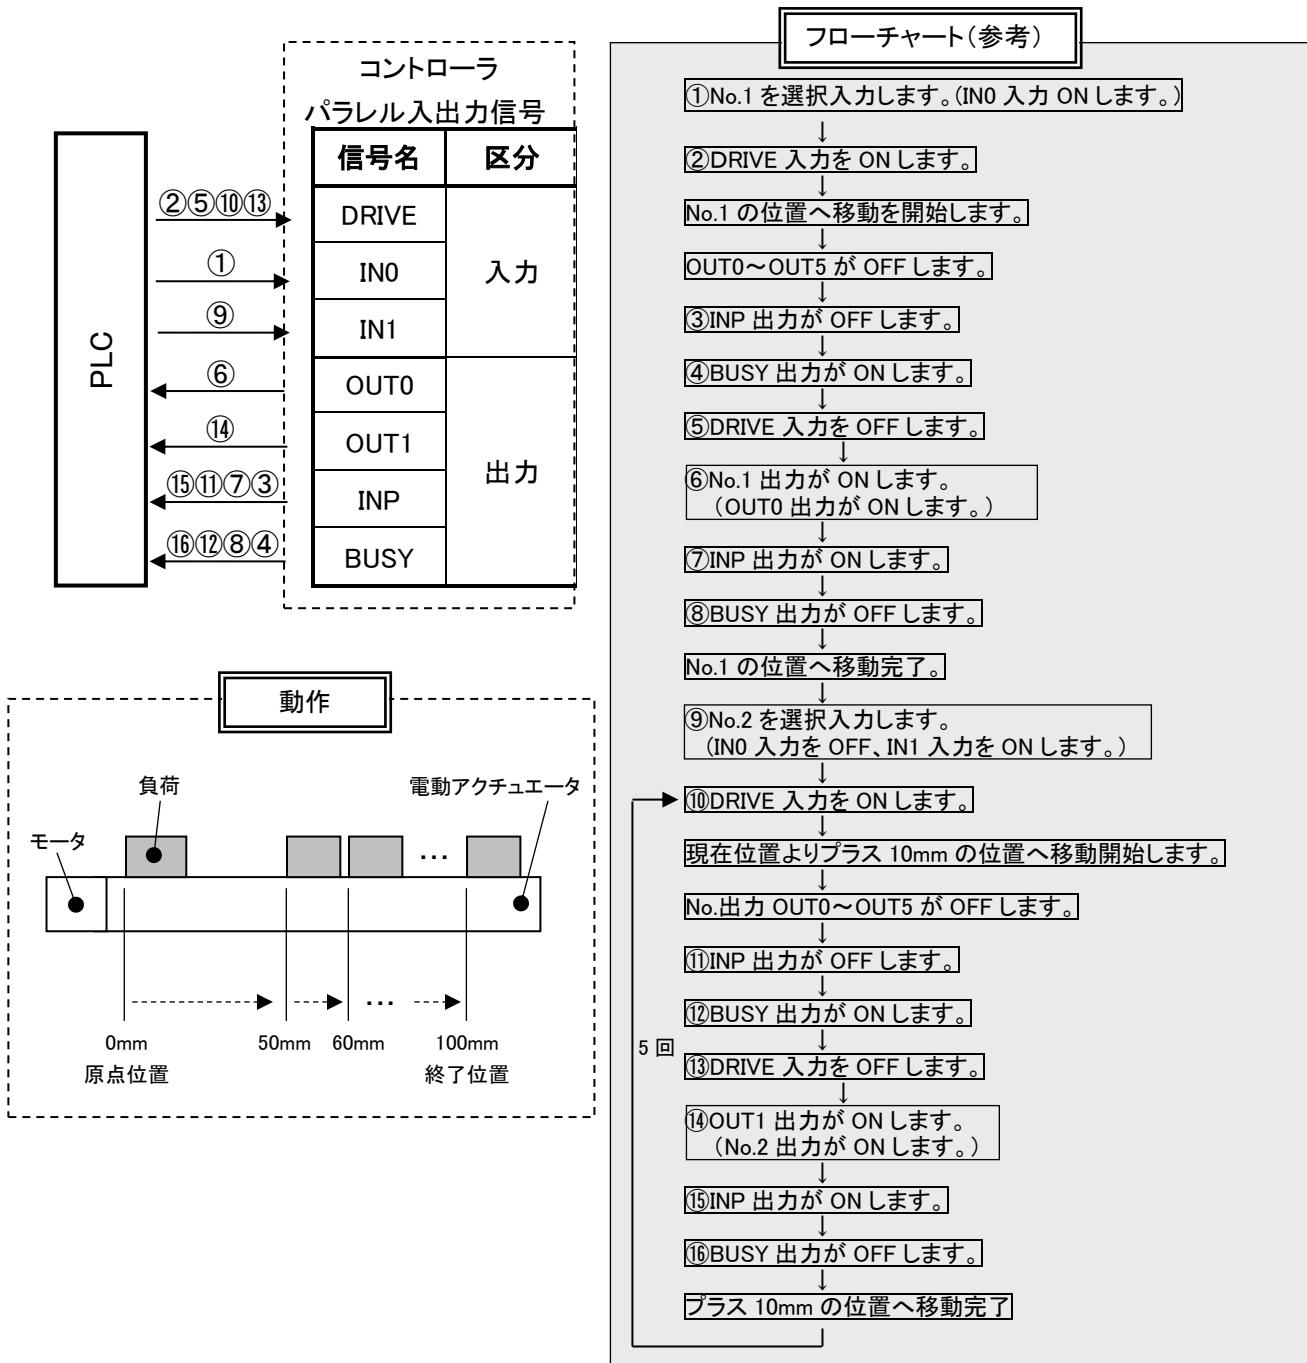

## 13.2 押当て運転

例) 原点位置から 100mm/s の速度で 100mm の位置に移動します。(ステップデータ No.1 指示)

100mm の位置からは速度 10mm/s で押付推力値を 50% 以下で押当て運転します。


(最大押込み量を 5mm)

次に押当て運転完了位置(INP 出力が ON の位置)から 50mm/s の速度で 50mm の位置に移動します。

(ステップデータ No.2 指示)

### ■【ノーマルモード】ステップデータ設定

No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s <sup>2</sup>	減速度 mm/s <sup>2</sup>	押当推力 %	しきい値 %	押当速度 mm/s	位置決推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ABS	100	100.00	1000	1000	50	40	10	100	0	0	5
2	ABS	50	50.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1

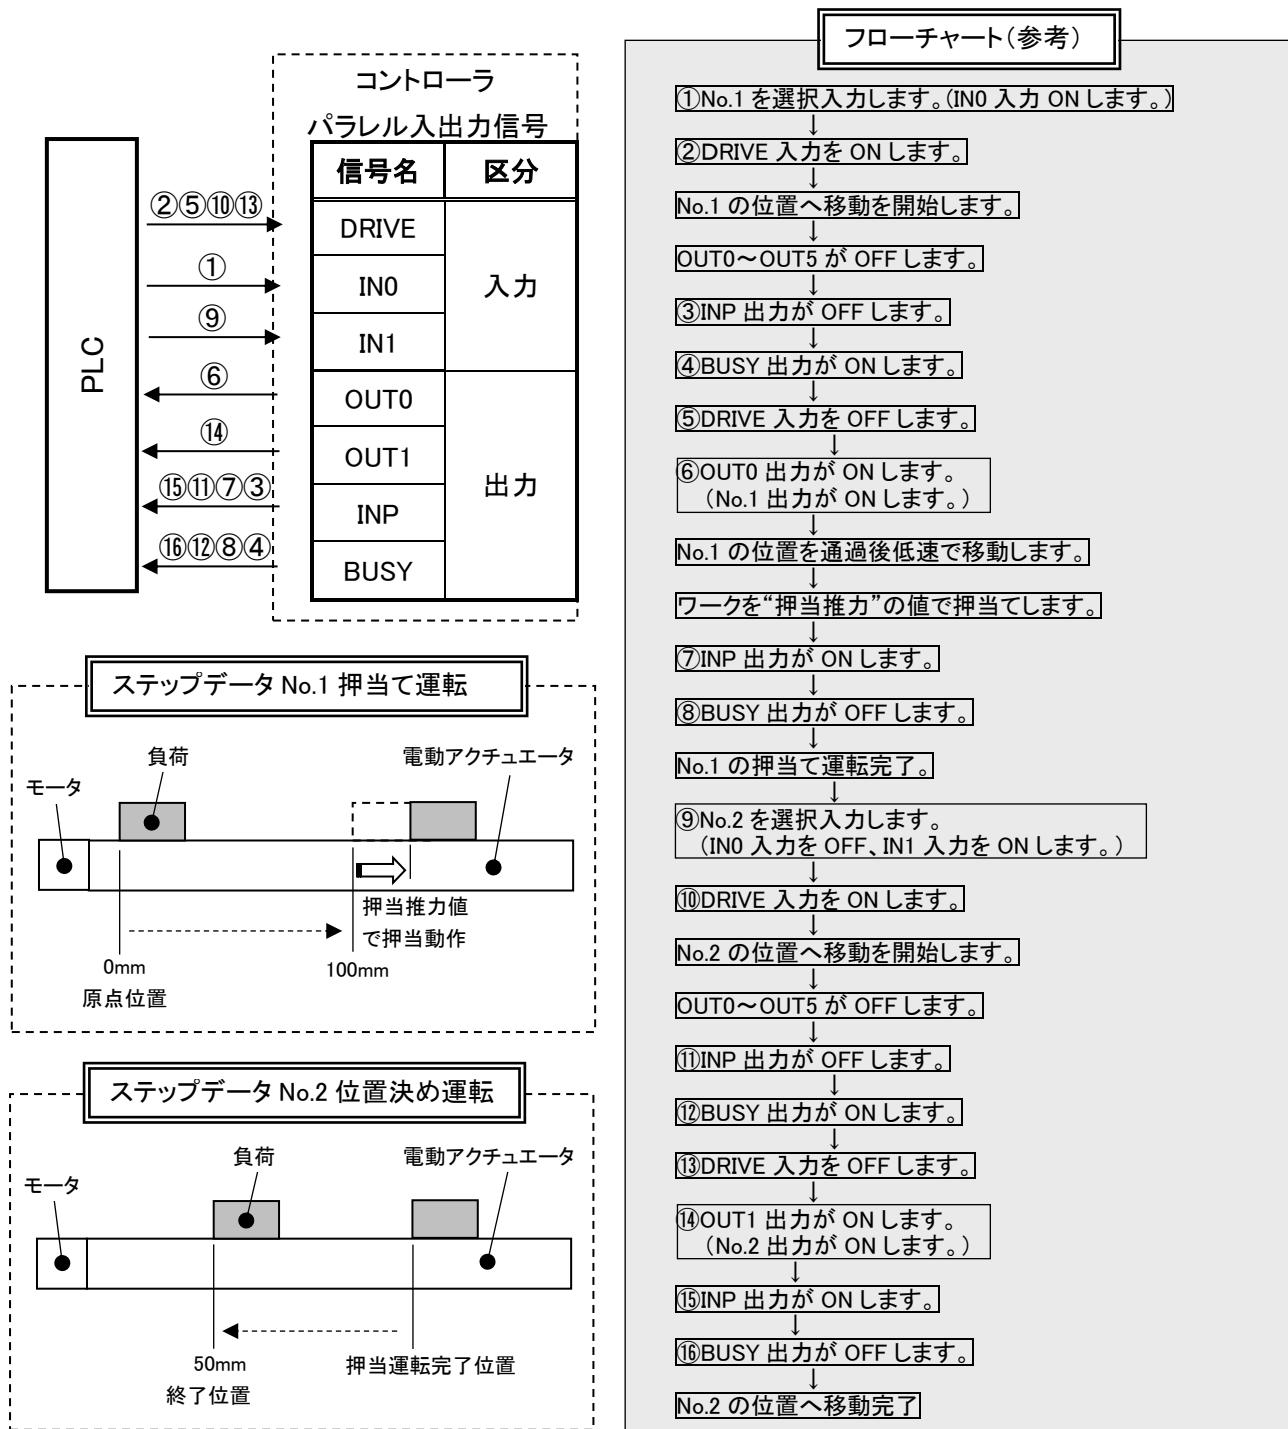

## 14. バッテリレスアブソエンコーダの電源立ち上げ手順

### 14.1 立ち上げ手順概要

バッテリレスアブソエンコーダの電源投入時の状況ごとの、立ち上げ手順の概要を以下に記します。

※インクリメンタルエンコーダでの電源立ち上げ手順は、

「15.1 ステップデータ No.指示運転機能の運転手順 (1)電源投入～原点復帰」を参照してください。

#### (1) 初めて電源を投入する場合(詳細は 14.2 章 参照)

下記の場合、電源投入後にアラーム No.01-153「アブソ ID 不一致」が発生しますので、アラームをリセット後に原点復帰を実施ください。

- 購入後、初めて電動アクチュエータを接続し、電源を投入する場合。
- アクチュエータまたはモータを交換したとき

#### (2) 電源再投入(詳細は 14.3 章 参照)

#### (3) アラーム(グループ E)を電源遮断によりクリアした場合(詳細は 14.4 章 参照)

SETON 出力が OFF となりますので、原点復帰を実施してください。

なお、原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入時も同様の立ち上げ手順となります。


## 14.2 初めて電源を投入する場合

各項目の下記の「手順」、「タイミングチャート」をご参照ください。

### -手順-

- ①電源を投入  
↓
- ②ESTOP 出力が OFF  
ALARM 出力が ON  
OUT3 出力が ON  
(「01-153:アブソ ID 不一致」  
アラーム発生)  
↓
- ③RESET 入力を ON  
↓
- ④ALARM 出力が OFF  
↓
- ⑤SVON 入力を ON  
↓
- ⑩SVRE 出力が ON  
※ロック付アクチュエータの場合、  
ロックが解除されます。  
↓
- ⑪SETUP 入力を ON  
↓
- ⑫BUSY 出力が ON  
(動作します。)  
↓
- ⑬SETON、INP 出力が ON、  
BUSY 出力が OFF すると  
原点復帰完了。  
以後、DRIVE 等の運転可能。

### -タイミングチャート-

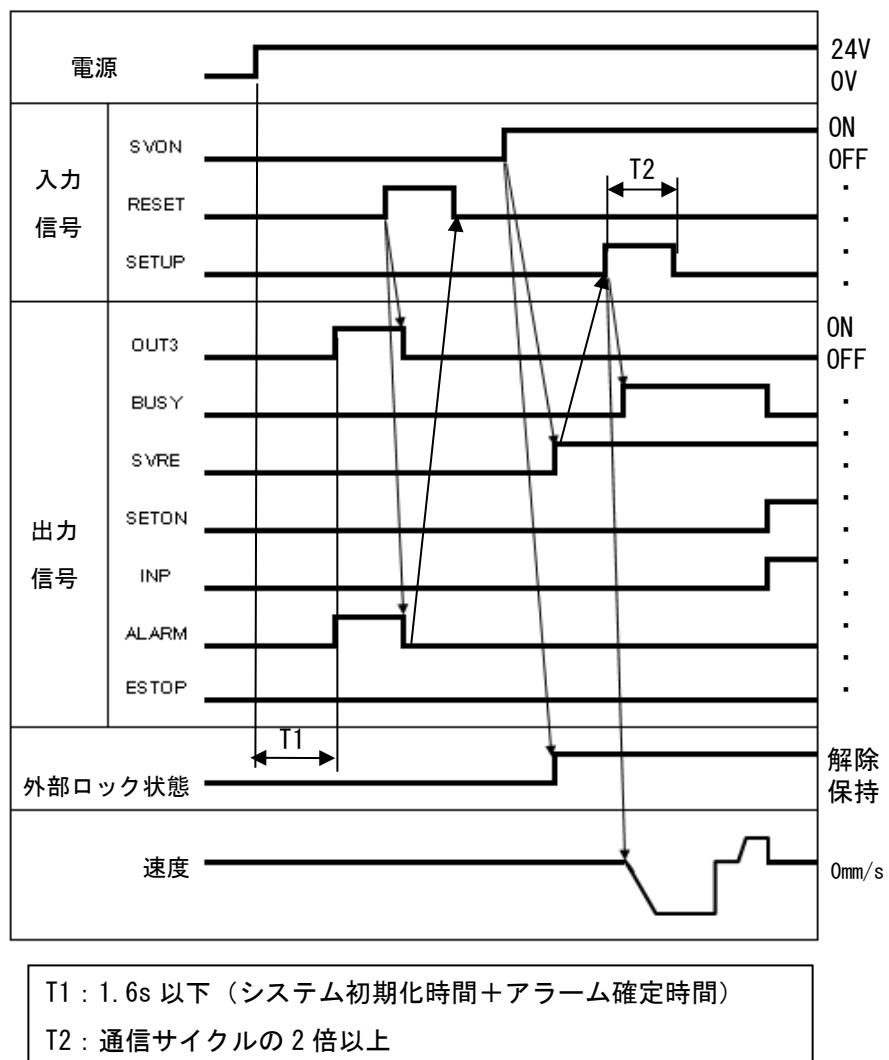

## 14. 3 電源再投入


### (1) 電源復帰(正常な場合)

電源再投入時、「ALARM」が OFF(アラームなし)状態の場合、T3 経過後に SETON 出力が ON となります。

#### -手順-

- ①電源を投入  
↓
- ②ESTOP 出力が OFF  
ALARM 出力が OFF  
↓
- ③T3 経過後、SETON 出力が ON  
↓
- ④SVON 入力を ON  
↓
- ⑤SVRE 出力が ON。  
以後、DRIVE 等の運転可能

#### -タイミングチャート-

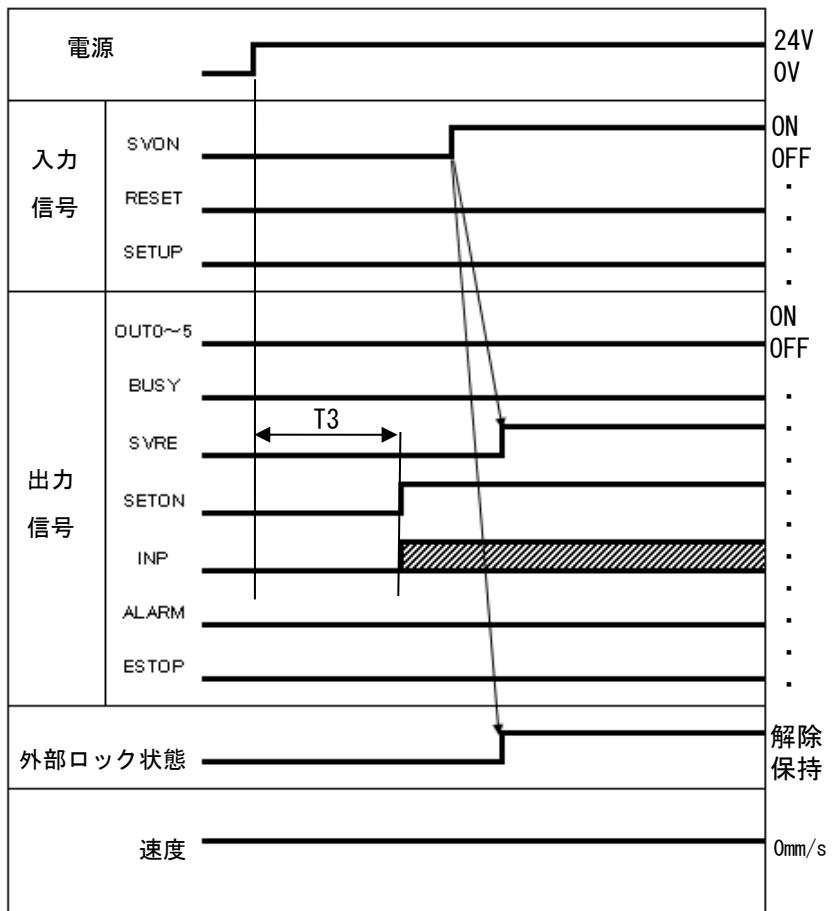

T3 : 3s 以下 (システム初期化時間+位置データ読み込み時間)


## 14. 4 アラーム(グループE)を電源遮断によりクリアした場合

アラーム(グループE)が発生し、電源遮断によりアラームクリアした場合、原点復帰動作が必要となります。なお、原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入時も同様の立ち上げ手順となります。

### -手順-

- ①電源を投入  
↓
- ②ALARM 出力が OFF  
ESTOP 出力が OFF  
↓
- ③T3 経過後、SVON 入力を ON  
↓
- ④SVRE 出力が ON  
※アクチュエータ種類や使用条件により SVRE 出力が ON までの時間が異なります。  
※ロック付アクチュエータの場合、ロックが解除されます。  
↓
- ⑤SETUP 入力を ON  
↓
- ⑥BUSY 出力が ON  
(動作します。)  
↓
- ⑦SETON、INP 出力が ON  
BUSY 出力が OFF すると  
原点復帰完了。  
以後、DRIVE 等の運転可能

### - タイミングチャート -

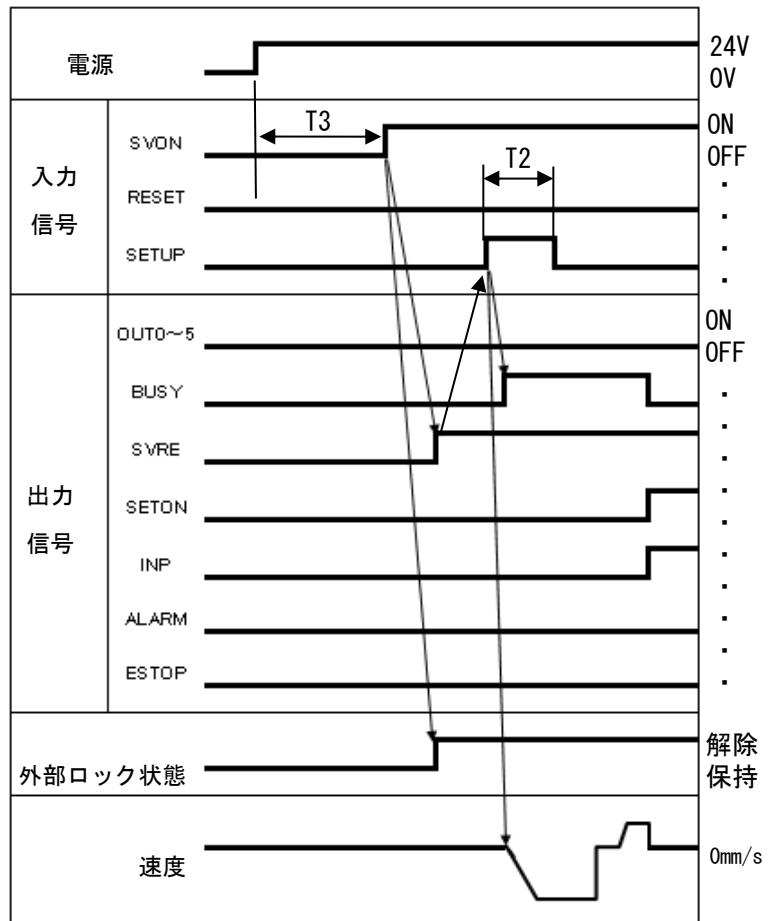

T2 : 通信サイクルの 2 倍以上

T3 : 3s 以下 (システム初期化時間 + 位置データ読込時間)

## 15. 運転指示方法

ステップデータ No. 指示運転機能、数値指示運転機能、データ編集機能の運転指示方法を以下に示します。

### 15. 1 ステップデータ No. 指示運転機能の運転手順

各項目の以下の手順、タイミングチャートをご確認ください。

#### (1) 電源投入～原点復帰

-手順-

①電源を投入します。

コントローラの初期化が終わると、RW<sub>r0</sub>, bit6: イニシャルが ON します。

↓

②SVON 入力を ON します。

↓

③SVRE 出力が ON します。

電動アクチュエータ種類や使用条件により SVRE 出力が ON までの時間が異なります。ロック付電動アクチュエータの場合、ロックが解除されます。

↓

④SETUP 入力を ON します。

↓

⑤BUSY 出力が ON します。(動作します。)


BUSY 出力 ON 後、SETUP 入力を OFF します。

↓

⑥SETON、INP 出力が ON します。

BUSY 出力が OFF すると原点復帰完了。

- タイミングチャート/電源投入～原点復帰 -

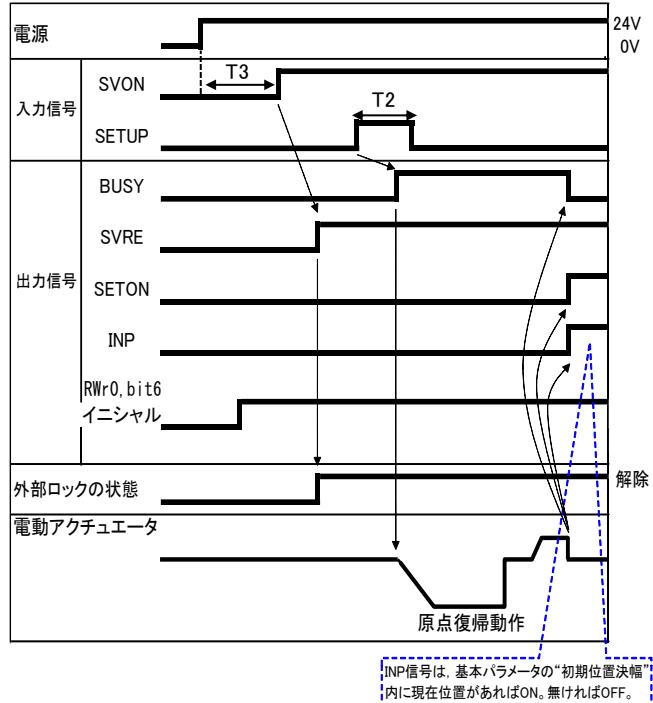

T2 : 通信サイクルの 2 倍以上

T3 : 3s 以下 (システム初期化時間 + 位置データ読み込み時間)

## (2) 位置決め運転

-手順-

①ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の入力

↓

②DRIVE 入力を ON します。(出力中の OUT 信号が全て OFF となります。)

⇒ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の読み込みその後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.(OUT0～OUT5 出力)が output されます。


↓

③BUSY 出力が ON します。  
(位置決め運転を開始します。)

↓

④INP 出力が ON、BUSY 出力が OFF すると位置決め運転完了。

- タイミングチャート/位置決め運転 -

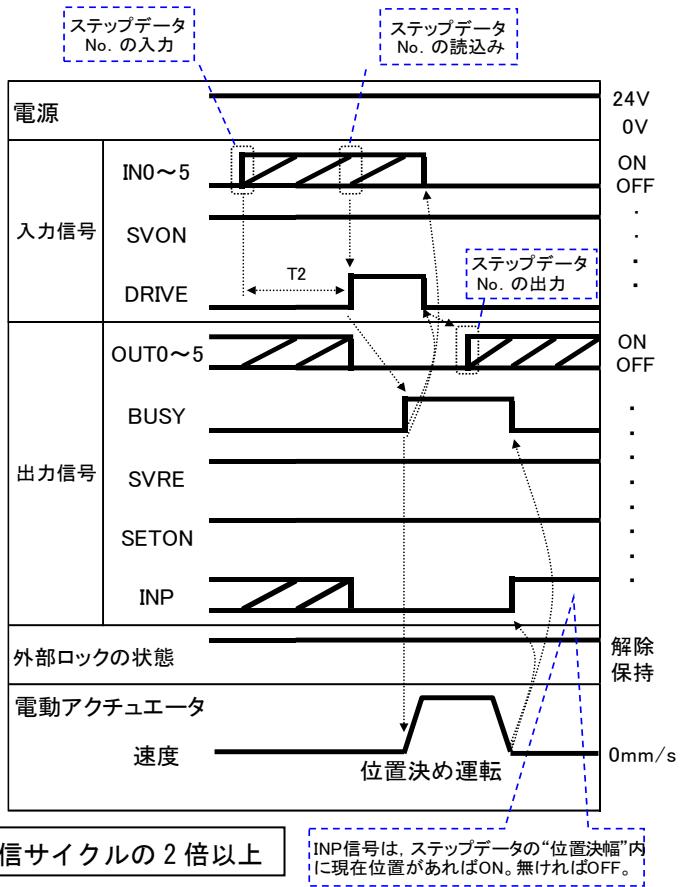

## (3) 押当て運転

-手順-

①ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の入力

↓

②DRIVE 入力を ON します。

(出力中の OUT 信号が全て OFF となります。)  
⇒ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の読み込みその後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.(OUT0～OUT5 出力)が output されます。


↓

③押当て運転を開始すると、BUSY 出力が ON します。

↓

④INP 出力が ON、BUSY 出力が OFF すると押当て運転完了。  
(ステップデータの“しきい値”以上の推力が発生します。)

- タイミングチャート/押当て運転 -

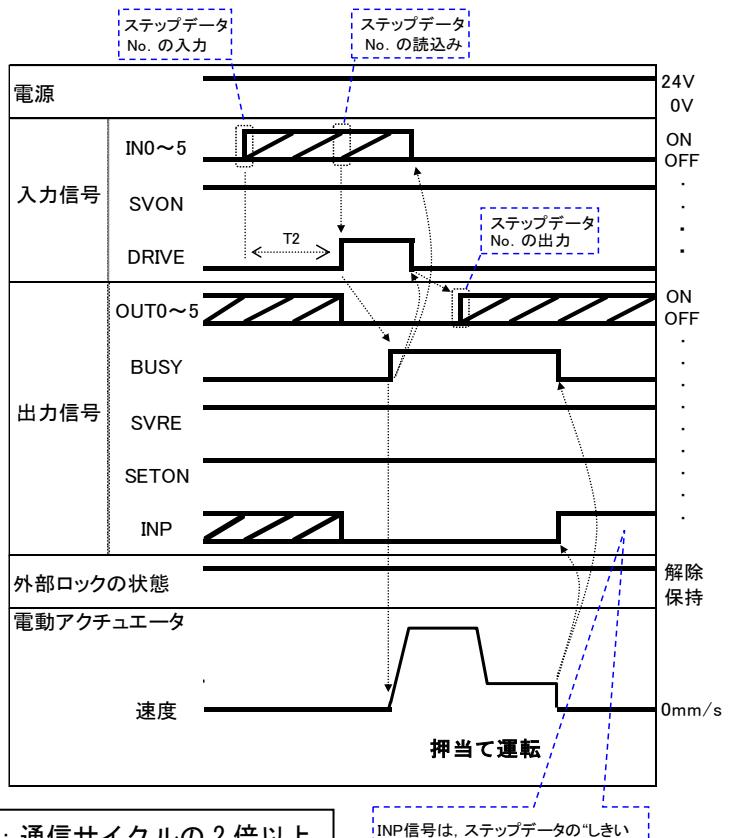


#### (4) 一時停止 (HOLD)

-手順-

- ①運転中(BUSY 出力 ON 中)  
HOLD 入力を ON します。  
↓
- ②BUSY 出力が OFF します。(停止します。)  
↓
- ③HOLD 出力を OFF します。  
↓
- ④BUSY 出力が ON します。(再び動作します。)

- タイミングチャート/一時停止(HOLD) -

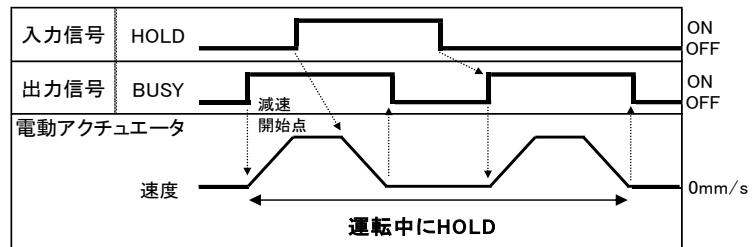


#### (5) リセット

-手順- [運転のリセット]

- ①運転中(BUSY 出力 ON 中)  
RESET 入力を ON します。  
↓
- ②OUT0～OUT5 出力が OFF します。  
↓
- ③BUSY 出力が OFF します。(停止します)

- タイミングチャート-/運転のリセット -

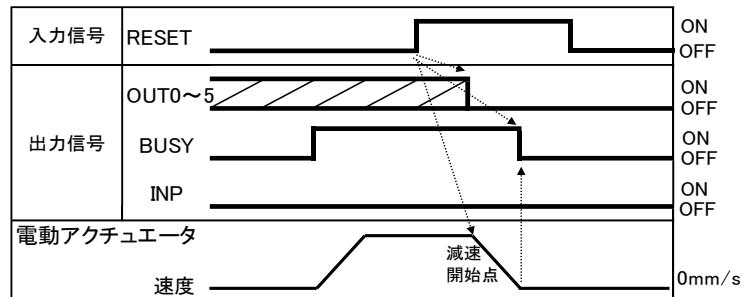


停止位置が位置決め幅内の場合 INP は ON します。

-手順- [アラームのリセット]

- ①アラーム発生  
(ALARM 出力が ON、OUT0～OUT3 出力が ON します。)  
↓
- ②RESET 入力を ON します。(アラーム解除指示)  
↓
- ③ALARM 出力が OFF、OUT0～OUT3 出力が OFF します。(アラーム解除します。)  
アラーム解除後、RESET 入力を OFF します。

- タイミングチャート-/アラームのリセット -

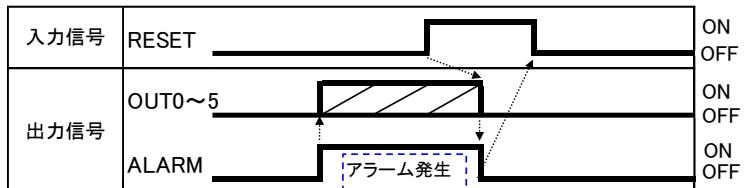


#### (6) 停止

-手順-

- ①運転中(BUSY 出力 ON 中)  
停止(EMG)入力を OFF します。(停止指示)  
↓
- ②ESTOP 出力が ON します。  
↓
- ③BUSY 出力が OFF します。(停止します。)  
SVRE 出力が OFF します。  
ロック付電動アクチュエータの場合、ロックします。  
↓
- ④停止(EMG)入力を ON します。  
(停止解除指示)  
↓
- ⑤ESTOP 出力が OFF します。  
SVRE 出力が ON します。  
ロック付電動アクチュエータの場合、ロック解除します。

- タイミングチャート/停止 -

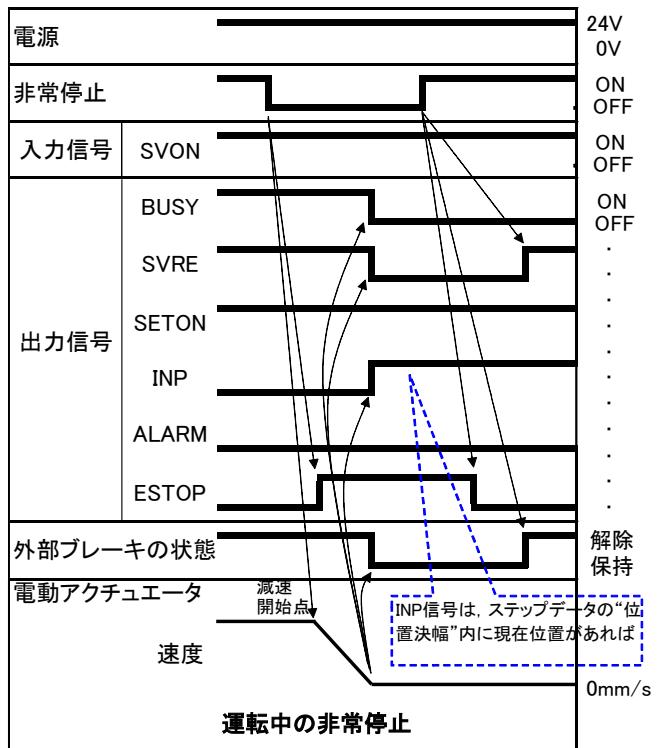

タイミングチャート停止(EMG)が OFF の時は、停止が有効な状態。

## (7) エリア出力

### -手順-

#### ●ステップデータ No.1 動作

①ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の入力  
↓

②DRIVE 入力を ON します。

⇒ステップデータ No.1(IN0～IN5 入力)  
の読み込み

その後、DRIVE 入力を OFF すると  
ステップデータ No.1(OUT0～OUT5 出力)  
が出力されます。

↓

③BUSY 出力が ON します。(動作します。)  
INP 出力が OFF します。

↓

④ステップデータ No.1 の  
AREA 出力が ON します。(150mm 位置)

↓

⑤BUSY 出力が OFF します。(停止します。)  
INP 出力が ON します。

↓

#### ●ステップデータ No.2 動作

⑥ステップデータ No.(IN0～IN5)の入力  
↓

⑦DRIVE 入力を ON します。

⇒ステップデータ No.2(IN0～IN5 入力)の読み込み

その後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.2(OUT0～OUT5 出力)が出力されます。

↓

⑧AREA 出力が OFF します。

BUSY 出力が ON します。(動作します。)  
INP 出力が OFF します。

↓

⑨ステップデータ No.2 の AREA 出力が ON します。(170mm 位置)

↓


⑩ステップデータ No.2 の AREA 出力が OFF します。(130mm 位置)

↓

⑪BUSY 出力が OFF します。(停止します。)

INP 出力が ON します。

### - タイミングチャート/エリア出力 -

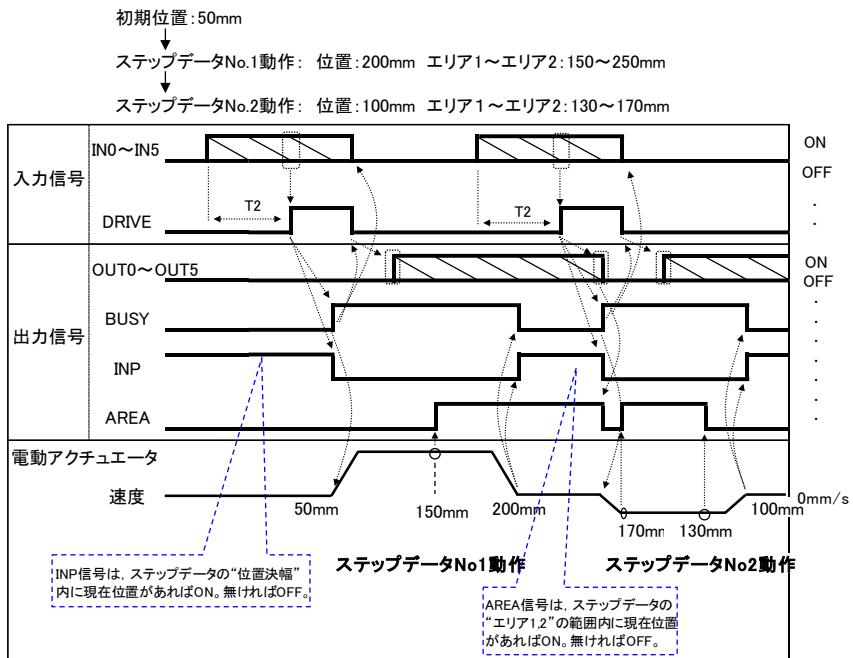

## 15.2 数値指示運転機能の運転手順

数値指示運転機能は全モードにて運転可能です。以下にハーフ数値指示モードを使用した例を記します。

ハーフ数値指示モードを使用して、指定したステップデータ No.の位置項目を 50.00mm の位置に直接数値指示して電動アクチュエータを動作させます。数値指示した位置以外の項目(速度、加減速度など)は、指定したステップデータ No.に設定された値を使用します。

サーボ ON(Rx09:SVRE=ON)、原点復帰による位置情報確定(Rx0A:SETON=ON)に関しては、数値指示運転を行う前に完了させてください。

①RWw1.bit0:起動フラグ=OFFであることを確認します。RWw1.bit0:起動フラグ=ON の場合は、OFF を入力してください。

②指定するステップデータ No.を Ry00~05:IN0~5 にて入力します。

例)ステップデータ No.1 を指定する場合

->Ry00:IN0=ON、Ry01~05:IN1~5=OFF を入力します。

※数値指示するステップデータ No.を変更しない場合は、指示するの Ry00~05:IN0~5 を常時 ON で問題ありません

③RWw0.bit4~F:数値データ入力指示フラグにて、指定したステップデータ No.で数値指示する項目の bit は ON、数値指示しない項目の bit は OFF を入力します。


例)数値データ入力指示フラグの“位置”のみ数値指示します。

->RWw0.bit6=ON、

RWw0.bit4~5、7~B=OFF を入力します。

※数値指示するステップデータ項目を変更しない場合は、指示する数値データ入力指示フラグの bit を常時 ON で問題ありません。

タイミングチャート／数値指示運転

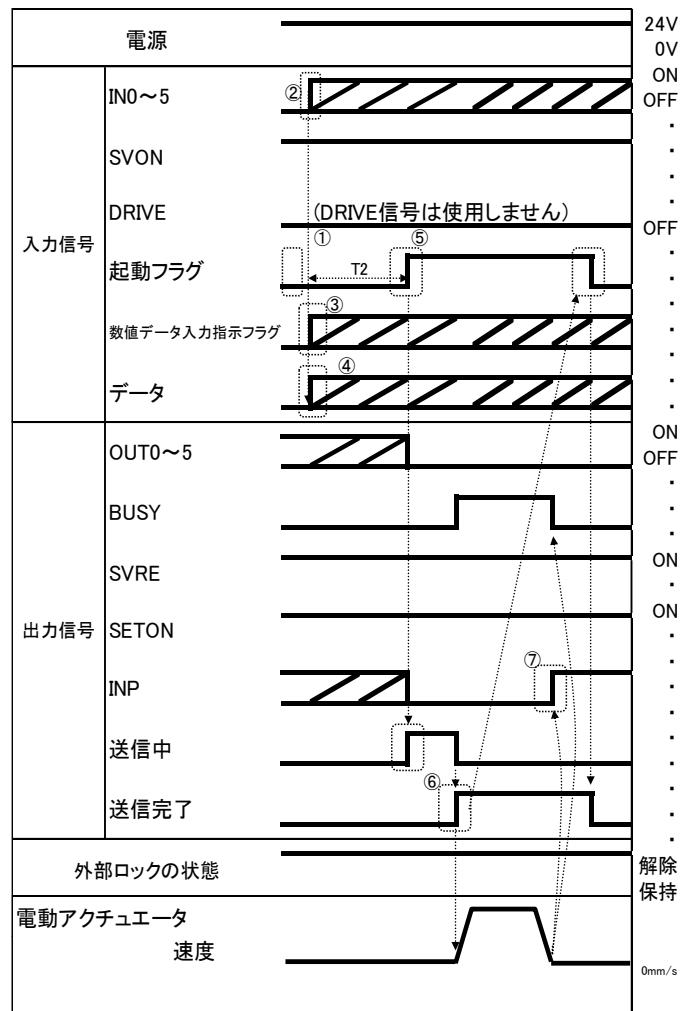

T2 : 通信サイクルの 2 倍以上

④RWw1.bit8~F:動作方法、および RWw2~15 に数値指示する項目のデータを入力します。

例)“位置”50.00mm を入力します。

5000[0.01mm]=(00001388)h->RWw3:目標位置(L)=(1388)h

RWw4:目標位置(H)=(0000)h

⑤数値データ入力指示フラグの bit、および数値指示する項目のデータを入力完了後、RWw1.bit0:起動フラグ=ON を入力します。

起動フラグ ON 時に、電動アクチュエータへ動作指示のデータ送信の開始と、Rx00~05:OUT0~5=OFF、および Rx0B:INP=OFF が output されます。なお、データの送信中は、RWw0.bit2:送信中=ON が output されます。

⑥電動アクチュエータへデータの送信が完了すると、RW<sub>r</sub>0,bit2:送信中=OFF、および RW<sub>r</sub>0,bit3:送信完了=ON が出力されて電動アクチュエータの動作が開始します。

電動アクチュエータの動作中は、Rx08:BUSY=ON が出力されます。

また、RW<sub>r</sub>0,bit3:送信完了=ON が出力された以降、RW<sub>w</sub>1,bit0:起動フラグ=OFF を入力すると、RW<sub>r</sub>0,bit3:送信完了=OFF が出力されます。

⑦電動アクチュエータが動作して目標位置に到達すると、Rx0B:INP=ON が出力されます。

(INP 信号が ON となる条件は、[10. メモリマップ詳細参照](#))

電動アクチュエータの動作が完了すると Rx08:BUSY=OFF が出力されます。


指示した運転の完了は、Rx0B:INP=ON と Rx08:BUSY=OFF が同時に成立したことで判断します。

リモート I/O(Rx および Ry)の詳細は [10.1 リモート I/O\(Rx および Ry\)](#)を、リモートレジスタ(RW<sub>r</sub> および RW<sub>w</sub>)の詳細は [10.2 リモートレジスタ\(RW<sub>r</sub> および RW<sub>w</sub>\)](#)をご確認ください。

### ! 注意

(1)データ送信にかかる時間は短いため、PLC のスキャンタイムによっては、PLC で読み取れない場合があります。そのため、「送信中」フラグは「送信完了」フラグと併せて使用ください。

例 送信が完了したことの確認方法

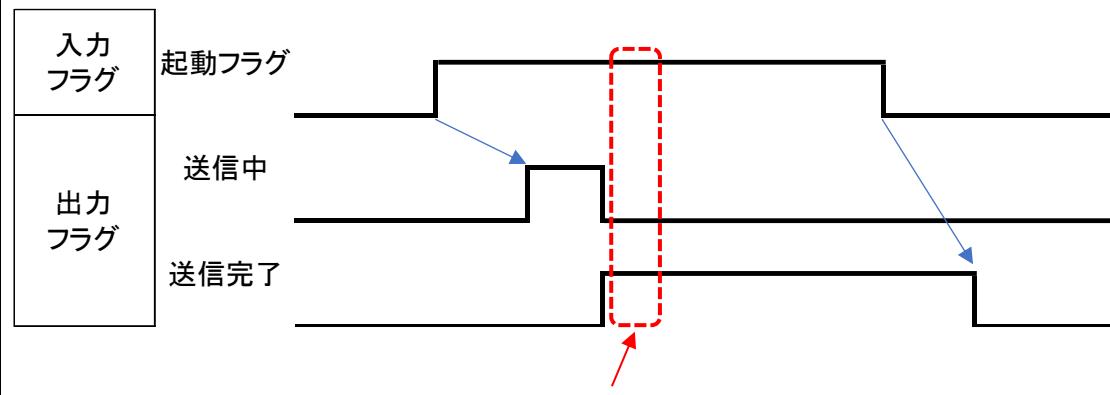

(2)起動フラグと DRIVE 信号を同時に ON しないで下さい。 信号を同時に ON した場合、意図しない動作をする恐れがあります。

(3)指定するステップデータ No., 数値指示フラグ、数値データの変更と、起動フラグの ON を、同時にしないで下さい。

同時に ON した場合、信号読み込みのタイミングにより意図しない動作をする恐れがあります。  
動作データの変更後、通信サイクルタイムの 2 倍以上後に起動フラグを ON にしてください。

## 15.3 数値指示運転機能の補足説明

### 15.2 数値指示運転機能の運転手順の補足内容となります。

- (1)同じ数値指示の項目や数値で、数値指示運転をする場合は、指定するステップデータ No. や  
数値データ入力指示フラグ、数値データは常時入力状態で使用可能です。  
(起動フラグ OFF 時に、ステップデータ No や数値データ入力指示フラグや数値データのクリアは  
不要です。)
- (2)数値指示運転では指示したステップデータ No に関わらず、OUT 信号(OUT0～OUT5)出力はすべて  
OFF となります。
- (3)数値指示運転のデータはステップデータには上書きされません。  
数値指示の数値データは数値指示運転用のメモリに展開され、  
起動フラグの ON で数値データ入力指示フラグを ON にした項目が読み出されます。

## 15. 4 データ編集機能の運転手順

データ編集機能はハーフ、フル数値指示モードにて運転可能です。

以下にハーフ数値指示モードを使用した例を記します。

ステップデータ No.1 の“位置”に 50.00mm を書き込みます。ただし、ハーフ数値指示モードを使用します。

なお、リモート I/O(Rx および Ry)の詳細は [10.1 リモート I/O\(Rx および Ry\)](#)を、リモートレジスタ(RWr および RWw)の詳細は [10.2 リモートレジスタ\(RWr および RWw\)](#)をご確認ください。

①リモートレジスタ RWw0,bit4:起動フラグが OFF であることを確認します。

起動フラグが ON の場合、OFF します。次に、リモートレジスタ RWw0,bit1:パラメータ書換指示フラグを ON にします。

②リモートレジスタ RWw1～5:データ編集送信に、書き換えを行うためのデータ(Sub Function、Address、DATA)を設定します。データ設定は [10.3 データ編集機能](#)をご確認ください。

位置は 2 ワードのため、命令コード[2 ワード書込](12)h を Sub Function(RWw1)に入力します。

RWw1:Sub Function=(0012)h

ステップデータ No.1 の“位置”的アドレス D0412 を RWw2～3:Address に入力します。

RWw2:Address=(0412)h

RWw3:Address=(0000)h

RWw4～5:DATA に 50.00[mm]を入力します。

RWw4:DATA(H)=(0000)h

RWw5:DATA(L)=(1388)h

### ⚠ 注意

命令コード[1 ワード書込](11)h を Sub Function (RWw1)に入力した場合、

RWw4:DATA(H) に 1 ワードデータを入力します。

③リモートレジスタ RWw0,bit4:起動フラグを ON にすると、上記②のデータが送信されます。

データの送信中は、リモートレジスタ RWr0,bit2:送信中が ON になります。

④データの送信が完了すると、リモートレジスタ RWr0,bit2:送信中が OFF、および RWr0,bit3:送信完了が ON になります。

⑤リモートレジスタ RWw0,bit4:起動フラグを OFF にすると、RWr0,bit3:送信完了が OFF になります。

※リモートレジスタ RWw0,bit4:起動フラグの OFF は、RWw0,bit1:パラメータ書換指示フラグが ON の状態で行ってください。

リモートレジスタ RWw0,bit1:パラメータ書換指示フラグを先に OFF した後に RWw0,bit4:起動フラグを OFF すると、RWr0,bit3:送信完了が OFF できなくなります。

(書き込み内容の確認を行う場合のみ、⑥～⑦の手順を実施します。)

⑥ステップデータの編集が正常に行われていることを確認します。②と同様にデータを設定します。

ステップデータを読み込むため、命令コード[2 ワード読込](02)h を使用し、ステップデータ No.1 の[位置](アドレス D0412)を読み込みます。

RWw1:Sub Function=(0002)h

RWw2:Address=(0412)h

RWw3:Address=(0000)h

⑦③および④と同様にデータの送信、送信完了の確認を行います。


送信が完了すると、ステップデータ No.1 の[位置]がリモートレジスタ RWr6～7:DATA に出力されます。

RWr6:DATA(H)=(0000)h

RWr7:DATA(L)=(1388)h

⑧ステップデータの編集が正常に行われていることを確認し、データ編集機能を終了させる場合は、起動フラグの OFF による送信完了の ON を確認後、リモートレジスタ RWw0.bit1:パラメータ書換えフラグを OFF にします。

#### - タイミングチャート/データ編集機能 -

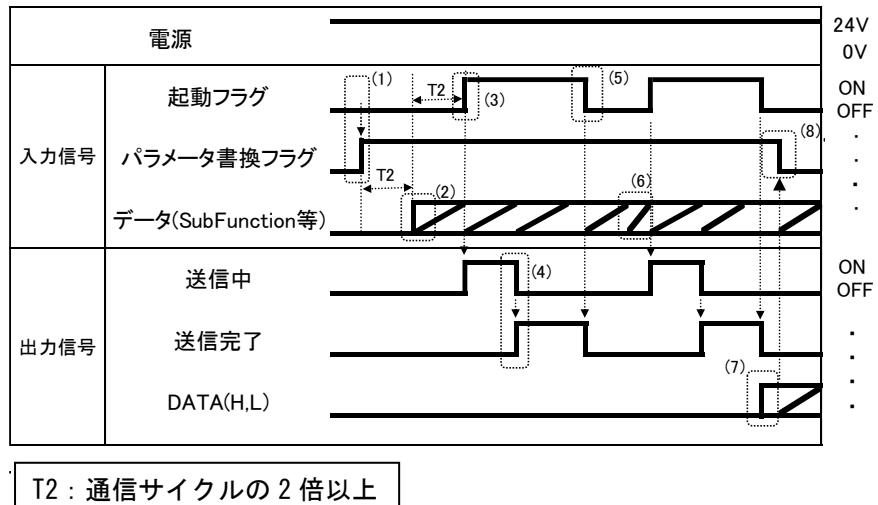


なお、フル数値モードの場合のデータ編集機能で使用するメモリアドレスは [10.2 リモートレジスタ\(RWr および RWw\)](#)をご確認ください。

#### ⚠ 注意

(1)データ送信にかかる時間は短いため、PLC のスキャンタイムによっては、PLC で読み取れない場合があります。そのため、「送信中」フラグは「送信完了」フラグと併せて使用ください。

例 送信が完了したことの確認方法

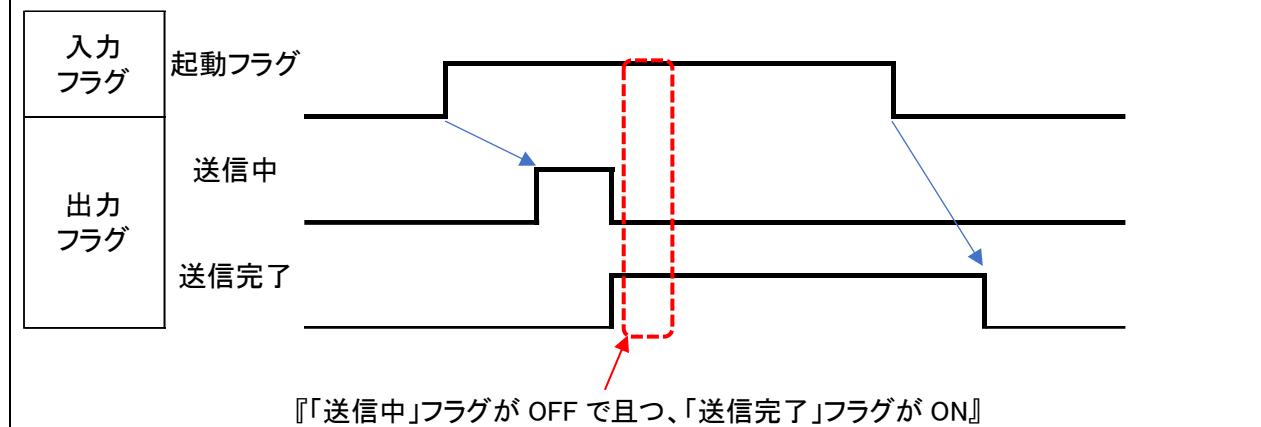

## 16. モータ制御に関するアラーム検出

アラームの内容は、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスを使用し確認することができます。アラームの確認方法は、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

### ⚠ 注意

アラームが発生した場合 [16.2 アラーム内容、対策](#)を参照し、対策、修正を施した後アラーム解除してください。  
アラームの原因を取り除いてもアラームが再発生する場合は当社までご連絡ください。

アラーム解除は、RESET 信号を入力することによりクリア可能なアラーム B～D と、制御電源(DC24V)を一撃遮断しないとクリアできないアラームグループ E に大別できます。

### 16.1 アラームグループのリモート I/O 信号出力

本コントローラはアラーム発生時、アラームの種類が判別できる信号を出力します。

アラーム種別を 4 グループに分類し、アラーム発生時はアラーム種別を OUT0～3 に出力、OUT4、OUT5 は OFF となります。

アラームグループとリモート I/O 信号(OUT0～OUT3)の組合せは下表の通りです。

アラームグループ	リモート I/O 信号出力				
	ALARM	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3
アラームグループ B	ON	OFF	ON	OFF	OFF
アラームグループ C	ON	OFF	OFF	ON	OFF
アラームグループ D	ON	OFF	OFF	OFF	ON
アラームグループ E	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

複数のアラーム発生時、アラームグループが異なる場合には、複数の OUT 信号が ON します。

アラーム発生後、アラームの内容に応じて SVRE、SETON 出力は、以下のように出力します。

アラームグループ	リモート I/O 信号出力		再運転の開始手順
	SVRE	SETON	
アラームグループ B	変化なし	変化なし	RESET を入力
アラームグループ C	変化なし	変化なし	RESET を入力
アラームグループ D	OFF	変化なし	RESET,SVON を入力 <sup>注1)</sup>
アラームグループ E	OFF	OFF	制御電源を遮断→再投入

注 1) アラームグループ D 運転再開始の手順

(1)アラームグループ D 発生→SVRE が OFF に変化(サーボ OFF)

(2)RESET を入力→(アラーム解除)→SVON を入力後、SVRE が ON(サーボ ON)

## 16.2 アラーム内容、対策

アラーム発生時、メモリマップのリモートレジスタ(RWr)に、表中の「アラーム」に本表における「(code)」内の「-」以下3桁の数値が格納されます。なお、本表内に記載されているアラームコードの数値は10進数です。

### ⚠ 注意

リモートレジスタでのアラームコードの読み込みは RWw0,bit0:数値データ読み込み指示フラグが ON 時に有効となります。

**動作モード(占有局数)**と RWw0,bit1:パラメータ書き換え指示フラグが OFF または ON により、リモートレジスタのアラームの表示数が異なります。

アラームモニタ機能の詳細に関しては、[9.3 電動アクチュエータのモニタ機能をご確認ください。](#)

コントローラ設定ソフトウェア 名称 (code)	ティーチング ボックス名称	グル ープ	アラーム クリア方法	内容、対策
運転データ の内容が正 しくない (01-048)	運転デー タ異常	B	RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b>          以下の“ステップデータ”的設定可能範囲外の場合に発生します。(設定可能範囲)          (1)“エリア1”&lt;“エリア2”          (“エリア1、2”が0の場合は、アラームとなりません。)          (2)“しきい値”≤“押当推力”          (押当て推力が0の時、“押当推力”&lt;“しきい値”的場合でもアラームとなりません。)          (3)電動アクチュエータの最小速度≤“押当速度”≤“速度”          (4)“押当速度”≤電動アクチュエータの押当最大速度          (5)“押当推力”≥電動アクチュエータの最小押当推力          (6)基本パラメータの“押当最大推力”              ≥電動アクチュエータの最小押当推力          (7)基本パラメータの“押当最大推力”≥“しきい値”</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b>          ステップデータ及び基本パラメータの内容を見直してください。</p> <p style="text-align: center;"><b>⚠ 注意</b></p> <p>電動アクチュエータの“押当最大速度”“最小押当推力”“最小速度”については電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにて、ご確認ください。</p>
システムパ ラメータの 内容が正し くない (01-049)	システム PARA 異常	B	RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b>          以下のパラメータの設定可能範囲外の場合に発生します。(設定可能範囲)          (1)“ストローク(-)”&lt;“ストローク(+)”          (2)“W エリア出力端 1”&lt;“W エリア出力端 2”          (“W エリア出力端 1、2”が0の場合は、アラームとなりません。)          (3)“押当最大推力”&lt;電動アクチュエータの最大押当推力</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b>          パラメータの内容を見直してください。</p> <p style="text-align: center;"><b>⚠ 注意</b></p> <p>電動アクチュエータの“最大押当推力”については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。</p>

未登録運転データNo.を指示 (01-051)	ステップNo. 異常	B RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> ステップデータの未登録 No.を運転指示した場合に発生します。 (PLC 等で運転指示をする場合、入力信号の間隔および信号の保持時間によって本アラームが起こる場合があります。)</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)運転を指示したステップデータの“動作方法”が“空欄(データ無効)”または数値指示運転で「1(ABS)」「2(INC)」以外の数値が入力されていないか確認してください。</li> <li>(2)PLC の処理遅れやコントローラのスキヤン遅れが発生するため、通信サイクルタイムの 2 倍以上、入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。</li> </ol> <p><b>15.1(2)位置決め運転をご確認ください。</b></p>
ストローク(±)を超える指示をした (01-052)	ストローク リミット	B RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 基本パラメータの“ストローク(+)”“ストローク(-)”を超える運転を指示した場合に発生します。(原点復帰後の JOG 運転も含みます。)</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 基本パラメータの“ストローク(+)”、“ストローク(-)”の値と、ステップデータの移動量をご確認ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>△ 注意</b></div> <p>ステップデータの動作方法が INC の場合、運転を開始した場所と移動量にご注意ください。</p>
Alarm _Comment _058 (01-058)	3A	B RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 数値指示運転時に数値指示データもしくは参照するステップデータが設定可能範囲外の場合に発生します。(設定可能範囲) (1)ステップデータ“動作方法”が「1(ABS)」か「2(INC)」 (2)エリア 1&lt;エリア 2 (エリア 1、2 が 0 の場合は、アラームとなりません。) (3)しきい値&lt;=押当推力 (4)アクチュエータの最小速度&lt;=押当速度&lt;=速度 (5)押当速度&lt;=アクチュエータの押当最大速度 (6)押当推力&gt;=アクチュエータの最小押当推力 (7)基本パラメータ“押当最大推力”&gt;=アクチュエータの最小押当推力 (8)基本パラメータ“押当最大推力”&gt;=しきい値</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 数値指示データもしくは参照するステップデータの内容を見直してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>△ 注意</b></div> <p>アクチュエータの押当最大速度、最小押当推力、最小速度についてアクチュエータ取扱説明書またはカタログにて、ご確認ください。</p>
Alarm _Comment _062 (01-062)	3E	B RESET を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 数値指示運転時に基本パラメータ“ストローク(+側)”、“ストローク(-側)”を超える運転を指示した場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 基本パラメータ“ストローク(+側)”、“ストローク(-側)”の値と、ステップデータの移動量を確認してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>△ 注意</b></div> <p>ステップデータの“動作方法”が「2(INC)」の場合、運転を開始した場所と移動量にご注意ください。</p>

押当時押戻された (01-096)	押当動作異常	C	RESETを入力	<b>&lt;内容&gt;</b> 押当て運転において、押当て動作開始位置より押し戻された場合に発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> 押当て動作開始位置と押当て対象との距離を大きくしてください。また、押当て推力を大きくしてください。								
原点復帰が設定時間内未完了 (01-097)	原点復帰異常	C	RESETを入力	<b>&lt;内容&gt;</b> 一定時間内に原点復帰完了しない場合に発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> (1)コントローラ型式と電動アクチュエータ型式が一致していることをご確認ください。 (2)電動アクチュエータのベルト部に緩みがあることが考えられます。電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、モータ軸の締結に緩みや外れがあることが考えられるため、当社までご連絡ください。								
サーボ OFF 時に運転指示をした (01-098)	サーボ OFF 時 DRV	C	RESETを入力	<b>&lt;内容&gt;</b> サーボ OFF 状態(EMG 端子非通電時など)で原点復帰、位置決め運転、押当て運転、JOG 運転指示を行った場合に発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> サーボ ON 状態(SVRE 出力が ON)にて運転を指示してください。								
原点復帰未完了時に DRIVE を ON (01-099)	SETOFF 時 DRV	C	RESETを入力	<b>&lt;内容&gt;</b> 原点復帰実行前に位置決め運転、押当て運転指示を行った場合に発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> 原点復帰が完了してから運転を指示してください。								
アブソリュートデータのデータ送信中モータが回された (01-101)	アブソ不一致	C	RESETを ON	<b>&lt;内容&gt;</b> バッテリレスアブソエンコーダ対応コントローラにおいて、アクチュエータが外力にて動いているときに電源を投入すると発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> アクチュエータが停止している状態で RESET を ON してください。								
原点スイッチ方向 (01-103)	原点センサ未検出	C	RESETを入力	<b>&lt;内容&gt;</b> 原点復帰時にパラメータの設定が誤っている場合、またはセンサ原点復帰[SW]設定時にアクチュエータ端に到達するまでに原点センサが検出されない場合にアラームが発生します。								
				<b>&lt;対策&gt;</b> (1)原点復帰パラメータの設定を確認してください。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">正しい原点復帰パラメータ設定組合わせ</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">原点復帰モード</th> <th style="text-align: center;">原点センサ種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">〈1〉</td> <td style="text-align: center;">1: 押当原点復帰[押当]</td> <td style="text-align: center;">0: 原点センサ無効[無効]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">〈2〉</td> <td style="text-align: center;">2: センサ原点復帰 [SW]</td> <td style="text-align: center;">1: センサ A 接点[a 接点] 2: センサ B 接点[b 接点]</td> </tr> </tbody> </table> (2)センサの取付けとアクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。	正しい原点復帰パラメータ設定組合わせ				原点復帰モード	原点センサ種類	〈1〉	1: 押当原点復帰[押当]
正しい原点復帰パラメータ設定組合わせ												
	原点復帰モード	原点センサ種類										
〈1〉	1: 押当原点復帰[押当]	0: 原点センサ無効[無効]										
〈2〉	2: センサ原点復帰 [SW]	1: センサ A 接点[a 接点] 2: センサ B 接点[b 接点]										

アブソリュートエンコーダとの通信時異常が発生(01-106)	アブソ通信不良	C RESETを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、エンコーダとコントローラの配線が外れている場合に発生します。 電源投入時のアブソリュートエンコーダとの通信にて異常を検出するとアラームが発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> コントローラとアクチュエータ配線にてコネクタ間の緩みやケーブル損傷がないかをご確認ください。</p> <p><b>&lt;内容&gt;</b> インクリメンタルエンコーダ対応コントローラにおいて、[基本パラメータ]-[センサタイプ]の値が変更された場合にアラームが発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> [基本パラメータ]-[センサタイプ]の値が 1 であることを確認してください。 パラメータ変更後は電源を再投入する必要があります。</p>
モータ回転数が設定値以上(01-144)	過速度	D RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 外力などにより、モータ回転数が規定の値以上になった場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電動アクチュエータの最大速度を超えた運転は、行わないでください。</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"><b>⚠ 注意</b></div> <p>電動アクチュエータの最大速度については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。</p>
動力電源電圧が設定範囲外(01-145)	動力電源異常	D RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラ内部で検出されるモータ動力電源電圧が規定の範囲外となった場合に発生します。ただしコントローラは、モータ動力電源電圧の下限確認をサーボ ON 指示時のみ行います。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> コントローラのモータ電源(M24V)に供給されている電圧をご確認ください。</p> <p><b>&lt;内容&gt;</b> アクチュエータの動作方法により回生電力が増加し、アラームが発生する場合があります。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> アクチュエータの使用条件が、仕様範囲内であるかご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、コントローラの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"><b>⚠ 注意</b></div> <p>アクチュエータの動作方法については、アクチュエータ取扱説明書またはカタログにて、ご確認ください。</p>
コントローラ温度が規定値以上(01-146)	過熱異常	D RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラ内のパワー素子周辺温度が過大な場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> コントローラの周囲温度を適切な状態に改善してください。</p>

制御電源が設定範囲外(01-147)	制御電源異常	D	RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラ内部で検出される制御電源電圧が規定の範囲外となつた場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> コントローラの制御電源(C24V)に供給されている電圧をご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、コントローラの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p>															
一定時間大きな電流が流れた(01-148)	過負荷	D	RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 出力電流の積算値が、規定値を超えた場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> ①電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 ②アクチュエータが位置決め完了後に、外力によって位置決め完了位置から動かされることがないかご確認ください</p>															
目標位置到達が規定値以上遅れた(01-149)	到達時間異常	D	RESET SVONを入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 目標位置までの停止予定時間に対して規定値以上遅れが生じた場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> ①電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 ②ステップデータの位置決推力が、初期設定値より小さい値に変更されていないかご確認ください。</p> <p style="text-align: center;"> <b>注意</b></p> <p>位置決推力の設定値については、電動アクチュエータ取扱説明書にてご確認ください。</p>															
通信時異常が発生(01-150)	通信不良	D	RESET SVONを入力または制御電源、PLC電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 上位機器からの運転中に、接続が絶たれた場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 上位機器による電動アクチュエータ操作中にパソコンやティーチングボックスと接続を断たないでください。</p> <p>注 2)上位機器との接続を確認後、以下の LED およびフラグの状態に従ってアラームクリアを行ってください。 パソコンまたはティーチングボックスとの通信不良の場合は、再接続後、パソコンまたはティーチングボックスよりアラームのリセット操作も可能です。 PLCとの通信不良につきましては、基本パラメータの“未定義パラメータ11”に10が選択されている場合のみ発生します。この場合、アラームクリア方法は下表の通りとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED(LRUN)</th> <th>異常局検出RWr0,bit F</th> <th>通信不良原因(上位機器)</th> <th>アラームクリア方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">点灯</td> <td>ON</td> <td>PLC</td> <td>RWw0,bit2:リセットフラグをONした後、Ry0B:RESETをON</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>PC/TB</td> <td>Ry0B:RESETをON</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>-</td> <td>PLCまたはPC/TB</td> <td>制御電源、PLC電源を遮断</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">PC:パソコン、TB:ティーチングボックス</p>	LED(LRUN)	異常局検出RWr0,bit F	通信不良原因(上位機器)	アラームクリア方法	点灯	ON	PLC	RWw0,bit2:リセットフラグをONした後、Ry0B:RESETをON	OFF	PC/TB	Ry0B:RESETをON	消灯	-	PLCまたはPC/TB	制御電源、PLC電源を遮断
LED(LRUN)	異常局検出RWr0,bit F	通信不良原因(上位機器)	アラームクリア方法																
点灯	ON	PLC	RWw0,bit2:リセットフラグをONした後、Ry0B:RESETをON																
	OFF	PC/TB	Ry0B:RESETをON																
消灯	-	PLCまたはPC/TB	制御電源、PLC電源を遮断																

アブソ ID 不一致 (01-153)	アブソ ENC 不一致	D	RESET SVON SETUP を入力	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラは電源再投入時にアブソリュートエンコーダの固有番号を確認します。この固有番号が今まで接続していたエンコーダと異なる場合にこのアラームを検出します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 初めて使用いただくときや、アクチュエータまたはコントローラを交換時に発生するアラームです。RESET 入力にてアラームリセットして使用ください。</p>
エンコーダ に異常発生 (01-192)	エンコーダ 異常	E	制御 電源を 遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> エンコーダとの通信に異常が出た場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> アクチュエータケーブルの接続状態をご確認ください。</p>
時間内に相 検出不可 (01-193)	磁極 不確定	E	制御 電源を 遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> インクリメンタルエンコーダ対応コントローラにおいて、磁極位置合わせが正常に完了しない場合に発生します。 電源投入後初めてのサーボ ON(SVON を ON)の際にモータの磁極検出を行うためにアクチュエータがわずかに動きますがその際にアクチュエータを動かす事ができないと本アラームが発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> ・電動アクチュエータが動作可能な状態でサーボ ON(SVON 入力を ON)を指示してください。 ・アクチュエータケーブルの断線、接触不良がないかご確認ください。 ・コントローラとアクチュエータの組み合わせが正しいかご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、コントローラまたはモータの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p> <p><b>&lt;内容&gt;</b> バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、正しいセンサタイプが選択されていない場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 基本パラメータのセンサタイプ項目を「2(ABS)」に設定してください。</p>
出力電流が 異常に高い (01-194)	過電流	E	制御 電源を 遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 電源回路部の出力電流が異常に高くなった場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> アクチュエータケーブルやコネクタが短絡していないかご確認ください。また、電動アクチュエータとコントローラの組合せが正しいかご確認ください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
電流センサ に異常発生 (01-195)	電流セン サ異常	E	制御 電源を 遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラの初期化の際に確認している電流センサの異常が発見された場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電動アクチュエータとコントローラの組合せが正しいかご確認ください。 サーボ ON 指示を出すときにモータが外力で動いていないか、電動アクチュエータを垂直に設置し、LK RLS に通電していないかをご確認ください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>

位置偏差カウンタがオーバーフロー(01-196)	偏差オーバーフロー	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> コントローラ内部の位置偏差カウンタがオーバーフローした場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、モータの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p>
メモリ内容異常(01-197)	メモリ異常	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> EEPROMに関する異常が確認された場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 発生した場合は当社までご連絡ください。 (EEPROMの書き込み可能回数は10万回が目安です。)</p>
CPU異常動作(01-198)	CPU異常	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> CPUが正常に動作していない場合に発生します。 (CPUおよび周辺回路の故障、またはノイズによる誤作動の可能性があります。)</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
Alarm_Comment_0201(01-201)	C9	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、電源投入時にアブソエンコーダからの値に異常を確認した場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> コントローラと電動アクチュエータの組合せが正しいことを確認してください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
Alarm_Comment_0202(01-202)	CA	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、電源投入時にアブソエンコーダ内部データに異常を確認した場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
CC-Link通信異常(01-206)	CC-Link WDT異常検出	E	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> CC-Link通信異常が発生して、コントローラ内部でWDT(ウェッチャドッグタイマ)がタイムアップした場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 発生した場合は当社までご連絡ください。</p>

## 17. CC-Link 通信に関するアラーム検出

CC-Link 通信に関するアラーム内容は、コントローラ LED 表示または CC-Link 上の該当するメモリを参照し確認する事ができます。

アラームが発生した場合以下を参照し、対策、修正を施した後アラーム解除してください。

アラーム解除は、RESET 信号を入力することによりクリア可能なアラームと、制御電源(C24V)を一旦遮断しないとクリアできないアラームに大別できます。

### 17.1 アラーム内容、対策

●コントローラ LED 表示で確認できるアラーム内容と対策を以下の表に示します。

コントローラ状態	LED 名称と表示				アラームクリア方法	内容、対策									
	PWR	ALM	LRUN	LERR											
CPUROM・RAM チェック異常	-	-	緑点灯	赤点灯	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> 通信 CPU にて内蔵フラッシュのチェックサム異常または RAM チェック異常が発生しました。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>									
CC-Link 通信停止	-	-	消灯	消灯	リセットフラグ ON 後 REST 入力または制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> CC-Link にて通信タイムアウトおよび通信異常が発生しました。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> 上位機器との接続を確認後、以下の PLC の LRUN LED、および JXCM1 のフラグ状態に従ってアラームクリアを行ってください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLC LED (LRUN)</th> <th>JXCM1 異常局検出フラグ RWw0.bit F</th> <th>アラームクリア方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点灯</td> <td>ON</td> <td>RWw0.bit2: リセットフラグを ON した後、Ry0B:RESET を ON</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>-</td> <td>制御電源、PLC 電源を遮断</td> </tr> </tbody> </table>	PLC LED (LRUN)	JXCM1 異常局検出フラグ RWw0.bit F	アラームクリア方法	点灯	ON	RWw0.bit2: リセットフラグを ON した後、Ry0B:RESET を ON	消灯	-	制御電源、PLC 電源を遮断
PLC LED (LRUN)	JXCM1 異常局検出フラグ RWw0.bit F	アラームクリア方法													
点灯	ON	RWw0.bit2: リセットフラグを ON した後、Ry0B:RESET を ON													
消灯	-	制御電源、PLC 電源を遮断													
CC-Link CRC エラー	-	-	消灯	赤点灯	リセットフラグ ON 後 REST 入力または制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> CC-Link にて、CRC エラーが発生しました。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CC-Link の通信が可能な場合 RWw0.bit3: 再起動フラグを ON にしてください。また、未定義パラメータ 11(CC-Link 通信エラー一時動作設定パラメータ)が 10 の場合は RWw0.bit2: リセットフラグを ON のした後、Ry0B:RESET を ON にしてください。</li> <li>CC-Link の通信が不可能な場合 制御電源を遮断してください。</li> </ul>									
局番誤りエラー	-	-	緑点滅	赤点灯	制御電源を遮断	<p><b>&lt;内容&gt;</b> ロータリスイッチ(STATION No.)に局番設定範囲(1~63)以外の局番を設定した場合に発生します。</p> <p><b>&lt;対策&gt;</b> ロータリスイッチ(STATION No.)の設定が正しいかご確認ください。</p>									

通信速度誤りエラー(未使用範囲)	-	-	緑点灯	赤点滅	制御電源を遮断	<b>&lt;内容&gt;</b> ロータリスイッチ(B RATE)を未使用範囲(5~9)に設定した場合に発生します。
						<b>&lt;対策&gt;</b> ロータリスイッチ(B RATE)の設定が正しいかご確認ください。
WDT タイムアウトエラー	-	-	緑点滅	赤点滅	制御電源を遮断	<b>&lt;内容&gt;</b> 通信 CPU にて、WDT タイムアウトが発生しました。
						<b>&lt;対策&gt;</b> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。

—:LED 表示は関係ない

●CC-Link 上の該当するメモリを参照し確認する事ができるアラーム内容と対策を以下の表に示します。

コントローラ 状態	RW <sub>r</sub>						アラームクリア方法	内容、対策
	0			6 (2 局)	C (4 局)			
	bit5	bitD	bitE	bitF	0—F	0—F		
データ編集エラー受信(アドレス範囲外) <sup>注1)</sup>	ON	ON	-	-	0002h	-	RWw0,bit2: リセットフラグを ON	<内容> 読み出しましたは書き込み開始番号で、範囲外の番号が指定または、書き込み許可されていない番号(アドレス)に書き込もうとした場合に発生します。
					-	0002h		<対策> 読み出しましたは書き込みを行う番号(アドレス)が正しいかご確認ください。
データ編集エラー受信(アクセス点数範囲外) <sup>注1)</sup>	ON	ON	-	-	0003h	-	RWw0,bit2: リセットフラグを ON	<内容> 読み出しましたは書き込みの最終番号が範囲外となるような点数を指定した場合に発生します。
					-	0003h		<対策> 読み出しましたは書き込みを行うデータが正しいかご確認ください。
パラメータ異常検出	ON	-	ON	-	-	-	RWw0,bit2: リセットフラグを ON	<内容> 上位から指定した入出力フラグ等に誤りがあります。パラメータ異常検出が ON となる条件は以下のとおりです。 (a)数値指示運転機能使用の場合 ・RWw0,bit4~C: 数値データ入力指示フラグが正しい設定、または設定ができていない。 (b)データ編集機能使用の場合 ・書き込みが許可されていないアドレスに書き込もうとした。 ・読み出しましたは書き込み開始アドレス番号に範囲外を指定した。  <対策> 数値データ入力指示フラグ、またはパラメータ書換え時のデータが正しいかご確認ください。
異常局検出	ON	-	-	ON	-	-	RWw0,bit2: リセットフラグを ON または制御電源を遮断	<内容> JXCM1 コントローラ内部の通信システムの異常で発生します。  <対策> 左記のアラームクリア方法に従ってアラームをクリアしてください。 クリア後も再発生する場合は当社までご連絡ください。

注 1)データ編集機能時のみ

- : ON ,OFF は関係ない


## 18. 配線、ケーブル／共通注意事項

### ⚠ 警告


- ① 調整、設置、点検、配線変更などは必ず本製品への電源供給を停止して実施してください。  
感電、誤動作、破損する場合があります。
- ② ケーブルは絶対に分解しないでください。また、当社指定のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- ③ 通電中はケーブル、コネクタを絶対に抜差ししないでください。

### ⚠ 注意

- ① 配線は正しく確実に行ってください。各端子には、取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないでください。
- ② コネクタの接続を確実に行ってください。  
接続対象を十分に確認し、コネクタの向きに注意して接続ください。
- ③ ノイズ処理を確実に行ってください。  
ノイズが信号線にのると動作不良の原因となります。  
対策として強電線と弱電線の分離、配線長さの縮小などを行ってください。
- ④ 動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。  
動力線、高圧線から信号ラインへのノイズ、サージ混入により誤作動の恐れがあります。  
コントローラおよび周辺機器の配線と動力線、高圧線は別配線にしてください。
- ⑤ ケーブル類の噛み込みにはご注意ください。
- ⑥ ケーブルは容易に動かないよう固定してご使用ください。また、電動アクチュエータからのケーブル取出し部では、鋭角的にケーブルを屈曲させて固定することは避けてください。
- ⑦ ケーブルに捩れ、折り目、回転、外力を加えたり、鋭角に屈曲動作させることは避けてください。  
感電、ケーブルの断線、接触不良、暴走等の不適合が発生する場合があります。
- ⑧ 電動アクチュエータから出ているモータケーブルは、固定してご使用ください。  
モータケーブルはロボットケーブルではありませんので、可動すると断線の恐れがあります。  
よって、図 A 部分は可動配線ダクトに収納しないでください。

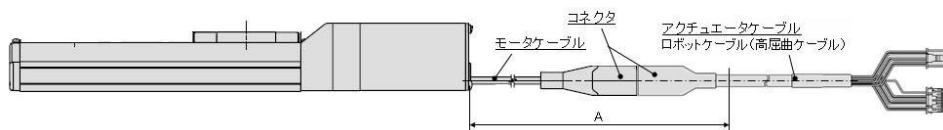

- ⑨ アクチュエータケーブルを繰返し屈曲動作する場合、「ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)」を選定してください。また、規定半径(50mm 以上)より小さい可動配線ダクトに収納しないでください。  
「標準ケーブル」で繰返し屈曲動作し使用しますと感電の恐れ、ケーブルの断線、接触不良、暴走等の不適合が発生する場合があります。

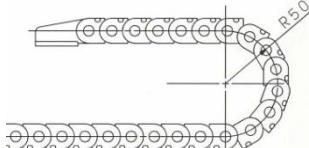

- ⑩ 配線の絶縁性をご確認ください。

絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良等)があると、コントローラまたは周辺機器への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、コントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。

⑪ ケーブル長さ、負荷、取付条件等により、速度、推力は変化する場合があります。

ケーブル長さ 5m を超える場合は速度、推力は 5m 毎に最大 10% 低下します。(15m の場合: 最大 20% 減)

## 【運搬】

### ⚠ 注意

モータやケーブルを運搬、引きずり等しないでください。

## 19. 電動アクチュエータ／共通注意事項

### 19. 1 設計上のご注意

#### ⚠ 警告

① 取扱説明書(本書および電動アクチュエータ:LE シリーズ)は必ずお読みください。

取扱説明書に記載以外の取扱いおよび仕様範囲外での使用は、破壊や作動不良の原因となりますので行わないでください。

取扱説明書に記載以外、仕様範囲外で使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。

② 電動アクチュエータは機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、設定以上の速度での動作や衝撃を伴う動作をする危険があります。

このような場合、手足を挟まれるなど人体に障害を与える、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、機械動作の調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。

③ 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取付けてください。

被駆動物体および電動アクチュエータの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。

④ 電動アクチュエータの固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。

特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所に電動アクチュエータを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。

⑤ 動力源の故障の可能性を考慮してください。

動力源に故障が発生しても、人体または装置に損害を引き起こさない対策を施してください。

⑥ 装置の非常停止時の挙動を考慮してください。

装置の非常停止をかけるか、または停電などのシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、電動アクチュエータの動きによって、人体および機器、装置の損傷が起らぬよう設計をしてください。

⑦ 装置が非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。

装置の再起動により、人体または装置に損害を与えないような設計をしてください。

⑧ 分解、改造の禁止

本体を分解、改造(追加工含む)しないでください。けがや事故の恐れがあります。

⑨ 装置の非常停止として停止信号を使用しないでください。

コントローラ EMG(停止)とティーチングボックスの停止スイッチは、電動アクチュエータを減速停止させるものです。

装置における非常停止については、関連規格に適合している非常停止回路を別途設置してください。

⑩ 垂直使用の場合は、安全装置を組込むことが必要です。

人体や機械装置に損害を与えない安全装置を組込んでください。

## ⚠ 注意

- ① **使用できる最大ストローク内でご使用ください。**  
最大ストロークを超えたストロークで使用しますと本体が破損します。最大ストロークは各電動アクチュエータの仕様をご確認ください。
- ② **電動アクチュエータを微小ストロークで繰返し往復させる場合には、1日に1回以上または1,000回往復に1回以上フルストローク作動を行ってください。**グリース切れを起こす場合があります。
- ③ **過大な外力や衝撃力が加わる使用は行わないでください。**  
過大な外力や衝撲力により、本体が破損します。モータを含む各部品は、精密な公差で製作されていますので、わずかな変形、位置ズレでも作動不良の原因となります。
- ④ **動作中の原点復帰は出来ません。**  
位置決め運転中、押当て運転中および押当て中は出来ません。
- ⑤ **オートスイッチを組込んでご使用になる場合は、オートスイッチ／共通事項(Best Pneumatics No②)をご確認ください。**

## 19.2 取付け

### ⚠ 警告

- ① **取扱説明書はよく読んで、内容を理解した上で製品を取付け、ご使用ください。**  
また、いつでも使用できるよう保管してください。
- ② **ねじの締付けおよび締付トルクの厳守**  
取付時は、推奨トルクでねじを締付けてください。
- ③ **製品には追加工をしないでください。**  
製品に追加工しますと強度不足となり製品破損を招き人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ④ **ロッド軸芯と負荷、移動方向は、必ず一致させるよう連結してください。**  
一致していない場合は、送りねじおよびブッシュにこじれを生じ、摩耗、破損させる原因になります。
- ⑤ **外部ガイドを使用する場合、電動アクチュエータ可動部と負荷との連結は、ストロークのどの位置においてもこじることなく接続してください。**  
ボディおよびピストンロッド摺動部に物をぶつけたり加えたりして傷や打痕をつけないでください。各部品は、精密な公差で製作されていますので、わずかな変形でも作動不良の原因となります。
- ⑥ **回転する部分(ピンなど)にはグリースを塗布して焼き付きを防いでください。**
- ⑦ **機器が適正に作動することが確認されるまで使用しないでください。**  
取付けや修理後に電気を接続し、適正な機能検査を行って正しい取付けがされているかご確認ください。
- ⑧ **片持固定の場合**  
片側固定、片側自由の取付(フランジ形、フート形、ニ山クレビス形、ダイレクトマウント形)状態で高速作動させた場合、ストローク端で発生する振動により曲げモーメントが電動アクチュエータに働き破損させる場合があります。このような場合は、電動アクチュエータ本体の振動を押さえる支持金具を設置していただくか、電動アクチュエータが振動しない状態まで速度を下げるご使用ください。また、電動アクチュエータ本体を移動させる場合や、ロングストロークの電動アクチュエータを水平かつ片側固定で取付けする場合においても、支持金具を使用していただきますようお願いします。

⑨ 製品本体やワーク取付けの際には、強い衝撃や過大なモーメントをかけないでください。  
許容モーメント以上の外力が働くと、ガイド部のガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。

⑩ メンテナンススペースの確保  
保守、点検に必要なスペースを確保してください。

### 19. 3 使用上のご注意

#### △ 警告

① 運転中にはモータ部に手を触れないでください。

表面温度が運転条件により約 90~100°C 前後に上昇することがあります。また、通電だけでも表面は高温になることがあります。火傷をする恐れがありますので、通電中のモータ部には決して手や指などを触れないでください。

② 異常な発熱、発煙、発火等の状況が発生した場合、直ちに電源を遮断してください。

③ 異音や振動が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。

製品の取付不良の可能性があり放置すると装置自体が破損する恐れがあります。

④ 運転中、モータ回転部には絶対に触れないでください。

⑤ 電動アクチュエータ、コントローラおよび関連機器の設置、調整、点検、保守に際しては、必ず各機器の電源を遮断し、作業者以外が投入復帰できないように施錠または安全プラグ等の措置に講じてください。

⑥ サーボモータ(DC24V)タイプでは電源投入後、最初の SVON 信号入力時に磁極検出動作を行います。磁極検出動作は、最大でリード長さ分動作します。(磁極検出中に障害物に押当たった場合、移動方向が反転します。)設置、使用する場合はこの動作を考慮してください。

#### △ 注意

① コントローラと電動アクチュエータは出荷時の組合せでご使用ください。

出荷時に各電動アクチュエータのパラメータを設定出荷しています。異なる組合せの場合、故障の恐れがあります。

② 運転前には以下の点検を実施してください。

- a)電動線および各信号線の損傷の有無
- b)各電源および信号線のコネクタのガタ、緩みの有無
- c)取付けのガタ、緩みの有無
- d)作動異常の有無
- e)装置の非常停止

③ 複数の人員が作業を行う場合、その手順、合図および異常時の措置、左記措置からの復帰手順を予め定め、作業に従事している人以外に作業を監視する人を設けてください。

④ 設定速度に対し、実際の速度が負荷、抵抗の条件により満たない場合があります。  
選定の際、選定方法、仕様を確認の上ご使用ください。

⑤ 原点復帰時に搬送負荷以外の負荷や衝撃、抵抗を加えないでください。  
押当原点復帰の場合には、原点位置がずれことがあります。

⑥ 銘板を取り外さないでください。

⑦ 電動アクチュエータの作動確認は低速で行い、問題がないことを確認した後、所定の速度にて運転してください。

## 【接地】

### ⚠ 警告

- ① 電動アクチュエータの接地は必ず施してください。
- ② 接地は専用接地としてください。接地工事はD種接地です。(接地抵抗 100Ω以下)
- ③ 接地はできるだけ電動アクチュエータの近くとし、接地までの距離を短くしてください。

## 【開梱】

### ⚠ 注意

- ① 現品が注文どおりのものかどうか、ご確認ください。  
間違った製品を設置した場合、けが、破損等の恐れがあります。

## 19. 4 使用環境

### ⚠ 警告

- ① 以下の環境での使用は避けてください。
  1. ゴミ、ほこりが多い場所や切粉が入りそうな場所。
  2. 周囲温度が各機種の仕様温度(仕様表参照)範囲を超える場所。
  3. 周囲湿度が各機種の仕様湿度(仕様表参照)範囲を超える場所。
  4. 腐食性ガス、可燃性ガス、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所。
  5. 強磁界、強電界の発生する場所。
  6. 直接振動や衝撃が伝わるような場所。
  7. 尘埃の多い場所や水滴、油滴のかかる場所。
  8. 直射日光(紫外線)のある場所。
  9. 標高 1000m を超える場所。

放熱性および耐電圧の低下の恐れがあります。詳細につきましては当社へ問い合わせください。

- ② 切削油などの液体が直接かかる環境では使用しないでください。

切削油、クーラント液、オイルミストなどが付着する環境では、故障や摺動抵抗の増加などの原因となります。

- ③ 粉塵、塵埃、切粉、スパッタなどの異物が直接かかる環境では、カバー等を設置してください。

ガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。

- ④ 直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。

- ⑤ 周囲に熱源がある場合は遮断してください。

輻射熱により製品の温度が上昇することで使用温度が上昇して範囲を超える場合がありますので、カバー等で遮断してください。

- ⑥ 外部環境および運転条件などによりグリース基油の減少が促進され、潤滑性能が低下して機器寿命に影響を与える場合があります。

## 【保管】

### ⚠ 警告

- ① 雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないでください。
- ② 日光の直接当たらない場所や、決められた温湿度範囲内(-10°C~60°C、35%~85%結露、氷結のないこと)で保管してください。
- ③ 保管中は振動、衝撃を与えないでください。

## 19. 5 保守、点検のご注意

### ⚠ 警告

- ① 分解修理は行わないでください。  
発火や感電の原因になります。
- ② 配線作業や点検は、電源 OFF 後 5 分以上経過した後にテスタ等電圧を確認してから行ってください。  
感電の原因となります。

### ⚠ 注意

- ① 保守点検は取扱説明書の手順で行ってください。  
取扱いを誤ると、人体の損害の発生および機器や装置の破壊や作動不良の原因となります。
- ② 機器の取外し  
機器を取り外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認し、設備の電源を遮断してから行ってください。再起動する場合は安全であることを確認してから注意して行ってください。
- ③ 電動アクチュエータ移動子を手動で動かす場合、アクチュエータケーブルを外して行ってください。  
電動アクチュエータとコントローラを接続した状態で移動子を動かした場合、モータ誘起電圧がコントローラに回り込むことによって、スムーズに電動アクチュエータを動かすことができません。また、高頻度で動かした場合この誘起電圧でコントローラが故障する恐れがあります。

## 【給油】

### ⚠ 注意

- ① 初期潤滑されていますので無給油で使用できます。  
給油される場合は当社に確認願います。

## 19. 6 ロック付電動アクチュエータのご注意

### ⚠ 警告

- ① ロックの制動力を利用する制御、安全ブレーキとしては使用しないでください。  
ロック付電動アクチュエータのロックは、落下防止を目的として設計されています。
- ② 垂直方向で使用する際は、ロック付電動アクチュエータの使用をお勧めします。  
ロック付でない電動アクチュエータをご使用の際は、電源 OFF 時に保持力がないためワークが落下する恐れがあります。ロック付を使用しない場合は、落下しても安全上支障のない装置設計をしてください。
- ③ 落下防止とは電動アクチュエータの動作を停止させて電源を OFF した際、振動や衝撃をともなわない状態でワークの自重落下を防ぐことを意味します。
- ④ ロック保持の状態では衝撃を伴う荷重や強い振動をあたえないでください。  
外部より衝撃を伴う荷重や強い振動が作用すると保持力の低下、ロック摺動部の破損や寿命が低下します。保持力を超えてスリップさせた場合についてもロック摺動部の摩耗が促進するため保持力の低下、ロック機構の寿命が低下しますのでご注意ください。
- ⑤ ロック部、または、その付近に液体、油脂類を塗布しないでください。  
ロック摺動部に液体、油脂類が付着すると保持力が著しく低下します。
- ⑥ 製品の取付、調整、点検時には落下防止対策を施し、十分に安全を確保した上で作業を実施してください。  
取付姿勢を垂直方向とした状態でロックを解除するとワークが自重落下する恐れがあります。

- ⑦ 手動で電動アクチュエータを動かす場合(SVRE 出力信号 OFF 時)、電源コネクタ「LK RLS」端子に電源 DC24V を供給してください。  
ロックを解除せずに動かした場合、ロック摺動部の摩耗が促進するため保持力の低下、ロック機構の寿命が低下しますのでご注意ください。
- ⑧ 「LK RLS」を常時接続しないでください。  
通常運転時は必ず「LK RLS」の電源 DC24V の供給を停止してください。「LK RLS」に電源を供給したままでするとロックが強制解除されるため、停止(EMG)時にワークが自重落下する恐れがあります。

## 20. コントローラ及び周辺機器／個別注意事項

### 20.1 設計上のご注意／選定

#### ⚠ 警告

- ① 規定の電圧でご使用ください。

規定以外の電圧で使用すると誤動作、破損の恐れがあります。

印加電圧が規定より低い場合は、コントローラ部の内部電圧降下により、負荷が動作しない場合がありますので、動作電圧を確認してご使用ください。

- ② 仕様範囲を超えて使用しないでください。

仕様範囲を超えて使用すると、発火、誤動作、電動アクチュエータ破損の原因となります。仕様を確認の上、ご使用ください。

- ③ 非常停止回路を設置してください。

即時に電動アクチュエータの運転を停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。

- ④ コントローラがある確率で発生する故障、誤動作による危害、損害を防止するために、機器、装置を多重系にするフェールセーフ設計するなどのバックアップシステムを事前に構築してください。

- ⑤ コントローラ及び周辺機器の異常な発熱、発煙、発火などにより、火災や人体の危険が予想される場合、本体ならびにシステムの電源を即座に遮断してください。

### 20.2 取扱い上のご注意

#### ⚠ 警告

- ① コントローラ内部およびコネクタ部に手を触れないでください。

感電、故障の原因となります。

- ② 濡れた手で操作、設定をしないでください。

感電の原因となります。

- ③ 損傷、部品が欠けている製品は使用しないでください。

感電、発火、けがの原因となります。

- ④ 電動アクチュエータとコントローラは指定された組合せでご使用ください。

電動アクチュエータもしくはコントローラ故障の原因となります。

- ⑤ 電動アクチュエータ動作時は、ワークに挟まれたり、接触しないようにご注意ください。

けがの恐れがあります。

- ⑥ ワーク移動範囲の安全確認を行った後に、電源を接続、または電源スイッチをONしてください。

ワークが移動することで、事故の原因となります。

- ⑦ 通電中や電源遮断後しばらくの間高温となるため、本体に触れないでください。  
高温によるやけどの恐れがあります。
- ⑧ 取付け、配線、点検作業は、電源遮断後5分以上経過した後にテスタ等で電圧を確認してから行ってください。  
感電、発火、けがの原因となります。
- ⑨ 埃、粉塵、水、薬液、油の飛散する場所では使用しないでください。  
故障、誤動作の原因となります。
- ⑩ 磁界が発生している場所では使用しないでください。  
誤作動、故障の原因となります。
- ⑪ 可燃性ガス、爆発性ガス、腐食性ガスの雰囲気では使用しないでください。  
発火、爆発、腐食の恐れがあります。
- ⑫ 直接日光や熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が加わらないようにしてください。  
コントローラまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑬ 温度サイクルがかかる環境下では使用しないでください。  
コントローラまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑭ サージ発生源がある場所では使用しないでください。  
大きなサージ電圧を発生させる装置(電磁式リフター、高周波誘導炉、モータなど)がある場合、コントローラおよび周辺機器内部回路素子の劣化または破壊の恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮頂くと共にラインの混触をさせてください。
- ⑮ 外部からの振動や衝撃が伝わらない環境にてご使用ください。  
誤作動、故障の原因となります。
- ⑯ リレー、電磁弁をコントローラと組み合わせて使用する場合は、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。

## 20. 3 取付け

### ⚠ 警告

- ① コントローラ、周辺機器は不燃物に取付けてください。  
可燃物への直接取付け、また可燃物近くへの取付けは発火の原因となります。
- ② 振動、衝撃のない場所に取付けてください。  
誤作動、故障の恐れがあります。
- ③ コントローラ、周辺機器の使用温度が仕様に示す範囲以内となるように冷却の配慮をお願いします。  
また、本体の各側面と構造物や部品とは50mm以上距離を設けて取付けしてください。  
コントローラまたは周辺機器の故障、発火の原因となります。
- ④ 大型の電磁接触器やノーヒューズ遮断機などの振動源と、コントローラ、周辺機器は別パネルにするか離して取付けてください。
- ⑤ コントローラ及び周辺機器は平らな面に取付けてください。  
取付け面に凹凸や歪みがあると、ケース等に無理な力が加わり故障の原因となります。

## 20. 4 配線

### ⚠ 警告

- ① ケーブルは、傷つけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、繰返しの曲げや引張力が加わらないようにしてください。  
感電、発火、断線の原因となります。
- ② 誤配線をしないでください。  
誤配線の内容によっては、コントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。
- ③ 配線作業は通電中に行わないでください。  
コントローラまたは周辺機器が破損し誤動作する可能性があります。
- ④ 運搬時は、ケーブルを持たないでください。  
けが、故障の原因となります。
- ⑤ 動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。  
動力線、高圧線から信号ラインへのノイズ、サージ混入により誤動作の恐れがあります。  
コントローラ及び周辺機器の配線と動力線、高圧線は、別配線にしてください。
- ⑥ 配線の絶縁性をご確認ください。  
絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良等)があると、コントローラまたは周辺機器への過大な電圧の印加または電流の流れ込みによりコントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。

## 20. 5 電源

### ⚠ 注意

- ① 線間及び大地間ともノイズの少ない電源としてください。  
ノイズの多い場合は絶縁トランスを接続してください。
- ② コントローラ入力電源と入出力信号用電源は、突入電流抑制仕様以外の電源を使用し系統を分離して配線を行ってください。  
電源が突入電流抑制仕様の場合、加速時に電圧降下する場合があります。
- ③ 雷によるサージ対策を行ってください。この時、雷用サージアブソーバの接地とコントローラ及び周辺機器の接地とは分離してください。

## 20. 6 接地

### ⚠ 警告

- ① コントローラのノイズ耐性を確保するため接地は必ず施してください。  
感電、もしくは発火の原因となります。
  - ② 接地は専用接地としてください。  
接地工事はD種接地です。(接地抵抗100Ω以下)
  - ③ 接地はできるだけコントローラまたは周辺機器の近くとし、接地までの距離を短くしてください。
- ① 接地により誤動作するようなことがある場合は、接地と切り離してください。

## 20. 7 保守、点検のご注意

### ⚠ 警告

#### ① 保守点検を定期的に実施してください。

配線、ねじの緩みが無いことをご確認ください。

システム構成機器の誤動作の原因となる可能性があります。

#### ② 保守点検完了後に適正な機能検査を実施してください。

正常に装置、機器が動作しないなど、異常の場合は運転を停止してください。

意図しない誤動作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

非常停止指示を与え、安全確認を行ってください。

#### ③ コントローラ及び周辺機器の分解、改造、修理はしないでください。

#### ④ コントローラ内部に導電性異物や可燃性異物を混入しないでください。

発火、爆発の原因となります。

#### ⑤ 絶縁抵抗試験及び絶縁耐圧試験は行わないでください。

#### ⑥ 保守スペースを確保してください。

保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

## 20. 8 バッテリレスアブソエンコーダ使用時の個別注意事項

### ⚠ 警告

#### ① 強磁界の環境では使用しないでください。

本バッテリレスアブソリュートエンコーダは磁気センサを使用しています。そのためアクチュエータのモータ部を強磁界環境で使用すると、誤動作や故障が発生いたします。


主な状況としては、

- ・搬送能力(推力、速度)の低下
  - ・位置ズレによるワークへの衝突より、アクチュエータの破損
- などが発生します。

アクチュエータのモータ部に磁束密度 1mT 以上の磁場をかけないように設置してください。

(例 1)


オートスイッチ付きエアシリンダ(CDQ2)と並べて設置する場合は、40mm 以上の間隔を空けてください。

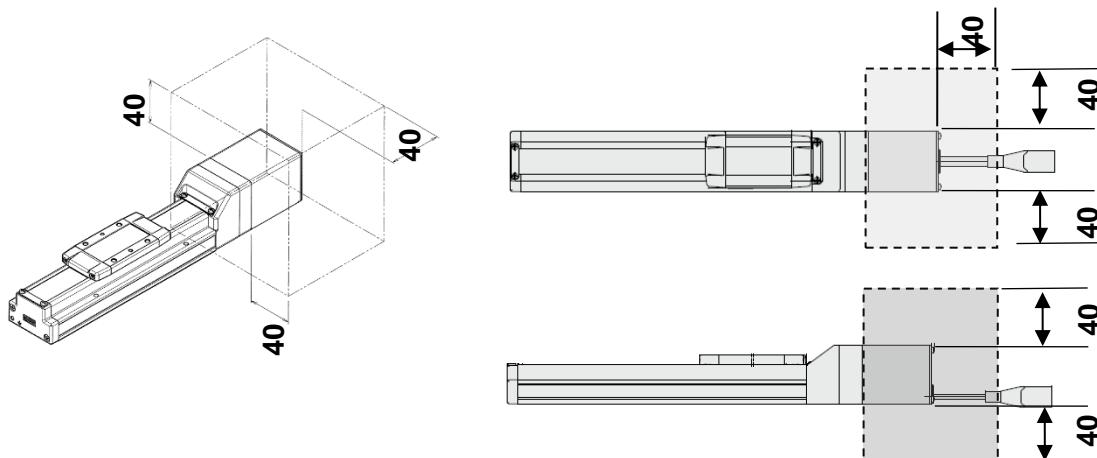


エアシリンダ設置禁止領域

(例 2)

オートスイッチ用マグネット搭載の電動アクチュエータ LEY(G)、LEF シリーズを並べて設置する場合は、マグネットが通過する位置に対して 40mm 以上の間隔を空けてください。

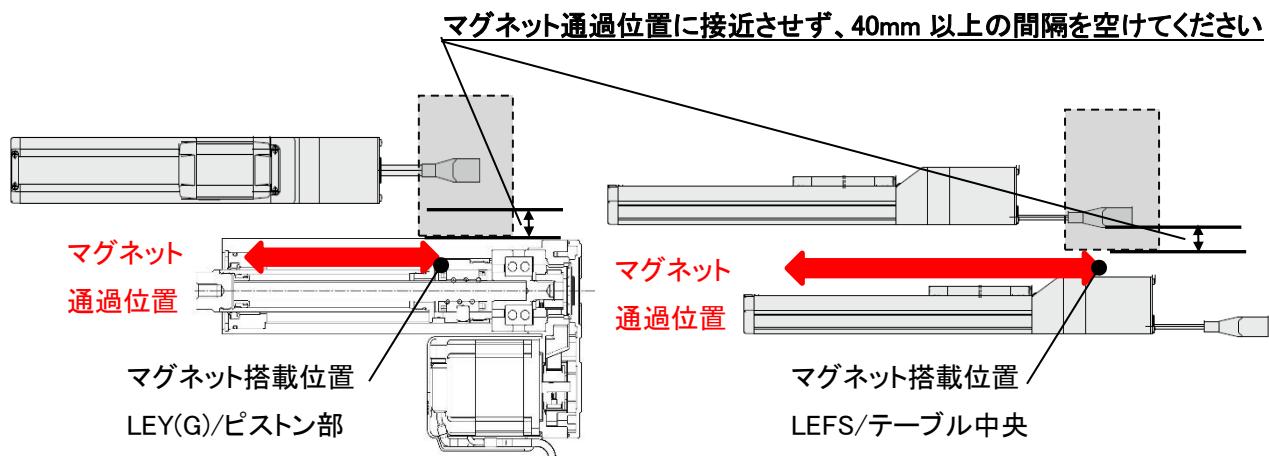

電動アクチュエータのモータ同士を接近して使用することは可能です。

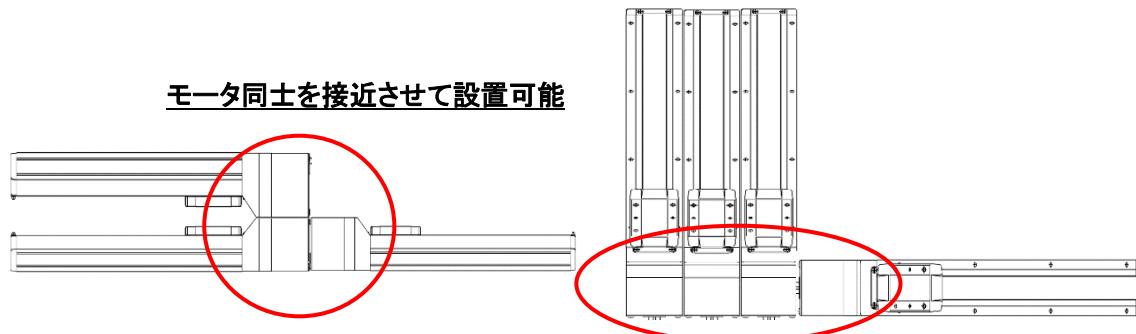

② コントローラとアクチュエータ間のコネクタ接続に緩みがないことを確認ください。

モータ動力線に接触不良が発生すると、モータへの電力不足により保持力が低下します。

これにより、垂直運転の場合、アクチュエータ可動部が下降します。

(このときロック付きアクチュエータでもロックが働きません。)

また、接触不良によって発生するサージ電圧によりコントローラが破損する場合があります。

② コントローラの周囲温度はアクチュエータの使用条件よっては 55°Cで使用できません。

バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、

垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲

温度を 40°C以下で使用ください。コントローラの発熱により故障します。

LEY40□EA: 9kg、LEY40□EB:19kg、LEY40□EC:38kg

LEYG40□EA:7kg、LEYG40□EB:17kg、LEYG40□EC:36kg

## △注意

### ① 電源はアクチュエータ停止時に投入してください。

電源投入時にコントローラはアブソリュートエンコーダから絶対位置データの通信を行ないます。

そのため、アクチュエータが外力等で移動中に、コントローラの電源を投入すると、絶対位置データの取得を失敗し、アラームが発生します。

### ② コントローラを初めて使用する時はアラームリセットを行なってください。

初めてコントローラに電源を投入した場合、または、アクチュエータを交換した場合、「アブソ ID 不一致」アラーム(code:01-153)が発生しますので、アラームリセットを行なってください。

(これにより、アブソリュートエンコーダ固有の ID 番号をコントローラに登録します)

アラームリセット後にサーボオンを行なう。原点復帰を実施いただくことで、使用いただけるようになります。

### ③ ブランクコントローラとバッテリレスアブソエンコーダ付アクチュエータを使用する場合は、ブランクコントローラに、バッテリレスアブソエンコーダ付アクチュエータ用のパラメータを書込んで使用してください。

アクチュエータタイプが一致していても、エンコーダ及びモータ仕様が一致していないアクチュエータのパラメータを書き込むと、サーボオン時や運転中に異音や振動が発生して正常に動作いたしません。


異なる仕様のアクチュエータ用パラメータを書き込んだ場合は、JXC-BCW を用いてバッテリレスアブソエンコーダ付アクチュエータ用パラメータを再度書き込みしてください。

コントローラ及びアクチュエータの注意事項は、ご使用のコントローラ及びアクチュエータの取扱説明書をご確認願います。

## 21. トラブルシューティング

動作不良が発生した場合、以下のトラブル現象に該当する項目によりご確認ください。現象に該当する原因が確認されず、製品交換により正常復帰する場合、製品自体の故障が考えられます。

製品故障はご使用環境(アプリケーション)により発生する場合もありますので、その対策内容は別途ご相談させて頂きます。

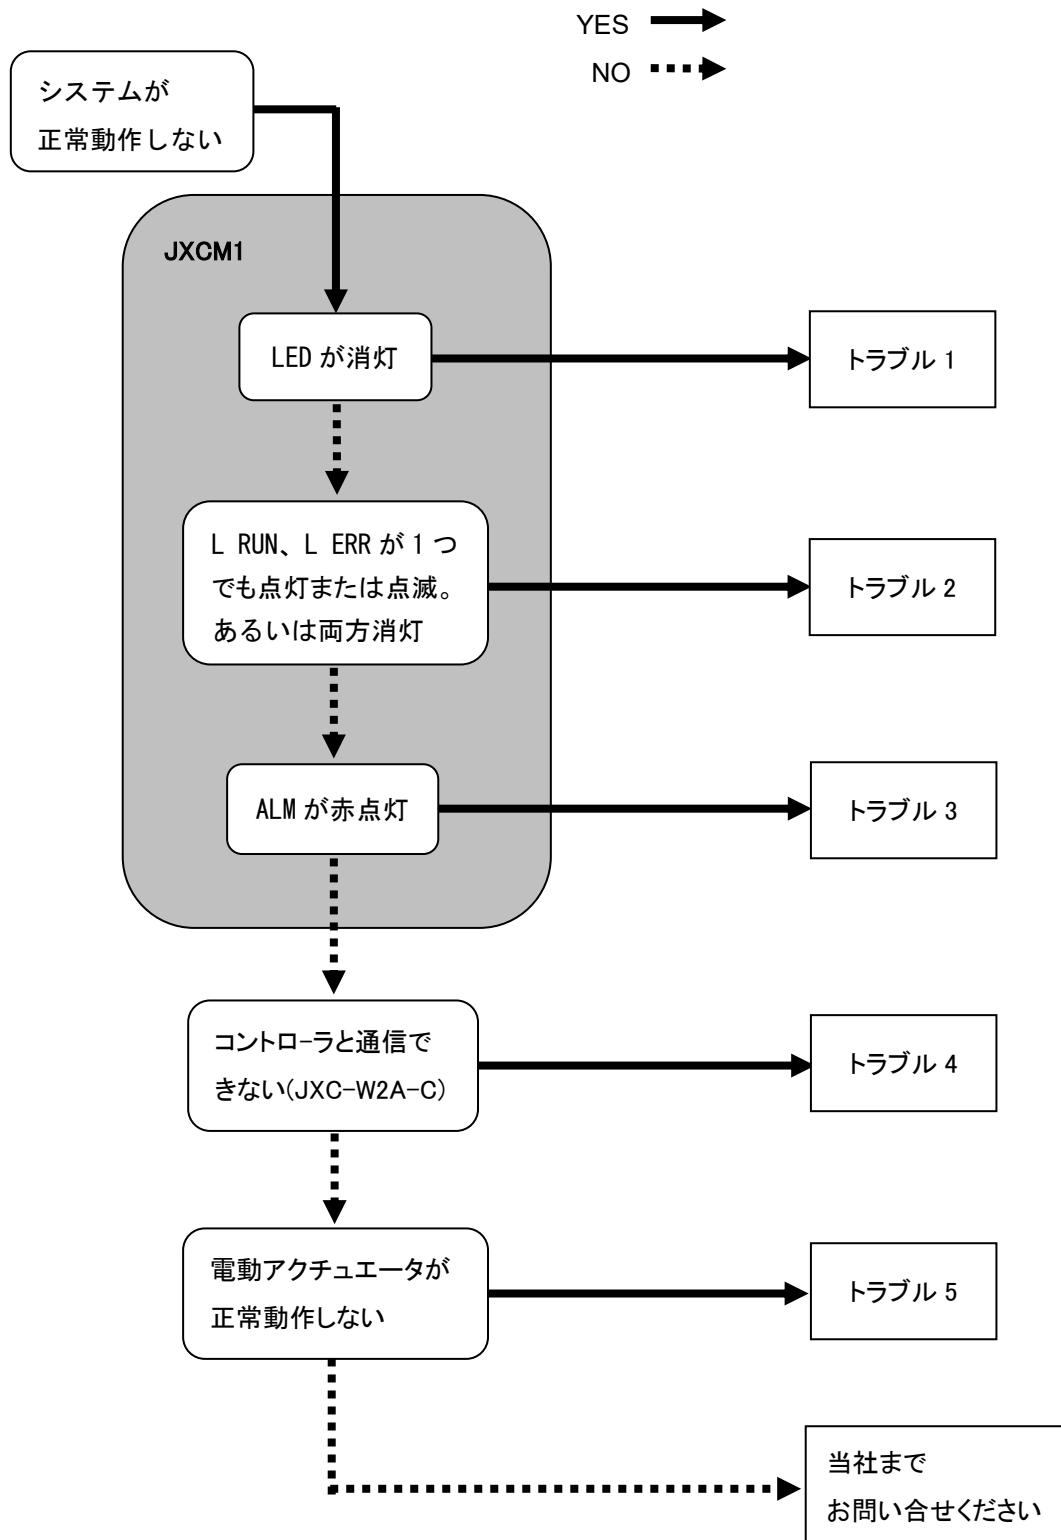

トラブル No.	トラブル 現象	トラブル 推定原因	原因の調査方法、箇所	対策
1	LED が消灯	電源不良	コントローラの LED(緑)は点灯していますか。	コントローラへの供給電源、電圧、電流をご確認ください。 ⇒ <a href="#">5.外部接続図</a> ⇒ <a href="#">6.電源プラグ詳細</a>
		配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラの取扱説明書を参照し配線の再確認及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が正しく行われることをご確認ください。 ⇒ <a href="#">5.外部接続図</a> ⇒ <a href="#">10.メモリマップ詳細</a>
2	L RUN、 L ERR の点灯/ 点滅	CPU 異常	L RUN(緑)、L ERR(赤)の両方が点灯していますか。	CPU および周辺回路の故障、またはノイズによる誤作動の可能性があります。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。
		CC-Link 通信異常	L RUN(緑)、L ERR(赤)の状態はどうなっていますか。	コントローラの取扱説明書を参照し、内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ <a href="#">8.LED 表示詳細</a> ⇒ <a href="#">17.CC-Link 通信に関するアラーム検出詳細</a>
3	ALM の点灯	アラーム 発生	コントローラのアラームは発生していますか。	コントローラの取扱説明書を参照し、アラームの種類をご確認ください。内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ <a href="#">16.モータ制御に関するアラーム検出詳細</a>
4	コントローラと通信 できない (JXC-W2)	USB ドラ イバの未 インストー ル	通信ケーブルの USB ドライバのインストールはできていますか。	通信ケーブルの USB ドライバをインストールしてください。 通信ケーブルを PC に接続すると USB ドライバのインストールが始まります。インストール手順は「コントローラ設定ソフトウェア(JXC-W2)インストール手順」を確認ください。
		COM ポー ト誤設定	コントローラ設定ソフトウェアに COM ポート設定ができていますか。	通信ケーブルに割り当てられる COM ポートは、PC により異なります。通信ケーブルを接続した状態で、COM ポート番号を確認ください。 COM ポート番号は、PC 内のデバイスマネージャーで確認できます。COM ポート番号の確認方法及び設定方法につきましては、「コントローラ設定ソフトウェア(JXC-W2)インストール手順」を確認ください。
		接続不良	配線に誤りがありませんか。	コントローラ=通信ケーブル=USB ケーブル=PC の接続ができていることを確認ください。コネクタ部などが損傷していると通信できません。 コントローラの電源が投入されていることを確認ください。電源 OFF 中は通信できません。 PC にコントローラ以外の機器(PLC や計測機器)が接続しているようであれば、外して確認ください。(PC 内で他の機器との通信が干渉している可能性があります。)

		ロック解除異常	ロックの解除スイッチを ON、OFF した時にロックから解除音がしますか。	ロック付電動アクチュエータからロック解除音がない場合はロック故障の可能性があります。異常が続く場合は当社までご連絡ください。
		外部装置不良	コントローラに接続している PLC が正常に動作していますか。	コントローラ設定ソフトウェア等を使用して、テスト運転で動作をご確認ください。 動作できる場合は、PLC からの信号出力状況による場合が考えられます。 コントローラの取扱説明書を参照し、内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ <a href="#">10.メモリマップ詳細</a>
	全く動かない	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ <a href="#">3.製品仕様</a> ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
		磁力影響	アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。 例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は 40mm 以上離してください。
		停止指示中	EMG 端子が非通電の場合、停止状態(サーボ OFF)となり動作しません。EMG 端子に DC24V を通電していますか。	EMG 端子に DC24V を通電してください。
5		配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラの取扱説明書を参考し配線の再確認及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が正しく行われることをご確認ください。 ⇒ <a href="#">5.外部接続図</a> ⇒ <a href="#">10.メモリマップ詳細</a>
		ノイズ対策	接地は行っていますか。 他の機器の動力ケーブルとコントローラに接続しているケーブル類を束線していませんか。	確実な接地を行ってください。 他の機器の動力ケーブルとの束線は避けてください。 コントローラの取扱説明書を参考し、内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ <a href="#">3.4 取付け</a>
	時々動かなくなる	パラメータ誤入力	適切なパラメータ値が入力されていますか。	電動アクチュエータとコントローラの組み合わせをご確認ください。正しいパラメータを再入力して動作をご確認ください。 ⇒ <a href="#">11.設定データ入力</a>
		電圧降下	電源に一時的な電圧降下が発生していませんか。 (電源の一時的な電圧降下により PWR:電源コネクタの EMG 端子が OFF し、停止となりますが電圧が復帰することにより停止が解除されます。)	電動アクチュエータ仕様の最大電力と比べて電源の電源容量が不足しているため、瞬間的な電圧降下が発生している可能性があります。 ⇒ <a href="#">3.製品仕様</a>
		押当て運転不良	押当て運転時、INP 出力が ON となっていますか。 (INP 出力によって押当て運転の完了を検出している場合、PLC は運転の完了を確認できません。)	押当て運転の確認は省電力モードが有効となる前に行ってください。 ⇒ <a href="#">10.メモリマップ詳細</a>

	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">3.製品仕様</a></u> ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
時々動かなくなる	磁力影響	アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は40mm以上離してください。
	信号タイミング	PLC からコントローラに指示する信号のタイミングは正しいですか。	PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生するため、通信サイクルタイムの 2 倍以上、入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。 ⇒ <u><a href="#">12.4 コントローラの入力信号に対する応答時間について</a></u>
	SVON 時間	SVON 入力を ON した後、SVRE 出力が ON となってから、動作指示をしていますか。	電源投入直後は、SVON 入力から SVRE 出力まで、電動アクチュエータ位置により 10 秒程度(最大 20 秒)要することがあります。SVRE 出力が ON となってから、動作指示をしてください。
	アラーム発生	コントローラのアラームは発生していますか。	コントローラの取扱説明書を参照し、アラームの種類をご確認ください。内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ <u><a href="#">16.モータ制御に関するアラーム検出</a></u> ⇒ <u><a href="#">17.CC-Link 通信に関するアラーム検出</a></u>
	原点位置ズレ	押当原点復帰の場合、電動アクチュエータが原点位置まで駆動していますか。	原点復帰を数回行い原点位置の確認を行ってください。 電動アクチュエータの作動(異物の噛みこみ等)をご確認ください。
送り位置がずれる時々動かなくなる	パラメータ誤入力	適切なパラメータ値、または正しいプログラムが入力されていますか。	電動アクチュエータの最大速度、最大加速度、最大減速度について再度確認し、正しいパラメータを再入力して動作をご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">11.設定データ入力</a></u>
	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">3.製品仕様</a></u> ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
	配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラの取扱説明書を参照し配線の再確認及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が正しく行われることをご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">5.外部接続図</a></u> ⇒ <u><a href="#">10.メモリマップ詳細</a></u>
正しい位置に動作しない	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">3.製品仕様</a></u> ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。

	信号タイミング	PLC からコントローラに指示する信号のタイミングは正しいですか。	PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生するため、通信サイクルタイムの 2 倍以上、以上入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。 ⇒ <u><a href="#">12.4 コントローラの入力信号に対する応答時間について</a></u>
	データ書き込み不良	データ(ステップデータ、パラメータ)が正しく書き込まれていますか。	データを書込中(電源 LED(緑)が点滅中)に次の可能性が考えられます。 ・コントローラ入力電源を OFF ・ケーブルを挿抜 再度正しいデータ(ステップデータ、パラメータ)を入力し動作をご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">3.2 各部詳細</a></u> ⇒ <u><a href="#">11.設定データ入力</a></u>
	磁力影響	アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は 40mm 以上離してください。
5	パラメータ誤入力	適切なパラメータ値が入力されていますか。	電動アクチュエータの最大速度、最大加速度について再度確認し、正しいパラメータを再入力して動作をご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">11.設定データ入力</a></u>
	運転パターン不適合	運転パターンが三角駆動などになっていませんか。	最大速度に達する前に減速し始めている可能性があります。移動距離を長くするか、加速度を大きく設定してください。 ⇒ <u><a href="#">11.設定データ入力</a></u>
	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ <u><a href="#">3.製品仕様</a></u> ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
	磁力影響	アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は 40mm 以上離してください。
	電圧降下	電源に一時的な電圧降下が発生していませんか。 (電源の一時的な電圧降下により PWR:電源コネクタの EMG 端子が OFF し、停止となりますが電圧が復帰することにより停止が解除されます。)	電動アクチュエータ仕様の最大電力と比べて電源の電源容量が不足しているため、瞬間的な電圧降下が発生している可能性があります。 ⇒ <u><a href="#">3.製品仕様</a></u>

## 22. メモリマップ一覧

モード別のメモリマップは以下のとおりです。各信号の詳細は [10. メモリマップ詳細](#)をご確認ください。

### ●シングル数値モード(占有局数 1)[リモート I/O]

PLC メモリアドレス	信号名	PLC メモリアドレス	信号名
Rx		Ry	
00	OUT0	00	IN0
01	OUT1	01	IN1
02	OUT2	02	IN2
03	OUT3	03	IN3
04	OUT4	04	IN4
05	OUT5	05	IN5
06	(未使用)	06	(未使用)
07	(未使用)	07	(未使用)
08	BUSY	08	HOLD
09	SVRE	09	SVON
0A	SETON	0A	DRIVE
0B	INP	0B	RESET
0C	AREA	0C	SETUP
0D	WAREA	0D	JOG(-)
0E	ESTOP	0E	JOG(+)
0F	ALARM	0F	FLGTH
10~1A	CC-Link システム領域	10~1F	CC-Link システム 領域
1B	リモート局 READY		
1C~1F	CC-Link システム領域		

### ●シングル数値モード(占有局数 1)[リモートレジスタ]

PLC メモリ アドレス		RW <sub>r</sub> データ名	PLC メモリ アドレス		RW <sub>w</sub> データ名	
RW <sub>r</sub>	bit		RW <sub>w</sub>	bit		
0	0	占有局数返信(L)	0	0	数値データ読込指示フラグ	
	1	占有局数返信(H)		1	(未使用) 常時 OFF(0)を設定してください	
	2	送信中		2	リセットフラグ	
	3	送信完了		3	再起動フラグ	
	4	READY		4	動作方法	
	5	ALARM フラグ		5	速度	
	6	イニシャル		6	位置	
	7	数値データ読込有無フラグ		7	加速度	
	8	(未使用)		8	減速度	
	9			9	押当推力	
	A			A	しきい値	
	B			B	押当速度	
	C			C	位置決推力	
	D	データ編集エラー受信		D	エリア出力端 1	
	E	パラメータ異常検出		E	エリア出力端 2	
	F	異常局検出		F	位置決幅	
1	F~0	現在位置	1	0	起動フラグ	
				7~1	(未使用) 常時 OFF(0)を設定してください	
				9, 8	動作方法	
				F~A	(未使用) 常時 OFF(0)を設定してください	
2	F~0	現在速度	2	F~0	数値指示データ (2 ワードデータ) <sup>注 1)</sup>	
3	F~0		3	F~0	数値指示データ (1 ワードデータ) <sup>注 2)</sup> (未使用) 常時 0 を設定	

注 1) RW<sub>w</sub>0,bit4~F: “位置”“エリア出力端 1”“エリア出力端 2”“位置決幅”的ひとつが ON の場合

注 2) RW<sub>w</sub>0,bit4~F: “速度”“加速度”“減速度”“押当推力”“しきい値”“押当速度”“位置決推力”的ひとつが ON の場合

● ハーフ数値モード(占有局数 2)[リモート I/O]

PLC メモリアドレス Rx	信号名	PLC メモリアドレス Ry	信号名
00	OUT0	00	IN0
01	OUT1	01	IN1
02	OUT2	02	IN2
03	OUT3	03	IN3
04	OUT4	04	IN4
05	OUT5	05	IN5
06	(未使用)	06	(未使用)
07	(未使用)	07	(未使用)
08	BUSY	08	HOLD
09	SVRE	09	SVON
0A	SETON	0A	DRIVE
0B	INP	0B	RESET
0C	AREA	0C	SETUP
0D	WAREA	0D	JOG(-)
0E	ESTOP	0E	JOG(+)
0F	ALARM	0F	FLGTH
10~2F	(未使用)	10~2F	(未使用)
30~3A	CC-Link システム領域	30~3F	CC-Link システム領域
3B	リモート局 READY		
3C~3F	CC-Link システム領域		

● ハーフ数値モード(占有局数 2)[リモートレジスタ]

PLC メモリアドレス		RW <sub>r</sub> データ名		PLC メモリアドレス		RW <sub>w</sub> データ名			
RW <sub>r</sub>	bit	数値指示運転	データ編集	RW <sub>w</sub>	bit	数値指示運転	データ編集		
0	0	占有局数返信(L)	(未使用)	0	0	数値データ読込指示フラグ	(未使用) 常時 OFF(0)を設定してください		
	1	占有局数返信(H)			1	パラメータ書換指示フラグ			
	2	送信中			2	リセットフラグ			
	3	送信完了			3	再起動フラグ			
	4	READY			4	動作方法			
	5	ALARM フラグ			5	速度			
	6	イニシャル			6	位置			
	7	数値データ読込有無フラグ			7	加速度			
	8	パラメータ書換有無フラグ			8	減速度			
	9	(未使用)			9	押当推力			
	A				A	しきい値			
	B				B	押当速度			
	C				C	(未使用) 常時 OFF(0)を設定してください			
	D	データ編集エラー受信			D				
	E	パラメータ異常検出			E				
	F	異常局検出			F				
1	F~0	現在位置		1	0	起動フラグ	Sub Function		
					7~1	(未使用)			
					9, 8	動作方法			
					F~A	(未使用)			
					2	F~0	速度		
2	F~0	目標位置	Sub Function	3	F~0	Address	Address(常時 0 を設定) DATA(H)		
3	F~0				F~0				
4	F~0		Address	4	F~0				
5	F~0		Address(常時 0 )	5	F~0	加速度/ 押当推力	DATA(L)		
6	F~0		DATA(H)	6	F~0	減速度/ しきい値	占有領域		
7	7~0	アラーム 1	DATA(L)	7	F~0	押当速度			
	F~8	アラーム 2							

●フル数値モード(占有局数 4)[リモート I/O]

PLC メモリアドレス Rx	信号名	PLC メモリアドレス Ry	信号名
00	OUT0	00	IN0
01	OUT1	01	IN1
02	OUT2	02	IN2
03	OUT3	03	IN3
04	OUT4	04	IN4
05	OUT5	05	IN5
06	(未使用)	06	(未使用)
07	(未使用)	07	(未使用)
08	BUSY	08	HOLD
09	SVRE	09	SVON
0A	SETON	0A	DRIVE
0B	INP	0B	RESET
0C	AREA	0C	SETUP
0D	WAREA	0D	JOG(-)
0E	ESTOP	0E	JOG(+)
0F	ALARM	0F	FLGTH
10~6F	(未使用)	10~6F	(未使用)
70~7A	CC-Link システム領域	70~7F	CC-Link システム領域
7B	リモート局 READY		
7C~7F	CC-Link システム領域		

●フル数値モード(占有局数 4)[リモートレジスタ]

PLC メモリ アドレス		RW <sub>r</sub> データ名		PLC メモリ アドレス		RW <sub>w</sub> データ名			
RW <sub>r</sub>	bit	数値指示運転	データ編集	RW <sub>w</sub>	bit	数値指示運転	データ編集		
0	0	占有局数返信(L)	(未使用)	0	0	数値データ読込指示フラグ	(未使用) 常時 OFF(0)を 設定してください		
	1	占有局数返信(H)			1	パラメータ書換指示フラグ			
	2	送信中			2	リセットフラグ			
	3	送信完了			3	再起動フラグ			
	4	READY			4	動作方法			
	5	ALARM フラグ			5	速度			
	6	イニシャル			6	位置			
	7	数値データ読込有無フラグ			7	加速度			
	8	パラメータ書換有無フラグ			8	減速度			
	9	(未使用)			9	押当推力			
	A				A	しきい値			
	B				B	押当速度			
	C				C	位置決推力			
	D	データ編集エラー受信			D	エリア出力端 1			
	E	パラメータ異常検出			E	エリア出力端 2			
	F	異常局検出			F	位置決幅			
1	F~0	現在位置	占有領域	1	0	起動フラグ	Sub Function		
					7~1	(未使用) 常時 0 設定			
					9, 8	動作方法			
					F~A	(未使用)			
	2	F~0		2	F~0	速度	Address		
	3	F~0	現在速度	3	F~0	目標位置	Address(常時 0)		
	4	F~0	現在推力	4	F~0		DATA(H)		
	5	F~0	目標位置	5	F~0	加速度	DATA(L)		
	6	F~0		6	F~0	減速度	占有領域		
	7	7~0	アラーム 1	7	F~0	押当推力			
		F~8	アラーム 2						
	8	7~0	アラーム 3	8	F~0	しきい値			
		F~8	アラーム 4						
	9	F~0	占有領域	9	F~0	押当速度			
	10	F~0		10	F~0	位置決推力			
	11	F~0		11	F~0	エリア出力端 1			
	12	F~0		12	F~0				
	13	F~0		13	F~0	エリア出力端 2			
	14	F~0		14	F~0				
	15	F~0		15	F~0	位置決幅			

## 23. リモートレジスタの取扱いについて

リモートレジスタにはデータの内容により 1 バイトデータ、1 ワードデータ、2 ワードデータを割り付けています。

### 23. 1 ビットデータ、バイトデータ、ワードデータの関係

JXCM1 の各ビットデータ、バイトデータ、ワードデータの関係は、以下になります。

#### ● 1 ビットデータ

「0」または「1」の 2 通りのデータにより、信号の OFF 状態(0)と ON 状態(1)を表します。

RWr0.bit3:送信完了などの各信号の ON/OFF 表示、RWw0.bit0:数値データ読込指示フラグなど各信号の入力指示に使用されます。

#### ● 1 バイトデータ

1 ビットデータが 8 個集合したもの。

8 枝の 2 進数として 0~255 のデータを表します。

RWr7:アラームなどによるアラームコードの表示に使用されます。

#### ● 1 ワードデータ

1 ビットデータが 16 個、または 1 バイトデータで 2 個集合したもの。

16 種類の信号の ON/OFF 状態や、16 枝の 2 進数として 0~65,535 のデータを表します。


RWr3:現在速度などによる数値データの表示、RWw2:速度などによる数値データの入力に使用されます。

#### ● 2 ワードデータ

1 ワードデータで 2 個集合したもの。

32 枝の 2 進数として 0~2,147,483,647 のデータ、または 2 の補数表現により -2,147,483,647 ~ -1 のデータを表します。

RWr1-RWr2:現在位置などによる数値データの表示、RWw3-RWw4:目標位置などによる数値データの入力に使用されます。

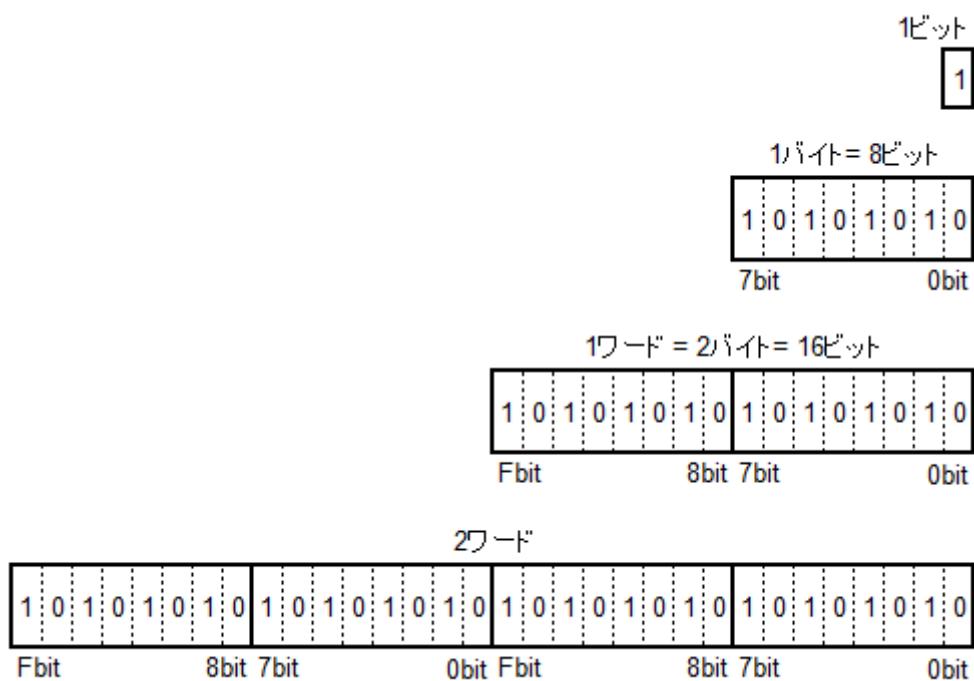

## 23. 2 2進数(BIN)/10進数(OCT)/16進数(HEX)の関係

2進数(BIN) / 10進数(OCT) / 16進数(HEX)の関係は、以下になります。

例) 1バイト

2進数 (BIN)								10進数 (OCT)	16進数 (HEX)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
0	0	0	0	0	1	0	0	4	4
0	0	0	0	0	1	0	1	5	5
0	0	0	0	0	1	1	0	6	6
0	0	0	0	0	1	1	1	7	7
0	0	0	0	1	0	0	0	8	8
0	0	0	0	1	0	0	1	9	9
0	0	0	0	1	0	1	0	10	A
0	0	0	0	1	0	1	1	11	B
0	0	0	0	1	1	0	0	12	C
0	0	0	0	1	1	0	1	13	D
0	0	0	0	1	1	1	0	14	E
0	0	0	0	1	1	1	1	15	F
0	0	0	1	0	0	0	0	16	10
0	0	0	1	0	0	0	1	17	11
↓								↓	↓
0	0	0	1	1	1	1	0	30	1E
0	0	0	1	1	1	1	1	31	1F
0	0	1	0	0	0	0	0	32	20
0	0	1	0	0	0	0	1	33	21
↓								↓	↓
0	0	1	1	1	1	1	0	62	3E
0	0	1	1	1	1	1	1	63	3F
0	1	0	0	0	0	0	0	64	40
0	1	0	0	0	0	0	1	65	41
↓								↓	↓
0	1	1	1	1	1	1	0	126	7E
0	1	1	1	1	1	1	1	127	7F
1	0	0	0	0	0	0	0	128	80
1	0	0	0	0	0	0	1	129	81
↓								↓	↓
1	1	1	1	1	1	1	0	254	FE
1	1	1	1	1	1	1	1	255	FF

## 23. 3 各データの取扱い

### 1 バイトデータ

アラームの1バイトデータについては、以下のように扱ってください。

RWn+7にアラーム1、アラーム2が表示される(フル数値指示モード、占有局数4)

アラーム1、アラーム2は10進数の値(0~255)で表現されます。

RWn+7の値はPLCの設定により表示形式が異なるため、10進数の値に変換して読み取ってください。

RWn+7	アラーム2	アラーム1	
	0~255	0~255	
Fbit	8bit	7bit	0bit

### 1ワードデータ

速度、加速度、減速度等の1ワードデータについては、以下のように扱ってください。

速度(RWn+2)に100mm/sを入力する場合(フル数値指示モード、占有局数4)

100mm/sは16進数で0064hとなります。

00 64 hをレジスタに入力する際は、以下のようにしてください。

RWn+2			
	00h	64h	
Fbit	8bit	7bit	0bit

### 2ワードデータ

位置等の2ワードデータについては、以下のように扱ってください。

1)位置(RWn+3,4)に700.00mmを入力する場合(フル数値指示モード、占有局数4)

位置は、0.01mm単位のデータになります。

700.00mmを表す値は70000となり、16進数では00011170hとなります。

00 01 11 70 hをレジスタに入力する際は以下のようにしてください。

RWn+3			
	11h	70h	
Fbit	8bit	7bit	0bit
RWn+4			
	00h	01h	
Fbit	8bit	7bit	0bit

2)位置(RWn+3,4)に-700.00mmを入力する場合(フル数値指示モード、占有局数4)

位置は、0.01mm単位のデータになります。マイナス符号の値は2の補数表現を用います。

-700.00mmを表す値は-70000となり、16進数ではFFFE90hとなります。

FF FE EE 90 hをレジスタに入力する際は以下のようにしてください。

RWn+3			
	EEh	90h	
Fbit	8bit	7bit	0bit
RWn+4			
	FFh	FEh	
Fbit	8bit	7bit	0bit

## 24. 用語集

本書で使用する主な用語は以下のとおりです。

用語	定義	
C CC-Link	三菱電機株などが推進するフィールドバスの規格です。 主に日本、アジア圏でのシェアが高く、多数の企業で利用されています。	
P PLC	Programmable Logic Controller の略。 論理演算や順序操作、算術演算などのプログラムに従って、逐次制御を行うコントローラです。	
R	Rx	マスタ局がスレーブ局からのビットデータを受信する入力側のリモートI/O 領域です。
	Ry	マスタ局がスレーブ局へビットデータを送信する出力側のリモートI/O 領域です。
	RWr	マスタ局がスレーブ局からのワードデータを受信する入力側のリモートレジスタ領域です。
	RWw	マスタ局がスレーブ局へワードデータを送信する出力側のリモートレジスタ領域です。
か	局数	CC-Link で接続された全スレーブ局の占有局の合計です。
	局番	CC-Link 上のマスタ局の 0、ならびにスレーブ局に割り当てる 1 から 64 までの数です。スレーブ局は占有局数も考慮して重複しないように割り当てる必要があります。
	局タイプ	スレーブ局の総称で、使用できるデータ(ビットデータ、ワードデータ)によりリモートI/O 局、リモートデバイス局、インテリジェントデバイス局のタイプがあります。
さ	占有局数	1台のスレーブ局が使用するネットワーク上の局数。 データ数に応じて 1 局から 4 局までの設定可能。
	上位機器	コントローラ設定ソフトウェア、ティーチングボックス、PLC
た	通信速度	フィールドバスなどで、データを送受信する速度です。 上位機器に依存し、単位は bps(bit per second)を使用します。
は	フィールドバス	工場などで稼動している現場機器(測定器、操作器)と PLC 間の信号のやり取りをデジタル信号にて行う規格です。
ら	リモートデバイス局	ビットデータおよびワードデータを使用できるスレーブ局です。
	リモートI/O	ビットデータを扱うメモリ領域です。
	リモートレジスタ	ワードデータを扱うメモリ領域です。

### 商標

本書に記載されている会社名、システム名、製品名は各社の登録商標または商標です。  
なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

#### 改訂履歴

- A 版 : 記載内容変更[2020 年 11 月]
- B 版 : インクリメンタルエンコーダ対応記載追加  
[2020 年 12 月]
- C 版 : 記載内容変更[2022 年 1 月]
- D 版 : 記載内容変更[2022 年 12 月]
- E 版 : データ編集機能に拡張機能のデータ  
アドレス追加[2023 年 1 月]
- F 版 : 対応 OS の追加[2023 年 3 月]
- G 版 : 記載内容変更[2024 年 10 月]

**SMC株式会社 お客様相談窓口**

URL <https://www.smeworld.com>

本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

**0120-837-838**

受付時間 9:00～17:00（月～金曜日）

㊟ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2020 SMC Corporation All Rights Reserved

