



取扱説明書

製品名称

デジタル表示設定器

型式 / シリーズ / 品番

PSE3□0AC

SMC株式会社

目次

安全上のご注意	3
型式表示・品番体系	9
製品各部の名称とはたらき	10
用語説明	11
取付け・設置	14
設置方法	14
配線方法	15
圧力の設定	17
設定の概要	18
初期設定	19
3ステップ設定モード	22
簡易設定モード	24
ファンクション選択モード	26
ファンクション選択モードとは	26
工場出荷時の設定	26
F0 単位切換機能	28
F1 OUT1 の設定	31
F2 OUT2 の設定	34
F3 デジタルフィルタの設定	36
F4 オートプリセット機能の設定	37
F6 表示値微調整の設定	39
F10 サブ画面の設定	40
F11 表示分解能の設定	46
F80 省電力モードの設定	47
F81 暗証番号の入力の設定	48
F82 ライン名入力設定	50
F90 全ファンクションの設定	51
F98 出力確認	53
F99 出荷状態への復帰	55
その他の設定	56
保守	60
暗証番号を忘れた場合	60
トラブルシューティング	61
仕様	68
外形寸法図	70



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格（ISO/IEC）、日本産業規格（JIS）^{※1)} およびその他の安全法規^{※2)} に加えて、必ず守ってください。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components

ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components

IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots

JIS B 8370: 空気圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項

JIS B 8361: 油圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項

JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス—産業用ロボットのための安全要求事項-第1部: ロボット

※2) 労働安全衛生法 など



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

- ① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② 当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ 当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
 3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠️注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。



真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

■ 図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

■ 取扱い者について

- ① この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- ② 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■ 安全上のご注意

 警告	
 分解禁止	■ 分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
 禁止	■ 仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
 禁止	■ 可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
 禁止	■ 静電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因になります。
 指示	■ インターロック回路に使用する場合は ・別システムによる(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
 指示	■ 保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。

⚠ 注意



接触禁止

- 通電中は端子、コネクタに触らないこと
通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。



指示

- 保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること
正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。
配管部以外からの漏れが発生した場合、圧力センサが破損している場合があります。
電源を切断し流体の供給を停止してください。
漏れがある状態で絶対に流体を印加しないでください。
意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

■ 取扱い上のお願い

○ 製品の選定・取扱いに当って、下記内容を守ってください。

● 選定に関して（以下の取扱いに関する取付け・配線・使用環境・調整・使用・保守点検の内容も守ってください。）

* 製品仕様などに関して

- ・ 規定の電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると故障・誤動作の恐れがあります。
- ・ 規定内の圧力センサを使用してください。
製品が破損し、正常な計測ができない恐れがあります。
- ・ 最大負荷電圧および電流を超える負荷は、使用しないでください。
製品が破損したり、製品の寿命が短くなったりする恐れがあります。
- ・ 断線が発生した際や、動作確認のために強制動作させる際に、逆流電流が流れ込まないような設計をしてください。
逆流電流が発生した際に、スイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。
- ・ 製品への入力データは、電源を遮断しても消えません。
（書き込み回数：1万回、データ保持期間：20年）
- ・ 保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

● 取扱いに関して

*取付け

- ・ 締付トルクを守ってください。
締付トルク範囲を越えて締付けると、取付ねじ、取付金具、製品などが破損する可能性があります。
また、締付トルク範囲未滿で締付けた場合、製品取付位置のズレおよび接続ねじ部の緩みが生じる可能性があります。
- ・ 市販のスイッチング電源を使用する場合は、FG 端子を接地してください。
- ・ 落としたり、打ち当てたり、衝撃を加えないでください。
製品内部が破損し誤動作する可能性があります。
- ・ リード線を強く引っ張ったり、リード線を摘んで本体を持ち上げたりしないでください。
(引っ張り強度 50 N 以内)
取扱いの際は、ボディを持ってください。
製品が破損し、故障、誤動作の原因となります。

*配線(コネクタの抜き差し含む)

- ・ リード線を強く引っ張らないでください。特に製品に取付け後、ケーブルを掴んで本体を持ち上げたり、持ち運ばないでください。
製品内部が破損し誤動作したり、コネクタより脱落したりする可能性があります。
- ・ リード線に繰返しの曲げや引っ張り、重い物を載せたり、力が加わらないようにしてください。
リード線が可動する場合は、リード線をスイッチ本体の近くで固定するようにしてください。
リード線の推奨曲げ半径は、シース外径の 6 倍または絶縁体外径の 33 倍のいずれか大きい値となります。
リード線が傷んだ場合は、リード線を交換してください。
- ・ 誤配線をしないでください。
誤配線の内容によっては、製品が誤動作したり、破壊する可能性があります。
- ・ 配線作業を通電中に行わないでください。
製品内部が破損し誤動作する可能性があります。
- ・ 動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。
動力線・高圧線からの信号ラインのノイズ・サージの混入防止のため、製品の配線と動力線・高圧線は、別配線(別配管)にしてください。
- ・ 配線の絶縁性をご確認ください。
絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良など)があると、製品への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、製品が破壊する可能性があります。
- ・ 動作確認のために強制動作をさせた際、逆流電流の流れ込みがないようにしてください。
ご使用回路によっては絶縁性が保てず逆流電流が流れ込み、スイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。
- ・ 配線は、ノイズ・サージの混入防止のため、できるだけ短くしてください。
最長でも 30 m 未滿でご使用ください。
また、DC(-)線(青線)は、極力電源の近くに配線してください。

*使用環境

- ・ 腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所では使用しないでください。
故障、誤動作などが発生する可能性があります。
- ・ 常時水や切削油がかかるような場所では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下でのご使用については、製品が悪影響(故障、誤動作、リード線の硬化など)を受ける場合があります。
- ・ サージ発生源がある場所では使用しないでください。
製品の付近に、大きなサージを発生させる装置機器(電磁式リフター・高周波誘導炉・モータなど)がある場合、製品内部回路素子の劣化または破壊を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮いただくと共にラインの混触を避けてください。

- ・サージが発生する負荷は使用しないでください。
リレー・電磁弁などサージ電圧が発生する負荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。
- ・CE/UKCA マーキングにおける、雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策を実施してください。
- ・製品は、振動、衝撃のない場所に取付けてください。
故障、誤動作の原因となります。
- ・製品内部に、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。
故障、誤動作の原因となりますので、製品内部に、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。
- ・温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでください。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、製品内部に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・直射日光の当る場所では使用しないでください。
直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
故障、誤動作の原因となります。
- ・周囲温度範囲を守ってご使用ください。
周囲温度範囲は0～50℃です。低温(5℃以下)で使用する場合は、空気中の水分の凍結により破損したり、誤動作したりする恐れがあります。
凍結防止の処置をしてください。
また、規定温度内でも、急激な温度変化は避けてください。
- ・周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所で使用しないでください。
動作不良の原因となります。

*調整・使用

- ・負荷を接続してから、電源を投入してください。
製品に負荷を接続しない状態で、ONさせると過電流が流れ、製品が瞬時に破壊する可能性があります。
- ・負荷を短絡させないでください。
出力部の負荷が短絡するとエラー表示しますが、過電流が流れ、製品が破損する可能性があります。
- ・各設定ボタンを先の尖ったもので押さないでください。
設定ボタン破損の原因となります。
- ・微小な圧力差を検出する場合は、10～15分のウォーミングアップを行ってください。
電源投入後10分間は、表示が1%変動する可能性があります。
- ・ご使用状況に合せた、適切な設定を行ってください。
不適切な設定になっていますと、動作不良の原因となります。
各種設定に関しては、本書17～59ページを参照ください。
- ・動作中にLCD表示部には触れないでください。
表示が静電気などで変化する場合があります。

*保守点検

- ・保守点検は、供給電源をOFFにしてから行ってください。
構成機器の、意図しない誤動作の原因となります。
- ・保守点検を定期的実施してください。
機器・装置の誤動作により、意図しない構成機器の誤動作の可能性があります。
- ・製品の清掃は、ベンジンやシンナなどを使用しないでください。
表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってください。

型式表示・品番体系

PSE3 **0** OAC - AB - **M** - **L**

入力仕様

記号	内容
0	電圧入力
1	電流入力

出力仕様

記号	内容
AB	2出力タイプ(NPNまたはPNP切換式)

オプション(電源・出力接続リード線)

記号	内容
無記号	ストレートリード線
L	ライトアングルリード線
N	なし

単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付 ^{※1}
M	SI単位固定 ^{※2}
P	単位切換機能付(初期値psi) ^{※1}


※1: 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。単位銘板が付属します。

※2: 固定単位kPa、MPa、Pa

○オプション/部品品番


オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
電源・出力接続リード線	ZS-31-B	ストレート、5 m
	ZS-31-C	ライトアングル、5 m
組立式コネクタ	PCA-1557743	

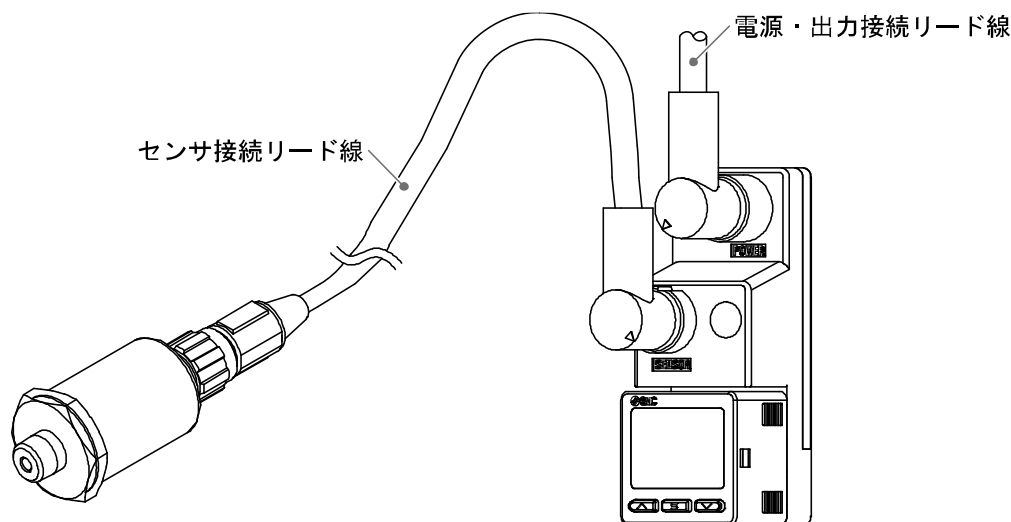

⚠ 注意


- ・センサ接続リード線[M12-M12]は、当社では対応しておりません。お客様にて、ご準備頂きますようお願い致します。
- ・センサケーブルに以下の組立式コネクタを接続することにより、デジタル表示設定器に接続することが可能です。

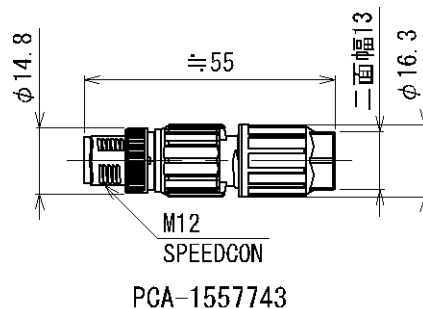

製品各部の名称とはたらき

○各部の名称

・本体

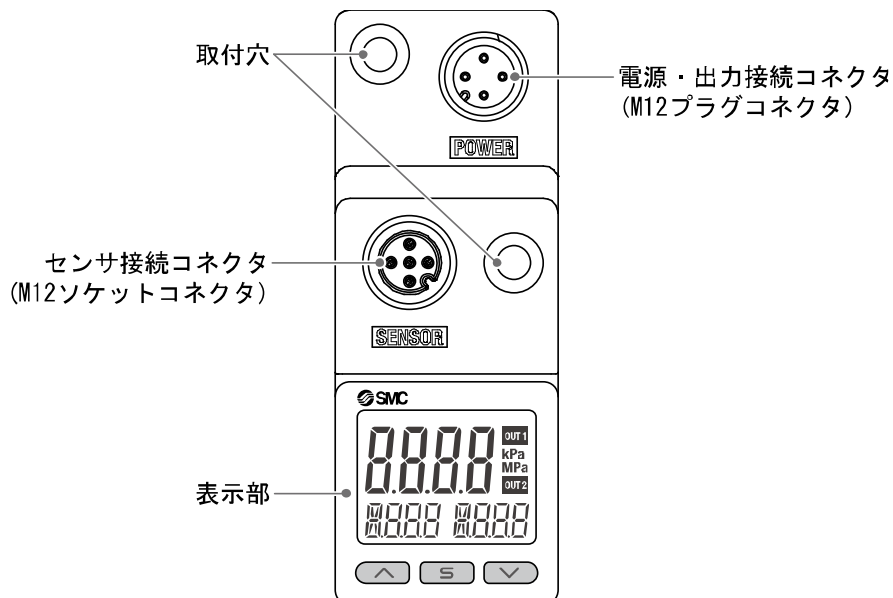


電源・出力接続コネクタ：電源・出力接続リード線を接続します。

センサ接続コネクタ：センサ部と接続するコネクタです。

取付穴：設置する際にねじを取付ける穴です。(M4 相当)

表示部：下記を参照ください。

・表示部

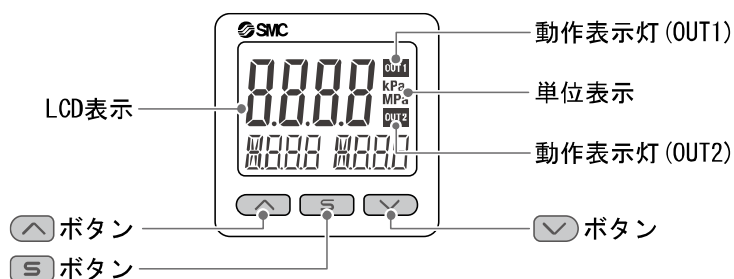

動作表示灯：スイッチの動作状況を表示します。

LCD 表示：現在の圧力状態、設定モードの状態、選択された表示単位、エラーコードを表示します。
 上段の画面は常に赤色または緑色の単色で表示するか、出力に連動して緑色から赤色または赤色から緑色に切替えるか、4種類の表示方法を選ぶことができます。
 下段の画面は橙色単色表示となります。

^ ボタン：モードおよび ON/OFF 設定値を増加させます。

v ボタン：モードおよび ON/OFF 設定値を減少させます。

S ボタン：各モードの変更と設定値の確定に使用します。

単位表示：現在選択している単位を表示します。(表示単位が kPa、MPa の場合のみ)

用語説明

	用語	定義
D	digit (設定最小単位)	圧力表示をする際に、どのくらいきめ細かく表示できるのか、あるいは設定ができるのかを示しています。1 digit=1 kPa の場合表示は 1, 2, 3, …, 99, 100 というように 1 kPa ずつ表示します。
F	F. S. (フルスパン、フルスケール)	フルスパンまたはフルスケールと読み、製品定格における最大変動幅のことです。例えば、定格圧力範囲が-0.100~1.000 [MPa] のとき F. S.=1.000-(-0.100)=1.100 [MPa] になります。 (参考：1%F. S.=1.100×0.01=0.011 [MPa] になります。)
R	R. D.	現在表示している数値のことを言います。 例えば、表示値が 1.000 [MPa] のとき±5%R. D. は 1.000 [MPa] の±5%で±0.05 [MPa] になり、0.800 [MPa] のときの±5%R. D. は 0.800 [MPa] の±5%で 0.04 [MPa] になります。
あ	圧力の設定	スイッチがONまたはOFFする圧力を設定することです。
	ウィンドコンパレータモード	圧力がある一定の領域内にあるとき出力を保持する出力形式です。 (33 ページ「出力モードの一覧」参照)
	エラー出力	エラー表示しているときにスイッチ出力を ON または OFF に切替える機能です。動作状態については 33 ページ「出力モードの一覧」参照。 エラー表示内容については 67 ページ「エラー表示機能」参照。
	エラー表示	製品が備えている自己診断機能により、スイッチの故障を発生させる可能性がある不適合が発生していることを示す表示のことです。 エラー表示内容については 67 ページ「エラー表示機能」参照。
	応差	スイッチの ON 点と OFF 点の差のことをいいます。応差のことをヒステリシスともいいます。
	オートプリセット	圧力の増減を検出することで、圧力設定を自動で行う機能です。 例えば、吸着確認においてこの機能を使用すると、ワークの吸着/開放を行うだけで圧力設定を行うことができます。
か	キーロック (機能)	設定を変更できないようにする (ボタン操作を受付けないようにする) 機能です。
	繰返し精度	一定温度 25 [°C] での、圧力増減に対する圧力表示、ON-OFF 出力動作点の再現性をいいます。

	用語	定義
さ	最大印加電圧	NPN 出力の出力部(出力線)に接続可能な印加電圧の最大値を示します。
	最大負荷電流	スイッチ出力の出力部(出力線)に流すことのできる電流の最大値となります。
	残留電圧	スイッチ出力が ON 状態のときに、理想的な ON 出力電圧と実際の出力電圧の差のことです。流れる負荷電流により異なります。「0」になるのが理想です。
	出力形態	スイッチ出力の作動原理を示します。正転出力と反転出力が選択できます。動作状態については 33 ページ「出力モードの一覧」参照。
	省電力モード	数値表示が消えて消費電流を低減します。
	スイッチ出力	ON-OFF 出力ともいいます。
	正転出力	スイッチ出力の出力形態の 1 つで、スイッチ出力設定値以上の圧力を検出したときにスイッチが ON する動作を指します。(ヒステリシスモード) ウィンドコンパレータモードではスイッチ出力設定値の間(P1L~P1H)の圧力を検出したときにスイッチが ON する動作を指します。 (33 ページ「出力モードの一覧」参照)
	絶縁抵抗	製品自体の絶縁抵抗値を示しています。電気回路と筐体間の抵抗をいいます。
	設定圧力範囲	スイッチ出力の設定可能な圧力範囲のことです。
	設定最小単位	“digit”参照。
	ゼロクリア(機能)	圧力表示を 0 に調整する機能です。
	測定モード	圧力を検知し、表示やスイッチ動作を行っている状態をいいます。
た	耐圧力	これ以上の圧力を印加すると、破壊してしまう限界圧力値のことです。
	耐電圧	電気回路と筐体間に、電圧を加えたときの耐量をいいます。製品の電圧に対する強さを示しています。製品にこれ以上の電圧を加えると、破壊する危険があります。 (ここでいう電圧とは製品を動作させるための電源電圧と異なります。)
	単位切換機能	表示する圧力値の単位を変更します。単位切換機能がついた製品のみ変更することが可能です。単位切換機能付の製品は日本国内での使用を目的として購入することは出来ません。 日本国内では SI 単位のみでの表示となります。
	チャタリング	スイッチ出力が高周波で ON、OFF を繰り返す現象のことです。
	チャタリング防止機能	チャタリングを防止するためにスイッチ出力の応答時間を遅くする機能です。
	定格圧力範囲	製品仕様を満足する圧力範囲のことです。 定格圧力範囲を超えた値でも設定表示範囲内であれば設定できますが仕様を保証するものではありません。
	ディレー時間	接続している圧力センサの信号が設定値に達してから、実際に ON-OFF 出力が動作するまでの設定時間をいいます。ディレー時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。
	デジタルフィルタ	入力信号の変動に対して、デジタルのフィルタを追加する機能です。 この機能は、圧力の急激な立ち上がり/下がりに対して、表示値変動を緩やかにします。 機能使用時は、スイッチ出力 ON/OFF にもデジタルフィルタが反映されます。 デジタルフィルタの設定により、出力のチャタリングや測定モードでの表示のちらつきを抑制することができます。 ステップ入力に対する 90%応答の時間です。
	動作表示灯	スイッチ出力が ON 状態のときに点灯するランプのことです。
	動作モード	ヒステリシスモードとウィンドコンパレータモードを選択できます。


	用語	定義
は	反転出力	スイッチ出力の出力形態の1つで、スイッチ出力設定値以下の圧力を検出したときにスイッチがONする動作を指します。(ヒステリシスモード)ウインドコンパレータモードではスイッチ出力設定値の間(n1L~n1H)から外れた圧力を検出したときにスイッチがONする動作を指します。 (33ページ「出力モードの一覧」参照)
	ヒステリシス	応差のことです。“応差”参照。
	ヒステリシスモード	33ページ「出力モードの一覧」参照。
	表示色	デジタル表示の数字の色を指します。 常時緑、常時赤、緑(スイッチOFF)→赤(スイッチON)、赤(スイッチOFF)→緑(スイッチON)の4つから選択可能です。
	表示精度	表示される圧力値が真の圧力値とどれくらい誤差を持つかを示します。
	表示値微調整(機能)	表示している圧力値を±5%R.D.(表示している数値の±5%)の範囲で調整することができます。真の圧力値が分かっている場合や、圧力スイッチと同じ圧力を測定している周辺の測定器との表示値のズレを補正したいときに使用します。
	表示分解能	定格圧力範囲を何分割して表示できるかを示します。 (例:0~1MPa用で0.001MPa刻みで表示できる場合は、分解能は1/1000となります。)
	微調整モード	“表示値微調整(機能)”参照。
	ピーク値表示(モード)	現在までの到達最高圧力値を表示します。
	ファンクション選択モード	各種機能の設定を行うモードのことで、圧力の設定とは別メニューとなっています。工場出荷時から設定を変更してご使用の場合、“F※”にて各種設定が選択できるようになっています。具体的な設定項目としては表示色、圧力レンジ、圧力単位、動作モード、出力形態、デジタルフィルタ、表示分解能、表示値微調整、オートプリセット使用の有無、省電力モード使用の有無、暗証番号使用の有無等の設定が該当します。
	分解能	“表示分解能”参照。
ボトム値表示(モード)	現在までの到達最低圧力値を表示します。	
ま	マニュアルセット	オートプリセットを使用せず手動で圧力設定を行うことを言います。主にオートプリセットでの圧力設定と区別するためにこの言葉を使用しています。
ら	リップル	脈動のことをいいます。

取付け・設置

■設置方法

○直接取付

- ・製品を M4 相当のねじ (2 本) で設置してください。
- ・ねじはお客様にてご用意願います。
- ・ねじ込み穴径および深さは、外形寸法図 (70 ページ) を参照ください。
- ・締付トルクは、 $0.7 \sim 0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ にて取付けてください。

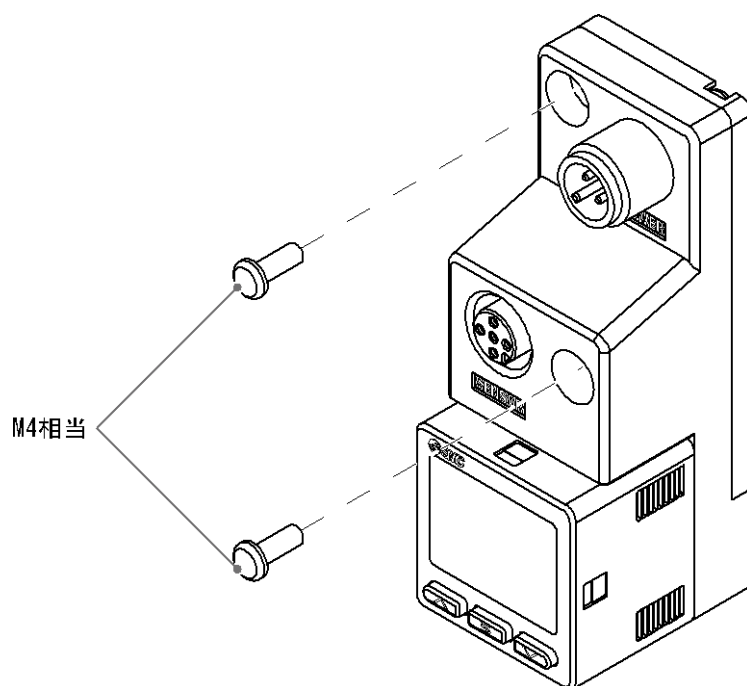


■配線方法


- ・接続作業は電源を切断した状態で行ってください。
- ・配線は単独の配線経路をご使用ください。動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤作動の原因となります。
- ・市販のスイッチング電源を使用する場合は、必ずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。

○接続について

- ・本体側コネクタのキーとケーブル側コネクタのキー溝の向きを合わせ、垂直に挿入し、ケーブル側コネクタのローレット部を回します。
- ・緩みがないか確認してください。

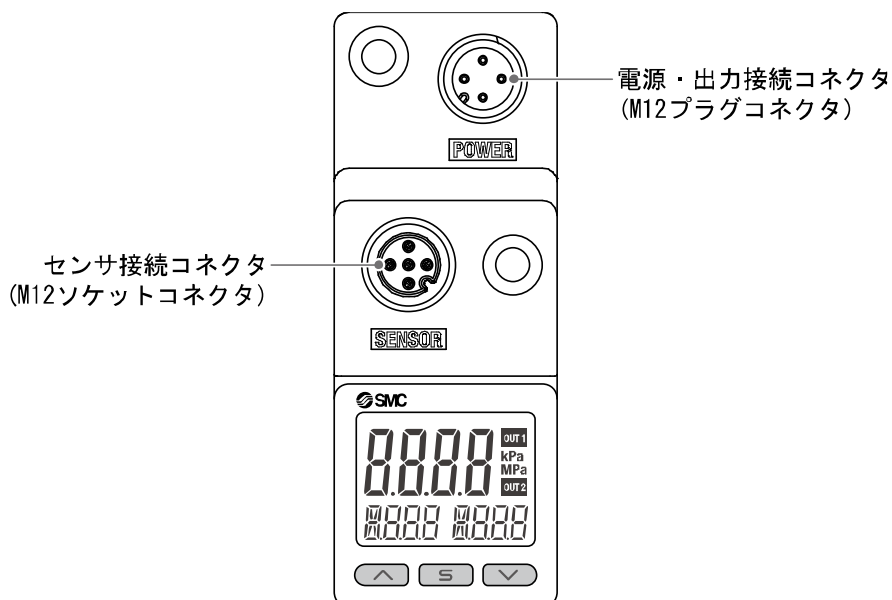


- ・電源・出力接続コネクタピン番号 (M12 プラグコネクタ本体側)

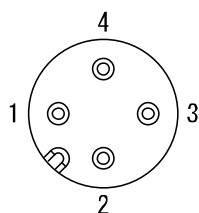

ピン番号	名称
1	DC (+)
2	OUT2
3	DC (-)
4	OUT1


- ・センサ接続コネクタピン番号 (M12ソケットコネクタ本体側)

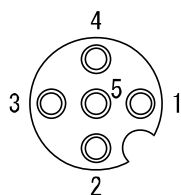

品番	名称		
	PSE300AC	PSE310AC	PSE310AC
ピン番号	圧力センサ：3線式		圧力センサ：2線式
1	DC (+)		LINE (+)
2	N. C.		N. C.
3	DC (-)		N. C.
4	センサ入力：1~5 V	センサ入力：4~20 mA	LINE (-)
5	N. C.		N. C.


○内部回路と配線例

・ NPN オープンコレクタ 2 出力設定時：圧力センサ 3 線式

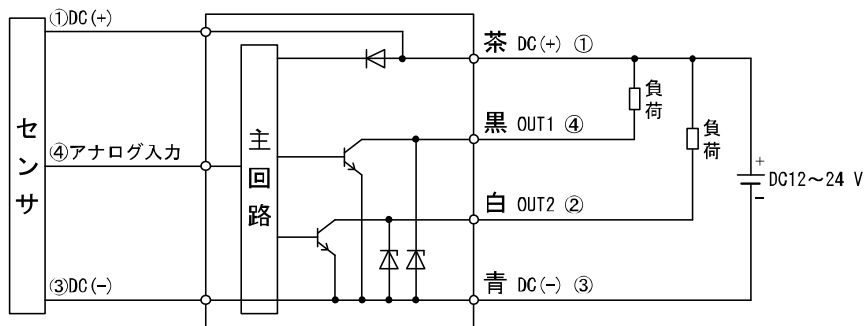


Max. 30 V、20 mA
残留電圧：1 V 以下

・ PNP オープンコレクタ 2 出力設定時：圧力センサ 3 線式

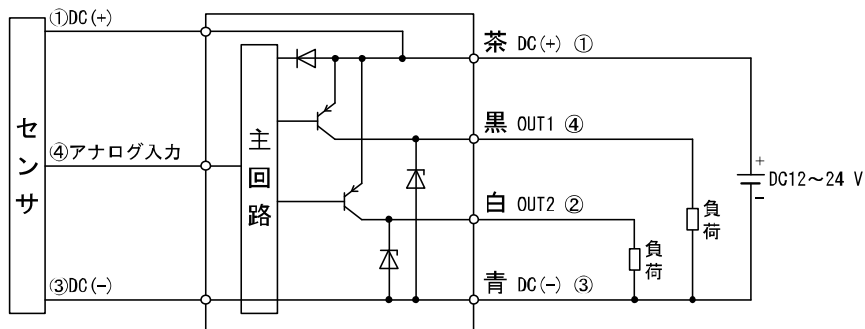


Max. 20 mA
残留電圧：1 V 以下

・ NPN オープンコレクタ 2 出力設定時：圧力センサ 2 線式

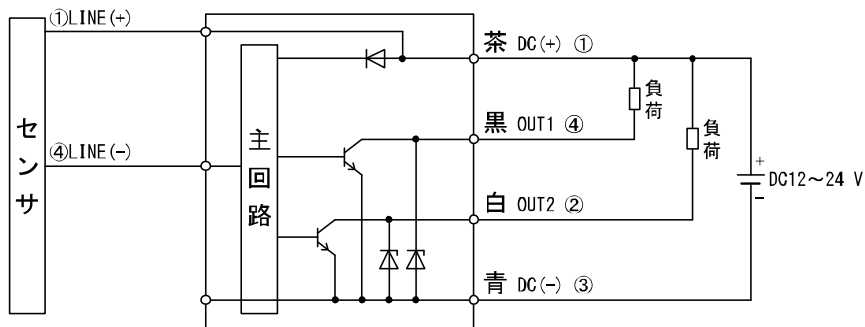

Max. 30 V、20 mA
残留電圧：1 V 以下

・ PNP オープンコレクタ 2 出力設定時：圧力センサ 2 線式

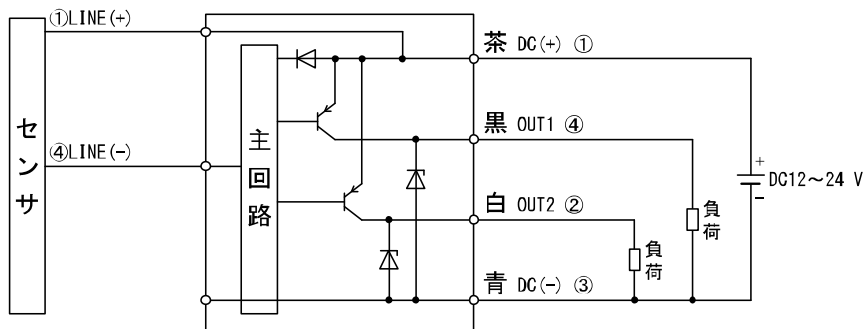

Max. 20 mA
残留電圧：1 V 以下

※：出力タイプは、ファンクション選択モードで変更することが可能です。

※：図中の数字は、コネクタのピン配列を示します。

圧力の設定


出荷時の設定

圧力が設定値を超えるとスイッチがONします。

圧力が設定値から応差以上下がると、スイッチがOFFします。

工場出荷時は、接続センサレンジ1 MPa用の0.5 MPaにて出力がONするように設定されています。

設定の概要(18ページ)を確認し、初期設定を行ってください。

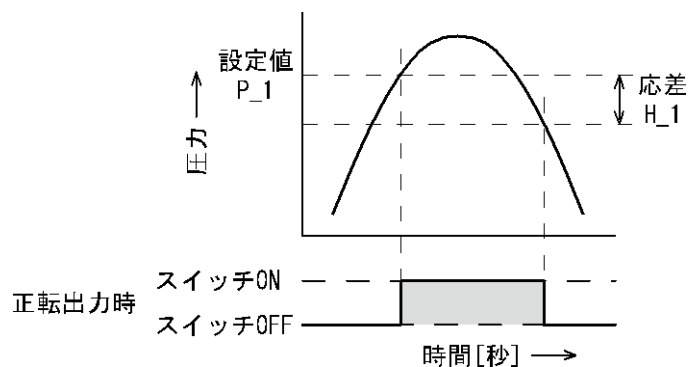

設定の概要

電源を投入

電源投入後約3秒間は、製品の識別コードが表示され、その後測定モードへ移行します。
※：電源投入後、約0.2秒後までにスイッチ動作は開始します。


[初期設定] (19ページ参照)

接続センサの圧カレンジ、表示単位、NPN/PNP出力仕様を設定します。

[測定モード]


電源投入後、圧力を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。
目的に応じて設定の変更やその他の機能を設定するモードに移行することができる基本モードです。

測定モード画面について

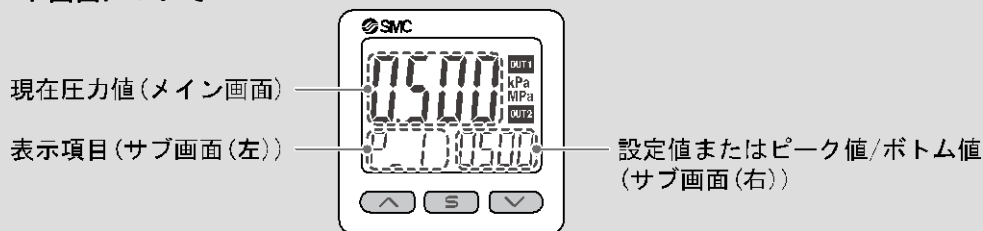

サブ画面の表示内容について

測定モードにて または ボタンを押すと、サブ画面の表示内容を切替えることができます。

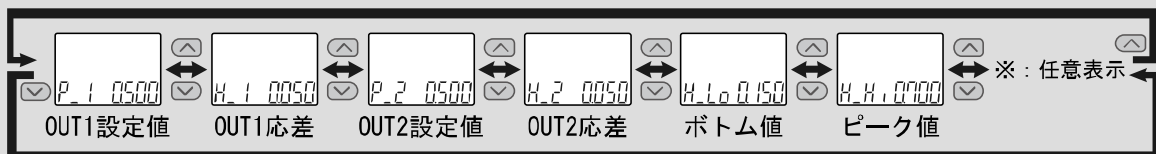

※：[F10]サブ画面の設定によってサブ画面に任意の表示方式を1つ追加することができます。任意表示設定時、サブ画面の表示を切替えた場合は、30秒後に任意表示に戻ります。
(工場出荷時は任意表示なしで設定されています。)

ボタンを
1回押す

**[3ステップ
設定モード]**
設定値、応差の
1つを設定する
(22ページ参照)

ボタンを
1秒以上3秒
未満押す

[簡易設定モード]
設定値、応差、
ディレー時間を
設定する
(24ページ参照)

ボタンを
3秒以上5秒
未満押す

**[ファンクシ
ョン
選択モード]**
それぞれの機能の
設定を変更する
(26ページ参照)

[その他の設定]
・ゼロクリア
・キーロック
(56ページ参照)

※：設定中も出力動作します。

※：設定中に30秒間ボタン操作がないと表示が点滅します。(設定中の離席などによる設定忘れ防止のため)

※：3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードの設定は、相互に反映されます。

初期設定

接続センサの圧カレンジ、表示単位、NPN/PNP出力仕様を設定します。

測定モード

⏏ ボタンを3秒以上5秒未満押す。


[F 0] 圧カレンジ、表示単位、スイッチ出力仕様切替機能を表示させます。



⏏ ボタンを押します。↓ 圧カレンジの設定に移ります。

圧カレンジの設定

⏶ または ⏷ ボタンを押して、圧カレンジを選びます。

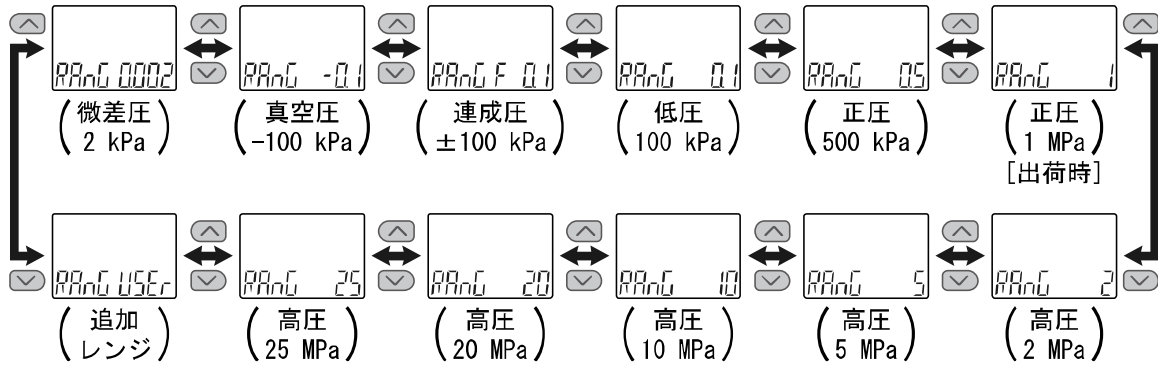


[USEr] 選択時

⏏ ボタンを押して追加レンジ
最小単位の設定に移ります。

追加レンジ最小単位の設定

⏶ または ⏷ ボタンを押して、最小単位を選びます。

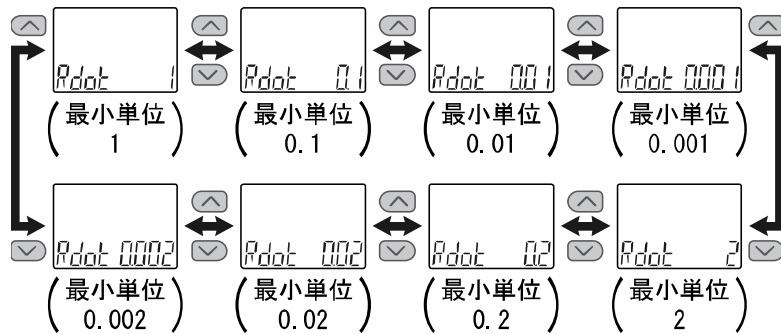

⏏ ボタンを押して設定。

追加レンジ定格下限の設定に移ります。
定格下限は、センサ入力信号0%時の
表示値になります。

[USEr] 以外選択時

⏏ ボタンを押して
表示単位設定に移り
ます。

追加レンジ定格下限の設定

▲または▼ ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 0%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。

Ⓢ ボタンを押して設定。

追加レンジ定格上限の設定に移ります。
定格上限は、センサ入力信号100%時の表示値になります。


追加レンジ定格上限の設定

▲または▼ ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 100%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。

Ⓢ ボタンを押して設定。表示単位の設定に移ります。

表示単位の設定

▲または▼ ボタンを押して、表示単位を変更します。

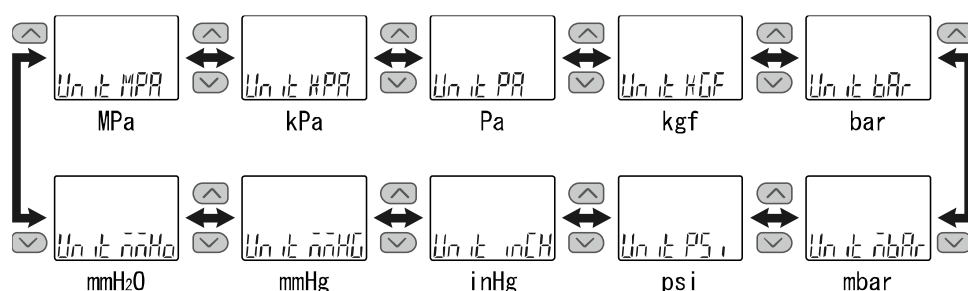

※：圧力レンジにより表示できる単位が異なります。(28ページ参照)
(単位切換機能のない製品でもkPa/MPa/Paのみ選択可)


Ⓢ ボタンを押して設定。スイッチ出力NPN/PNP仕様切換の設定に移ります。



スイッチ出力NPN/PNP仕様切換の設定

本製品のスイッチ出力は、お客様がご使用の機器の構成に合わせて NPN または PNP 出力に切換えることができます。

▲ または ▼ ボタンを押して、スイッチ出力の仕様を選択します。

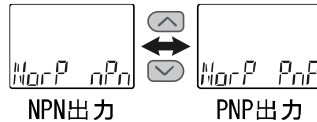

■ ボタンを押して設定。▼ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 0] 圧力レンジ、表示単位、スイッチ出力仕様切換機能の設定完了



■ ボタンを2秒以上押す。

測定モード
(初期設定完了)



3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードにより、
各設定を行ってください。

3 ステップ設定モード

3 ステップ設定モードとは

設定値のみを3ステップだけで入力することができるモードです。

設定値だけを変更してすぐに使いたい、という場合にこのモードをご使用ください。

(メイン画面には現在圧力値が表示されています。)

〈操作方法〉


「3ステップ設定モード(ヒステリシスモード)」

3ステップ設定モードでは設定値(P_1またはn_1、P_2またはn_2)と応差(H_1、H_2)を変更することができます。

あらかじめサブ画面を \wedge または \vee ボタンで変更したい項目(設定値または応差)に合わせてください。設定値変更の場合は、以下の操作方法となります。応差の設定も同様に変更することができます。

- ①サブ画面に変更したい項目が表示されている状態で S ボタンを1回押してください。


サブ画面(右)の設定値が点滅します。

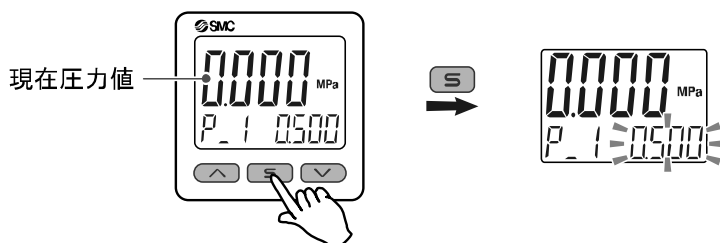


- ② \wedge または \vee ボタンを押して、設定値を変更してください。

\wedge ボタンで設定値の増加、 \vee ボタンで設定値の減少ができます。

- \wedge ボタンを1回押すと数値が増加し、押し続けると連続して増加します。

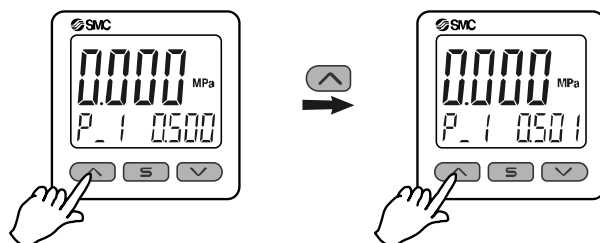

- \vee ボタンを1回押すと数値が減少し、押し続けると連続して減少します。

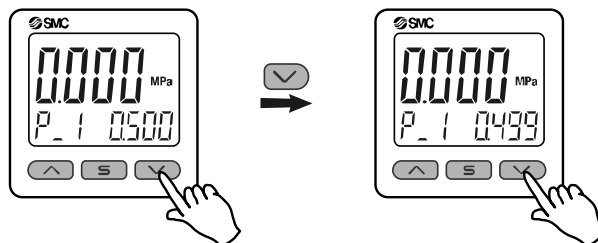

- \wedge と \vee ボタンを同時に1秒以上長押しすると設定値が[---]と表示され、自動的に設定値が現在圧力値と同値になります(スナップショット機能(56ページ参照))。この後、 \wedge 、 \vee ボタンを押すことによる再調整も可能です。

- ③ S ボタンを押すと設定が完了します。

ウインドコンパレータモードは、設定した圧力範囲 (OUT1 : P1LからP1Hまでの間、OUT2 : P2LからP2Hまでの間) でスイッチが動作します。

22ページの操作方法と同様にP1L/P2L (スイッチ動作点下限)、P1H/P2H (スイッチ動作点上限)、WH1/WH2 (応差) の設定を個別に行ってください。

(反転出力を選択している場合は、n1L/n2Lとn1H/n2Hになります。)

各設定値と動作の関係については、33ページ「出力モードの一覧」を参照ください。

※ : 正転/反転切換え、ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード切換えは、ファンクション選択モード [F 1]OUT1 ・ [F 2]OUT2の設定にて行います。


簡易設定モード

＜操作方法＞


「簡易設定モード(ヒステリシスモード)」

簡易設定モードでは、現在圧力値(メイン画面)を確認しながら設定値、応差、ディレー時間を変更することができます。

- ①測定モード時に **S** ボタンを1秒以上3秒未満押してください。メイン画面に[SEt]が表示されます。
[SEt]表示時にボタンを離すと、メイン画面に現在圧力値が表示され、サブ画面(左)に[P_1]または[n_1]とサブ画面(右)に設定値(点滅)が表示されます。

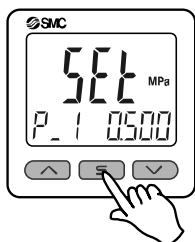


- ② **▲** または **▼** ボタンを押して、設定値を変更後、**S** ボタンを押すと設定され、応差の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。(56ページ参照))

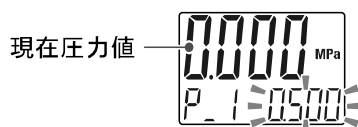

- ③ **▲** または **▼** ボタンを押して、設定値を変更後、**S** ボタンを押すと設定され、スイッチ出力のディレー(遅れ)時間の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。(56ページ参照))



- ④ **▲** または **▼** ボタンを押して、スイッチ出力のディレー時間を選択します。
ディレー時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。

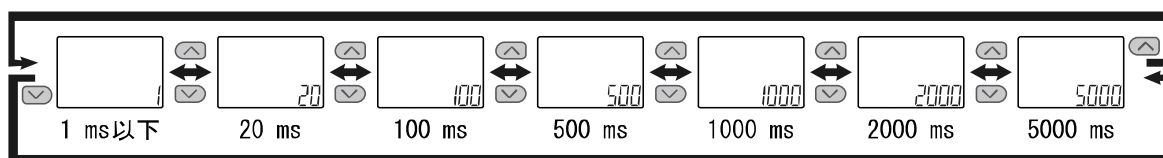

- ⑤ **S** ボタンを2秒未満押すと、OUT1の設定が完了します。
サブ画面(左)に[P_2]または[n_2]が表示されますので、引き続きOUT2の設定を行ってください。
設定を終了したい場合は、**S** ボタンを2秒以上押すと設定が完了し、測定モードに戻ります。

※1: 選択した①~④の項目は **S** ボタンを押した後、有効となります。

※2: **S** ボタンで設定を有効とした後、2秒以上 **S** ボタンを押し続けると①~④どの項目でも測定モードに移動することができます。


※3: 出力モード(31ページ参照)がエラー出力またはスイッチ出力オフに設定されている場合には簡易設定モードは使用できません。

ウインドコンパレータモードについても 24 ページの操作方法と同様に P1L/P2L (スイッチ動作点下限)、P1H/P2H (スイッチ動作点上限)、WH1/WH2 (応差)、dt1/dt2 (ディレー(遅れ)時間)の設定を行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1L/n2L と n1H/n2H になります。)
各設定値と動作の関係については、33 ページ「出力モードの一覧」を参照ください。

ファンクション選択モード

■ ファンクション選択モードとは

測定モードにて **S** ボタンを3秒以上5秒未満押すと [F 0] が表示されます。
 この [F□□] を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。
 ファンクション選択モード時に **S** ボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

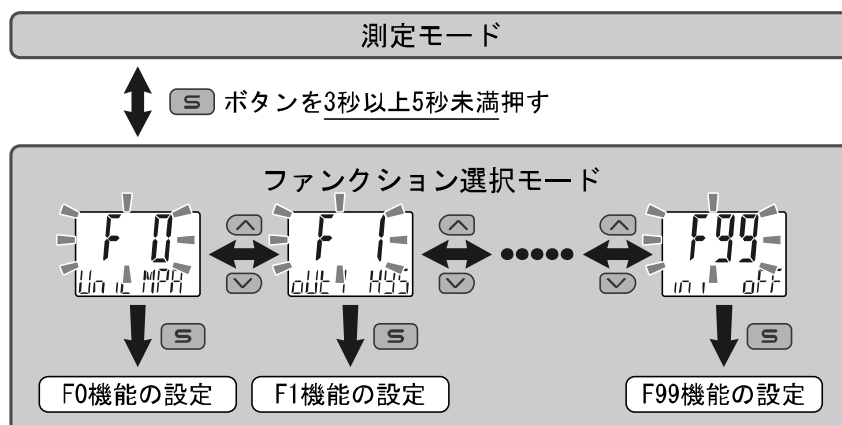

※：品番によって、対応しない機能があります。対応しない機能や他の設定により選択が不可能な項目は、サブ画面(右)に[- -]が表示されます。

■ 工場出荷時の設定

工場出荷時は次のように設定されています。
 本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。
 変更される場合はファンクション選択モードより設定してください。

● [F 0] 圧カレンジ・表示単位・スイッチ出力仕様切換機能について ➡ 28ページ

項目	工場出荷時の設定
接続センサレンジ	1 MPa
表示単位	単位仕様["無"またはM] : MPa
	単位仕様[P] : psi
スイッチ出力仕様	NPN

● [F 1] OUT1の設定項目について ➡ 31ページ

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、スイッチ出力オフのいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を、設定することができます。	正転出力
圧力の設定	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	0.500 MPa
応差	応差の設定によりチャタリングを防止することができます。	0.050 MPa
ディレー時間	スイッチ出力のディレー時間を選択することができます。	1.0 ms以下
表示色	表示色を選ぶことができます。	出力ON時 : 緑 出力OFF時 : 赤 (OUT1に連動)

● [F 2] OUT2の設定項目について ➡ 34ページ

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、スイッチ出力オフのいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を、設定することができます。	正転出力
圧力の設定	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	0.500 MPa
応差	応差の設定によりチャタリングを防止することができます。	0.050 MPa
ディレー時間	スイッチ出力のディレー時間を選択することができます。	1.0 ms以下
表示色	表示色を選ぶことができます。	出力ON時 : 緑 出力OFF時 : 赤 (OUT1に連動)

● その他の設定項目について

項目	該当ページ	工場出荷時の設定
[F 3] デジタルフィルタの設定	36ページ	0 ms
[F 4] オートプリセット機能の設定	37ページ	使用しない
[F 5]	-	設定項目なし
[F 6] 表示値微調整の設定	39ページ	0%
[F10] サブ画面の設定	40ページ	std(標準)
[F11] 表示分解能の設定	46ページ	1000分割
[F80] 省電力モードの設定	47ページ	OFF
[F81] 暗証番号の入力の設定	48ページ	OFF
[F82] ライン名入力設定	50ページ	AAAA
[F90] 全ファンクションの設定	51ページ	OFF
[F96]	-	設定項目なし
[F97]	-	設定項目なし
[F98] 出力確認	53ページ	しない(通常出力)
[F99] 出荷状態への復帰	55ページ	OFF


■ [F 0] 圧カレンジ、表示単位、スイッチ出力仕様切換機能

圧カレンジ設定

接続するセンサに適合した圧カレンジを選ぶことができます。
また、任意に表示する範囲を設定することも可能です。(追加レンジ)



● アナログ入力とデジタル表示の関係

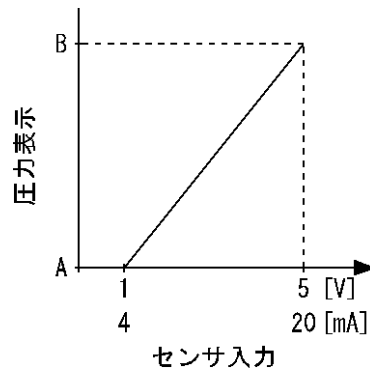


設定値	A	B
0.002	0 kPa	2 kPa
-0.1	0 kPa	-101 kPa
F0.1	-100 kPa	100 kPa
0.1	0 kPa	100 kPa
0.5	0 kPa	500 kPa
1	0 MPa	1 MPa
2	0 MPa	2 MPa
5	0 MPa	5 MPa
10	0 MPa	10 MPa
20	0 MPa	20 MPa
25	0 MPa	25 MPa
USEr	入力値(設定)	入力値(設定)

● 表示可能単位および設定最小単位



圧カレンジ	定格圧力	表示	MPa	kPa	Pa	Kgf/cm ²	bar	mbar	psi	inHg	mmHg	mmH ₂ O
微差圧	2 kPa	0.002	-	0.001	1	-	-	0.01	0.001	-	-	0.1
真空	101 kPa	-0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.01	0.1	1	-
連成	±100 kPa	F0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.02	0.1	1	-
低圧	100 kPa	0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.01	-	-	-
正圧	500 kPa	0.5	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.1	-	-	-
	1 MPa	1	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.1	-	-	-
高圧	2 MPa	2	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.2	-	-	-
	5 MPa	5	0.01	-	-	0.1	0.1	-	1	-	-	-
	10 MPa	10	0.01	-	-	0.1	0.1	-	1	-	-	-
	20 MPa	20	0.01	-	-	0.1	0.1	-	2	-	-	-
	25 MPa	25	0.02	-	-	0.2	0.2	-	2	-	-	-
追加レンジ×1	USEr	追加レンジの最小単位設定によって可変(全圧力単位選択可)										


〈操作方法〉

ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F 0]を表示させてください。


 ボタンを押します。↓ 圧力レンジの設定に移ります。

圧力レンジの設定

またはボタンを押して、圧力レンジを選びます。

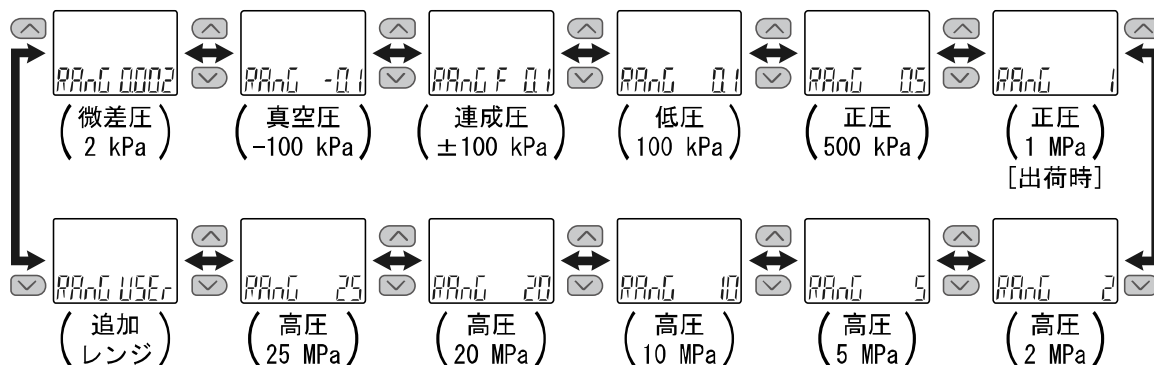



[USER]選択時

 ボタンを押して追加レンジ最小単位の設定に移ります。



追加レンジ最小単位の設定

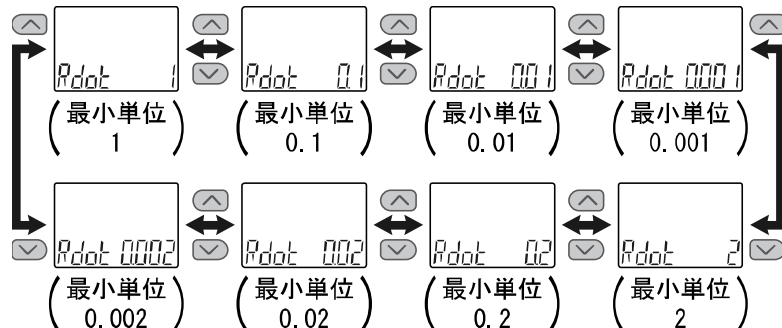
またはボタンを押して、最小単位を選びます。





 ボタンを押して設定。↓ 追加レンジ定格下限の設定に移ります。定格下限は、センサ入力信号0%時の表示値になります。

 追加レンジ定格下限の設定

またはボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号0%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digitの範囲で設定することができます。

 


 ボタンを押して設定。↓ 追加レンジ定格上限の設定に移ります。定格上限は、センサ入力信号100%時の表示値になります。

[USER]以外選択時
 ボタンを押して表示単位設定に移ります。

追加レンジ定格上限の設定



▲または▼ ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 100%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。



☒ ボタンを押して設定。↓ 表示単位の設定に移ります。

表示単位の設定

 ▲または▼ ボタンを押して、表示単位を変更します。

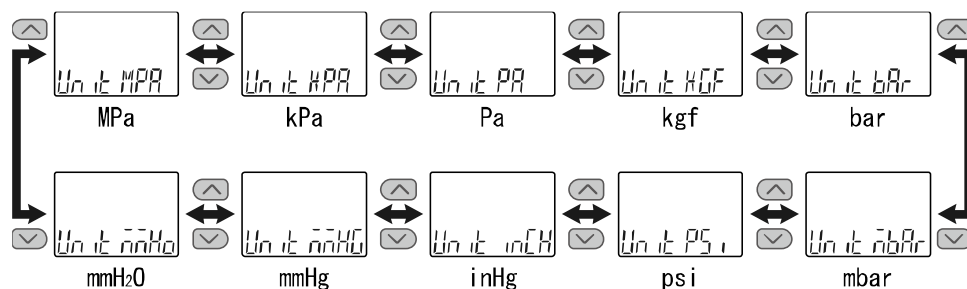


※：圧カレンジにより表示できる単位が異なります。(28ページ参照)
(単位切換機能のない製品でもkPa/MPa/Paのみ選択可)

☒ ボタンを押して設定。↓ スイッチ出力NPN/PNP仕様切換の設定に移ります。

スイッチ出力NPN/PNP仕様切換の設定

本製品のスイッチ出力は、お客様がご使用の機器の構成に合わせて NPN または PNP 出力に切換えることができます。

▲または▼ ボタンを押して、スイッチ出力の仕様を選択します。

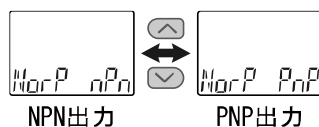

☒ ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 0] 圧カレンジ、表示単位、スイッチ出力仕様切換機能の設定完了

■ [F 1] OUT1の設定

OUT1の出力方法の設定をします。


圧力が設定値より大きくなると出力がONします。工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値でONするように設定されています。

工場出荷時は出力ON時に緑色となり、出力OFF時には赤色となります。


 
各設定項目による動作については、33ページ「出力モードの一覧」を参照ください。


＜操作方法＞


ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F 1]を表示させてください。


 ボタンを押します。↓ 出力モードの設定に移ります。


出力モードの設定

 
またはボタンを押して、出力モードを選びます。

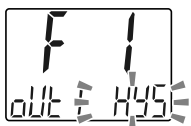




 ヒステリシス




 

 ウインド
コンパレータ



 
 

 エラー出力






 スイッチ出力
オフ

 ボタンを押して設定。↓ 出力反転の設定に移ります。


出力反転の設定

 
またはボタンを押して、出力反転を選びます。

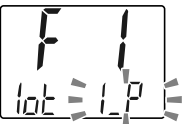


 正転出力

 



 反転出力


 ボタンを押して設定。↓ 圧力の設定に移ります。

圧力の設定


22 ページの操作方法に基づき、圧力の設定を行います。

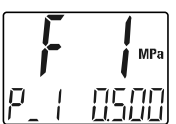


ヒステリシスモードの場合：[P_1]
 ウインドコンパレータモードの場合：[P1L] [P1H]
 反転出力選択時に[P_1]→[n_1]のように
 “P”が“n”に変わります。
 スナップショット機能が使用できます。
 (56ページ参照)

 ボタンを押して設定。↓ 応差の設定に移ります。


[OFF]スイッチ出力
オフ選択時

 ボタンを押して
表示色の設定に移り
ます。

[Err]エラー出力選択時

 ボタンを押して
表示色の設定に移り
ます。

-31-



No. PS※※-0MU0011-E

応差の設定

22 ページの操作方法に基づき、応差の設定を行います。



ヒステリシスモードの場合：[H_1]
ウインドコンパレータモードの場合：[WH1]
スナップショット機能が使用できます。
(56ページ参照)

S ボタンを押して設定。↓ デイレー時間の設定に移ります。

デイレー時間の設定

24 ページの操作方法に基づき、デイレー時間の設定を行います。



S ボタンを押して設定。↓ 表示色の設定に移ります。

表示色の設定

▲ または ▼ ボタンを押して、表示色を選びます。



▼ [Col 15p0] ▲	↔	▼ [Col 15p0] ▲	↔	▼ [Col 25p0] ▲	↔	▼ [Col 25p0] ▲	↔	▼ [Col rEd] ▲	↔	▼ [Col Grn] ▲
ON時：緑 OFF時：赤 (OUT1に連動)		ON時：赤 OFF時：緑 (OUT1に連動)		ON時：緑 OFF時：赤 (OUT2に連動)		ON時：赤 OFF時：緑 (OUT2に連動)		常時：赤		常時：緑


S ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 1] OUT1の設定完了

※1：選択した項目は **S** ボタンを押した後、有効となります。

※2： **S** ボタンで設定を有効とした後、2秒以上 **S** ボタンを押し続けると測定モードに移動することが可能です。

●出力モードの一覧

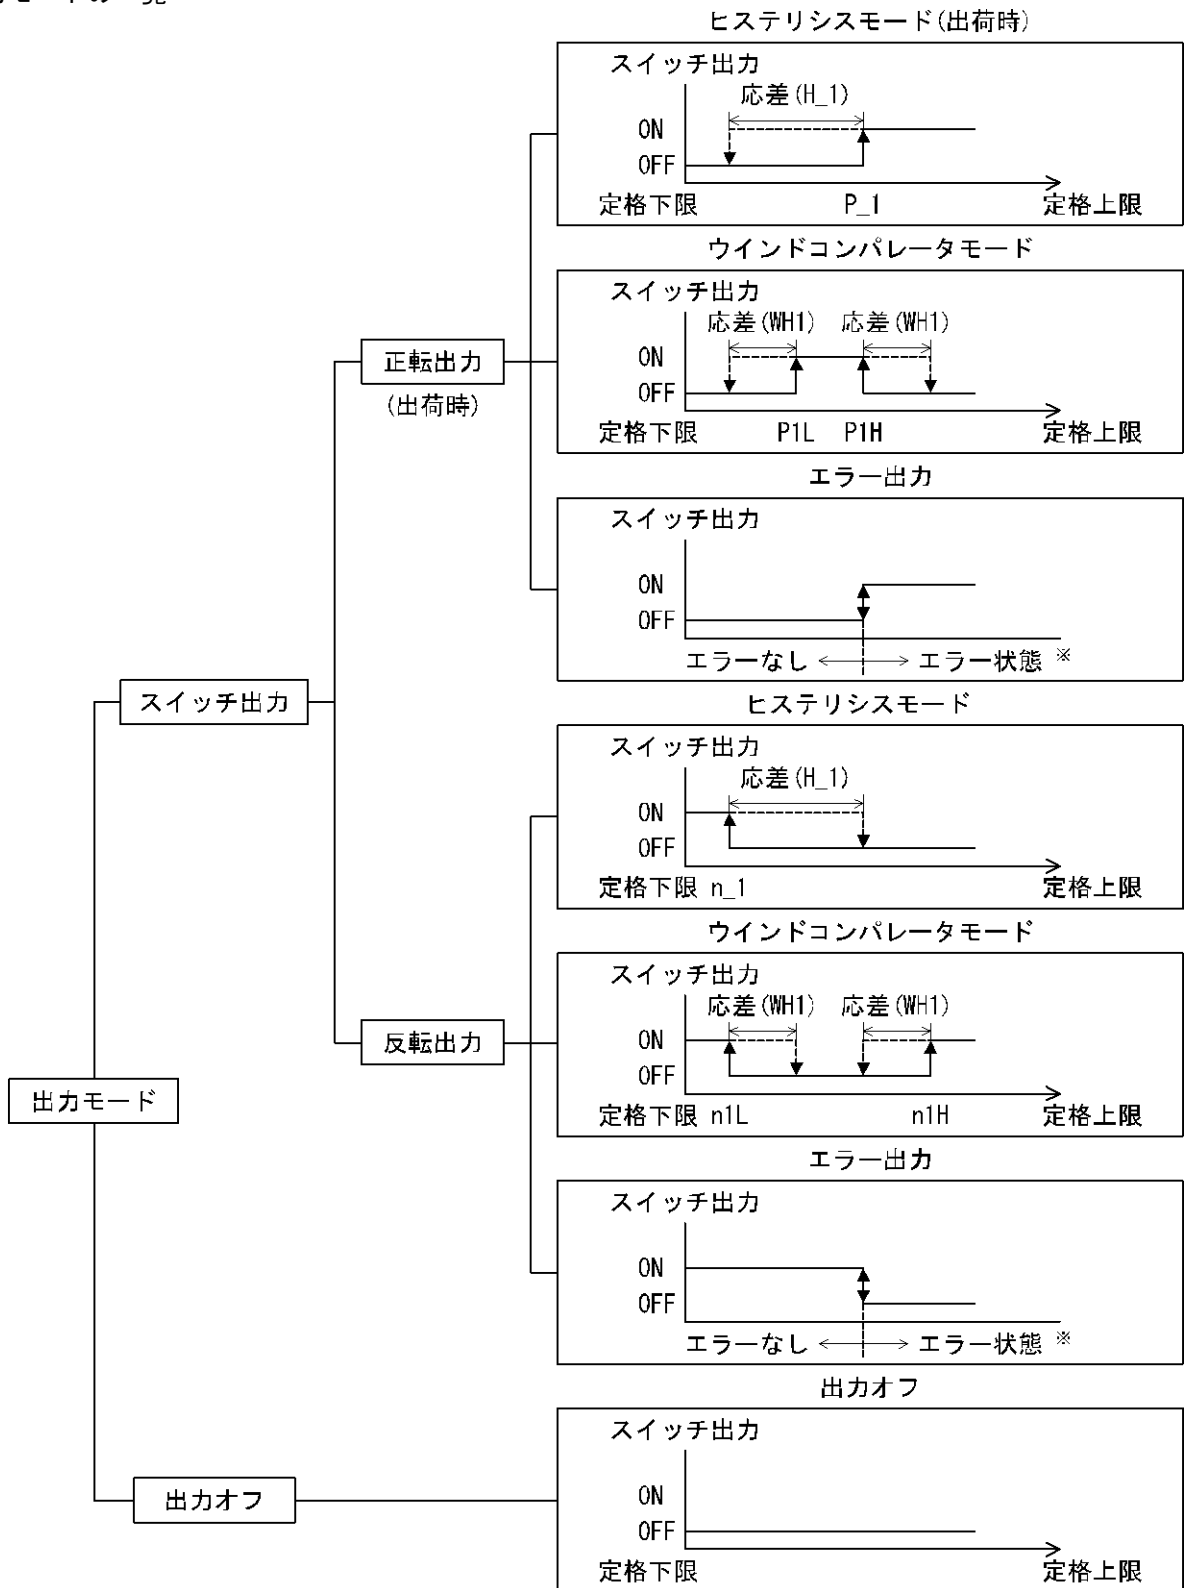

※：対象エラーはEr6～9およびEr1または2(エラー出力を除く)となります。
(Er7については内部データの状態により出力しない可能性があります。)

出力反転の選択により、スイッチ出力の切換わる点が設定圧力範囲外になる場合には応差が自動的に補正されます。

※：上図はOUT1における動作を示したものです。OUT2の場合は、上図の“1”が全て“2”に変わります。(例)P₁ → P₂

■ [F 2] OUT2の設定


OUT2の出力方法の設定をします。

圧力が設定値より大きくなると出力がONします。工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値でONするように設定されています。



各設定項目による動作については、33ページ「出力モードの一覧」を参照ください。



<操作方法>

ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F 2]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ 出力モードの設定に移ります。

出力モードの設定

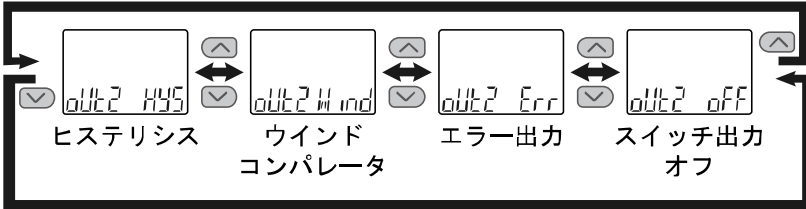

またはボタンを押して、出力モードを選びます。





The diagram shows a sequence of four LCD screens connected by double-headed arrows. The screens are: 1. out2 HYS (ヒステリシス), 2. out2 Wind (ウインドコンパレータ), 3. out2 Err (エラー出力), 4. out2 off (スイッチ出力オフ). The first screen has a down arrow button on the left, and the last screen has an up arrow button on the right.

 ボタンを押して設定。↓ 出力反転の設定に移ります。

出力反転の設定

 またはボタンを押して、出力反転を選びます。

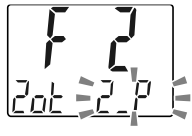


The diagram shows two LCD screens connected by a double-headed arrow. The screens are: 1. out 2.P (正転出力), 2. out 2.n (反転出力).

 ボタンを押して設定。↓ 圧力の設定に移ります。

圧力の設定


22 ページの操作方法に基づき、圧力の設定を行います。




ヒステリシスモードの場合：[P_2]
ウインドコンパレータモードの場合：[P2L] [P2H]
反転出力選択時に[P_2]→[n_2]のように“P”が“n”に変わります。
スナップショット機能が使用できません。
(56ページ参照)

 ボタンを押して設定。↓ 応差の設定に移ります。

[OFF]スイッチ出力オフ選択時

 ボタンを押して表示色の設定に移ります。

[Err]エラー出力選択時

 ボタンを押して表示色の設定に移ります。

応差の設定

22 ページの操作方法に基づき、応差の設定を行います。

 


ヒステリシスモードの場合：[H_2]
ウインドコンパレータモードの場合：[WH2]
スナップショット機能が使用できます。
(56ページ参照)

S ボタンを押して設定。↓ デイレー時間の設定に移ります。

デイレー時間の設定

24 ページの操作方法に基づき、デイレー時間の設定を行います。



S ボタンを押して設定。↓ 表示色の設定に移ります。

表示色の設定

▲または▼ ボタンを押して、表示色を選びます。



▼ [Col 15p0] ▲	↔	▼ [Col 15or] ▲	↔	▼ [Col 25p0] ▲	↔	▼ [Col 25or] ▲	↔	▼ [Col rEd] ▲	↔	▼ [Col Grn] ▲
ON時：緑 OFF時：赤 (OUT1に連動)		ON時：赤 OFF時：緑 (OUT1に連動)		ON時：緑 OFF時：赤 (OUT2に連動)		ON時：赤 OFF時：緑 (OUT2に連動)		常時：赤		常時：緑

S ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 2] OUT2の設定完了

※1：選択した項目は **S** ボタンを押した後、有効となります。


※2： **S** ボタンで設定を有効とした後、2秒以上 **S** ボタンを押し続けると測定モードに移動することが可能です。

■ [F 3] デジタルフィルタの設定



圧力の検出に対してデジタルフィルタを選択することができます。
デジタルフィルタの設定により、出力のチャタリングや測定モードでの表示のちらつきの抑制を行うことができます。



<操作方法>


ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F 3]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ デジタルフィルタの設定に移ります。

デジタルフィルタの設定

 または  ボタンを押して、デジタルフィルタを選びます。

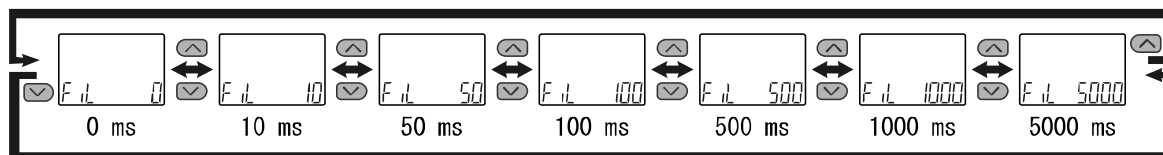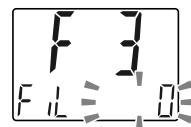

 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 3] デジタルフィルタの設定完了



※1：各設定値は、90%応答時間の目安です。


※2：スイッチ出力および圧力表示の両方に作用します。スイッチ出力のみに効果が必要な場合には、ディレー時間の設定 (24、32、35ページ) を行ってください。

■ [F 4] オートプリセット機能の設定


ヒステリシスモード選択時、実際の稼動状態から最適な圧力値を自動的に計算し設定できる機能です。



<操作方法>


ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F 4]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ オートプリセット機能の設定に移ります。


オートプリセット機能の設定


 または  ボタンを押して、オートプリセット機能を選びます。

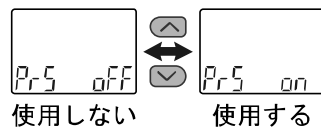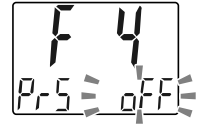

 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 4] オートプリセット機能の設定完了

測定モード時に  ボタンを押して、圧力の設定を行ってください。

さらに、 ボタンを押し、表示が点滅している時に圧力を変動させて設定します。

 
(詳細は38ページを参照ください。)

●オートプリセット

ファンクション選択モードでオートプリセットを選択した場合、測定圧力から設定値を算出・記憶することができます。設定値は、設定対象となるワークを使用した装置の作動（例：吸着・非吸着等）を数回繰返すことで、最適値に自動設定されます。

①OUT1オートプリセットの選択

測定モード時に **[S]** ボタンを押し [AP1 REdY] を表示させてください。
(OUT1の設定が不要な場合は、[AP1 REdY] を表示後、**[▲]** と **[▼]** ボタンを同時に1秒以上押してください。④OUT2オートプリセットの選択に移動することができます。)




オートプリセット準備状態

②OUT1の装置の準備

OUT1の圧力を設定する装置の準備をしてください。

③OUT1のオートプリセット値の設定

 
[S] ボタンを押すと [AP1 RUn] が表示されます。
計測が開始されますので、装置を作動させ、圧力を変化させてください。
([AP1 RUn] 表示時に、**[▲]** と **[▼]** ボタンを同時に1秒以上押すと、計測を中止し、④OUT2オートプリセットの選択に移動することができます。)



オートプリセット設定中

④OUT2オートプリセットの選択

 測定モード時に **[S]** ボタンを押し [AP2 REdY] を表示させてください。
(OUT2の設定が不要な場合は、[AP2 REdY] を表示後、**[▲]** と **[▼]** ボタンを同時に1秒以上押してください。測定モードに移動することができます。)




オートプリセット準備状態

⑤OUT2の装置の準備

OUT2の圧力を設定する装置の準備をしてください。

⑥OUT2のオートプリセット値の設定

 [S] ボタンを押すと [AP2 RUn] が表示されます。
計測が開始されますので、装置を作動させ、圧力を変化させてください。
([AP2 RUn] 表示時に、**[▲]** と **[▼]** ボタンを同時に1秒以上押すと、計測を中止し、測定モードに移動することができます。)



オートプリセット設定中

⑦設定完了

[S] ボタンを押すとオートプリセットモードが完了し、測定モードに戻ります。

オートプリセットモードでの設定値は次のようになります。

・正転出力時	・反転出力時	
$P_1 (P_2) = A - (A - B) / 4$	$n_1 (n_2) = B + (A - B) / 4$	A=最高圧力値
$H_1 (H_2) = (A - B) / 2 $	$H_1 (H_2) = (A - B) / 2 $	B=最低圧力値


設定が不要な場合は、**[▲]** と **[▼]** ボタンを同時に1秒以上押してください。

■ [F 6] 表示値微調整の設定



圧力表示値を手動で微調整する機能です。
±5%R. D. の範囲で調整できます。

<操作方法>

ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F 6]を表示させてください。


 ボタンを押します。↓ 表示値微調整の設定に移ります。


表示値微調整の設定

 または  ボタンを押して、調整率を変更します。

調整率を変更した場合、メイン画面に調整後の圧力値が表示されます。

調整後の圧力値

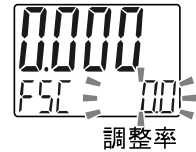

 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 6] 表示値微調整の設定完了


■ [F10] サブ画面の設定

サブ画面の表示方式を変更する機能です。
設定内容について、41ページ以降に詳細内容を記載しております。

<操作方法>

ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F10]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ サブ画面の設定に移ります。

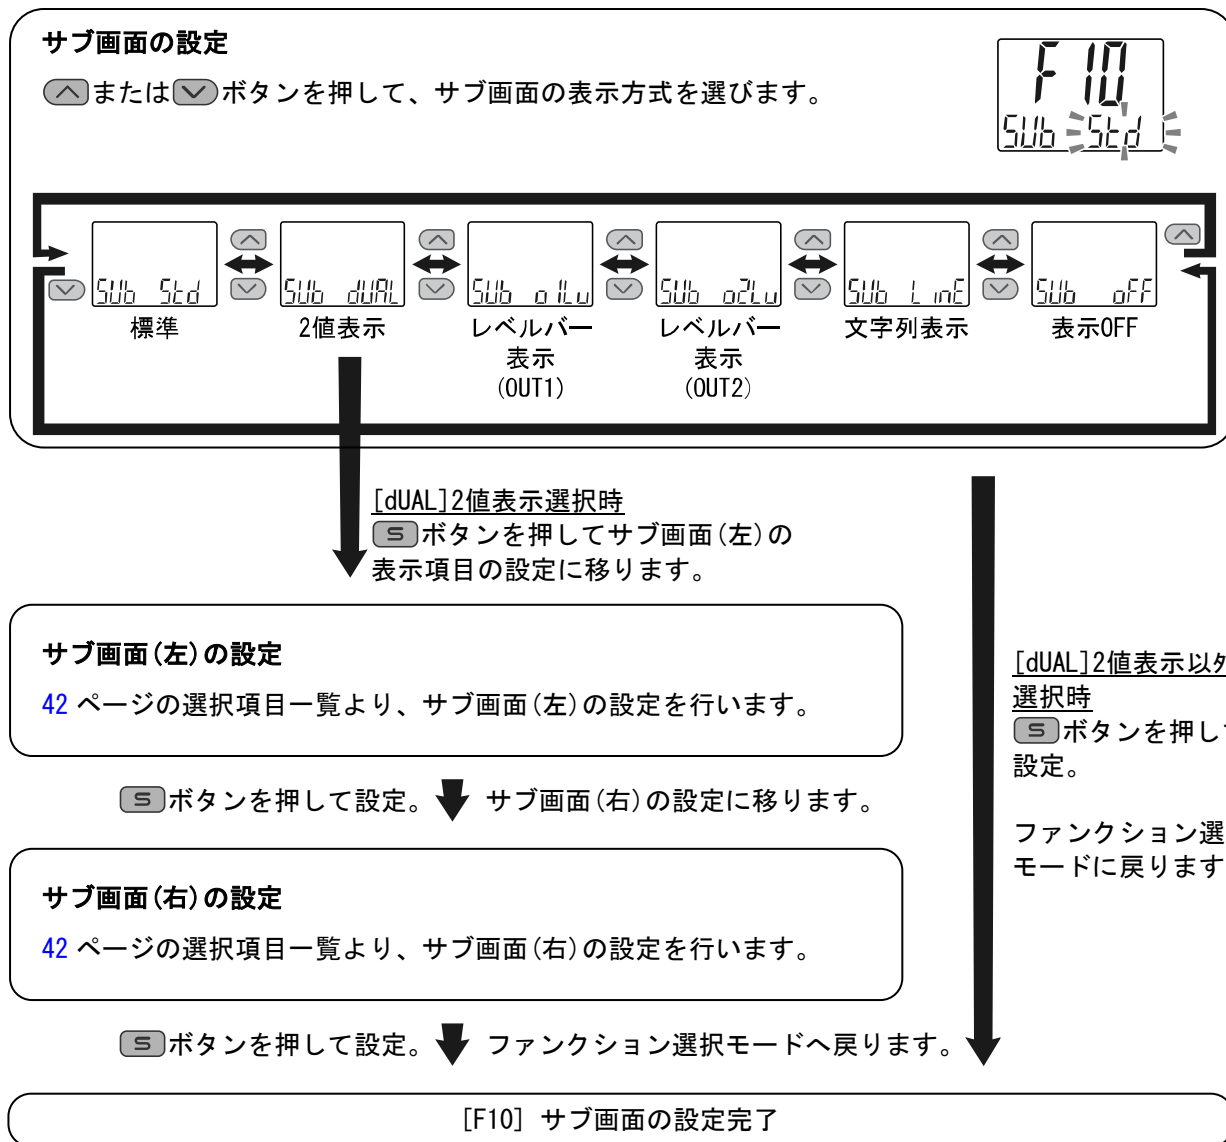


＜サブ画面表示について＞

・標準


標準表示はサブ画面に表示項目とその値が表示されます。

表示させられる項目は出力モードの設定内容によって異なります。測定モードにて \uparrow または \downarrow ボタンを操作して、表示させる項目を選んでください。

(ヒステリシスモード、エラー出力、スイッチ出力オフ)

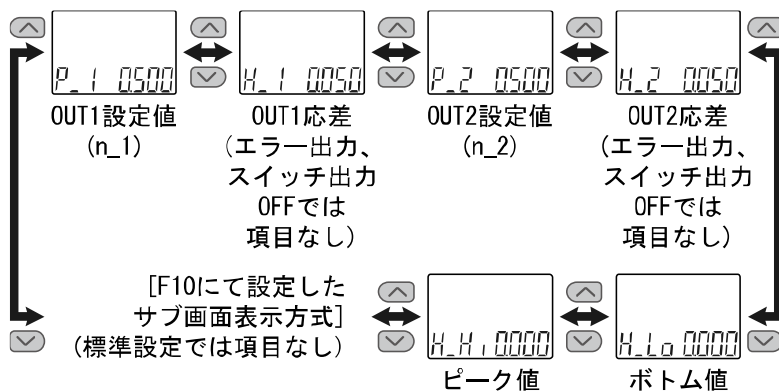

(ウインドコンパレータモード)

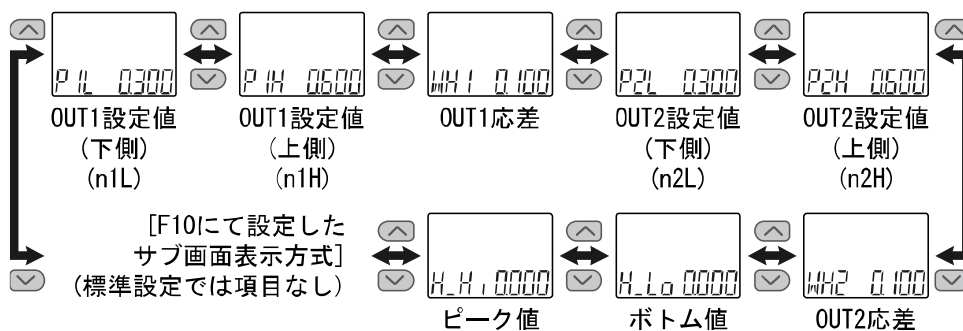


・2値表示



2値表示はサブ画面左右それぞれに下記項目の内容を選択し表示する機能となります。

選択項目一覧

表示項目	内容	サブ画面表示選択		備考
		左側	右側	
P ₁ (n ₁)	OUT1ヒステリシスモード設定値	○	○	ヒステリシスモード選択時
H ₁	OUT1ヒステリシスモード応差	○	○	ヒステリシスモード選択時
P _{1L} (n _{1L})	OUT1ウインドコンパレータモード設定値 (下側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P _{1H} (n _{1H})	OUT1ウインドコンパレータモード設定値 (上側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
WH ₁	OUT1ウインドコンパレータモード応差	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P ₂ (n ₂)	OUT2ヒステリシスモード設定値	○	○	ヒステリシスモード選択時
H ₂	OUT2ヒステリシスモード応差	○	○	ヒステリシスモード選択時
P _{2L} (n _{2L})	OUT2ウインドコンパレータモード設定値 (下側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P _{2H} (n _{2H})	OUT2ウインドコンパレータモード設定値 (上側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
WH ₂	OUT2ウインドコンパレータモード応差	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
H _{Hi}	圧力ピーク値	○	×	
H _{Lo}	圧力ボトム値	×	○	
Unit	圧力表示単位	○	○	
RRNG	定格圧力レンジ	○	○	
Ma ₁	OUT1出力モード・出力形態	○	×	
Ma ₂	OUT2出力モード・出力形態	×	○	
oUt	NPN/PNP出力設定値	○	○	
LinE	任意の文字列	○	○	
off	表示OFF	○	○	

 Md1およびMd2選択時の出力モード・出力形態については以下の表のように表示されます。


出力モード	出力形態	表示形式
ヒステリシスモード	正転	
	反転	
ウインドコンパレータモード	正転	
	反転	
エラー出力	正転/反転	
スイッチ出力オフ	-	

2値表示のときは、その画面から3ステップ設定はできません。
 (3ステップを設定する場合、またはボタンで個別の表示をさせてください。)

2値表示選択後に出力の動作モードを変更した場合、選択内容によっては表示項目が該当せずに[- - -]表示になる場合があります。その際には、2値表示項目を選択しなおしてください。

・レベルバー表示

レベルバー表示は圧力値とスイッチ出力ON領域をサブ画面にて視覚的に表示する機能となります。

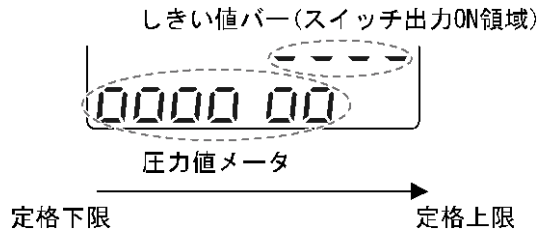

表示形式は出力モードの設定内容によって異なります。

(ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード時)

スイッチ出力ON領域を表すしきい値バーは、出力モードによって以下の表のように表示されます。

(エラー出力、スイッチ出力オフ時)

しきい値バーの表示は行わず圧力値メータのみの表示となります。

出力モード	出力形態	しきい値バー表示形式
ヒステリシスモード	正転	 P_1
	反転	 n_1
ウインドコンパレータモード	正転	 P1L P1H
	反転	 n1L n1H
エラー出力	正転/反転	表示なし
スイッチ出力オフ	-	表示なし

レベルバーの表示分解能(レベル"0"1つの圧力値)は出力モードによって異なります。


出力モード	表示分解能	
	OUT1	OUT2
ヒステリシスモード	P ₁ (n ₁)の1/10	P ₂ (n ₂)の1/10
ウインドコンパレータモード	P1H-P1L(n1H-n1L)の1/4	P2H-P2L(n2H-n2L)の1/4
エラー出力	定格最大圧-定格最小圧の1/7	
スイッチ出力オフ		

出力モードがエラー出力およびスイッチ出力オフ設定時の大気圧時の圧力値メータは、以下の表のように表示されます。

定格レンジ	大気圧での表示	
連成圧以外のとき		or
連成圧		or

・ 文字列表示

 文字列表示は任意の文字をサブ画面(右)に表示させる機能となります。
文字列の設定は[F82]ライン名入力で行います。



・ 表示 OFF


サブ画面を非表示にします。

■ [F11] 表示分解能の設定



圧力表示桁数を変更する機能です。
表示のちらつきを抑えることができます。


〈操作方法〉


ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F11]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ 表示分解能の設定に移ります。

表示分解能の設定

 または  ボタンを押して、表示分解能を選びます。

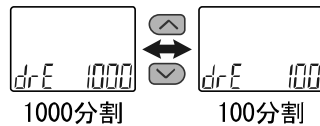

 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F11] 表示分解能の設定完了

※：追加レンジ設定時は、選択できません。

※：選択する圧力単位によっても選択できない場合があります。

表示分解能選択可能単位は、[MPa]/[kPa]/[kgf/cm²]/[bar]/[mbar]/[psi]/[inHg]/[mmH₂O]となります。
([kgf/cm²]/[bar]/[mbar]/[psi]/[inHg]/[mmH₂O]は、単位切替機能付製品をご使用の場合に設定できます。)

➡ 28ページ [F 0] 単位切替機能


■ [F80] 省電力モードの設定

省電力モードの選択ができます。



30秒間ボタン操作をしないと省電力モードへ移行する機能です。


<操作方法>


ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F80]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ 省電力モードの設定に移ります。

省電力モードの設定

 または  ボタンを押して、省電力モードを選びます。

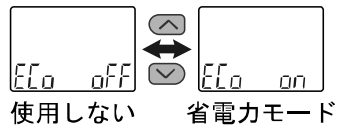

 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F80] 省電力モードの設定完了

省電力モードは、キー操作を行うことで通常表示になり、キー操作が 30 秒間ない場合は、省電力モードに戻ります。(測定モード時のみ)

省電力モード中の表示は、サブ画面表示[ECo]の点滅および動作表示灯(スイッチON時のみ)が点灯して表示されます。



スイッチON時




スイッチOFF時

■ [F81] 暗証番号の入力の設定



キーロック解除時に、暗証番号の入力有無の選択および暗証番号の設定変更できます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F81]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ 暗証番号の入力の設定に移ります。



暗証番号の入力の設定

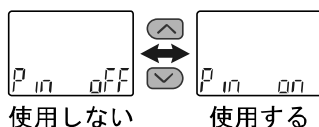 または  ボタンを押して、暗証番号の入力を選びます。



 ボタンを押して設定。↓ 暗証番号の設定確認に移ります。

暗証番号の設定確認

 または  ボタンを押して、サブ画面(右)に設定した暗証番号を入力します。(工場出荷時は[000]に設定されています。)*




入力方法は、暗証番号入力/変更方法 (59ページ) を参照ください。

暗証番号が正しくない場合、メイン画面に[FAL]を表示し、再度暗証番号入力が要求されます。

暗証番号を3回間違えると[nG]を表示し、ファンクション選択モードへ戻ります。

 ボタンを1秒押しして設定。↓ 暗証番号の設定変更に移ります。

[oFF] (使用しない)
選択時

 ボタンを押してファンクション選択モードに戻ります。

暗証番号の設定変更

▲ または ▼ ボタンを押して、
メイン画面に変更したい暗証番号を入力します。 ※
入力方法は、暗証番号入力/変更方法
(59ページ)を参照ください。



入力完了後は **S** ボタンを 1秒 押すと設定変更
した暗証番号が点滅します。
(この段階では暗証番号変更は完了していません。)
▲ または ▼ ボタンを押すと再度設定変更
に戻ります。



S ボタンを 1秒 押して設定。 ↓ ファンクション選択モードへ戻ります。

[F81] 暗証番号の入力の設定完了

暗証番号入力ありを選択の場合、キーロックを解除する場合に暗証番号の入力が必要となります。

※：暗証番号入力時に 30秒 以上操作がない場合は、ファンクション選択モードに戻ります。


■ [F82] ライン名入力設定

サブ画面上に任意の文字列を表示できる機能です。



測定モードで表示するには、[F10]サブ画面の設定にて2値表示[dUAL]、または文字列表示[LinE]を選択してください。


＜操作方法＞

 
ファンクション選択モード時に、またはボタンを操作し、[F82]を表示させてください。

 ボタンを押します。↓ ライン名入力の設定に移ります。

ライン名入力の設定


 
または ボタンを押して、サブ画面(右)に表示しているライン名を入力します。


 ボタンを押すと1つ下の桁の文字が点滅しますので同様にライン名を入力します。

(最下位桁で ボタンを押した場合は、左の最上位桁に戻って点滅します。)


表示文字はA→b→・・・→Y→(Z)→0→1→・・・→9→記号→スペースの順序となります。

(表示可能な文字は左1桁と右3桁では異なります。)

と ボタンを同時に押し続けるとドット(小数点)が付加/消去されます。

 ボタンを1秒以上長押しすると、設定したライン名全体が点滅します。(この段階ではライン名設定は完了していません。)



 ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F82] ライン名入力の設定完了

・各桁の表示可能文字は以下のようになります。

(右3桁表示パターン)

Q、X、Zと記号の一部(スラッシュ(/)、アスタリスク(*))は表示できません。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Y
Ab	Cd	Ef	Gh	Ij	Kl	Mn	Op	r	S	T	U	V	W	Y								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	記号	スペース(ドット)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	.											

(左1桁表示パターン)

A~Zを表示することができます。また、右3桁と同じ表示パターンを表示することもできます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ab	Cd	Ef	Gh	Ij	Kl	Mn	Op	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	記号															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	.	/	#	~	^	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

<右3桁表示パターン>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	記号															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	.	/	#	~	^	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

●特殊機能の設定

■ [F90] 全ファンクションの設定

全機能を一連で設定できます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、**▲**または**▼**ボタンを操作し、[F90]を表示させてください。

S ボタンを押します。↓ 全ファンクションの設定に移ります。

全ファンクションの設定

▲または**▼**ボタンを押して、全ファンクションを選びます。

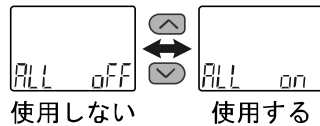

[oFF] (使用しない)
選択時

S ボタンを押して
設定。

ファンクション選択
モードに戻ります。

↓ [on] (使用する) 選択時

各ファンクションの設定 ※

[oFF] (使用しない)に戻してから
S ボタンを押して設定。

ファンクション選択モードに戻ります。

[F90] 全ファンクションの設定完了

※：各ファンクションの設定

S ボタンを押す毎に、52 ページの各ファンクション設定の順番に移ります。

▲ および **▼** ボタンで設定を行ってください。


設定の方法および内容の詳細は、各ファンクションの項目を参照ください。

※：どの項目からでも **S** ボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

※：測定モードに戻るまでに設定したファンクションは記憶されます。

●各ファンクションの設定

順番	ファンクション
1	圧カレンジ設定
2	表示単位の設定
3	スイッチ出力NPN/PNP仕様切換の設定
4	OUT1の出力モードの設定
5	OUT1の出力反転の設定
6	OUT1の圧力の設定
7	OUT1の応差の設定
8	OUT1のディレー時間の設定
9	表示色の設定
10	OUT2の出力モードの設定
11	OUT2の出力反転の設定
12	OUT2の圧力の設定
13	OUT2の応差の設定
14	OUT2のディレー時間の設定
15	表示色の設定
16	デジタルフィルタの設定
17	オートプリセット機能の設定
18	表示値微調整の設定
19	サブ画面の設定
20	表示分解能の設定
21	省電力モードの設定
22	暗証番号の入力の設定
23	ライン名入力設定

※：どの項目からでも  ボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

※：測定モードに戻るまでに設定したファンクションは記憶されます。

■ [F98] 出力確認


 
スイッチの出力動作を確認することができます。
出力を任意にON/OFFさせることができます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F98]を表示させてください。


 ボタンを押します。↓ 出力確認に移ります。

出力確認


 または  ボタンを押して、出力確認を選びます。

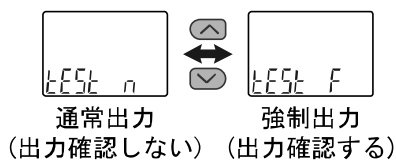

[F] (強制出力) 選択時


 
 ボタンを押して設定。


[n] (通常出力) 選択時


 ボタンを押して設定。

ファンクション
選択モードに
戻ります。



OUT1出力確認

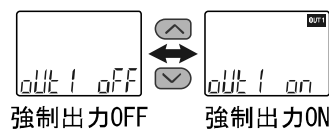 または  ボタンを押して、OUT1 出力確認を選びます。




 ボタンを押して設定。↓



OUT2出力確認

 または  ボタンを押して、OUT2 出力確認を選びます。

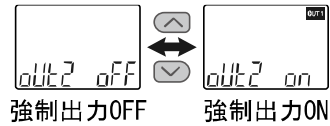


F98
out2 OFF



-  ボタンを押し、
[n] (通常出力) に戻してから
-  ボタンを押して設定。

ファンクション選択モードに戻ります。



[F98] 出力確認の設定完了


※：どの項目からでも  ボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

■ [F99] 出荷状態への復帰



 

製品がどのような状態に設定されているか不明になってしまった際に、当社出荷状態へ戻すことができます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、 または  ボタンを操作し、[F99]を表示させてください。


 ボタンを押します。↓ 出荷状態への復帰に移ります。

出荷状態への復帰

 または  ボタンを押して、[ON]を表示させ、 と  ボタンを同時に 5秒以上押してください。

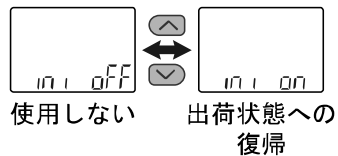

[OFF] (使用しない) 選択時

 ボタンを押して設定。

ファンクション選択モードに戻ります。



出荷状態へ復帰し、
ファンクション選択モードに戻ります。

[F99] 出荷状態への復帰の設定完了

その他の設定

○スナップショット機能

現在の圧力値をスイッチ出力 ON/OFF 点に設定することができます。

3ステップ/簡易/ファンクション選択モード([F 1]OUT1、[F 2]OUT2 の設定)にてサブ画面(左)表示を下記項目に選択時、とボタンを同時に1秒以上長押しするとサブ画面(右)の設定値が[- - -]と表示され、自動的に現在の圧力値に応じた値となります。

出力モード	設定項目	サブ画面(左)表示	スナップショット使用
ヒステリシスモード	設定値	$P_{-1} (n_{-1}) / P_{-2} (n_{-2})$	○
	応差	H_{-1} / H_{-2}	○
ウインドコンパレータモード	設定値	$P_{H1} (n_{H1})、P_{H2} (n_{H2})$ $P_{L1} (n_{L1})、P_{L2} (n_{L2})$	○
	応差	$WH1 / WH2$	×

・設定値

表示値(現在の圧力値)と同値に設定されます。



(応差の値によっては現在の圧力値に設定することができない範囲があります。その場合は最も近似した値に設定されます。)

・応差

応差は下記の計算式で算出し、設定されます。


 
正転出力の場合：(設定値)-(現在の圧力値) 反転出力の場合：(現在の圧力値)-(設定値)
--


計算式の結果が0以下となった場合、サブ画面(右)に[Err]と表示され設定値は変更されません。

設定後、、ボタンを押すことによる再調整も可能です。



○ピーク値/ボトム値表示機能

電源投入状態での最高(最低)圧力を検知して更新しています。ピーク値(ボトム値)表示モードでは、その圧力を表示します。

  測定モード時にまたはボタンを押して、サブ画面(左)を以下のように切替えます。メイン画面の現在圧力値と同時にピーク値/ボトム値をサブ画面(右)に表示することができます。

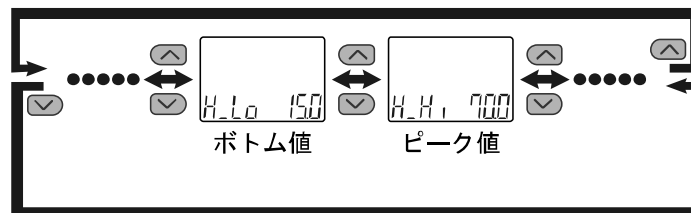



ピーク値/ボトム値は、電源が切断されても保存されます。

ピーク値/ボトム値を表示中にとボタンを同時に1秒以上押し続けると、サブ画面(右)が[- - -]と表示され、最高(最低)圧力値はクリアされます。

○ゼロクリア機能

測定する圧力が工場出荷状態より±7%F.S.(連成圧用は±3.5%F.S.)の範囲内において、表示値をゼロに調整することができます。

(製品個体差により、±1%F.S.ゼロクリアの範囲が異なります。)

測定モードにてとボタンを同時に1秒以上押し続けると、メイン画面が[- - -]と表示され、表示値がゼロにリセットされます。自動的に測定モードに戻ります。

○キーロック機能

誤って設定値をかえてしまうなどの、誤操作を防止することができます。キーロック設定時に **S** ボタンを押すと、サブ画面(右)に [LoC] を 1 秒間表示します。


(**▲**と**▼**ボタンで各設定値、ピーク値/ボトム値を表示することができます。)

＜操作方法 -暗証番号なしの場合-＞


- ①測定モード時に **S** ボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に [oPE] が表示されたらボタンを離してください。

サブ画面に現在の設定 [LoC] または [UnL] が表示されます。

(ロック解除時も同様の方法で行います。)

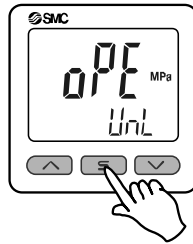

- ② **▲** または **▼** ボタンを押して、ロック/ロック解除を選んだ後、**S** ボタンを押すと設定されます。

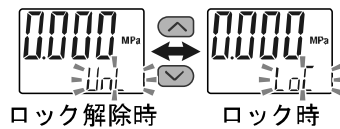


<操作方法 -暗証番号ありの場合->


・ロック設定

①測定モード時に[S]ボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に[oPE]が表示されたらボタンを離してください。

サブ画面に現在の設定[LoC]または[UnL]が表示されます。

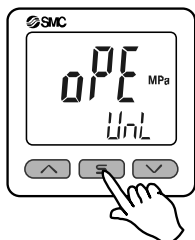

②[↑]または[↓]ボタンを押して、ロック[LoC]を選んだ後、[S]ボタンを押すと設定されます。

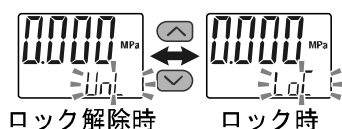


・ロック解除

①測定モード時に[S]ボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に[oPE]が表示されたらボタンを離してください。


サブ画面に現在の設定[LoC]または[UnL]が表示されます。



②[↑]または[↓]ボタンを押して、ロック解除[UnL]を選んだ後、[S]ボタンを押すと設定され、暗証番号入力が必要されます。

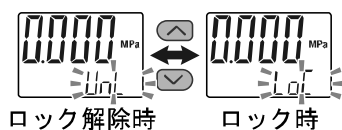

③入力方法は、暗証番号入力/変更方法(59ページ)を参照ください。

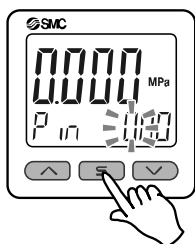

④暗証番号が正しければ、メイン画面の表示が[UnL]となり、[↑]、[S]、[↓]ボタンのいずれかを押しと、キーロックが解除され、測定モードに戻ります。

暗証番号が正しくない場合、[FAL]を表示し、再度暗証番号入力が必要されます。暗証番号を3回間違えると、[LoC]を表示し、測定モードへ戻ります。

●暗証番号入力/変更方法

左の桁が点滅します。


▲または▼ボタンを押して、数値を設定します。

⏻ボタンを押すと、1つ下の桁の数値が点滅します。

(最下位で⏻ボタンを押した場合は、左の桁が点滅します。)

入力完了後は⏻ボタンを1秒以上押し続けてください。

(暗証番号入力/変更操作時に、30秒以上操作がない場合は、測定モードへ戻ります。)

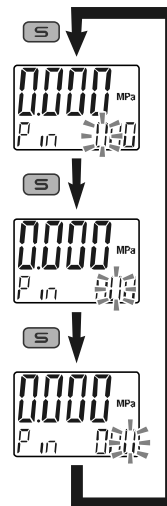

保守

停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法

設定に関しては、停電以前の状態に保持されています。

本製品の出力状態は、基本的に停電以前の状態で復帰しますが、ご使用の環境により変化する恐れがありますので、ご使用設備全体の安全を確認した後、操作してください。

詳細な管理をしている場合は、ウォーミングアップ(約10～15分)を実施した後、ご使用ください。


暗証番号を忘れた場合


暗証番号を忘れた場合は、当社にお問合せください。

トラブルシューティング

○トラブルシューティング

製品において誤動作が発生した場合は、以下のフローチャートでトラブル現象を選択してください。
トラブル現象に該当する原因が確認されず、製品交換後に正常動作する場合は、製品の故障が考えられます。製品の故障発生は、ご使用環境(ネットワーク構成等)により発生する場合がありますので、その場合の対策内容は別途ご相談ください。

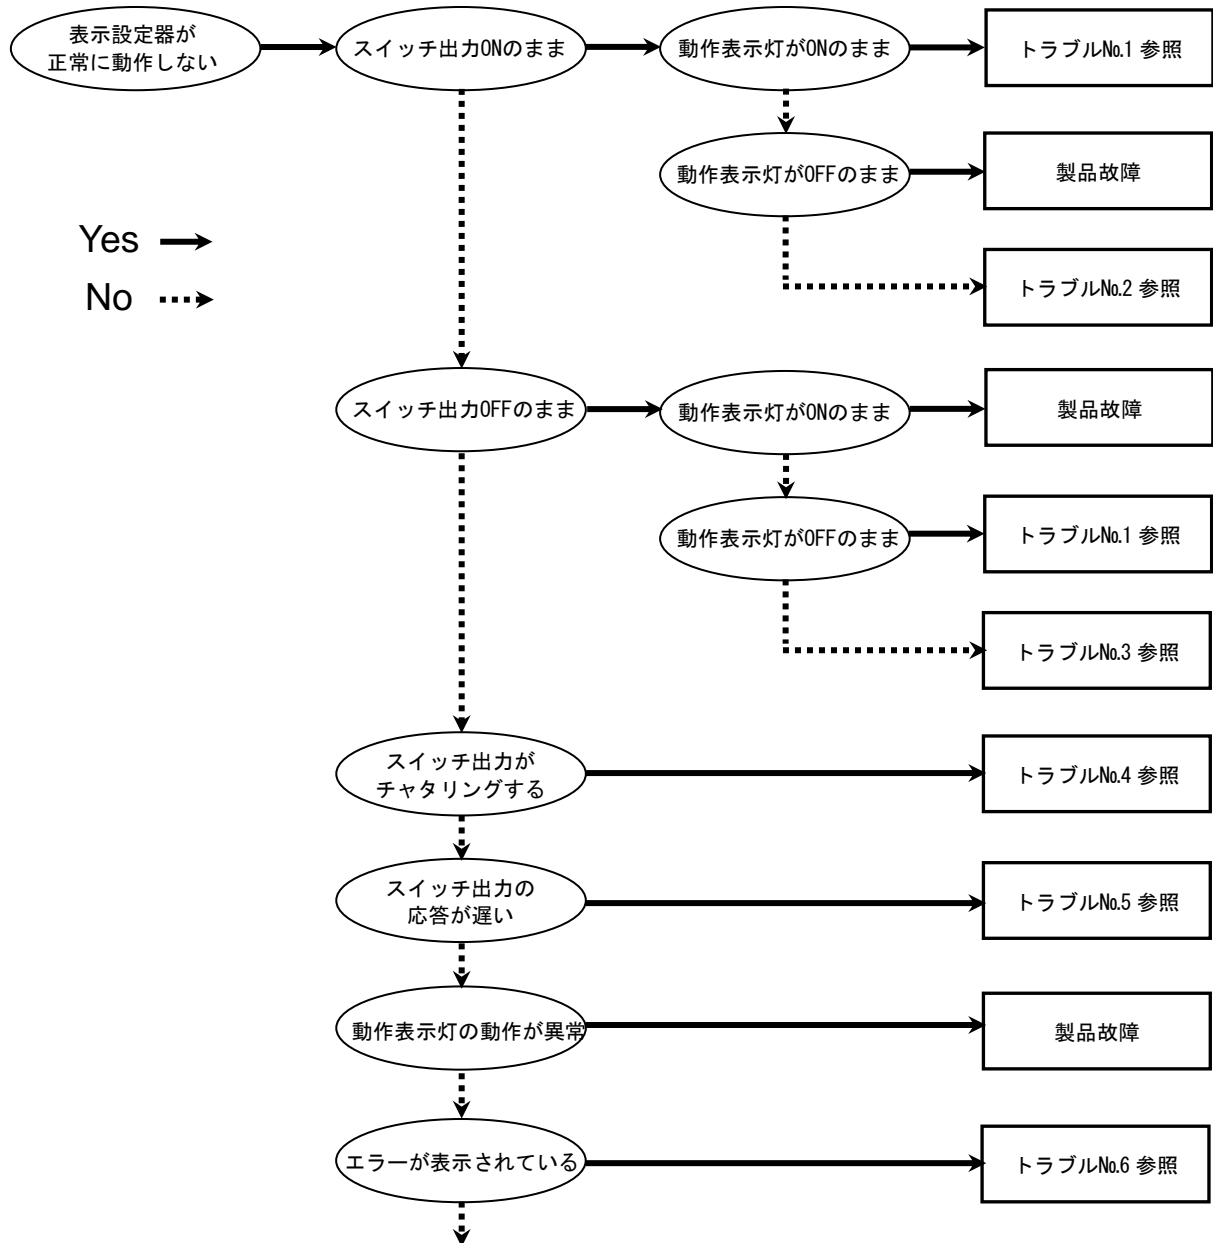

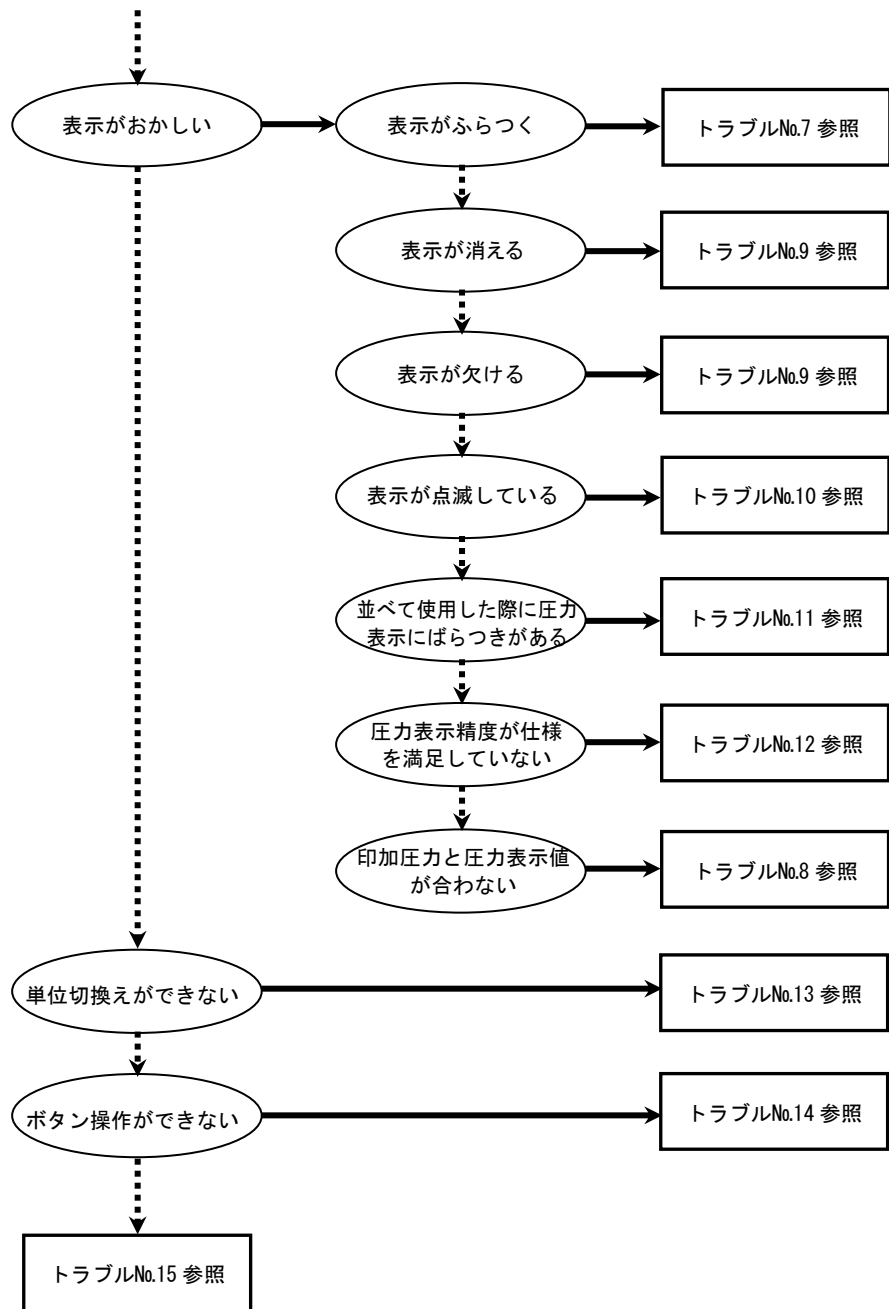

○トラブル対応方法一覧表

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
1	・出力 ON のまま 動作表示灯 ON のまま ・出力 OFF のまま 動作表示灯 OFF のまま	圧力設定間違い	①圧力設定の確認。 ②設定にて動作モード、応差、出力形態の確認。 (ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、正転出力/反転出力)	①圧力設定を再度行ってください。 ②機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
2	出力 ON のまま 動作表示灯正常	誤配線	出力線配線の確認。 負荷が直接 DC (+) または DC (-) に接続されていないかの確認。	正しい配線を行ってください。
		製品故障		製品交換。
3	出力 OFF のまま 動作表示灯正常	誤配線	出力線配線の確認。 負荷が直接 DC (+) または DC (-) に接続されていないかの確認。	正しい配線を行ってください。
		SW 出力仕様設定間違い	SW 出力仕様設定の確認。 NPN 出力に設定したつもりが PNP 出力に設定されていないかの確認。 またはこれの逆。	SW 出力仕様の設定を再度行ってください。
		リード線断線	リード線の一定箇所への曲げ応力の有無。 (曲げ半径・リード線への引張力)	配線を修正してください。 (引張力の補正・曲げ半径を大きくする)
		製品故障		製品交換。
4	スイッチ出力が チャタリングを 起こす	誤配線	配線の確認。 茶線に DC (+)、青線に DC (-) が接続されているか、出力線が外れかけていないか(接触不良)を確認。	正しい配線で再度接続しなおしてください。
		圧力設定間違い	①圧力設定の確認。 ②応差の範囲が小さくないかを確認。 ③ディレー時間の設定確認。 ディレー時間が短すぎないかを確認。	①圧力設定を再度行ってください。 ②応差を広げてください。 ③機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
5	スイッチ出力の 応答が遅い	圧力設定間違い	圧力設定の確認。 検出圧力に対し圧力設定値が同じ(近い)数値になっているかを確認。	圧力設定を再度行ってください。圧力設定値を検出圧力から離してください。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
6	<ul style="list-style-type: none"> ・過電流エラー (Er1, 2) が表示される ・システムエラー (Er0, 4, 6, 7, 8, 9) が表示される ・表示が“HHH”になっている ・表示が“LLL”になっている ・残圧エラー (Er3) が表示される 	出力に過電流が流れている (Er1, 2)	<ul style="list-style-type: none"> ①出力に 20 mA 以上の電流が流れていないかどうかを確認。 ②仕様通りの負荷が接続されているかを確認。負荷短絡になっていないかを確認。 ③サージ保護なしのリレーを接続されていないかどうかを確認。 ④高圧線等の電力線と一緒に(束ねて)配線をしていないか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①、②仕様通りの負荷を接続してください。 ③サージ保護付のリレーを使用するか、サージ対策を行ってください。 ④高圧線等の電力線と一緒に配線を行わないようにしてください。
		製品内部のデータが正常に処理されなかった (Er0, 4, 6, 7, 8, 9)	<ul style="list-style-type: none"> ①静電気などのノイズ印加の可能性がないかどうかを確認。ノイズ発生源がないかどうかを確認。 ②電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①ノイズおよびノイズ発生源を取除き(ノイズ対策をし)リセット、もしくは電源を切り再度電源を投入してください。 ②電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		印加圧力が上限値を超えている (HHH)	<ul style="list-style-type: none"> ①設定圧力範囲の上限を超えた圧力が加わっていないかどうかを確認。 ②配管内部に異物の浸入がなかったか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①圧力を設定圧力範囲以内に戻してください。 ②配管内への異物侵入を防ぐよう対策を行ってください。
		印加圧力が下限値を越えている (LLL)	<ul style="list-style-type: none"> ①設定圧力範囲の下限を超えた圧力が加わっていないかどうかを確認。 ②配管内部に異物の侵入がなかったか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①圧力を設定圧力範囲以内に戻してください。 ②配管内への異物侵入を防ぐよう対策を行ってください。
		ゼロクリア操作時に圧力が大気圧になっていない (Er3)	大気圧と比較して±7%F. S. (連成圧用は±3.5%F. S.) を超えた圧力が加わっていないかどうか確認。	加わっている圧力を大気圧状態に戻し、ゼロクリア操作を行ってください。
		製品故障		製品交換。
7	表示がふらつく	供給電源の間違い	電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。	電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		誤配線	電源配線の確認。 茶線に DC (+)、青線に DC (-) が接続されているか、配線が外れかかかっていないかを確認。	正しい配線を行ってください。
		元圧変動	元圧が変動していないか確認。	ふらつきが気になる場合には、表示分解能の設定により、表示桁数を変更することができます。 また、デジタルフィルタの設定でも改善が可能な場合もあります。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
8	印加圧力と圧力表示値が合わない	圧カレンジ設定間違い	圧カレンジの設定確認。 接続している圧カセンサと設定している圧カレンジが正しいかの確認。	正しい圧カレンジを選択してください。
9	・表示が消える ・表示が欠ける	供給電源の間違い	電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。	電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		誤配線	電源配線の確認。 茶線に DC(+), 青線に DC(-)が接続されているか、配線が外れかかかっていないかを確認。	正しい配線を行ってください。
		省電力モード	設定にて省電力モードになっていないかを確認。	機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
10	表示が点滅する	配線不良	①電源配線の確認。 ②リード線の一定箇所への曲げ応力の有無。	①正しい配線を行ってください。 ②配線(曲げ半径、応力)を修正してください。
11	並べて使用すると圧力表示がばらつく	精度範囲におけるバラツキ	バラツキが表示精度範囲内であることを確認。	表示精度範囲内であれば微調整モードを使用し表示を調整してください。
		製品故障		製品交換。
12	圧力表示精度が仕様を満足していない	異物侵入があった	配管ポートへの異物侵入/付着を確認。	異物侵入/付着がないように 5 μm のフィルタを通してください。またフィルタには、ドレンが溜まらないように、定期的に排出してください。
		エア漏れ、液漏れが発生している	配管などからのエア漏れ、液漏れを確認。	配管作業を再度行ってください。 締付トルク範囲を越えて締付けた場合、取付ねじ、取付金具、スイッチ等が破損する恐れがあります。
		ウォーミングアップ不十分	製品に電源投入後 10 分以降にて仕様精度を満足しているかを確認。	電源投入後は表示および出力のドリフトが発生します。微小な圧力を検出する場合は 10~15 分間のウォーミングアップを行ってください。
		製品故障		製品交換。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
13	単位の切り換えができない。	機種選定 (単位切替機能が ないものを選択 している)	製品に印字されている品番が単位切 替機能付であるかどうかを確認。	SI 単位固定は、単位切替はで きません。 (kPa⇔MPa は選択可) ※：新計量法により、日本国内 で単位切替機能付を使用す ることができません。 ※：SI 単位固定：kPa, MPa
		製品故障		
14	ボタン操作がで きない	キーロックモー ドになっている	キーロックモードになっていないか どうかを確認。	キーロックモードを解除し てください。
		製品故障		
15	動作不安定 (チャタリング)	応差が小さいか、 スイッチのディ レイ時間が早ず ぎるため、元圧変 動等による影響 を受けている	①設定圧力(応差)を確認。 ②ディレイ時間を確認。	①圧力設定をご確認ください。 ②機能の設定を再度行って ください。
		配線不良/ リード線の断線	①電源配線の確認。 ②リード線の一定箇所への曲げ応力 の有無。 (曲げ半径・リード線への引張力)	①正しい配線を行ってくだ さい。 ②配線を修正してください (引張力の補正・曲げ半径 を大きくする)
		製品故障		製品交換。

○エラー表示機能

異常やエラーが発生したときに、誤りの箇所や種類を表示します。

エラー名称	エラー表示	内容	処置方法
過電流エラー	 	スイッチ出力の負荷電流が 20 mA 以上流れています。	電源を切断して、過電流が発生した出力の要因を取除き再度電源を投入してください。
残圧エラー		ゼロクリア操作時、±7%F. S. (連成圧用は±3.5%F. S.) を越えた圧力が加えられています。ただし、1 秒後に自動的に測定モードに復帰します。製品個体差により、±1%F. S. ゼロクリアの範囲が異なります。	加えられている圧力を大気圧状態にしてから再度ゼロクリア操作を行ってください。
加圧エラー		設定圧力範囲の上限を超えた圧力が加えられています。	加えられている圧力を設定圧力範囲内に戻してください。
		設定圧力範囲の下限を超えた圧力が加えられています。	
システムエラー	     	内部データエラーの場合、表示されず。	電源を切断し、再度電源を投入してください。復帰しない場合は、当社での調査が必要となります。

上記処置方法を行っても復帰しない場合や、上記以外エラー表示が発生した場合には、当社での調査が必要となります。

仕様

型式		PSE3□AC シリーズ
圧力仕様	定格圧力範囲	圧力仕様別表参照 (69 ページ)
	表示/設定圧力範囲	
	表示/設定最小単位	
電気仕様	電源電圧	DC12~24 V (±10%)、かつ電源リップル 10%以下
	消費電流	25 mA 以下
	保護	逆接続保護
精度	表示精度	±0.5%F.S. 表示最小単位 (周囲温度 25 °C一定温度)
	繰返し精度	±0.1%F.S. 表示最小単位 (周囲温度 25 °C一定温度)
	温度特性	±0.5%F.S. (周囲温度 0~50 °C、25 °C基準)
スイッチ出力	出力形式	NPN オープンコレクタ出力、PNP オープンコレクタ出力より選択
	出力モード	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、スイッチ出力オフより選択
	スイッチ動作	正転出力、反転出力より選択
	最大負荷電流	20 mA
	最大印加電圧 (NPN のみ)	DC30 V
	内部降下電圧 (残留電圧)	1 V 以下 (負荷電流 20 mA 時)
	ディレー時間 ※1	1 ms 以下 (チャタリン防止機能時: 20、100、500、1000、2000、5000 ms 選択)
	応差	0 から可変 ※2
	保護	過電流保護
センサ入力	入力形式	電圧入力: DC1~5 V (入力インピーダンス: 1 MΩ) 電流入力: DC4~20 mA (入力インピーダンス: 51 Ω)
	入力数	1 入力
	接続方法	M12-4 ピンコネクタ
	保護	過電圧保護 (ただし、電圧 26.4 V まで対応)
表示	単位 ※3	MPa、kPa、Pa、kgf/cm ² 、bar、mbar、psi、inHg、mmHg、mmH ₂ O より選択
	表示方式	LCD
	画面数	3 画面 (メイン画面、サブ画面×2)
	表示色	1) メイン画面: 赤/緑 2) サブ画面: 橙
	表示桁数	1) メイン画面: 4 桁 (7 セグメント) 2) サブ画面: 4 桁 (上位 1 桁 11 セグメント、その他 7 セグメント)
	動作表示灯	スイッチ出力 ON 時点灯 OUT1/OUT2: 橙
デジタルフィルタ ※4		0、10、50、100、500、1000、5000 ms
耐環境	保護等級	IP65
	耐電圧	AC1000 V 1 分間 充電部一括と筐体間
	絶縁抵抗	50 MΩ 以上 (DC500 V メガにて) 充電部一括と筐体間
	使用温度範囲	動作時: 0~50 °C、保存時: -10~60 °C (結露および凍結しないこと)
	使用湿度範囲	動作時・保存時: 35~85%RH (結露しないこと)
規格		CE/UKCA マーキング
質量		55.4 g (電源・出力接続リード線含まず)

※1: デジタルフィルタなし (0 ms) 時の値です。

※2: 印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。


※3: 単位切替機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切替機能なしの場合は MPa/kPa/Pa のみ選択となります。

※4: ステップ入力に対する 90% 応答の時間です。

○圧力仕様別表


SMC 適用圧力センサ	定格圧力範囲	表示/設定圧力範囲	表示/設定最小単位
PSE550	0~2 kPa	-0.2~2.1 kPa	0.001 kPa
PSE531、PSE541、PSE561	0~-101 kPa	10~-105 kPa	0.1 kPa
PSE533、PSE543、PSE563、PSE573	-100~100 kPa	-105~105 kPa	0.1 kPa
PSE532	0~100 kPa	-10~105 kPa	0.1 kPa
PSE564、PSE574	0~500 kPa	-50~525 kPa	1 kPa
PSE530、PSE540、PSE560、PSE570	0~1 MPa	-0.105~1.05 MPa	0.001 MPa
PSE575	0~2 MPa	-0.105~2.1 MPa	0.001 MPa
PSE576	0~5 MPa	-0.1~5.25 MPa	0.01 MPa
PSE577	0~10 MPa	-0.1~10.5 MPa	0.01 MPa

■外形寸法図

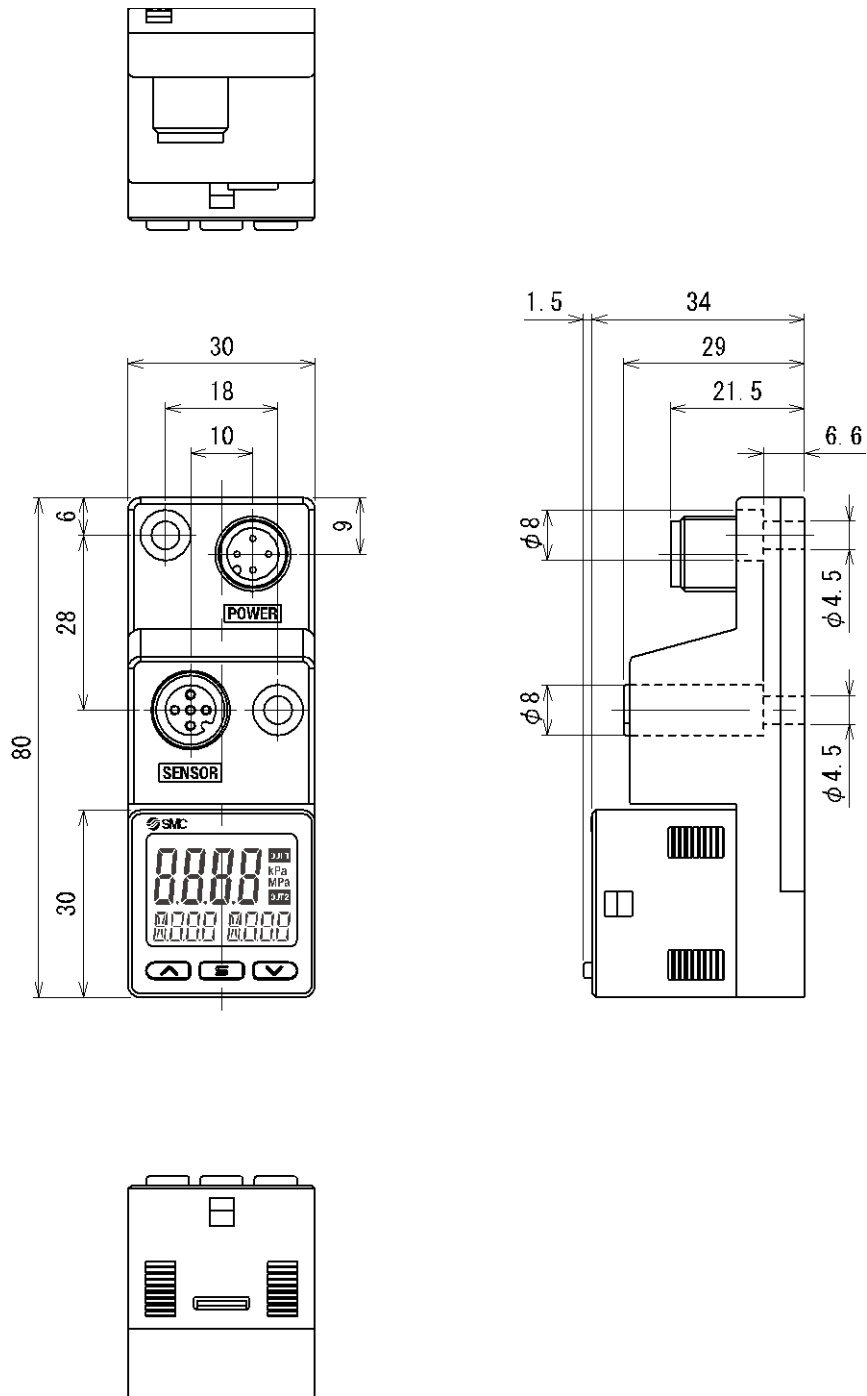


○電源・出力接続リード線

・ ZS-31-B

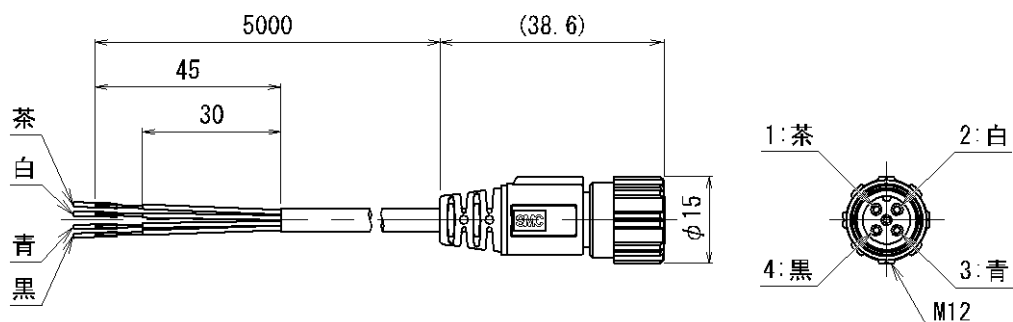

・ ZS-31-C

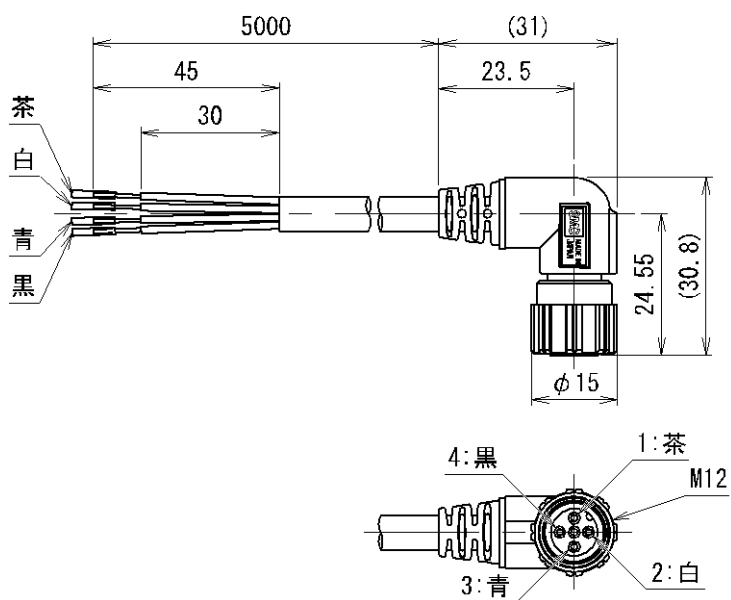

導体断面積		0.15 mm ² (AWG26)
絶縁体	外径	1.0 mm
	色相	茶、青、黒 (3 芯)
シース	仕上がり外径	φ3.4

改訂履歴

A 版：記載内容変更[2018 年 7 月]
B 版：記載内容変更[2020 年 2 月]
C 版：記載内容変更[2022 年 1 月]
D 版：記載内容変更[2023 年 6 月]
E 版：記載内容変更[2024 年 5 月]

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>



0120-837-838

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日、祝日、会社休日を除く】

⑧ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© SMC Corporation All Rights Reserved



No. PS※※-0MU0011-E