



取扱説明書

製品名称

多チャンネルデジタル表示設定器
( IO-Link対応)

型式 / シリーズ / 品番

PSE202A-□

PSE203A-□

目次

安全上のご注意	3
型式表示・品番体系	9
製品各部の名称とはたらき	10
用語説明	12
取付け・設置	15
設置方法	15
配線方法	17
圧力の設定	21
設定の概要	22
初期設定	24
3ステップ設定モード	28
簡易設定モード	30
ファンクション選択モード	32
ファンクション選択モードとは	32
工場出荷時の設定	32
F0 差圧動作モード、圧力レンジ、表示単位	34
F1 OUT1 の設定	40
F2 OUT2 の設定	43
F3 デジタルフィルタの設定	45
F4 オートプリセット機能の設定	46
F6 表示値微調整の設定	48
F10 サブ画面の設定	49
F11 表示分解能の設定	55
F14 ゼロカット設定	56
F80 省電力モードの設定	57
F81 暗証番号の入力の設定	58
F90 全ファンクションの設定	60
F95 チャンネル間コピー設定	62
F96 センサ入力値表示	63
F98 出力確認	64
F99 出荷状態への復帰	71
その他の設定	72
I0-Link仕様	76
I0-Link機能の概要	76
通信仕様	76
プロセスデータ	77
I0-Link パラメータ設定	84
保守	97
暗証番号を忘れた場合	97
トラブルシューティング	98
仕様	109
外形寸法図	112



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格（ISO/IEC）、日本産業規格（JIS）^{※1)} およびその他の安全法規^{※2)}に加えて、必ず守ってください。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components

ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules and safety requirements for system and their components

IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots

JIS B 8370: 空気圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項

JIS B 8361: 油圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項

JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス—産業用ロボットのための安全要求事項-第1部: ロボット

※2) 労働安全衛生法 など



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

警告

- ① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② 当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ 当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
 3. インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠️ 注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。



真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

■ 図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

■ 取扱い者について

- ① この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- ② 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■ 安全上のご注意

 警告	
 分解禁止	■ 分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
 禁止	■ 仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
 禁止	■ 可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
 禁止	■ 静電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因になります。
 指示	■ インターロック回路に使用する場合は ・別システムによる(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
 指示	■ 保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。

⚠ 注意



接触禁止

- 通電中は端子、コネクタに触らないこと
通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。



指示

- 保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること
正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。
配管部以外からの漏れが発生した場合、圧力センサが破損している場合があります。
電源を切断し流体の供給を停止してください。
漏れがある状態で絶対に流体を印加しないでください。
意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

■ 取扱い上のお願い

○ 製品の選定・取扱いに当って、下記内容を守ってください。

● 選定に関して(以下の取扱いに関する取付け・配線・使用環境・調整・使用・保守点検の内容も守ってください。)

*製品仕様などに関して

- ・ 規定の電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると故障・誤動作の恐れがあります。
- ・ 規定内の圧力センサを使用してください。
製品が破損し、正常な計測ができない恐れがあります。
- ・ 最大負荷電圧および電流を超える負荷は、使用しないでください。
製品が破損したり、製品の寿命が短くなったりする恐れがあります。
- ・ 断線が発生した際や、動作確認のために強制動作させる際に、逆流電流が流れ込まないような設計をしてください。
逆流電流が発生した際に、スイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。
- ・ 製品への入力データは、電源を遮断しても消えません。
(書き込み回数：1万回、データ保持期間：20年)
- ・ 保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

●取扱いに関して

*取付け

- ・締付トルクを守ってください。
締付トルク範囲を越えて締付けると、取付ねじ、取付金具、製品などが破損する可能性があります。
また、締付トルク範囲未満で締付けた場合、製品取付位置のズレおよび接続ねじ部の緩みが生じる可能性があります。
- ・市販のスイッチング電源を使用する場合は、FG 端子を接地してください。
- ・落としたり、打ち当てたり、衝撃を加えないでください。
製品内部が破損し誤動作する可能性があります。
- ・リード線を強く引っ張ったり、リード線を摘んで本体を持ち上げたりしないでください。
(電源・出力接続ケーブルの引っ張り強度は 50 N 以内、センサ接続用コネクタ付リード線の引っ張り強度は 25 N 以内)
取扱いの際は、ボディを持ってください。
製品が破損し、故障、誤動作の原因となります。
- ・製品は足場になる箇所に取り付けしないでください。
誤って乗ったり、足を掛けることにより過大な過重が加わると、破損することがあります。

*配線(コネクタの抜き差し含む)

- ・リード線を強く引っ張らないでください。特に製品に取付け後、ケーブルを掴んで本体を持ち上げたり、持ち運ばないでください。
製品内部が破損し誤動作したり、コネクタより脱落したりする可能性があります。
- ・リード線に繰返しの曲げや引っ張り、重い物を載せたり、力が加わらないようにしてください。
リード線が可動する場合は、リード線をスイッチ本体の近くで固定するようにしてください。
リード線の推奨曲げ半径は、シース外径の 6 倍または絶縁体外径の 33 倍のいずれか大きい値となります。
リード線が傷んだ場合は、リード線を交換してください。
- ・誤配線をしないでください。
誤配線の内容によっては、製品が誤動作したり、破壊する可能性があります。
- ・配線作業を通電中に行わないでください。
製品内部が破損し誤動作する可能性があります。
- ・動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。
動力線・高圧線からの信号ラインのノイズ・サージの混入防止のため、製品の配線と動力線・高圧線は、別配線(別配管)にしてください。
- ・配線の絶縁性をご確認ください。
絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良など)があると、製品への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、製品が破壊する可能性があります。
- ・動作確認のために強制動作をさせた際、逆流電流の流れ込みがないようにしてください。
ご使用回路によっては絶縁性が保てず逆流電流が流れ込み、スイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。
- ・配線は、ノイズ・サージの混入防止のため、できるだけ短くしてください。
最長でも 20 m 以下でご使用ください。
また、DC(-)線(青線)は、極力電源の近くに配線してください。

*使用環境

- ・腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所では使用しないでください。
故障、誤動作などが発生する可能性があります。
- ・常時水や切削油がかかるような場所では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下でのご使用については、製品が悪影響(故障、誤動作、リード線の硬化など)を受ける場合があります。
- ・サージ発生源がある場所では使用しないでください。
製品の付近に、大きなサージを発生させる装置機器(電磁式リフター・高周波誘導炉・モータなど)がある場合、製品内部回路素子の劣化または破壊を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮いただくと共にラインの混触を避けてください。

- ・サージが発生する負荷は使用しないでください。
リレー・電磁弁などサージ電圧が発生する負荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。
- ・CE/UKCA マーキングにおける、雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策を実施してください。
- ・製品は、振動、衝撃のない場所に取り付けてください。
故障、誤動作の原因となります。
- ・製品内部に、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。
故障、誤動作の原因となりますので、製品内部に、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。
- ・温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでください。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、製品内部に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・直射日光の当る場所では使用しないでください。
直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
故障、誤動作の原因となります。
- ・周囲温度範囲を守ってご使用ください。
周囲温度範囲は0～50℃です。低温(5℃以下)で使用する場合は、空気中の水分の凍結により破損したり、誤動作したりする恐れがあります。
凍結防止の処置をしてください。
また、規定温度内でも、急激な温度変化は避けてください。
- ・周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所で使用しないでください。
動作不良の原因となります。

*調整・使用

- ・負荷を接続してから、電源を投入してください。
製品に負荷を接続しない状態で、ONさせると過電流が流れ、製品が瞬時に破壊する可能性があります。
- ・負荷を短絡させないでください。
出力部の負荷が短絡するとエラー表示しますが、過電流が流れ、製品が破損する可能性があります。
- ・各設定ボタンを先の尖ったもので押さないでください。
設定ボタン破損の原因となります。
- ・微小な圧力差を検出する場合は、10～15分のウォーミングアップを行ってください。
電源投入後10分間は、表示が1%変動する可能性があります。
- ・ご使用状況に合せた、適切な設定を行ってください。
不適切な設定になっていますと、動作不良の原因となります。
各種設定に関しては、本書 21～75 ページを参照ください。
- ・動作中に LCD 表示部には触れないでください。
表示が静電気などで変化する場合があります。

*保守点検

- ・保守点検は、供給電源を OFF にしてから行ってください。
構成機器の、意図しない誤動作の原因となります。
- ・保守点検を定期的 to 実施してください。
機器・装置の誤動作により、意図しない構成機器の誤動作の可能性があります。
- ・製品の清掃は、ベンジンやシンナなどを使用しないでください。
表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってください。

型式表示・品番体系

PSE20 2 A- M

入出力仕様

記号	内容
2	IO-Link/NPN1出力+NPN4出力
3	IO-Link/PNP1出力+PNP4出力

単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付 ※1
M	SI単位固定 ※2

※1：新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

単位銘板が付属します。

※2：固定単位kPa、MPa、Pa

オプション3

記号	内容
無記号	電源・出力接続ケーブル(2 m)
N	ケーブルなし



※5：ケーブルは接続されていません。同梱包となります。

オプション2

記号	内容
無記号	なし
4C	センサ接続用コネクタ付(4個)

※4：コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション1

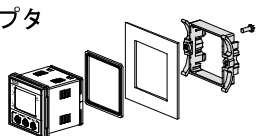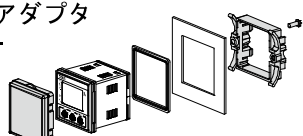記号	内容
無記号	なし
A	パネルマウントアダプタ 
B	パネルマウントアダプタ +前面保護カバー 


※3：オプションは取付けられていません。同梱包となります。

○オプション/部品品番

名称	品番	備考
電源・出力接続ケーブル	ZS-26-L	長さ 2 m
センサ接続用コネクタ	ZS-28-C	1 個
パネルマウントアダプタ	ZS-26-B	取付ビス (M3×8 L 2 本)、防水パッキン付
パネルマウントアダプタ+ 前面保護カバー	ZS-26-C	取付ビス (M3×8 L 2 本)、防水パッキン付
前面保護カバー	ZS-26-01	-
□48 変換アダプタ	ZS-26-D	PSE100 シリーズのパネルカット寸法に、PSE200A シリーズを取付けるためのアダプタです。

製品各部の名称とはたらき

○各部の名称

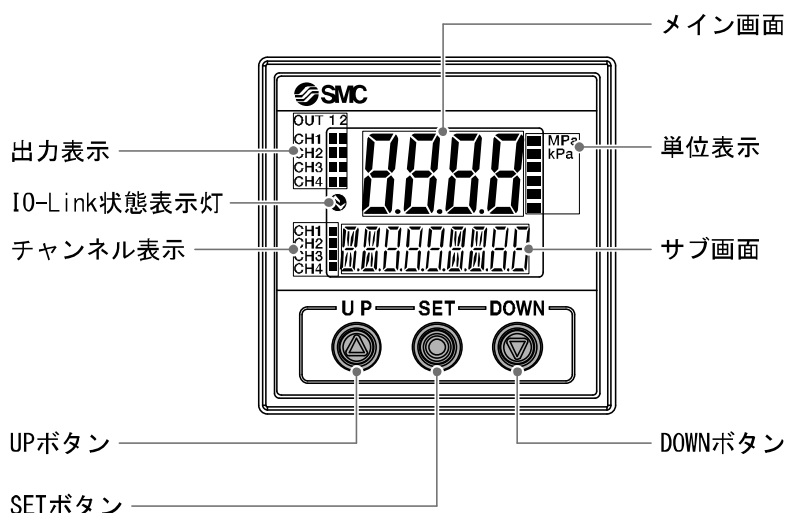

出力表示(橙)：出力OUTがONの時に点灯します。

メイン画面(赤/緑)：現在の圧力状態、設定モードの状態、選択された表示単位、エラーコードを表示します。

UPボタン：チャンネル選択、モードの選択およびON/OFF設定値を増加させます。

DOWNボタン：サブ画面の変更、モードの選択およびON/OFF設定値を減少させます。

SETボタン：各モードの変更と設定値の確定に使用します。

単位表示(赤/緑)：選択されている単位の部分が点灯します。

単位切換機能がないタイプについては、SI単位(MPa、kPa、Pa)に固定されます。

単位銘板：単位切換機能付の場合は、kgf/cm²、bar、psi、inHg、mmHg、Pa、mbar、mmH₂Oの銘板を貼付けて使用します。

各単位選択時の単位表示の点灯は下記となります。

■	MPa	MPa選択時
■	kPa	kPa選択時
■		kgf/cm ² 選択時
■		bar 選択時
■		psi 選択時
■		上記以外選択時



チャンネル表示(橙)：CH1～CH4の中で、選択されているチャンネルを表示します。



サブ画面(左)(橙)：表示項目ラベルを表示します。

サブ画面(右)(橙)：設定値、ピーク値/ボトム値を表示します。

I0-Link状態表示灯：OUT1出力の通信状態(SI0モード、スタートアップモード、プリオペレートモード、オペレートモード)や通信データの有無を表示します。

● I0-Link 状態表示灯 動作と表示について

マスタとの通信	I0-Link 状態表示灯	状態		サブ画面の表示内容 ※1	内容	
						
有		I0-Link モード	正常	Operate	Mode oPE	通常の通信状態 (計測値の読出し)
				Start up	Mode StPt	通信開始時
				Preoperate	Mode PrE	
	異常	バージョン 不一致	Er 15 V 1.0	マスタとの I0-Link バージョン不一致 ※2		
ロック		Mode LoL	データストレージロック 中のバックアップおよび リストア要求			
無	○	S10 モード	通信断	Mode StPt Mode PrE Mode oPE	1 秒以上正常受信なし	
				Mode S10	一般的なスイッチ出力	

LCD 表示 : 「○」消灯、「」点滅、「」点灯

※1 : 「ModE - - -」の表示は、サブ画面表示にて、モード表示を選択時に表示します。

※2 : I0-Link マスタのバージョンが「V1.0」のものとは接続された場合、異常として表示します。

用語説明

	用語	定義
D	digit (設定最小単位)	圧力表示をする際に、どのくらいきめ細かく表示できるのか、あるいは設定ができるのかを示しています。1 digit=1 kPa の場合表示は 1, 2, 3, …, 99, 100 というように 1 kPa ずつ表示します。
F	F. S. (フルスパン、フルスケール)	フルスパンまたはフルスケールと読み、製品定格における最大変動幅のことです。例えば、定格圧力範囲が-0.100~1.000 [MPa] のとき F. S. =1.000 - (-0.100) =1.100 [MPa] になります。 (参考：1%F. S. =1.100 × 0.01 =0.011 [MPa] になります。)
R	R. D.	現在表示している数値のことを言います。 例えば、表示値が 1.000 [MPa] のとき ±5%R. D. は 1.000 [MPa] の ±5% で ±0.05 [MPa] になり、0.800 [MPa] のときの ±5%R. D. は 0.800 [MPa] の ±5% で 0.04 [MPa] になります。
あ	圧力の設定	スイッチ出力がONまたはOFFする圧力を設定することです。
	ウィンドコンパレータモード	圧力がある一定の領域内にあるとき出力を保持する出力形式です。 (42 ページ「出力モードの一覧」参照)
	エラー出力	エラー表示しているときにスイッチ出力を ON または OFF に切替える機能です。動作状態については 42 ページ「出力モードの一覧」参照。 エラー表示内容については 107 ページ「エラー表示機能」参照。
	エラー表示	製品が備えている自己診断機能により、製品の故障を発生させる可能性がある不適合が発生していることを示す表示のことです。 エラー表示内容については 107 ページ「エラー表示機能」参照。
	応差	スイッチ出力の ON 点と OFF 点の差のことをいいます。応差のことをヒステリシスともいいます。
	オートプリセット	圧力の増減を検出することで、圧力設定を自動で行う機能です。 例えば、吸着確認においてこの機能を使用すると、ワークの吸着/開放を行うだけで圧力設定を行うことができます。
か	管接続口径	スイッチを測定対象と配管するために、製品本体に付いている接続部の接続口径を表しています。
	キーロック (機能)	製品の設定を変更できないようにする (ボタン操作を受け付けないようにする) 機能です。
	繰り返し精度	一定温度 25 [°C] において、圧力が増減するとき、圧力表示、ON-OFF 出力動作点の再現性をいいます。

	用語	定義
さ	最大印加電圧	NPN 出力の出力部(出力線)に接続可能な印加電圧の最大値を示します。
	最大負荷電流	スイッチ出力の出力部(出力線)に流すことのできる電流の最大値となります。
	残留電圧	スイッチ出力が ON 状態のときに、理想的な ON 出力電圧と実際の出力電圧の差のことです。流れる負荷電流により異なります。「0」になるのが理想です。
	出力形態	スイッチ出力の作動原理を示します。正転出力と反転出力が選択できます。動作状態については 42 ページ「出力モードの一覧」参照。
	省電力モード	数値表示が消えて消費電流を低減します。
	スイッチ出力	ON-OFF 出力ともいいます。
	正転出力	スイッチ出力の出力形態の 1 つで、スイッチ出力設定値以上の圧力を検出したときにスイッチが ON する動作を指します。(ヒステリシスモード) ウインドコンパレータモードではスイッチ出力設定値の間(P1L~P1H)の圧力を検出したときにスイッチが ON する動作を指します。 (42 ページ「出力モードの一覧」参照)
	接流体部(または接液部)	検出流体が製品と触れる部分を指します。具体的には圧力センサ、シール部、継手部が該当します。
	絶縁抵抗	製品自体の絶縁抵抗値を示しています。電気回路と筐体間の抵抗をいいます。
	設定圧力範囲	スイッチ出力の設定可能な圧力範囲のことです。
	設定最小単位	“digit”参照。
	ゼロクリア(機能)	圧力表示を 0 に調整する機能です。
	測定モード	圧力を検知し、表示やスイッチ動作をおこなっている状態をいいます。
た	耐圧力	これ以上の圧力を印加すると、破壊してしまう限界圧力値のことです。
	耐電圧	電気回路と筐体間に、電圧を加えたときの耐量をいいます。製品の電圧に対する強さを示しています。製品にこれ以上の電圧を加えると、破壊する危険があります。 (ここでいう電圧とは製品を動作させるための電源電圧と異なります。)
	単位切換機能	表示する圧力値の単位を変更します。単位切換機能がついた製品のみ変更することが可能です。単位切換機能付の製品は日本国内での使用を目的として購入することは出来ません。 日本国内では SI 単位のみでの表示となります。
	チャタリング	スイッチ出力が高周波で ON、OFF を繰り返す現象のことです。
	チャタリング防止機能	チャタリングを防止するためにスイッチ出力の応答時間を遅くする機能です。
	定格圧力範囲	製品仕様を満足する圧力範囲のことです。 定格圧力範囲を超えた値でも設定表示範囲内であれば設定できますが仕様を保証するものではありません。
	ディレー時間	入力信号が設定値に達してから、実際に ON-OFF 出力が動作するまでの設定時間をいいます。ディレー時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。
	デジタルフィルタ	入力値の変動に対して、デジタルのフィルタを追加する機能です。この機能は、圧力の急激な立ち上がり/下がりに対して、表示値変動を緩やかにします。機能使用時は、スイッチ出力 ON/OFF にもデジタルフィルタが反映されます。デジタルフィルタの設定により、出力のチャタリングや測定モードでの表示のちらつきを抑制することができます。 ステップ入力に対する 90% 応答の時間です。
	動作表示灯	スイッチ出力が ON 状態のときに点灯するランプのことです。
	動作モード	ヒステリシスモードとウインドコンパレータモードを選択できます。

	用語	定義
は	反転出力	スイッチ出力の出力形態の1つで、スイッチ出力設定値以下の圧力を検出したときにスイッチがONする動作を指します。(ヒステリシスモード)ウインドコンパレータモードではスイッチ出力設定値の間(n1L~n1H)から外れた圧力を検出したときにスイッチがONする動作を指します。 (42ページ「出力モードの一覧」参照)
	ヒステリシス	応差のことです。“応差”参照。
	ヒステリシスモード	42ページ「出力モードの一覧」参照。
	表示色	デジタル表示の数字の色を指します。 常時緑、常時赤、緑(スイッチOFF)→赤(スイッチON)、赤(スイッチOFF)→緑(スイッチON)の4つから選択可能です。
	表示精度	表示される圧力値が真の圧力値とどれくらい誤差を持つかを示します。
	表示値微調整(機能)	表示している圧力値を±5%R. D. (表示している数値の±5%)の範囲で調整することができます。真の圧力値が分かっている場合や、圧力スイッチと同じ圧力を測定している周辺の測定器との表示値のズレを補正したいときに使用します。
	表示分解能	定格圧力範囲を何分割して表示できるかを示します。 (例：0~1 MPa用で0.001 MPa刻みで表示できる場合は、分解能は1/1000となります。)
	微調整モード	“表示値微調整(機能)”参照。
	ピーク値表示(モード)	現在までの到達最高圧力値を表示します。
	ファンクション選択モード	各種機能の設定を行うモードのことで、圧力の設定とは別メニューとなっています。工場出荷時から設定を変更してご使用の場合、“F※”にて各種設定が選択できるようになっています。具体的な設定項目としては表示色、動作モード、出力形態、デジタルフィルタ、表示分解能、表示値微調整、オートプリセット使用の有無、省電力モード使用の有無、暗証番号使用の有無等の設定が該当します。
分解能	“表示分解能”参照。	
ボトム値表示(モード)	現在までの到達最低圧力値を表示します。	
ま	マニュアルセット	オートプリセットを使用せず手動で圧力設定を行うことを言います。主にオートプリセットでの圧力設定と区別するためにこの言葉を使用しています。
ら	リップル	脈動のことをいいます。

取付け・設置

■ 設置方法


○ パネルマウントアダプタによる装着方法

● パネルマウントアダプタを取付ねじM3×8L(2本)で固定してください。

・ パネルマウントアダプタ (品番 : ZS-26-B)

パネルマウントアダプタ+前面保護カバー (品番 : ZS-26-01)


□48変換アダプタ (品番 : ZS-26-D)

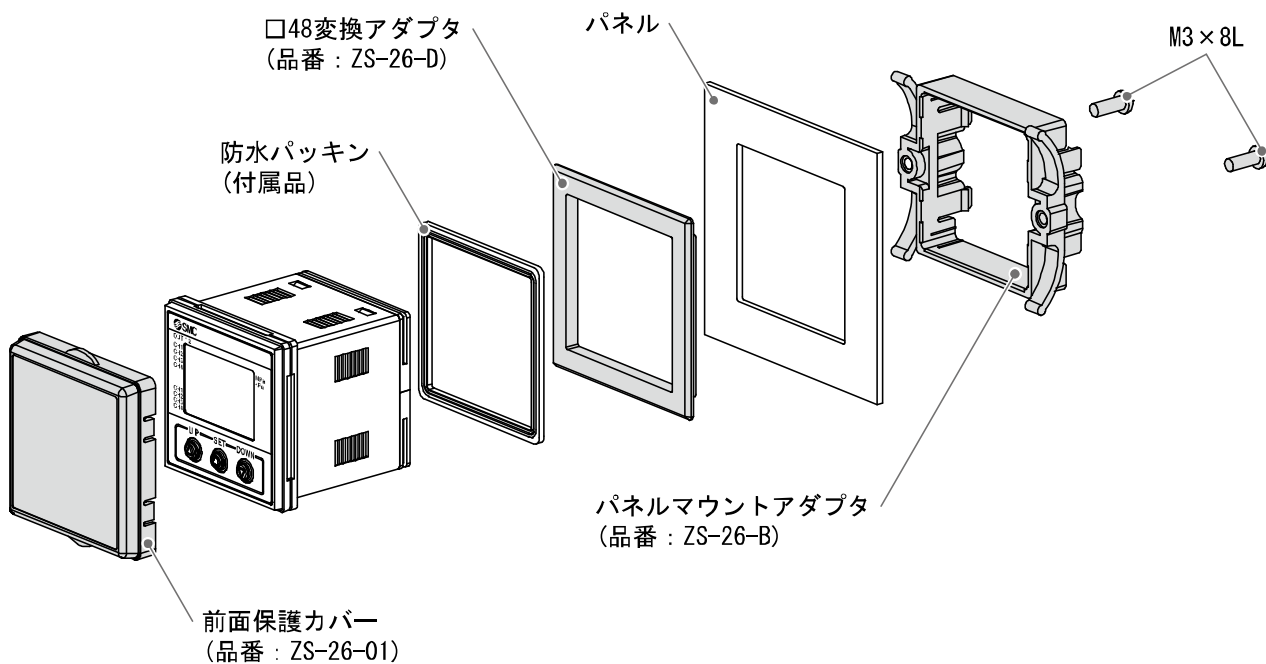

※ : パネルマウントアダプタは90度回転して取付けることができます。

※ : パネルマウント前面はIP65仕様になっていますが(□48変換アダプタ使用時はIP40仕様)、パネルマウントアダプタをねじで強固に固定しないと、水等の侵入の恐れがあります。パネル接触後に1/4~1/2回転のねじ締めを行ってください。

○ パネルマウント用カット寸法

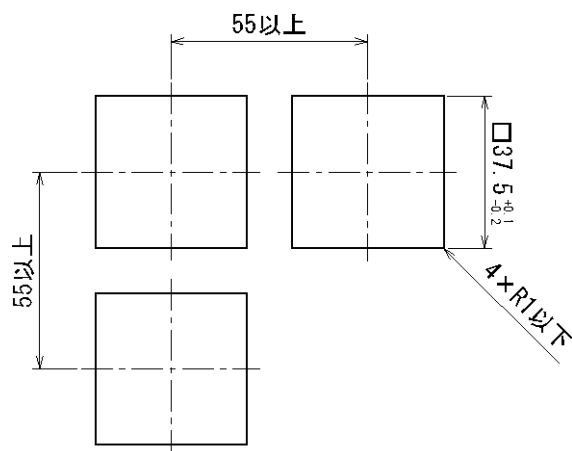


※ : パネルの厚さは0.5~8 mm

パネルマウントアダプタを取外す場合

- パネルマウントアダプタ付表示設定器を設備より取外す際は、取付ねじ2本を外した後、下図のように両脇の爪の部分に適当な薄いカード挟み、パネルマウントアダプタを手前に引き、外してください。

爪が引っかかったまま、パネルマウントアダプタを手前に引くと、表示設定器・パネルマウントアダプタを破損する恐れがあります。

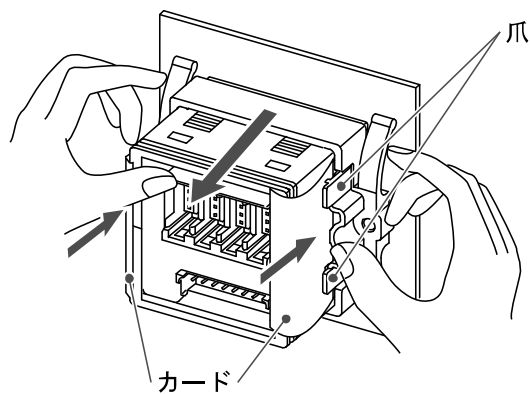


■配線方法

○接続について

- 接続作業は電源を切断した状態で行ってください。
- 配線は単独の配線経路をご使用ください。動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤作動の原因となります。
- 市販のスイッチング電源を使用する場合は、かならずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。

○センサ用ケーブルとコネクタの接続方法

- センサ用ケーブルを右図に示すようにカットします。
(コネクタと適合電線サイズは下表を参照ください。)

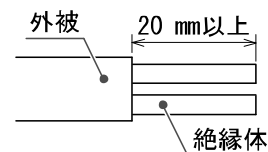


適合電線表

AWG No.	導体断面積 (mm ²)	仕上り外径 (mm)	カバー色	SMC製品番号 (1個)
26-24	0.14-0.2	φ0.8~φ1.0	赤	ZS-28-C
		φ1.0~φ1.2	黄	ZS-28-C-1
		φ1.2~φ1.6	オレンジ	ZS-28-C-2
22-20	0.3-0.5	φ1.0~φ1.2	緑	ZS-28-C-3
		φ1.2~φ1.6	青	ZS-28-C-4
		φ1.6~φ2.0	グレー	ZS-28-C-5

- 絶縁体は切断しないでください。
- センサ接続用コネクタに刻印されている番号とケーブルの芯線色を下表に示す通りに奥まで挿入してください。

コネクタ刻印番号	ケーブル芯線色
1	茶 (DC+)
2	未接続
3	青 (DC-)
4	黒 (IN : 1~5 V)

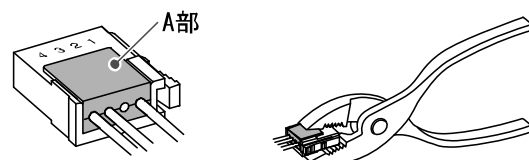


- コネクタの番号と芯線色および奥までケーブルが差し込まれていることを確認し、A部を手で押して仮止めを行ってください。
- プライヤ等を用いてA部中心付近を真直ぐ押し込んでください。
- センサ接続用コネクタは、一度圧接してしまうと再度使用は出来ません。
芯線の順番間違いやケーブル差し込みに失敗した場合は、新しいセンサ接続用コネクタを使用してください。
- センサが正しく接続されていない場合、「LLL」が表示されることがあります。
- ケーブル芯線色は当社センサをご使用された場合に適用されます。


○コネクタの使用方法

センサ接続用コネクタ、電源・出力接続用コネクタの着脱

- 各コネクタを、カチッと音がするまで真直ぐ挿入して、本体にロックします。
- コネクタを引き抜く場合、親指でレバーを押しながら、真直ぐに引いて外します。

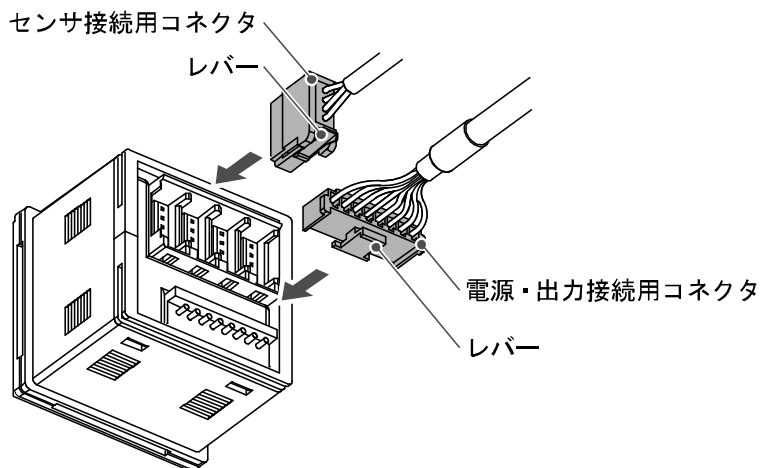

電源・出力接続ケーブルのコネクタピン番号

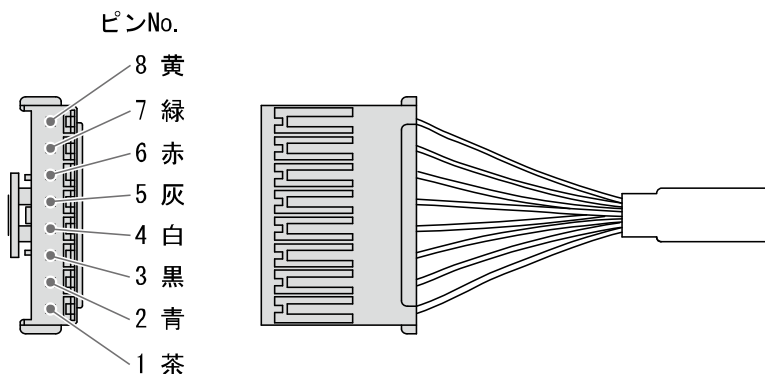

PIN 番号	端子名
1	L+
2	L-
3	C/Q(CH1_OUT1)
4	CH1_OUT2
5	CH2_OUT1
6	CH3_OUT1
7	CH4_OUT1
8	N. C.

■ 内部回路と配線例

○ 出力仕様

回路図に記載されている線色(茶・青・黒・白・灰・赤・緑・黄)は、当社電源・出力接続ケーブル(品番: ZS-26-L)をご使用された場合に適用されます。


PSE202A-(M) □

・ IO-Link/NPN オープンコレクタ 1 出力+NPN オープンコレクタ 4 出力仕様

- ・ IO-Link デバイスとして使用する場合

Max. 30 V、80 mA


残留電圧 1.5 V 以下

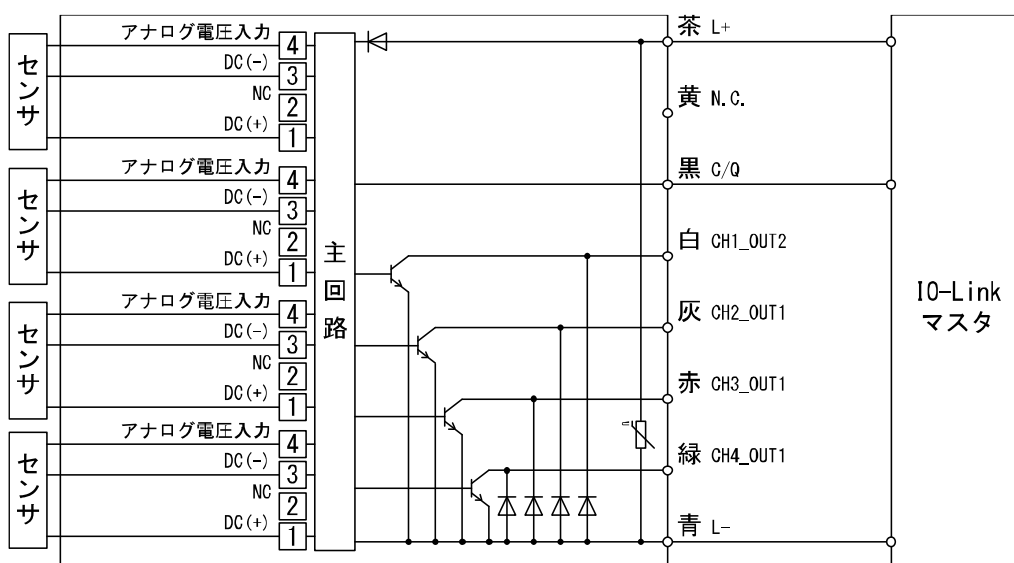

- ・ スイッチ出力機器として使用する場合

Max. 80 mA

残留電圧 1.5 V 以下

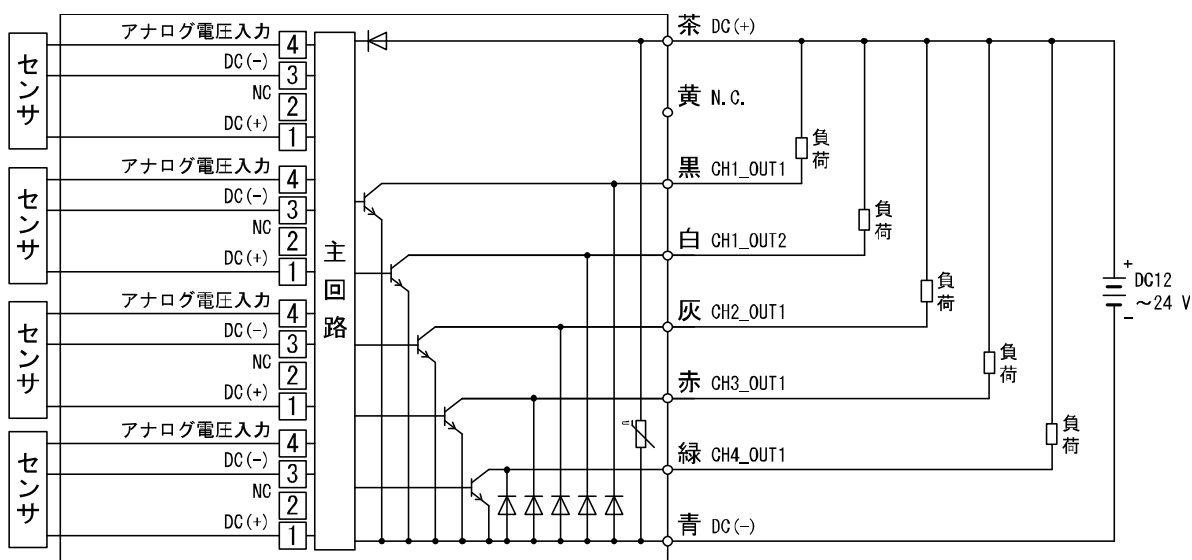


PSE203A-(M) □

・ IO-Link/PNP オープンコレクタ 1 出力+PNP オープンコレクタ 4 出力仕様

- ・ IO-Link デバイスとして使用する場合

Max. 30 V、80 mA


残留電圧 1.5 V 以下

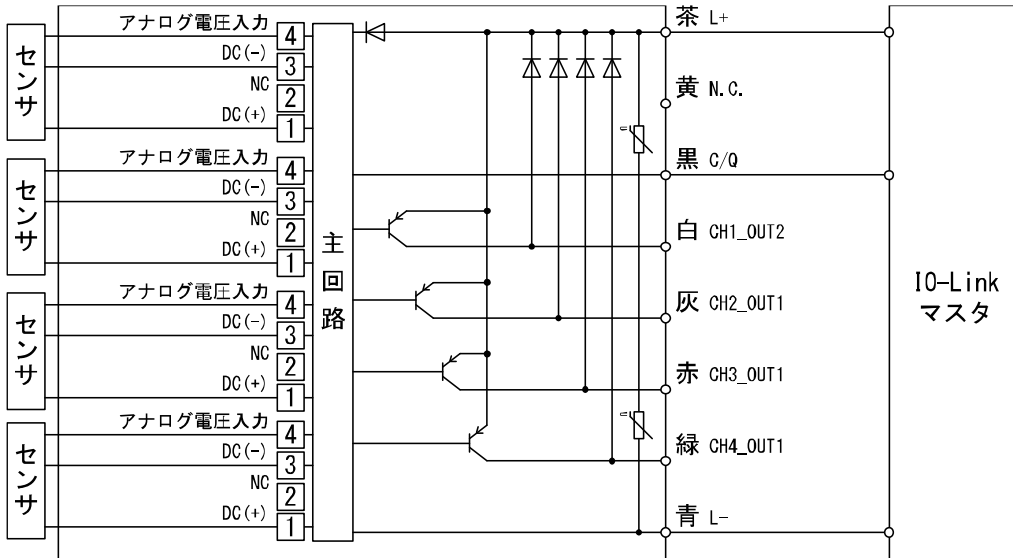

- ・ スイッチ出力機器として使用する場合

Max. 80 mA

残留電圧 1.5 V 以下

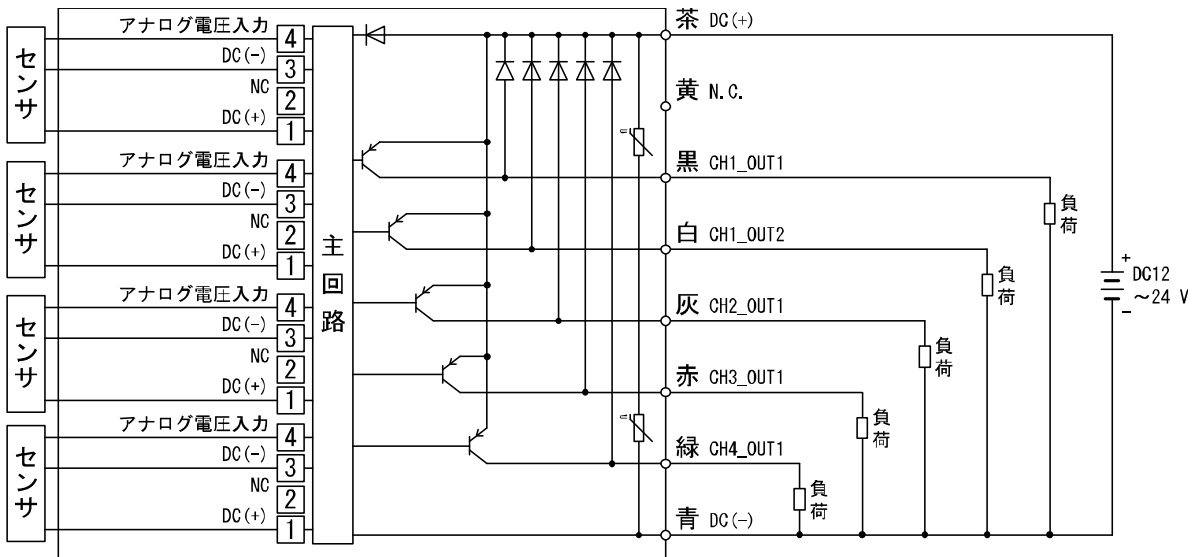

圧力の設定


出荷時の設定

圧力が設定値を超えるとスイッチがONします。

圧力が設定値から応差以上下がると、スイッチがOFFします。

工場出荷時は、接続センサレンジ真空圧用の-50.5 kPaにて出力がONするように設定されています。

設定の概要(22ページ)を確認し、初期設定を行ってください。

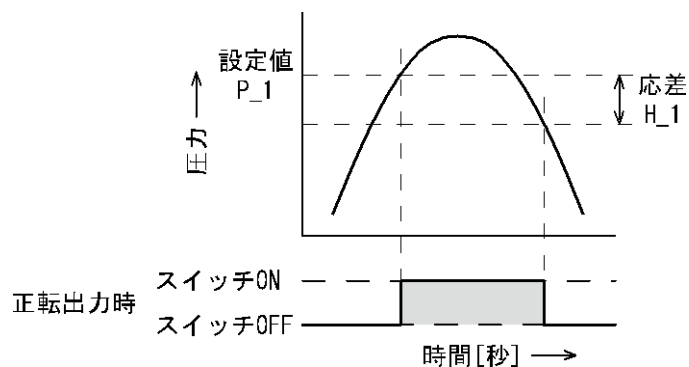

表示値のゼロクリアについて

測定モード時に、UPとDOWNボタンを同時に1秒間押すと表示値のゼロ調整を行なうことができます。はじめてご使用になる場合は、測定モード時に圧力が印加されていない状態においてゼロクリアを行なってください。

ゼロクリア機能 ➡ 73ページ

設定の概要

電源を投入



電源投入後約3秒間は、製品の識別コードが表示され、その後測定モードへ移行します。
※：電源投入後、約0.2秒後までにスイッチ動作は開始します。



【初期設定】

(ファンクション選択モード[F 0]) (24ページ参照)
差圧動作モード、接続センサの圧カレンジ、表示単位を設定します。






[測定モード]

電源投入後、圧力を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。
目的に応じて設定の変更やその他の機能を設定するモードに移行することができる基本モードです。

測定モード画面について

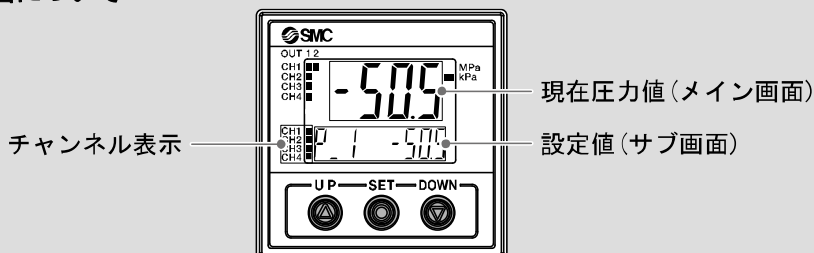


チャンネル選択について


測定モードにて UP ボタンを押すと、チャンネルを切換えることができます。

測定モード表示、設定は各チャンネルにて行ないます。

通常動作モード時

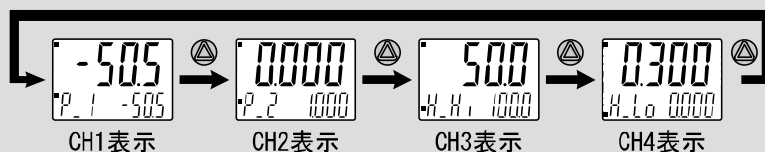

差圧動作モード時

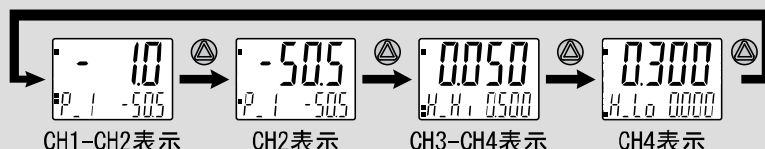

SETボタンを
1回押す。



SETボタンを
1秒以上3秒
未滿押す。



SETボタンを
3秒以上5秒
未滿押す。



DOWNボタンを
1回押す。



[3ステップ 設定モード]

設定値、応差の
1つを設定する
(28ページ参照)

[簡易設定 モード]

設定値、応差、
ディレー時間を
設定する
(30ページ参照)

[ファンクション 選択モード]

それぞれの機能の
設定を変更する
(32ページ参照)

[サブ画面の 変更]

(50ページ参照)

[その他の設定]

- ・チャンネル
スキャン
- ・ゼロクリア
- ・キーロック
(72ページ参照)

※：設定中も出力動作します。

※：設定中に一定時間ボタン操作がないと表示が点滅します。(設定中の離席などによる設定忘れ防止のため)

※：3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードの設定は、相互に反映されます。

初期設定

差圧動作モード、接続センサの圧力レンジ、表示単位を設定します。

測定モード



UP ボタンを押して、チャンネルを選択します。
SET ボタンを 3 秒以上 5 秒未満押す。

[F 0] 差圧動作モード、圧力レンジ、表示単位を表示させます。





SET ボタンを押します。↓ 差圧動作モードの設定に移ります。

差圧動作モードの設定 (全チャンネル共通設定)

CH1-CH2間およびCH3-CH4間の差圧を設定/表示できる機能です。

UP ボタンを押して、差圧動作モードを選びます。

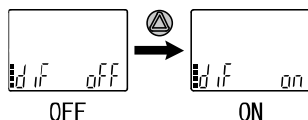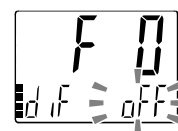


SET ボタンを押します。↓ 圧力レンジの設定に移ります。



圧カレンジの設定


UP または DOWN ボタンを押して、圧カレンジを選びます。

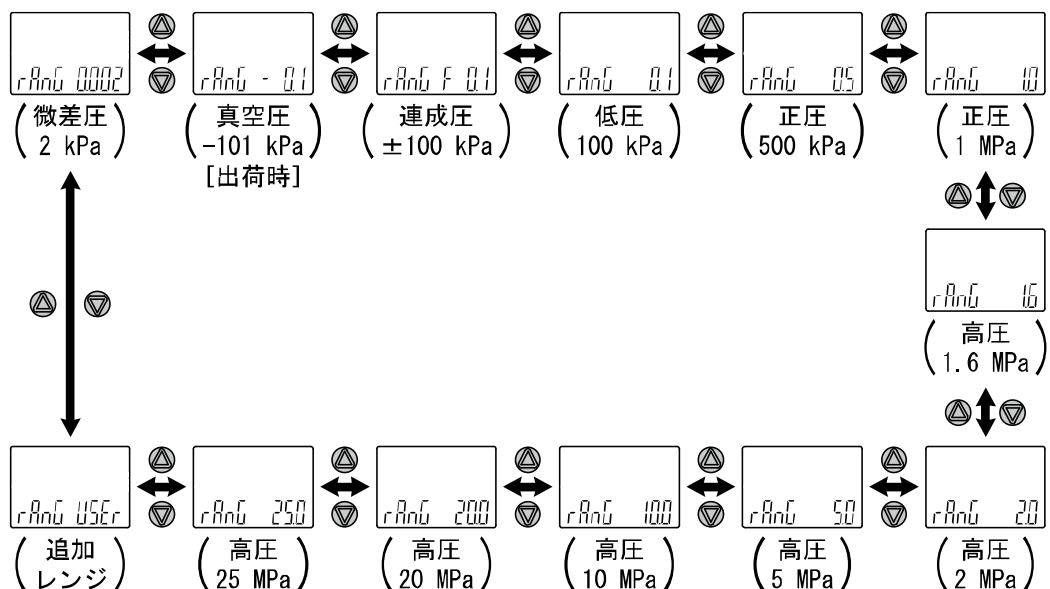

↓ **[USEr] 選択時**
 SET ボタンを押して追加レンジ
 最小単位の設定に移ります。

追加レンジ最小単位の設定

UP または DOWN ボタンを押して、最小単位を選びます。

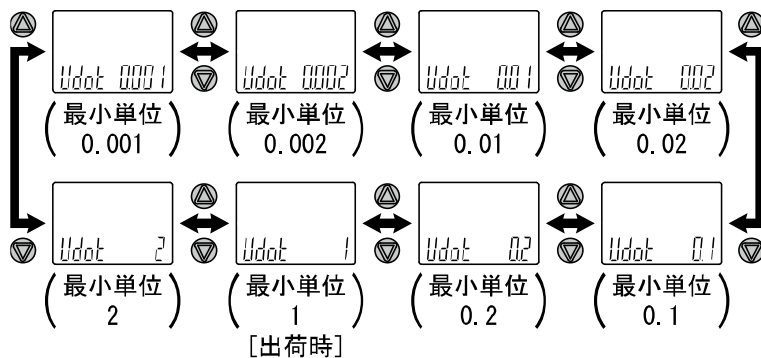

↓ **追加レンジ定格下限の設定に移ります。**
 SET ボタンを押して設定。
 定格下限は、センサ入力信号0%時の
 表示値になります。

↓ **[USEr] 以外選択時**
 SET ボタンを押して
 表示単位設定に
 移ります。

追加レンジ定格下限の設定

UP または DOWN ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 0%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。



※：設定不可範囲があります。(39 ページ参照)

SET ボタンを押して設定。 ↓ 追加レンジ定格上限の設定に移ります。
定格上限は、センサ入力信号 100%時の表示値になります。

追加レンジ定格上限の設定

UP または DOWN ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 100%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。


 


※：設定不可範囲があります。(39 ページ参照)

SET ボタンを押して設定。 ↓ 表示単位の設定に移ります。

表示単位の設定

UP または DOWN ボタンを押して、表示単位を変更します。

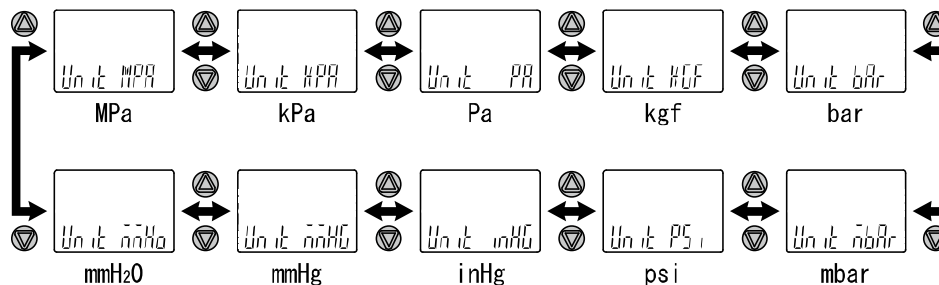


※：圧力レンジにより表示できる単位が異なります。(35 ページ参照)

(単位切換機能のない製品でもkPa/MPa/Paのみ選択可)

※：各単位選択時の単位表示の点灯は、10 ページを参照ください。

SET ボタンを押して設定。 ↓ ファンクション選択モードに戻ります。



↓

[F 0] 差圧動作モード、圧カレンジ、表示単位の設定完了

↓ SETボタンを2秒以上押す。

測定モード
(初期設定完了)

↓

3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードにより、
各設定を行ってください。

3 ステップ設定モード

3 ステップ設定モードとは

設定値のみを3ステップだけで入力することができるモードです。
設定値だけを変更してすぐに使いたい、という場合にこのモードをご使用ください。
(メイン画面には現在圧力値が表示されています。)

〈操作方法〉


「3ステップ設定モード(ヒステリシスモード)」

3ステップ設定モードでは設定値(P_1またはn_1、P_2またはn_2)と応差(H_1、H_2)を変更することができます。

チャンネル選択後、あらかじめサブ画面をDOWNボタンで変更したい項目(設定値または応差)に合わせてください。


設定値変更の場合は、以下の操作方法となります。応差の設定も同様に変更することができます。

- ①サブ画面に変更したい項目が表示されている状態でSETボタンを1回押してください。サブ画面(右)の設定値が点滅します。

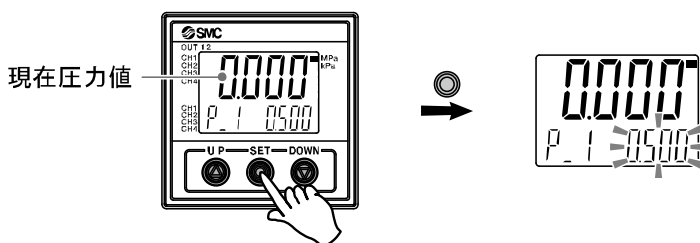


- ②UPまたはDOWNボタンを押して、設定値を変更してください。
UPボタンで設定値の増加、DOWNボタンで設定値の減少ができます。

- UPボタンを1回押すと数値が増加し、押し続けると連続して増加します。

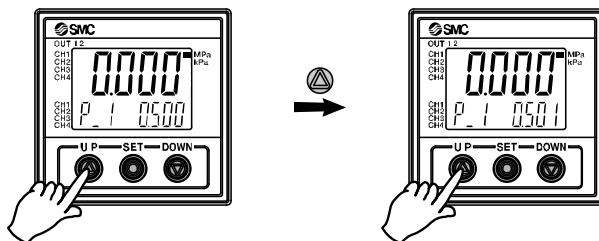

- DOWNボタンを1回押すと数値が減少し、押し続けると連続して減少します。

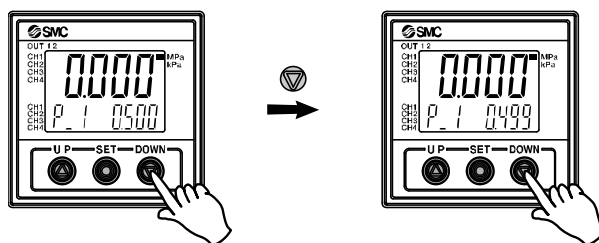

- UPとDOWNボタンを同時に1秒以上長押しすると設定値が[---]と表示され、自動的に設定値が現在圧力値と同値になります(スナップショット機能(72ページ参照))。この後、UP、DOWNボタンを押すことによる再調整も可能です。

- ③SETボタンを押すと設定が完了します。

ウインドコンパレータモードは、設定した圧力範囲 (OUT1 : P1LからP1Hまでの間、OUT2 : P2LからP2Hまでの間) でスイッチが動作します。

28ページの操作方法と同様にP1L/P2L (スイッチ動作点下限)、P1H/P2H (スイッチ動作点上限)、WH1/WH2 (応差) の設定を個別に行ってください。

(反転出力を選択している場合は、n1L/n2Lとn1H/n2Hになります。)

各設定値と動作の関係については、42ページ「出力モードの一覧」を参照ください。

※ : 正転/反転切換え、ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード切換えは、ファンクション選択モード [F 1]OUT1の設定または[F 2]OUT2の設定にて行います。

簡易設定モード


＜操作方法＞

「簡易設定モード(ヒステリシスモード)」


簡易設定モードでは、現在圧力値(メイン画面)を確認しながら設定値、応差、ディレー時間を変更することができます。

- ①チャンネル選択後、測定モード時にSETボタンを1秒以上3秒未満押してください。メイン画面に[SEt]が表示されます。

[SEt]表示時にボタンを離すと、メイン画面に現在圧力値が表示され、サブ画面(左)に[P_1]または[n_1]とサブ画面(右)に設定値(点滅)が表示されます。

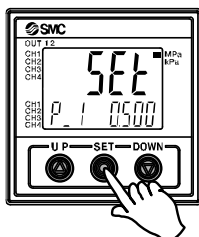


- ②UPまたはDOWNボタンを押して、設定値を変更後、SETボタンを押すと設定され、応差の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。(72ページ参照))

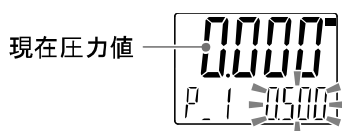

- ③UP または DOWN ボタンを押して、設定値を変更後、SET ボタンを押すと設定され、スイッチ出力のディレー(遅れ)時間の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。(72 ページ参照))



- ④UP または DOWN ボタンを押して、スイッチ出力 ON/OFF 時のディレー時間を選択します。ディレー時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。ディレー時間は、0.00~60.00[sec.]の範囲にて、0.01[sec.]ステップで設定できます。

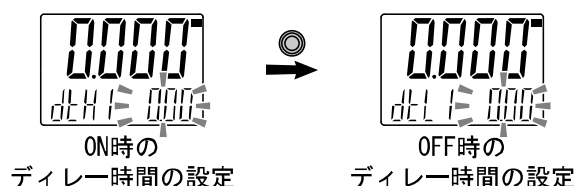

- ⑤SETボタンを2秒未満押すと、OUT1の設定が完了します。サブ画面(左)に[P_2]または[n_2]が表示されますので、引き続きOUT2の設定を行ってください。設定を終了したい場合は、SETボタンを2秒以上押すと設定が完了し、測定モードに戻ります。

※1: 選択した①~④の項目はSETボタンを押した後、有効となります。

※2: SETボタンで設定を有効とした後、2秒以上SETボタンを押し続けると①~④どの項目でも測定モードに移動することができます。


※3: 出力モード(40ページ参照)がエラー出力またはスイッチ出力オフに設定されている場合には簡易設定モードは使用できません。

ウインドコンパレータモードについても 30 ページの操作方法と同様に P1L/P2L (スイッチ動作点下限)、P1H/P2H (スイッチ動作点上限)、WH1/WH2 (応差)、dt1/dt2 (ディレー (遅れ) 時間) の設定を行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1L/n2L と n1H/n2H になります。)
各設定値と動作の関係については、42 ページ「出力モードの一覧」を参照ください。

ファンクション選択モード

■ ファンクション選択モードとは

チャンネル選択後、測定モードにてSETボタンを3秒以上5秒未満押すと[F 0]が表示されます。この[F□□]を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。ファンクション選択モード時にSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

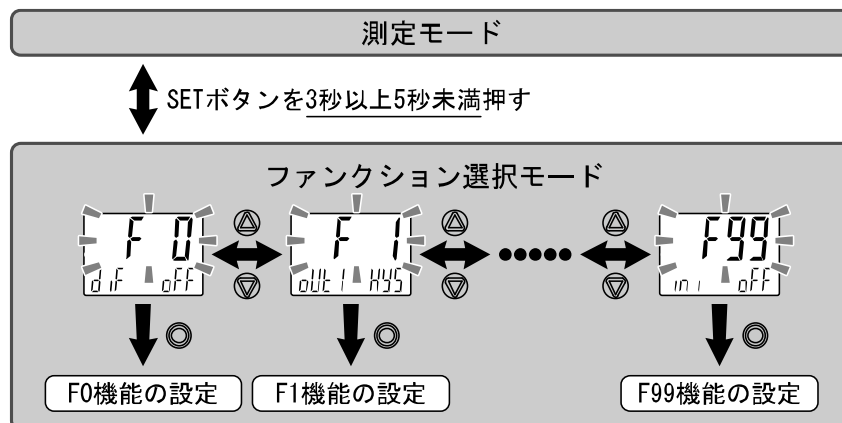

※：品番によって、対応しない機能があります。対応しない機能や他の設定により選択が不可能な項目は、サブ画面(右)に[- -]が表示されます。

※：全チャンネル共通設定はチャンネル表示灯が全て点灯します。

■ 工場出荷時の設定

工場出荷時は次のように設定されています。
本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。
変更される場合はファンクション選択モードより設定してください。

- [F 0] 差圧動作モード、圧カレンジ、表示単位について ➡ 34ページ

項目	工場出荷時の設定
差圧動作モード	OFF
接続センサレンジ	真空圧
表示単位	単位仕様["無"またはM] : kPa

- [F 1] OUT1の設定項目について ➡ 40ページ

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、スイッチ出力オフのいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を、設定することができます。	正転出力
圧力の設定	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	-50.5 kPa
応差	応差の設定によりチャタリングを防止することができます。	5.1 kPa
ディレー時間	スイッチ出力のディレー時間を選択することができます。	0.00 sec.
表示色	表示色を選ぶことができます。	出力ON時 : 緑 出力OFF時 : 赤 (OUT1に連動)

● [F 2] OUT2の設定項目について ➡ 43ページ

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、スイッチ出力オフのいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を、設定することができます。	正転出力
圧力の設定	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	-50.5 kPa
応差	応差の設定によりチャタリングを防止することができます。	5.1 kPa
ディレー時間	スイッチ出力のディレー時間を選択することができます。	0.00 sec.
表示色	表示色を選ぶことができます。	出力ON時 : 緑 出力OFF時 : 赤 (OUT1に連動)

● その他の設定項目について

項目	該当ページ	工場出荷時の設定
[F 3] デジタルフィルタの設定	45ページ	0.00 sec.
[F 4] オートプリセット機能の設定	46ページ	使用しない
[F 6] 表示値微調整の設定	48ページ	0.0%
[F10] サブ画面の設定	49ページ	std(標準)
[F11] 表示分解能の設定	55ページ	1000分割
[F14] ゼロカット設定	56ページ	0.0%
[F80] 省電力モードの設定	57ページ	OFF
[F81] 暗証番号の入力の設定	58ページ	OFF
[F90] 全ファンクションの設定	60ページ	OFF
[F95] チャンネル間コピー設定	62ページ	OFF
[F96] センサ入力値表示	63ページ	設定項目なし
[F98] 出力確認	64ページ	しない(通常出力)
[F99] 出荷状態への復帰	71ページ	OFF

■ [F 0] 差圧動作モード、圧力レンジ、表示単位

〈差圧動作モードについて〉

選択チャンネルが“CH1”の時に、CH1-CH2間の差圧を設定および表示できます。

選択チャンネルが“CH2”の時に、CH2の測定圧力(通常動作)を設定および表示できます。

選択チャンネルが“CH3”の時に、CH3-CH4間の差圧を設定および表示できます。

選択チャンネルが“CH4”の時に、CH4の測定圧力(通常動作)を設定および表示できます。

選択チャンネル	CH1	CH2	CH3	CH4
通常動作モード	CH1	CH2	CH3	CH4
差圧動作モード	CH1-CH2	CH2	CH3-CH4	CH4
出力	CH1_OUT1 CH1_OUT2	CH2_OUT1	CH3_OUT1	CH4_OUT1
チャンネル表示	CH1/CH2 点灯	CH2 点灯	CH3/CH4 点灯	CH4 点灯

※：差圧動作モード選択時には、CH1とCH2およびCH3とCH4に接続されるセンサは同じレンジのセンサを使用してください。

※：CH2とCH4の[F 0]初期設定のレンジ設定[rAnG]と単位設定[Unit]、デジタルフィルタ[FIL]は選択不可となり、CH1とCH3の設定でそれぞれ動作します。

※：差圧動作モード選択時の設定圧力範囲は通常動作モードと同じです。

※：差圧動作モード選択時、選択チャンネルの片方または両方が加圧エラー([HHH]、[LLL])のとき、計測異常表示([---])を表示します。



差圧動作モード選択時のセンサの接続は、下表に示すような接続を行なってください。


下記、接続を行なうことによって、設定範囲を有効に使用できます。

レンジ設定	選択チャンネル			
	CH1	CH2	CH3	CH4
連成圧	Hi/Lo側	Lo/Hi側	Hi/Lo側	Lo/Hi側
真空圧	Lo側	Hi側	Lo側	Hi側
微圧/正圧/高圧	Hi側	Lo側	Hi側	Lo側


※：Hi：高圧側、Lo：低圧側を示します。

圧カレンジ設定

 接続するセンサに適合した圧カレンジを選ぶことができます。
また、任意に表示する範囲を設定することも可能です。(追加レンジ)



● センサ入力と圧力表示の関係

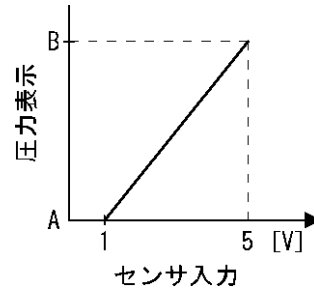

圧カレンジ	設定値	A	B
微差圧	0.002	0 kPa	2 kPa
真空圧	-0.1	0 kPa	-101 kPa
連成圧	F0.1	-100 kPa	100 kPa
低圧	0.1	0 kPa	100 kPa
正圧	0.5	0 kPa	500 kPa
	1.0	0 MPa	1 MPa
	1.6	0 MPa	1.6 MPa
高圧	2.0	0 MPa	2 MPa
	5.0	0 MPa	5 MPa
	10.0	0 MPa	10 MPa
	20.0	0 MPa	20 MPa
	25.0	0 MPa	25 MPa
追加レンジ	USEr	入力値(設定)	入力値(設定)

● 表示可能単位および設定最小単位

圧カレンジ	定格圧力	表示	MPa	kPa	Pa	kgf/cm ²	bar	mbar	psi	inHg	mmHg	mmH ₂ O
微差圧	2 kPa	0.002	-	0.001	1	-	-	0.01	0.001	-	-	0.1
真空圧	-101 kPa	-0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.01	0.1	1	-
連成圧	±100 kPa	F0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.02	0.1	1	-
低圧	100 kPa	0.1	0.001	0.1	-	0.001	0.001	-	0.01	-	-	-
正圧	500 kPa	0.5	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.1	-	-	-
	1 MPa	1.0	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.1	-	-	-
	1.6 MPa											
高圧	2 MPa	2.0	0.001	1	-	0.01	0.01	-	0.2	-	-	-
	5 MPa	5.0	0.01	-	-	0.1	0.1	-	1	-	-	-
	10 MPa	10.0	0.01	-	-	0.1	0.1	-	1	-	-	-
	20 MPa	20.0	0.01	-	-	0.1	0.1	-	2	-	-	-
	25 MPa	25.0	0.02	-	-	0.2	0.2	-	2	-	-	-
追加レンジ×1	USEr	追加レンジの最小単位設定によって可変(全圧力単位選択可)										

<操作方法>



ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 0]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 差圧動作モードの設定に移ります。

差圧動作モードの設定(全チャンネル共通設定)

CH1-CH2間およびCH3-CH4間の差圧を設定/表示できる機能です。

UP ボタンを押して、差圧動作モードを選びます。

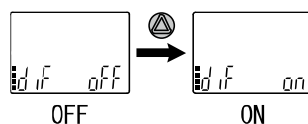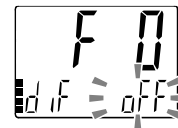


SETボタンを押します。↓ 圧カレンジの設定に移ります。

※：差圧動作モードを切換えた場合、ピーク値/ボトム値、ゼロクリア値、オートシフト補正値はクリアされます。



圧カレンジの設定


◀ または ▶ ボタンを押して、圧カレンジを選びます。

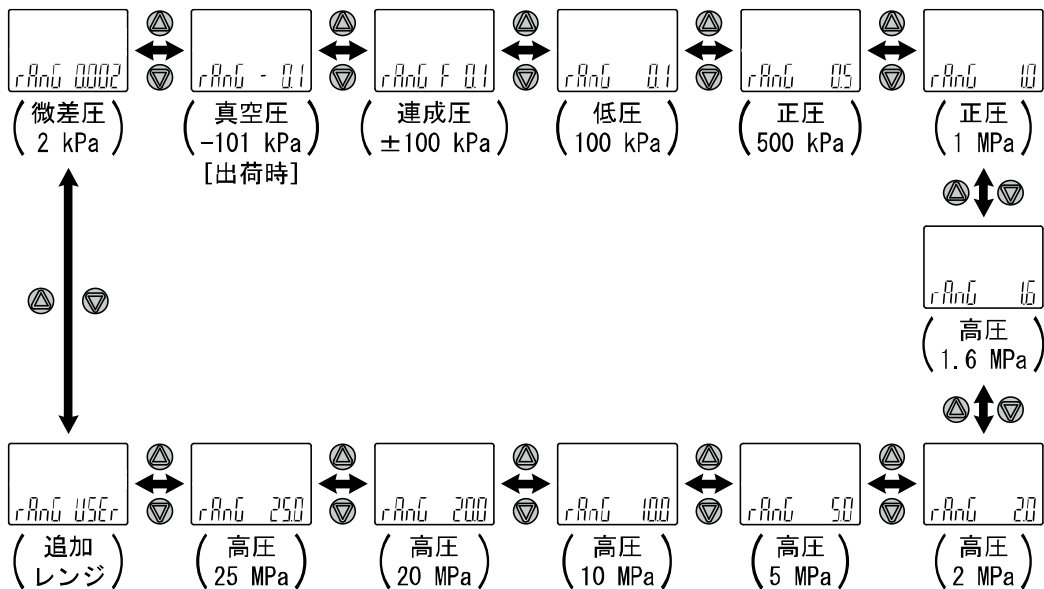

↓ **[USEr] 選択時**
 SET ボタンを押して追加レンジ
 最小単位の設定に移ります。

追加レンジ最小単位の設定

UP または DOWN ボタンを押して、最小単位を選びます。

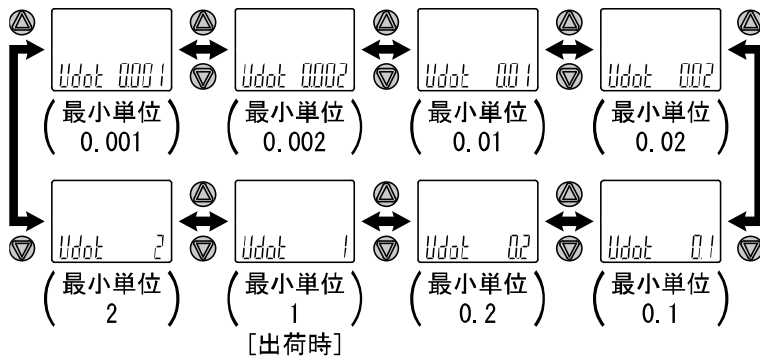


↓ **追加レンジ定格下限の設定に移ります。**
 SET ボタンを押して設定。
 定格下限は、センサ入力信号0%時の
 表示値になります。

↓ **[USEr] 以外選択時**
 SET ボタンを押して
 表示単位設定に
 移ります。

追加レンジ定格下限の設定

 UP または DOWN ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 0%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。




※：設定不可範囲があります。(39 ページ参照)

SET ボタンを押して設定。 ↓ 追加レンジ定格上限の設定に移ります。
定格上限は、センサ入力信号 100%時の表示値になります。

追加レンジ定格上限の設定

 UP または DOWN ボタンを押して、数値を変更します。
押し続けると連続して数値が変化します。
センサ入力信号 100%時に表示させたい値を設定します。
-1500~1500 digit の範囲で設定することができます。





※：設定不可範囲があります。(39 ページ参照)

SET ボタンを押して設定。 ↓ 表示単位の設定に移ります。

表示単位の設定

 UP または DOWN ボタンを押して、表示単位を変更します。

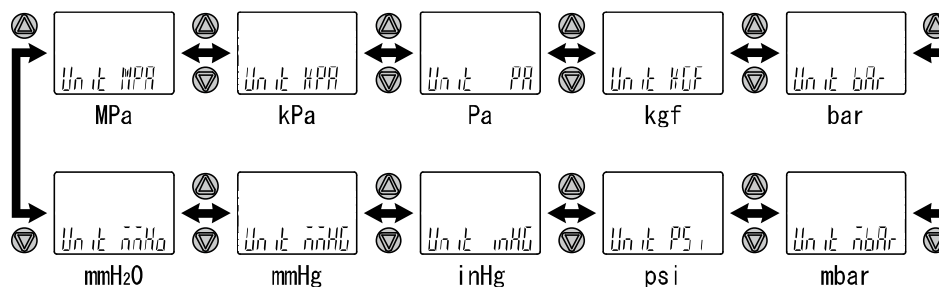

※：圧カレンジにより表示できる単位が異なります。(35 ページ参照)

(単位切換機能のない製品でも kPa/MPa/Pa のみ選択可)


※：各単位選択時の単位表示の点灯は、10 ページを参照ください。

SET ボタンを押して設定。 ↓ ファンクション選択モードに戻ります。


[F 0] 差圧動作モード、圧カレンジ、表示単位の設定完了

●追加レンジの設定可能範囲

<設定最小単位[Udot] : 「0.001」、「0.01」、「0.1」、「1」>

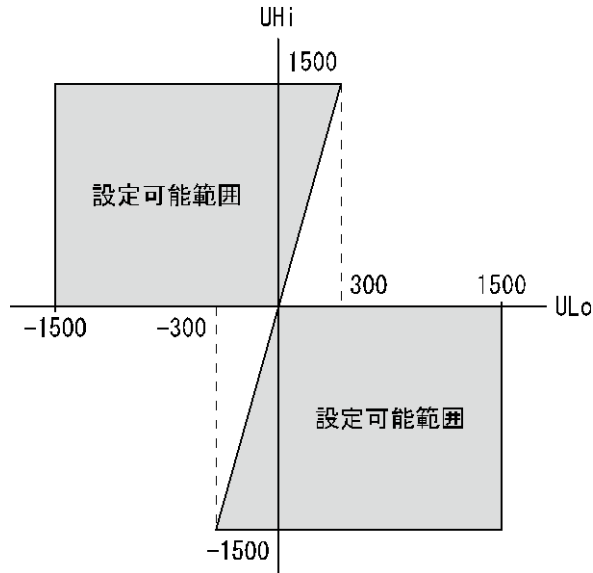

<設定最小単位[Udot] : 「0.002」、「0.02」、「0.2」、「2」>

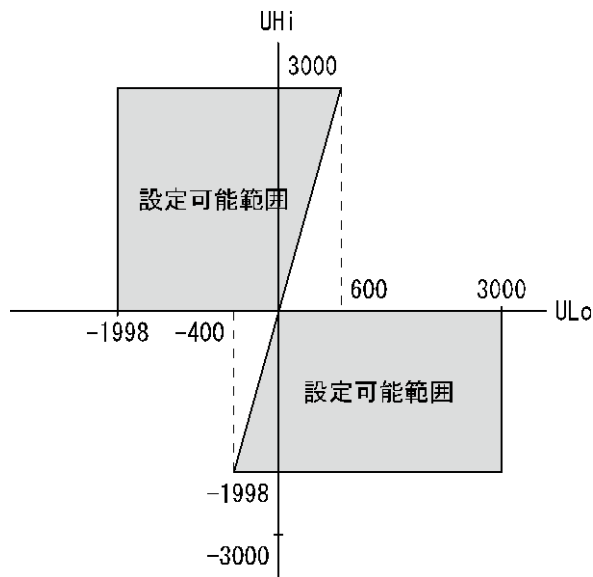

※ : 圧力レンジの設定、追加レンジ最小単位/定格下限/定格上限の設定を変更した場合、以下の設定が初期化およびクリアされますので、再度設定してください。

- ・表示単位の設定
- ・圧力の設定
- ・応差の設定
- ・ピーク値/ボトム値
- ・ゼロクリア値
- ・オートシフト補正值

■ [F 1] OUT1の設定

OUT1の出力方法の設定をします。

圧力が設定値より大きくなると出力がONします。工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値でONするように設定されています。

工場出荷時は出力ON時に緑色となり、出力OFF時には赤色となります。

各設定項目による動作については、42ページ「出力モードの一覧」を参照ください。



〈操作方法〉

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 1]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 出力モードの設定に移ります。

出力モードの設定


UP または DOWN ボタンを押して、出力モードを選びます。

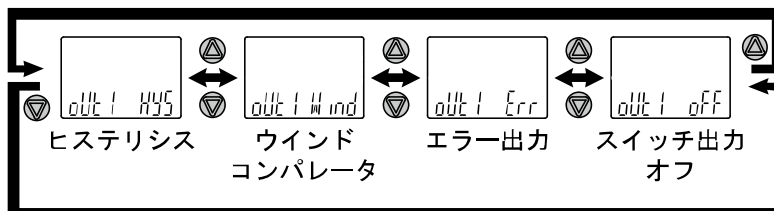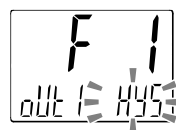

SETボタンを押して設定。↓ 出力反転の設定に移ります。

出力反転の設定


UP または DOWN ボタンを押して、出力反転を選びます。

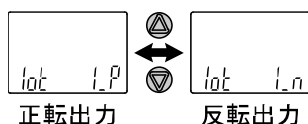

SETボタンを押して設定。↓ 圧力の設定に移ります。

圧力の設定

 28 ページの操作方法に基づき、圧力の設定を行います。



ヒステリシスモードの場合：[P_1]
ウインドコンパレータモードの場合：[P1L] [P1H]
反転出力選択時に[P_1]→[n_1]のように“P”が“n”に変わります。
スナップショット機能が使用できます。
(72ページ参照)

[Err]エラー出力選択時
SET ボタンを押して
表示色の設定に移ります。

[OFF]スイッチ出力
オフ選択時
SET ボタンを押して
表示色の設定に移ります。

SETボタンを押して設定。↓ 応差の設定に移ります。

応差の設定

28 ページの操作方法に基づき、応差の設定を行います。

 


ヒステリシスモードの場合：[H_1]
ウインドコンパレータモードの場合：[WH1]
スナップショット機能が使用できます。
(72ページ参照)


SETボタンを押して設定。↓ デイレー時間の設定に移ります。

デイレー時間の設定

30 ページの操作方法に基づき、デイレー時間の設定を行います。



ON時の
デイレー時間の設定

 


OFF時の
デイレー時間の設定

SETボタンを押して設定。↓ 表示色の設定に移ります。

表示色の設定

UP または DOWN ボタンを押して、表示色を選びます。

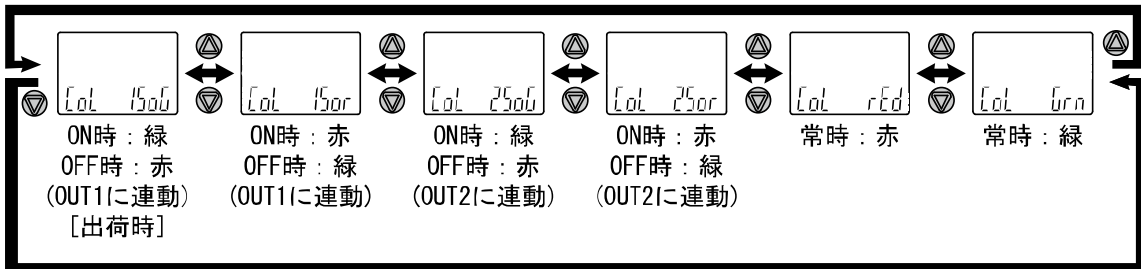


SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 1] OUT1の設定完了

※1：選択した項目はSETボタンを押した後、有効となります。

※2：SETボタンで設定を有効とした後、2秒以上SETボタンを押し続けると測定モードに移動することが可能です。

●出力モードの一覧

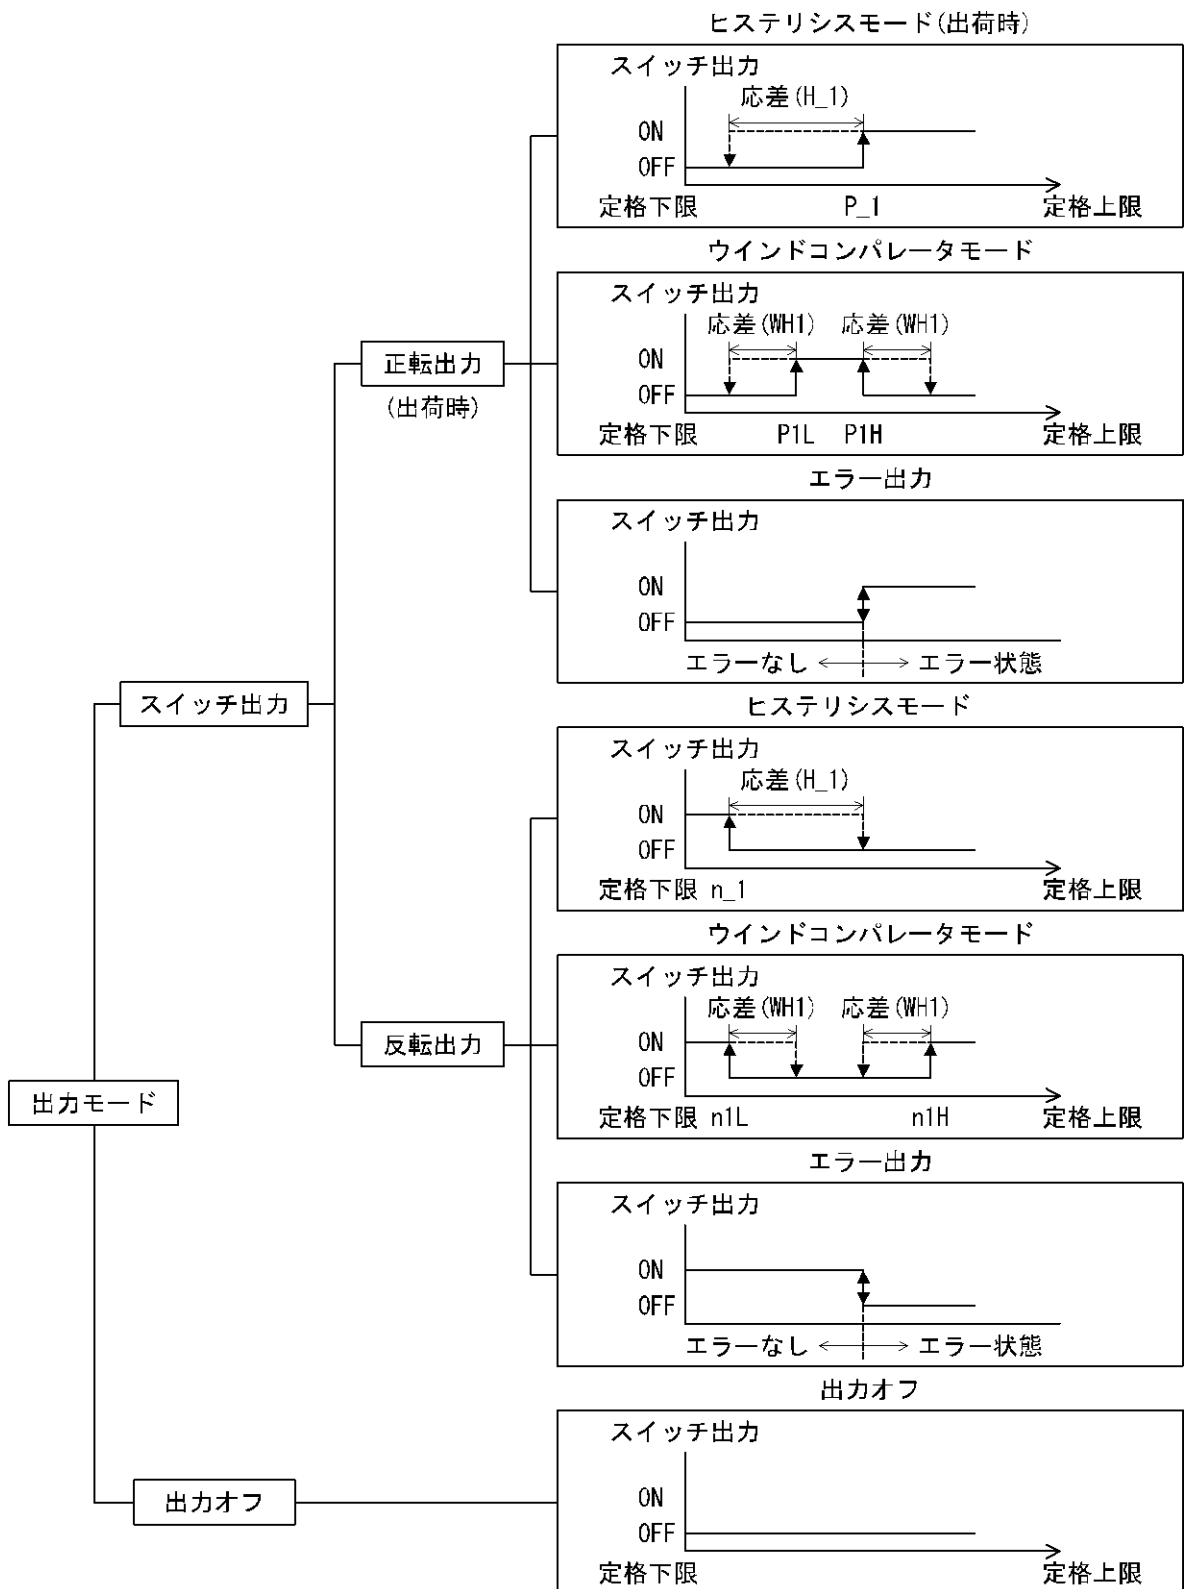

出力反転の選択により、スイッチ出力の切換わる点が設定圧力範囲外になる場合には応差が自動的に補正されます。

※：上図はOUT1における動作を示したものです。OUT2の場合は、上図の“1”が全て“2”に変わります。(例)P_1 → P_2

■ [F 2] OUT2の設定

OUT2の出力方法の設定をします。

圧力が設定値より大きくなると出力がONします。工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値でONするように設定されています。

各設定項目による動作については、42ページ「出力モードの一覧」を参照ください。

CH2～CH4のOUT2の設定はプロセスデータへ出力されます。


＜操作方法＞

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 2]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 出力モードの設定に移ります。

出力モードの設定



UP または DOWN ボタンを押して、出力モードを選びます。

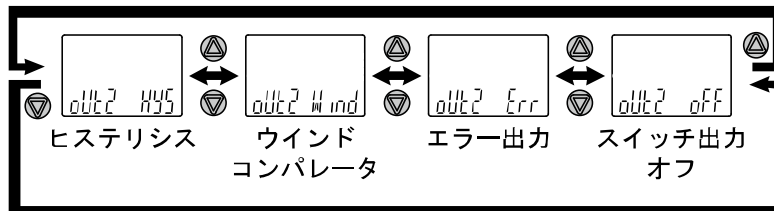

SETボタンを押して設定。↓ 出力反転の設定に移ります。

出力反転の設定


UP または DOWN ボタンを押して、出力反転を選びます。

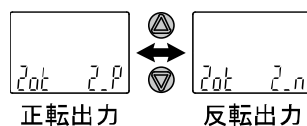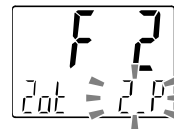

SETボタンを押して設定。↓ 圧力の設定に移ります。

圧力の設定

 28 ページの操作方法に基づき、圧力の設定を行います。



ヒステリシスモードの場合：[P_2]
ウインドコンパレータモードの場合：[P2L] [P2H]
反転出力選択時に[P_2]→[n_2]のように“P”が“n”に変わります。
スナップショット機能が使用できます。
(72ページ参照)

[Err]エラー出力選択時
SET ボタンを押して表示色の設定に移ります。

[OFF]スイッチ出力オフ選択時
SET ボタンを押して表示色の設定に移ります。

SETボタンを押して設定。↓ 応差の設定に移ります。

応差の設定

28 ページの操作方法に基づき、応差の設定を行います。



ヒステリシスモードの場合：[H_2]
ウインドコンパレータモードの場合：[WH2]
スナップショット機能が使用できます。
(72ページ参照)

SETボタンを押して設定。↓ デイレー時間の設定に移ります。

デイレー時間の設定

30 ページの操作方法に基づき、デイレー時間の設定を行います。



ON時の
デイレー時間の設定



OFF時の
デイレー時間の設定

SETボタンを押して設定。↓ 表示色の設定に移ります。

表示色の設定 ([F 1] と共通設定)

UP または DOWN ボタンを押して、表示色を選びます。



SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 2] OUT2の設定完了

※1：選択した項目はSETボタンを押した後、有効となります。

※2：SETボタンで設定を有効とした後、2秒以上SETボタンを押し続けると測定モードに移動することが可能です。

■ [F 3] デジタルフィルタの設定

圧力の検出に対してデジタルフィルタを選択することができます。
デジタルフィルタの設定により、出力のチャタリングや測定モードでの表示のちらつきの抑制を行うことができます。

<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 3]を表示させてください。

SETボタンを押します。▼ デジタルフィルタの設定に移ります。

デジタルフィルタの設定

UP または DOWN ボタンを押して、デジタルフィルタを選びます。
デジタルフィルタは0.00~30.0[sec.]の範囲にて0.01[sec.]ステップで設定できます。



SETボタンを押して設定。▼ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 3] デジタルフィルタの設定完了

※1：各設定値は、90%応答時間の目安です。

※2：スイッチ出力および圧力表示の両方に作用します。スイッチ出力のみに効果が必要な場合には、ディレー時間の設定(30、41、44ページ)を行ってください。

■ [F 4] オートプリセット機能の設定

ヒステリシスモード選択時、実際の稼動状態から最適な圧力値を自動的に計算し設定できる機能です。



〈操作方法〉

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 4]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ オートプリセット機能の設定に移ります。

オートプリセット機能の設定

UP または DOWN ボタンを押して、オートプリセット機能を選びます。

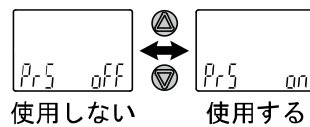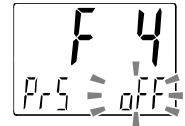

SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 4] オートプリセット機能の設定完了

測定モード時にSETボタンを押して、圧力の設定を行ってください。

さらに、SETボタンを押し、表示が点滅している時に圧力を変動させて設定します。

(詳細は47ページを参照ください。)

●オートプリセット

ファンクション選択モードでオートプリセットを選択した場合、測定圧力から設定値を算出・記憶することができます。設定値は、設定対象となるワークを使用した装置の作動（例：吸着・非吸着等）を数回繰返すことで、最適値に自動設定されます。

①OUT1オートプリセットの選択

測定モード時にSETボタンを押し[AP1 rEdY]を表示させてください。
(OUT1の設定が不要な場合は、[AP1 rEdY]を表示後、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押してください。④OUT2オートプリセットの選択に移動することができます。)



オートプリセット準備状態

②OUT1の装置の準備

OUT1の圧力を設定する装置の準備をしてください。

③OUT1のオートプリセット値の設定

 
SETボタンを押すと[AP1 rUn]が表示されます。
計測が開始されますので、装置を作動させ、圧力を変化させてください。
([AP1 rUn]表示時に、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押すと、計測を中止し、④OUT2オートプリセットの選択に移動することができます。)



オートプリセット設定中

④OUT2オートプリセットの選択

測定モード時にSETボタンを押し[AP2 rEdY]を表示させてください。
(OUT2の設定が不要な場合は、[AP2 rEdY]を表示後、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押してください。測定モードに移動することができます。)



オートプリセット準備状態

⑤OUT2の装置の準備

OUT2の圧力を設定する装置の準備をしてください。

⑥OUT2のオートプリセット値の設定

SETボタンを押すと[AP2 rUn]が表示されます。
計測が開始されますので、装置を作動させ、圧力を変化させてください。
([AP2 rUn]表示時に、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押すと、計測を中止し、測定モードに移動することができます。)



オートプリセット設定中

⑦設定完了

SETボタンを押すとオートプリセットモードが完了し、測定モードに戻ります。

オートプリセットモードでの設定値は次のようになります。

・正転出力時

$$P_1 (P_2) = A - (A - B) / 4$$

$$H_1 (H_2) = |(A - B) / 2|$$

・反転出力時

$$n_1 (n_2) = B + (A - B) / 4$$

$$H_1 (H_2) = |(A - B) / 2|$$

A=最高圧力値

B=最低圧力値

設定が不要な場合は、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押してください。

■ [F 6] 表示値微調整の設定

圧力表示値を手動で微調整する機能です。
±5%R. D. の範囲で調整できます。

<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F 6]を表示させてください。


SETボタンを押します。↓ 表示値微調整の設定に移ります。

表示値微調整の設定

UP または DOWN ボタンを押して、調整率を変更します。

調整率を変更した場合、メイン画面に調整後の圧力値が表示されます。

調整後の圧力値

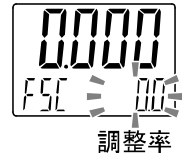

SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F 6] 表示値微調整の設定完了


■ [F10] サブ画面の設定

サブ画面の表示方式を変更する機能です。
表示内容について、50ページ以降に詳細内容を記載しております。

〈操作方法〉

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F10]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ サブ画面の設定に移ります。

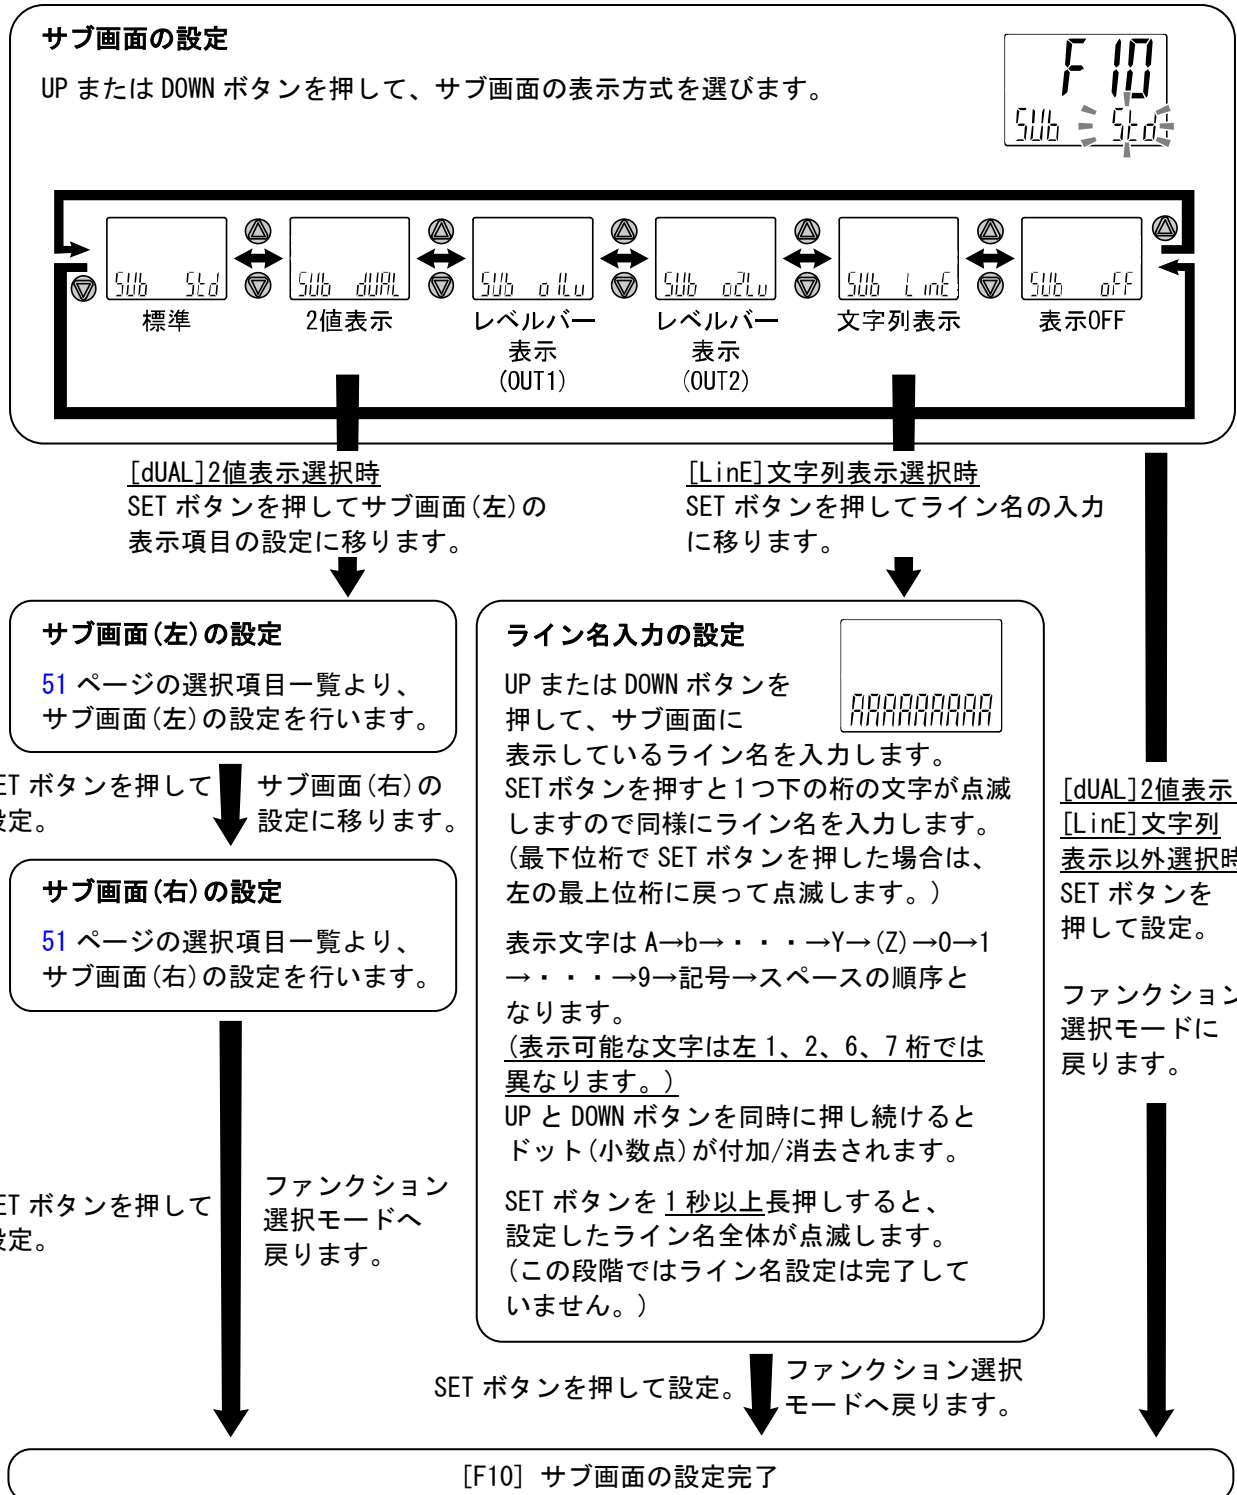

[F10] サブ画面の設定完了


＜サブ画面表示について＞

・標準


標準表示はサブ画面に表示項目とその値が表示されます。

表示させられる項目は出力モードの設定内容によって異なります。測定モードにてDOWNボタンを操作して、表示させる項目を選んでください。

(ヒステリシスモード、エラー出力、スイッチ出力オフ)

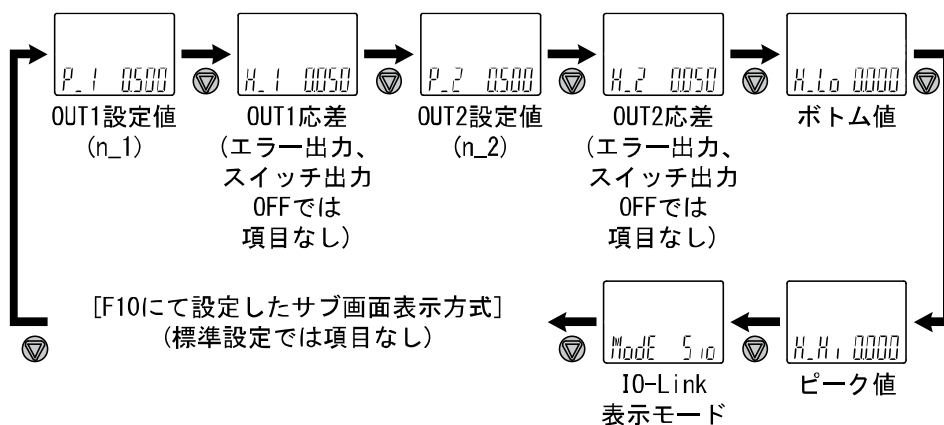

(ウインドコンパレータモード)

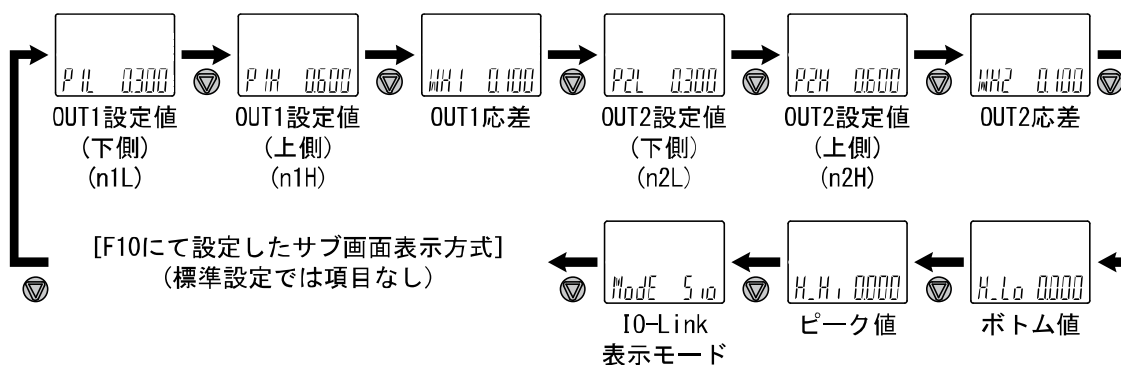

 

 

 
 
・2値表示

2値表示はサブ画面左右それぞれに下記項目の内容を選択し表示する機能となります。

選択項目一覧

表示項目	内容	サブ画面表示選択		備考
		左側	右側	
P ₁ (n ₁)	OUT1ヒステリシスモード設定値	○	○	ヒステリシスモード選択時
H ₁	OUT1ヒステリシスモード応差	○	○	ヒステリシスモード選択時
P _{1L} (n _{1L})	OUT1ウインドコンパレータモード設定値 (下側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P _{1H} (n _{1H})	OUT1ウインドコンパレータモード設定値 (上側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
WH ₁	OUT1ウインドコンパレータモード応差	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P ₂ (n ₂)	OUT2ヒステリシスモード設定値	○	○	ヒステリシスモード選択時
H ₂	OUT2ヒステリシスモード応差	○	○	ヒステリシスモード選択時
P _{2L} (n _{2L})	OUT2ウインドコンパレータモード設定値 (下側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
P _{2H} (n _{2H})	OUT2ウインドコンパレータモード設定値 (上側)	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
WH ₂	OUT2ウインドコンパレータモード応差	○	○	ウインドコンパレータモード 選択時
H _{Hi}	圧力ピーク値	○	×	
H _{Lo}	圧力ボトム値	×	○	
Unit	圧力表示単位	○	○	
rPnG	定格圧力レンジ	○	○	
Md1	OUT1出力モード・出力形態	○	×	
Md2	OUT2出力モード・出力形態	×	○	
L _{inE}	任意の文字列	○	×	ライン名 左4桁
L _{inE}	任意の文字列	×	○	ライン名 右5桁
CH	チャンネル表示	○	○	
Mu1	CH1の測定値	○	○	
Mu2	CH2の測定値	○	○	
Mu3	CH3の測定値	○	○	
Mu4	CH4の測定値	○	○	
OFF	表示OFF	○	○	

Md1およびMd2選択時の出力モード・出力形態については以下の表のように表示されます。


出力モード	出力形態	表示形式
ヒステリシスモード	正転	
	反転	
ウインドコンパレータモード	正転	
	反転	
エラー出力	正転/反転	
スイッチ出力オフ	-	

2値表示のときは、その画面から3ステップ設定はできません。
(3ステップを設定する場合、DOWNボタンで個別の表示をさせてください。)

2値表示選択後に出力の動作モードを変更した場合、選択内容によっては表示項目が該当せずに[- - -]表示になる場合があります。その際には、2値表示項目を選択しなおしてください。

・レベルバー表示

レベルバー表示は圧力値とスイッチ出力ON領域をサブ画面にて視覚的に表示する機能となります。

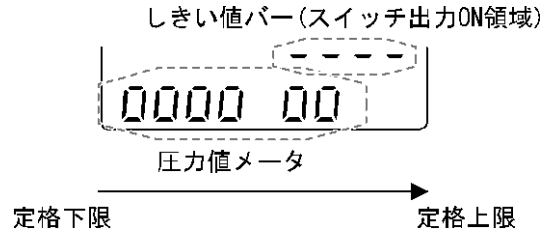

表示形式は出力モードの設定内容によって異なります。

(ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード時)

スイッチ出力ON領域を表すしきい値バーは、出力モードによって以下の表のように表示されます。

(エラー出力、スイッチ出力オフ時)

しきい値バーの表示は行わず圧力値メータのみの表示となります。

出力モード	出力形態	しきい値バー表示形式
ヒステリシスモード	正転	P ₁
	反転	n ₁
ウインドコンパレータモード	正転	P1L P1H
	反転	n1L n1H
エラー出力	正転/反転	表示なし
スイッチ出力オフ	-	表示なし

レベルバーの表示分解能(レベル"0"1つの圧力値)は出力モードによって異なります。

出力モード	表示分解能	
	OUT1	OUT2
ヒステリシスモード	P ₁ (n ₁)の1/10	P ₂ (n ₂)の1/10
ウインドコンパレータモード	P1H-P1L(n1H-n1L)の1/4	P2H-P2L(n2H-n2L)の1/4
エラー出力	定格最大圧-定格最小圧の1/7	
スイッチ出力オフ		

出力モードがエラー出力およびスイッチ出力オフ設定時の大気圧時の圧力値メータは、以下の表のように表示されます。

定格レンジ	大気圧での表示	
達成圧以外のとき	0	or 00
達成圧	0000	or 0000 0


・文字列表示

- ・サブ画面上に任意の文字列を表示できる機能です。
ライン名入力時、各桁の表示可能文字は以下のようになります。

(左から3、4、5、8、9桁表示パターン)

Q、X、Zと記号の一部(スラッシュ(/)、アスタリスク(*))は表示できません。

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 記号 スペース


(左から1、2、6、7桁表示パターン)

A~Zを表示することができます。また、右3桁と同じ表示パターンを表示することもできます。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 記号 <右3桁表示パターン> スペース


・表示 OFF

サブ画面を非表示にします。

■ [F11] 表示分解能の設定

圧力表示桁数を変更する機能です。
表示のちらつきを抑えることができます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F11]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 表示分解能の設定に移ります。

表示分解能の設定

UP または DOWN ボタンを押して、表示分解能を選びます。

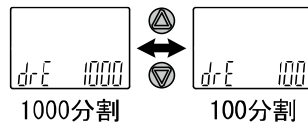

SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F11] 表示分解能の設定完了

※：追加レンジ設定時は、選択できません。

※：選択する圧力単位によっても選択できない場合があります。

表示分解能選択可能単位は、[MPa]/[kPa]/[kgf/cm²]/[bar]/[mbar]/[psi]/[inHg]/[mmH₂O]となります。
（[kgf/cm²]/[bar]/[mbar]/[psi]/[inHg]/[mmH₂O]は、単位切換機能付製品をご使用の場合に設定できます。）

➡ 34ページ [F 0] 差圧動作モード、圧力レンジ、表示単位

■ [F14] ゼロカット設定

圧力表示値が0付近のとき、表示を強制的にゼロにする機能です。
 ゼロにする範囲は、0.0～10.0%F.S.の範囲にて、1.0%F.S.ステップで設定できます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F14]を表示させてください。

SET ボタンを押します。↓ ゼロカット設定の選択に移ります。


ゼロカット設定の選択

UP または DOWN ボタンを押して、ゼロカット設定値を選びます。

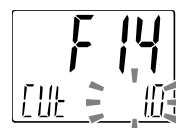

※：上記は1 MPaレンジ、単位切替機能で[MPa]を選択した場合の表示例です。
 ※：上段に表示された数値未滿の圧力が印加された場合、表示はゼロとなります。

例：1 MPaレンジ P₁=0.015[MPa]、H₁=0.01[MPa]、ゼロカット1.0%

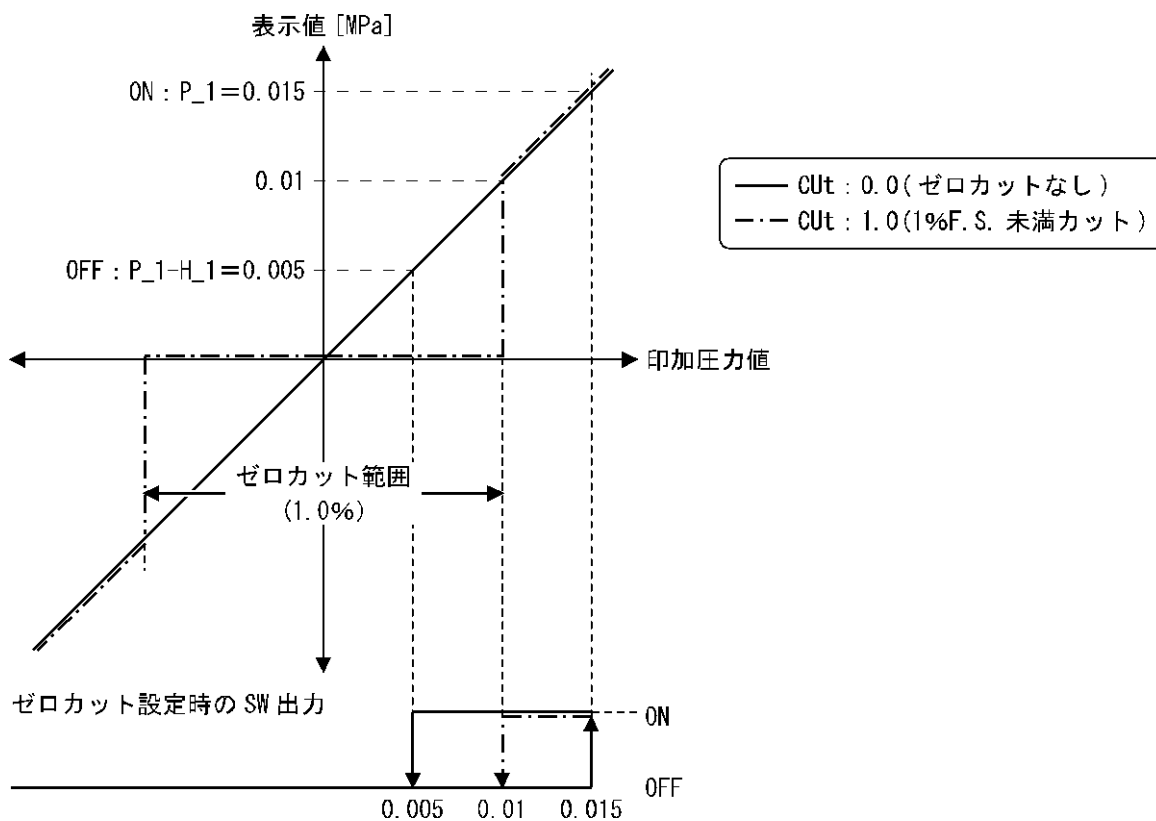

SET ボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F14] ゼロカットの設定完了

■ [F80] 省電力モードの設定

省電力モードの選択ができます。

30秒間ボタン操作をしないと省電力モードへ移行する機能です。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F80]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 省電力モードの設定に移ります。

省電力モードの設定(全チャンネル共通設定)

UP または DOWN ボタンを押して、省電力モードを選びます。

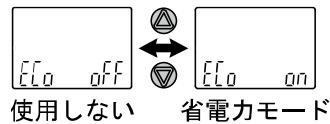

SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F80] 省電力モードの設定完了

省電力モードは、キー操作を行うことで通常表示になり、キー操作が30秒間ない場合は、省電力モードに戻ります。(測定モード時のみ)

省電力モード中の表示は、サブ画面表示[ECo]の点滅および動作表示灯(スイッチON時のみ)が点灯して表示されます。



■ [F81] 暗証番号の入力の設定

キーロック解除時に、暗証番号の入力有無の選択および暗証番号の設定変更できます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F81]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 暗証番号の入力の設定に移ります。

暗証番号の入力の設定(全チャンネル共通設定)

UP または DOWN ボタンを押して、暗証番号の入力を選びます。

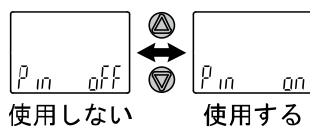

SETボタンを押して設定。↓ 暗証番号の設定確認に移ります。

暗証番号の設定確認

UP または DOWN ボタンを押して、サブ画面(右)に設定した暗証番号を入力します。(工場出荷時は[000]に設定されています。)*

入力方法は、暗証番号入力/変更方法(75ページ)を参照ください。

暗証番号が正しくない場合、メイン画面に[FAL]を表示し、再度暗証番号入力が要求されます。

暗証番号を3回間違えると[nG]を表示し、ファンクション選択モードへ戻ります。



SETボタンを1秒押して設定。↓ 暗証番号の設定変更に移ります。

[oFF] (使用しない)
選択時

SET ボタンを押して
ファンクション選択
モードに戻ります。

暗証番号の設定変更

UP または DOWN ボタンを押して、
メイン画面に変更したい暗証番号を入力します。 ※
入力方法は、暗証番号入力/変更方法
(75ページ)を参照ください。



入力完了後は SET ボタンを 1 秒 押すと設定変更
した暗証番号が点滅します。
(この段階では暗証番号変更は完了していません。)
UP または DOWN ボタンを押すと再度設定変更
に戻ります。



SET ボタンを 1 秒 押して設定。 ↓ ファンクション選択モードへ戻ります。

[F81] 暗証番号の入力の設定完了

暗証番号入力ありを選択の場合、キーロックを解除する場合に暗証番号の入力が必要となります。

※：暗証番号入力時に 30 秒 以上操作がない場合は、ファンクション選択モードに戻ります。

●特殊機能の設定

■ [F90] 全ファンクションの設定

全機能を一連で設定できます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F90]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 全ファンクションの設定に移ります。

全ファンクションの設定

UP または DOWN ボタンを押して、全ファンクションを選びます。

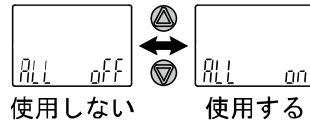

[oFF] (使用しない)

選択時

SETボタンを押して
設定。

ファンクション選択
モードに戻ります。

↓ [on] (使用する) 選択時

各ファンクションの設定 ※

↓ [oFF] (使用しない)に戻してから
SETボタンを押して設定。

ファンクション選択モードに戻ります。

[F90] 全ファンクションの設定完了

※：各ファンクションの設定

SET ボタンを押す毎に、61 ページの各ファンクション設定の順番に移ります。

UP および DOWN ボタンで設定を行ってください。

設定の方法および内容の詳細は、各ファンクションの項目を参照ください。

※：どの項目からでもSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

※：測定モードに戻るまでに設定したファンクションは記憶されます。

●各ファンクションの設定

順番	ファンクション
1	差圧動作モード設定
2	圧力レンジ設定
3	表示単位の設定
4	OUT1の出力モードの設定
5	OUT1の出力反転の設定
6	OUT1の圧力の設定
7	OUT1の応差の設定
8	OUT1のディレー時間の設定
9	表示色の設定
10	OUT2の出力モードの設定
11	OUT2の出力反転の設定
12	OUT2の圧力の設定
13	OUT2の応差の設定
14	OUT2のディレー時間の設定
15	表示色の設定
16	デジタルフィルタの設定
17	オートプリセット機能の設定
18	表示値微調整の設定
19	サブ画面の設定
20	表示分解能の設定
21	ゼロカット設定
22	省電力モードの設定
23	暗証番号の入力の設定

※：どの項目からでもSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

※：測定モードに戻るまでに設定したファンクションは記憶されます。

■ [F95] チャンネル間コピー設定

チャンネル間コピー機能の設定を行ないます。

〈操作方法〉


ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F95]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ チャンネル間コピー機能の設定に移ります。

チャンネル間コピー機能の設定

[F 0]から[F80]までの設定値（[F 6]微調整値を除く）が他チャンネルへコピーされます。

UP または DOWN を押して、チャンネル間コピー機能を選びます。

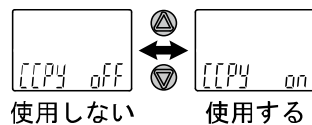

[off] (使用しない)
選択時

SET ボタンを押して
ファンクション選択
モードに戻ります。

[on] (使用する) 選択時
SET ボタンを押して設定。


コピー先のチャンネル選択

UP または DOWN ボタンを押して、サブ画面(右)で
コピー先のチャンネルを選択します。

※：コピー元は現在選択中のチャンネルです。

サブ画面(左)に表示しています。

※：コピー元のチャンネルを変更する場合、測定モードでチャンネルを変更し、
ファンクション選択を再度行ないます。

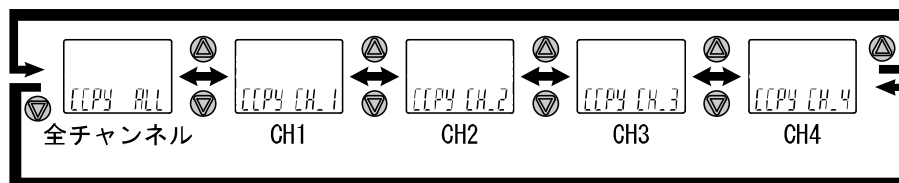

SETボタンを押してコピー開
始。コピーが終了するとチャ
ンネル間コピー機能の設定
に戻ります。

UPとDOWNボタンを同時に押
すと、コピーを行わずにチャ
ンネル間コピー機能の設定に
戻ります。

チャンネル間コピー機能の設定

SETボタンを押して設定。↓ ファンクション選択モードに戻ります。

[F95] チャンネル間コピーの設定完了

■ [F96] センサ入力値表示

センサ入力信号の入力値(1~5 V)を確認することができます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F96]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ センサ入力値表示に移ります。

センサ入力値表示

SET ボタンを押して、センサ入力値を表示します。

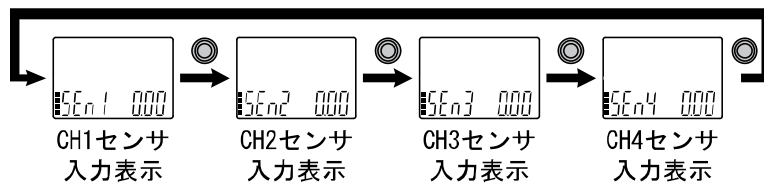

■ [F98] 出力確認

スイッチの出力動作およびプロセスデータ値を確認することができます。
スイッチ出力、プロセスデータ値を任意にON/OFFさせることができます。


<操作方法>

ファンクション選択モード時に、UPまたはDOWNボタンを操作し、[F98]を表示させてください。

SETボタンを押します。↓ 出力確認に移ります。

出力確認

UP または DOWN ボタンを押して、出力確認を選びます。

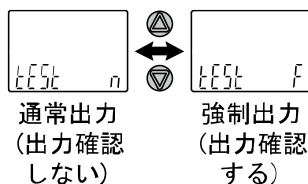

[n] (通常出力) 選択時

SETボタンを
押して設定。


ファンクション
選択モードに
戻ります。

[F] (強制出力) 選択時 SETボタンを押して設定。

↓ OUT1出力確認 (CH1)に移ります。

OUT1出力確認 (CH1)


UP または DOWN ボタンを押して、OUT1 出力確認
を選びます。

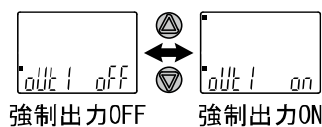

SETボタンを押して設定。↓ OUT2出力確認 (CH1)に移ります。

OUT2出力確認 (CH1)


UP または DOWN ボタンを押して、OUT2 出力確認
を選びます。

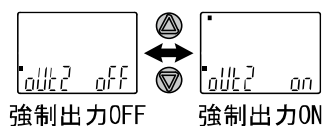

SETボタンを押して設定。↓ OUT1出力確認 (CH2)に移ります。

OUT1出力確認 (CH2)


UP または DOWN ボタンを押して、OUT1 出力確認
を選びます。

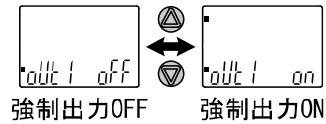

SETボタンを押して設定。 ↓ OUT2出力確認 (CH2) に移ります。

OUT2出力確認 (CH2)

UP または DOWN ボタンを押して、OUT2 出力確認
を選びます。

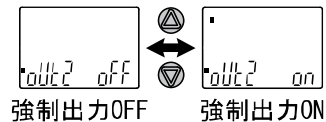


※ : I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

SETボタンを押して設定。 ↓ OUT1出力確認 (CH3) に移ります。

OUT1出力確認 (CH3)


UP または DOWN ボタンを押して、OUT1 出力確認
を選びます。

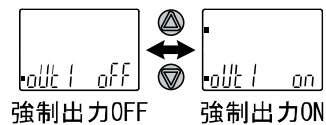

SETボタンを押して設定。 ↓ OUT2出力確認 (CH3) に移ります。

OUT2出力確認 (CH3)

UP または DOWN ボタンを押して、OUT2 出力確認
を選びます。

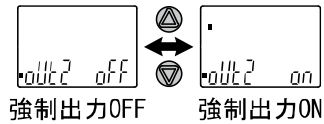


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

SETボタンを押して設定。 ↓ OUT1出力確認 (CH4)に移ります。

OUT1出力確認 (CH4)


UP または DOWN ボタンを押して、OUT1 出力確認
を選びます。

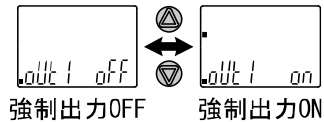

SETボタンを押して設定。 ↓ OUT2出力確認 (CH4)に移ります。

OUT2出力確認 (CH4)

UP または DOWN ボタンを押して、OUT2 出力確認
を選びます。

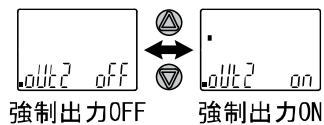


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

SETボタンを押して設定。 ↓ 診断出力確認 (CH1)に移ります。



診断出力確認 (CH1)

UP または DOWN ボタンを押して、診断出力確認を選びます。

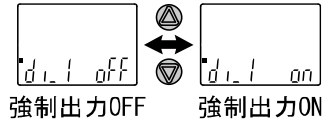


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：診断情報の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ 診断出力確認 (CH2) に移ります。

診断出力確認 (CH2)

UP または DOWN ボタンを押して、診断出力確認を選びます。

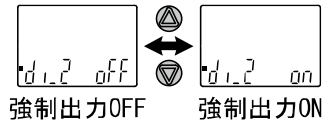


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：診断情報の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ 診断出力確認 (CH3) に移ります。

診断出力確認 (CH3)

UP または DOWN ボタンを押して、診断出力確認を選びます。

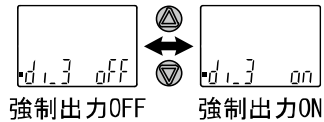


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：診断情報の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ 診断出力確認 (CH4) に移ります。

診断出力確認 (CH4)

UP または DOWN ボタンを押して、診断出力確認を選びます。

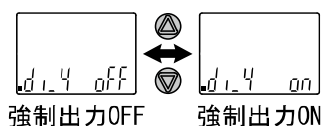


※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：診断情報の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ エラー診断に移ります。

エラー診断

UP または DOWN ボタンを押して、エラー診断を選びます。

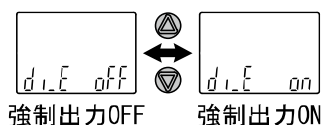

※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：エラー情報の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ プロセスデータ計測値出力確認 (CH1)に移ります。

プロセスデータ計測値出力確認 (CH1)

定格圧力値の上下限值を、PD計測値(プロセスデータ)として強制出力することができます。

UP または DOWN ボタンを押して、下限値、上限値を選びます。




※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：PD設定値の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ プロセスデータ計測値出力確認 (CH2)に移ります。

プロセスデータ計測値出力確認 (CH2)

定格圧力値の上下限值を、PD 計測値 (プロセスデータ) として強制出力することができます。UP または DOWN ボタンを押して、下限値、上限値を選びます。

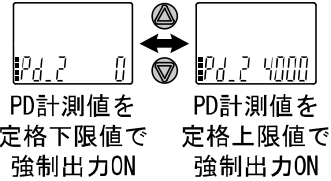


※ : I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※ : PD設定値の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ プロセスデータ計測値出力確認 (CH3)に移ります。

プロセスデータ計測値出力確認 (CH3)

定格圧力値の上下限值を、PD 計測値 (プロセスデータ) として強制出力することができます。UP または DOWN ボタンを押して、下限値、上限値を選びます。

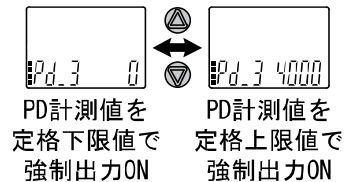

※ : I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※ : PD設定値の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押して設定。 ↓ プロセスデータ計測値出力確認 (CH4)に移ります。

プロセスデータ計測値出力確認 (CH4)

定格圧力値の上下限值を、PD 計測値 (プロセスデータ) として強制出力することができます。UP または DOWN ボタンを押して、下限値、上限値を選びます。



※：I0-Linkモードにて、通信時での機能となります。

※：PD設定値の詳細については、77ページを参照ください。

SETボタンを押し、
[n] (通常出力) に戻してから
SETボタンを押して設定。

ファンクション選択モードに
戻ります。

SETボタンを2秒以上押す。

[F98] 出力確認の設定完了

測定モード

※：どの項目からでもSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

その他の設定

○チャンネルスキャン機能

- ・UP ボタンを 2 秒以上 押してください。約 2 秒間隔で表示されるチャンネルと、それに対応した測定圧力を表示させて変化します。
- ・UP ボタンを再度 2 秒以上 押すことにより、解除できます。

※：チャンネルスキャン機能は電源を切断しても保持されます。

※：チャンネルスキャン中はチャンネルスキャンモード解除とキーロック機能設定以外は設定不可となります。

各設定を変更する場合は、チャンネルスキャンモード機能を解除してから行ってください。

○スナップショット機能

現在の圧力値をスイッチ出力 ON/OFF 点に設定することができます。

3 ステップ/簡易/ファンクション選択モード ([F 1]OUT1、[F 2]OUT2 の設定) にてサブ画面 (左) 表示を下記項目に選択時、UP と DOWN ボタンを同時に 1 秒以上 長押しするとサブ画面 (右) の設定値が [- -] と表示され、自動的に現在の圧力値に応じた値となります。

出力モード	設定項目	サブ画面 (左) 表示	スナップショット使用
ヒステリシスモード	設定値	P _{L1} (n _{L1}) / P _{L2} (n _{L2})	○
	応差	H ₁ / H ₂	○
ウインドコンパレータモード	設定値	P _{HL} (n _{HL})、P _{HH} (n _{HH}) P _{2L} (n _{2L})、P _{2H} (n _{2H})	○
	応差	WH ₁ / WH ₂	×

・設定値

表示値 (現在の圧力値) と同値に設定されます。

(応差の値によっては現在の圧力値に設定することができない範囲があります。その場合は最も近似した値に設定されます。)

・応差

応差は下記の計算式で算出し、設定されます。

正転出力の場合：(設定値) - (現在の圧力値)

反転出力の場合：(現在の圧力値) - (設定値)


計算式の結果が 0 以下となった場合、サブ画面 (右) に [Err] と表示され設定値は変更されません。

設定後、UP、DOWN ボタンを押すことによる再調整も可能です。

○ピーク値/ボトム値表示機能

電源投入状態での最高 (最低) 圧力を検知して更新しています。ピーク値 (ボトム値) 表示モードでは、その圧力を表示します。

測定モード時に DOWN ボタンを押して、サブ画面 (左) を以下のように切替えます。メイン画面の現在圧力値と同時にピーク値/ボトム値をサブ画面 (右) に表示することができます。

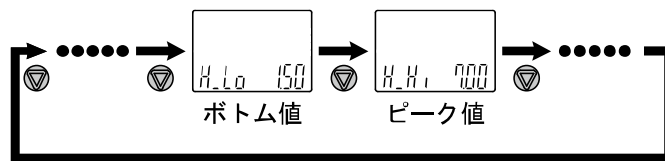

ピーク値/ボトム値を表示中に SET と DOWN ボタンを同時に 1 秒以上 押し続けると、サブ画面 (右) が [- -] と表示され、最高 (最低) 圧力値はクリアされます。

※：ピーク値/ボトム値はメモリへ保存されません。

○ゼロクリア機能

測定する圧力が工場出荷状態より $\pm 7\%$ F.S. (連成圧用は $\pm 3.5\%$ F.S.)の範囲内において、表示値をゼロに調整することができます。

(製品個体差により、 $\pm 1\%$ F.S.ゼロクリアの範囲が異なります。)

測定モードにてUPとDOWNボタンを同時に1秒以上押し続けると、メイン画面が[---]と表示され、表示値がゼロにリセットされます。自動的に測定モードに戻ります。

○キーロック機能

誤って設定値をかえてしまうなどの、誤操作を防止することができます。キーロック設定時にSETボタンを押すと、サブ画面(右)に[LoC]を1秒間表示します。


(UPとDOWNボタンでチャンネルセレクト、各設定値、ピーク値/ボトム値を表示することができます。)

<操作方法 -暗証番号なしの場合->


- ①測定モード時にSETボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に[oPE]が表示されたらボタンを離してください。

サブ画面に現在の設定[LoC]または[UnLoC]が表示されます。

(ロック解除時も同様の方法で行います。)

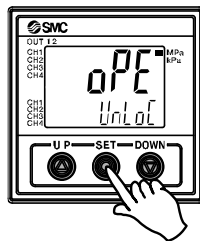


- ②UPまたはDOWNを押して、ロック/ロック解除を選んだ後、SETボタンを押すと設定されます。

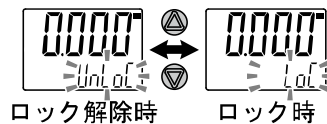


＜操作方法 -暗証番号ありの場合-＞

・ロック設定

- ①測定モード時にSETボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に[oPE]が表示されたらボタンを離してください。
サブ画面に現在の設定[LoC]または[UnLoC]が表示されます。

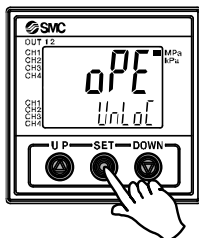


- ②UPまたはDOWNボタンを押して、ロック[LoC]を選んだ後、SETボタンを押すと設定されます。

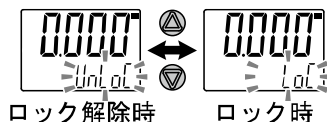


・ロック解除


- ①測定モード時にSETボタンを5秒以上押し続け、メイン画面に[oPE]が表示されたらボタンを離してください。
サブ画面に現在の設定[LoC]または[UnLoC]が表示されます。

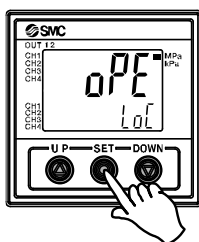

- ②UPまたはDOWNボタンを押して、ロック解除[UnLoC]を選んだ後、SETボタンを押すと設定され、暗証番号入力が要求されます。

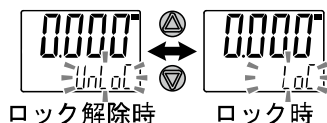

- ③入力方法は、暗証番号入力/変更方法(75ページ)を参照ください。

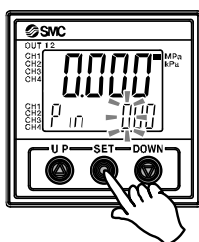

- ④暗証番号が正しければ、メイン画面の表示が[UnLoC]となり、UP、SET、DOWNボタンのいずれかを押しすと、キーロックが解除され、測定モードに戻ります。
暗証番号が正しくない場合、[FAL]を表示し、再度暗証番号入力が要求されます。暗証番号を3回間違えると、[LoC]を表示し、測定モードへ戻ります。

●暗証番号入力/変更方法

左の桁が点滅します。


UPまたはDOWNボタンを押して、数値を設定します。

SETボタンを押すと、1つ下の桁の数値が点滅します。

(最下位でSETボタンを押した場合は、左の桁が点滅します。)

入力完了後はSETボタンを1秒以上押し続けてください。

(暗証番号入力/変更操作時に、30秒以上操作がない場合は、測定モードへ戻ります。)

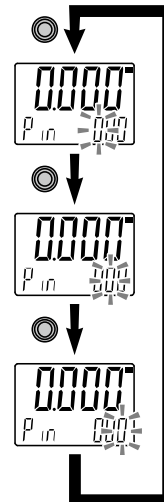

I0-Link 仕様

■ I0-Link 機能の概要

○ 通信機能

本製品は、I0-Link システムのサイクリックデータ通信により、圧力計測値、診断情報、スイッチ出力状態を確認できます。

○ 製品状態監視機能

I0-Link 通信経由で本製品の状態を監視することができます。

- ・ 複数のエラー状態 (内部ハードウェアエラー) を検出することができます。
- ・ 複数の警告状態 (計測圧力異常等) を検出することができます。

○ データストレージ機能

データストレージとは、本製品などの I0-Link デバイスのパラメータ設定データを I0-Link マスタへ保存する機能です。

I0-Link データストレージ機能により、機器構成やパラメータを再設定することなく容易に I0-Link デバイスの交換を可能にします。

I0-Link 設定ツールを使い、デバイスパラメータを設定しデバイスにダウンロードすると、ダウンロードされたデバイス内のパラメータが有効になります。

その後システムコマンド (通信命令によるバックアップ指示) により、これらのパラメータはマスタ内のデータストレージにアップロードされます。

故障等により同じ形式の I0-Link デバイスに交換されたときには、マスタに保存されたパラメータ設定が自動的にダウンロードされ、交換前のパラメータ設定にてデバイスを動作させることができます。

デバイスパラメータ設定は、マスタ設定の 3 種類のバックアップレベル ("無効"、"バックアップ/リストア"、"リストア") に対応できます。

"バックアップ" はアップロードの有効を意味し、"リストア" はダウンロードの有効を意味します。

■ 通信仕様

I0-Link タイプ	デバイス
I0-Link バージョン	V. 1. 1
通信速度	COM2 (38. 4 kbps)
最小サイクルタイム	4. 8 ms
プロセスデータ長	Input Data : 10 byte、Output Data : 0 byte
オンリクエストデータ通信	対応
データストレージ機能	対応
イベント機能	対応

■ プロセスデータ

プロセスデータは、マスターデバイス間で周期的に取交わされるデータです。
本製品では、スイッチ出力状態、エラー診断結果、圧力計測値から構成されます。
(下表を参照願います。)

Bit offset	項目	備考
0	CH1 : OUT1 出力	0 : OFF 1 : ON
1	CH1 : OUT2 出力	0 : OFF 1 : ON
2	CH2 : OUT1 出力	0 : OFF 1 : ON
3	CH2 : OUT2 出力	0 : OFF 1 : ON
4	CH3 : OUT1 出力	0 : OFF 1 : ON
5	CH3 : OUT2 出力	0 : OFF 1 : ON
6	CH4 : OUT1 出力	0 : OFF 1 : ON
7	CH4 : OUT2 出力	0 : OFF 1 : ON
8	CH1 : 診断	0 : OFF 1 : ON CH1 表示範囲外 (HHH、LLL 発生時)
9	CH2 : 診断	0 : OFF 1 : ON CH2 表示範囲外 (HHH、LLL 発生時)
10	CH3 : 診断	0 : OFF 1 : ON CH3 表示範囲外 (HHH、LLL 発生時)
11	CH4 : 診断	0 : OFF 1 : ON CH4 表示範囲外 (HHH、LLL 発生時)
12~14	—	予約
15	診断 (エラー)	0 : OFF 1 : ON 各種エラー発生時 (Er**発生時)
16~31	CH4 : 計測値	符号あり 16 bit
32~47	CH3 : 計測値	符号あり 16 bit
48~63	CH2 : 計測値	符号あり 16 bit
64~79	CH1 : 計測値	符号あり 16 bit

Bit offset	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64
項目	CH1 : 計測値															

Bit offset	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
項目	CH2 : 計測値															

Bit offset	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
項目	CH3 : 計測値															

Bit offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
項目	CH4 : 計測値															

Bit offset	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
項目	診断 エラー	予約			診断 CH4	診断 CH3	診断 CH2	診断 CH1	OUT2 CH4	OUT1 CH4	OUT2 CH3	OUT1 CH3	OUT2 CH2	OUT1 CH2	OUT2 CH1	OUT1 CH1

- ・本製品のプロセスデータはビッグエンディアン形式です。
上位通信の伝送方式がリトルエンディアンの場合は、バイト順が入れ替わりますのでご注意ください。
主な上位通信のエンディアンタイプについては、下表を参照ください。

エンディアンタイプ	上位通信プロトコル
ビッグエンディアンタイプ	PROFIBUS、PROFINET など
リトルエンディアンタイプ	EtherNET/IP、EtherCAT、CC-Link IE Field など


○単位仕様と計測値 (PD)

レンジ	単位	定格圧力範囲			表示/設定範囲		
		A	~	B	C	~	D
2 kPa (0.002)	kPa	0	~	2.000	-0.200	~	2.100
	Pa	0	~	2000	-200	~	2100
	Mbar	0	~	20.00	-2.00	~	21.00
	Psi	0	~	0.2901	-0.029	~	0.305
	mmH2O	0	~	203.94	-20.4	~	214.1
	圧力計測値 (PD)	0	~	4000	-400	~	4200
-101 kPa (-0.1)	MPa	0	~	-0.101	0.010	~	-0.105
	kPa	0	~	-101.0	10.0	~	-105.0
	kgf/cm ²	0	~	-1.0299	0.102	~	-1.071
	bar	0	~	-1.010	0.100	~	-1.050
	psi	0	~	-14.649	1.45	~	-15.23
	inchHg	0	~	-29.83	3.0	~	-31.0
	mmHg	0	~	-757.6	75	~	-788
	圧力計測値 (PD)	0	~	4000	-396	~	4158
±100 kPa (F0.1)	MPa	-0.1000	~	0.1000	-0.105	~	0.105
	kPa	-100.0	~	100.0	-105.0	~	105.0
	kgf/cm ²	-1.0197	~	1.0197	-1.071	~	1.071
	bar	-1.000	~	1.000	-1.050	~	1.050
	psi	-14.504	~	14.504	-15.22	~	15.22
	inchHg	-29.53	~	29.53	-31.0	~	31.0
	mmHg	-750.1	~	750.1	-788	~	788
	圧力計測値 (PD)	-4000	~	4000	-4200	~	4200
100 kPa (0.1)	MPa	0	~	0.100	-0.010	~	0.105
	kPa	0	~	100.0	-10.0	~	105.0
	kgf/cm ²	0	~	1.0197	-0.102	~	1.071
	bar	0	~	1.000	-0.100	~	1.050
	psi	0	~	14.504	-1.45	~	15.23
	圧力計測値 (PD)	0	~	4000	-400	~	4200
500 kPa (0.5)	MPa	0	~	0.500	-0.050	~	0.525
	kPa	0	~	500.0	-50	~	525
	kgf/cm ²	0	~	5.099	-0.51	~	5.35
	bar	0	~	5.000	-0.50	~	5.25
	psi	0	~	72.52	-7.3	~	76.1
	圧力計測値 (PD)	0	~	4000	-400	~	4200
1 MPa (1.0)	MPa	0	~	1.000	-0.105	~	1.050
	kPa	0	~	1000	-105	~	1050
	kgf/cm ²	0	~	10.197	-1.07	~	10.71
	bar	0	~	10.00	-1.05	~	10.50
	psi	0	~	145.04	-15.2	~	152.3
圧力計測値 (PD)	0	~	4000	-420	~	4200	

※：レンジ-101 kPa、単位仕様 kPa における圧力計測値 (PD) と圧力値の関係を次ページに示します。

○単位仕様と計測値(PD) (続き)

レンジ	単位	定格圧力範囲		表示/設定範囲	
1.6 MPa (1.6)	MPa	0	~ 1.600	-0.105	~ 1.680
	kPa	0	~ 1600	-105	~ 1680
	kgf/cm ²	0	~ 16.315	-1.07	~ 17.13
	bar	0	~ 16.00	-1.05	~ 16.80
	psi	0	~ 232.06	-15.3	~ 243.7
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-263	~ 4200
2 MPa (2.0)	MPa	0	~ 2.000	-0.105	~ 2.100
	kPa	0	~ 2000	-105	~ 2100
	kgf/cm ²	0	~ 20.394	-1.07	~ 21.41
	bar	0	~ 20.00	-1.05	~ 21.00
	psi	0	~ 290.08	-15.2	~ 304.6
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-210	~ 4200
5 MPa (5.0)	MPa	0	~ 5.000	-0.25	~ 5.25
	kgf/cm ²	0	~ 50.99	-2.5	~ 53.5
	bar	0	~ 50.00	-2.5	~ 52.5
	psi	0	~ 725.2	-36	~ 761
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-200	~ 4200
10 MPa (10.0)	MPa	0	~ 10.00	-0.50	~ 10.50
	kgf/cm ²	0	~ 101.97	-5.1	~ 107.1
	bar	0	~ 100.00	-5.0	~ 105.0
	psi	0	~ 1450.4	-73	~ 1523
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-200	~ 4200
20 MPa (20.0)	MPa	0	~ 20.00	-1.00	~ 21.00
	kgf/cm ²	0	~ 203.94	-10.2	~ 214.1
	bar	0	~ 200.0	-10.0	~ 210.0
	psi	0	~ 2900.8	-146	~ 3046
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-200	~ 4200
25 MPa (25.0)	MPa	0	~ 25.00	-1.26	~ 26.26
	kgf/cm ²	0	~ 254.92	-12.8	~ 267.6
	bar	0	~ 250.0	-12.6	~ 262.6
	psi	0	~ 3626.0	-182	~ 3808
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-200	~ 4200
USEr	-	ULo	~ UHi	ULo -5%F. S.	~ UHi +5%F. S.
	圧力計測値(PD)	0	~ 4000	-200	~ 4200

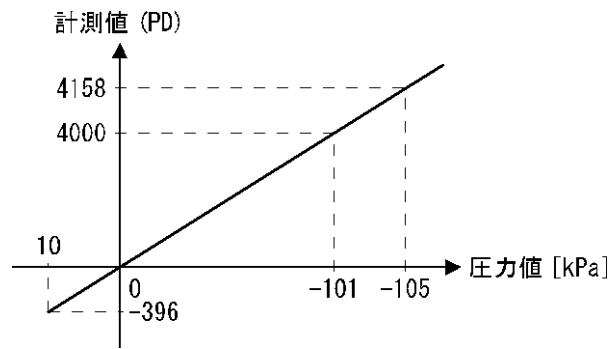

計測値 (PD) 圧力値の関係 (レンジ : 101 kPa、単位 : kPa)

○プロセスデータ、圧力計測値の換算式

①プロセスデータから圧力計測値への換算式 : $Pr = a \times (PD) + b$

②圧力計測値からプロセスデータへの換算式 : $(PD) = (Pr - b) / a$

Pr : 圧力計測値および設定値

PD : 計測値(プロセスデータ)

a : 傾き

b : 切片

[単位仕様に対する傾きと切片]

レンジ	単位	傾き a	切片 b
2 kPa (0.002)	kPa	0.005	0
	Pa	0.5	0
	mbar	0.005	0
	psi	0.000072525	0
	mmH2O	0.050985	0
-101 kPa (-0.1)	MPa	-0.00002525	0
	kPa	-0.02525	0
	kgf/cm ²	-0.000257475	0
	bar	-0.0002525	0
	psi	-0.00366225	0
	inchHg	-0.0074575	0
±100 kPa (F0.1)	mmHg	-0.1894	0
	MPa	0.000025	0
	kPa	0.025	0
	kgf/cm ²	0.000254925	0
	bar	0.00025	0
	psi	0.003626	0
	inchHg	0.073825	0
100 kPa (0.1)	mmHg	0.187525	0
	MPa	0.000025	0
	kPa	0.025	0
	kgf/cm ²	0.000254925	0
	bar	0.00025	0
	psi	0.003626	0

[単位仕様に対する傾きと切片] (続き)

レンジ	単位	傾き a	切片 b
500 kPa (0.5)	MPa	0.000125	0
	kPa	0.125	0
	kgf/cm ²	0.00127475	0
	bar	0.00125	0
	ps i	0.01813	0
1 MPa (1.0)	MPa	0.00025	0
	kPa	0.25	0
	kgf/cm ²	0.00254925	0
	bar	0.0025	0
	ps i	0.03626	0
1.6 MPa (1.6)	MPa	0.0004	0
	kPa	0.4	0
	kgf/cm ²	0.00407875	0
	bar	0.004	0
	ps i	0.05802	0
2.0 MPa (2.0)	MPa	0.0005	0
	kPa	0.5	0
	kgf/cm ²	0.0050985	0
	bar	0.05	0
	ps i	0.07252	0
5.0 MPa (5.0)	MPa	0.00125	0
	kgf/cm ²	0.0127475	0
	bar	0.0125	0
	ps i	0.1813	0
10.0 MPa (10.0)	MPa	0.0025	0
	kgf/cm ²	0.0254925	0
	bar	0.025	0
	ps i	0.3626	0
20.0 MPa (20.0)	MPa	0.005	0
	kgf/cm ²	0.050985	0
	bar	0.05	0
	ps i	0.7252	0
25.0 MPa (25.0)	MPa	0.00625	0
	kgf/cm ²	0.06373	0
	bar	0.0625	0
	ps i	0.9065	0

[計算例]

- ①プロセスデータから圧力計測値へ換算
(レンジ：-101 kPa、単位仕様 kPa、PD=2000 の時)

$$\begin{aligned} Pr &= a \times (PD) + b \\ &= -0.02525 \times 2000 + 0 \\ &= -50.5 \text{ [kPa]} \end{aligned}$$

- ②圧力計測値からプロセスデータへ換算
(レンジ：-101 kPa、単位仕様 kPa、Pr=-75.0[kPa]の時)

$$\begin{aligned} (PD) &= (Pr - b) / a \\ &= [-75.0 - (0)] / (-0.02525) \\ &= 2970 \end{aligned}$$

■ I/O-Link パラメータ設定

○ IODD ファイル

IODD (I/O Device Description) とは、センサまたはアクチュエータの機能と通信を確立するために必要なすべてのプロパティと必要なパラメータを提供する、定義ファイルです。

メイン IODD ファイルと、ベンダーロゴやデバイス写真、デバイスアイコンなどのイメージファイルなどがセットで提供されます。

本製品の IODD ファイルは、以下の通りです。

製品品番	IODD ファイル ※1
PSE202A-□ PSE203A-□	SMC-PSE202A-yyyymmdd-IODD1.1

※1：“yyyymmdd”はファイル作成日を表し、yyyy は年、mm は月、dd は日を示します。

IODD ファイルは、当社 Web サイト (<https://www.smcworld.com>) からダウンロードできます。

○ サービスデータ

簡易なアクセスに対応したパラメータ (ダイレクトパラメータページ) と、多様なパラメータとコマンドに対応した ISDU パラメータにおいて、読み出しもしくは書込みできるパラメータは以下の通りです。

※：本製品のパラメータデータはビッグエンディアン形式です。

上位通信の伝送方式がリトルエンディアンの場合は、バイト順が入れ替わりますのでご注意ください。

● ダイレクトパラメータページ 1

DPP1 アドレス	アクセス	パラメータ名	初期値 (10 進数)	内容
0x07	R	Vendor ID	0x0083(131)	“SMC Corporation”
0x08				
0x09	R	Device ID	0x000154(340)	“PSE202A”
0x0A				“PSE202A-M”
0x0B				“PSE203A” “PSE203A-M”

● ISDU パラメータ

インデックス (10進数)	サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	初期値	備考
0x0002 (2)	0	W	システムコマンド	-	「システムコマンド」 参照(86 ページ)
0x000C (12)	0	R/W※2	デバイスアクセス ロック	0x0000	「デバイスアクセスロックパラ メータ」参照(87 ページ)
0x0010 (16)	0	R	ベンダー名	SMC Corporation	
0x0011 (17)	0	R	ベンダーテキスト	www.smcworld.com	
0x0012 (18)	0	R	プロダクト名	例: PSE202A	
0x0013 (19)	0	R	プロダクト ID	例: PSE202A	
0x0014 (20)	0	R	プロダクトテキスト	MONITOR	
0x0015 (21)	0	R	シリアルナンバー	例: "xxxxxxxx"	・8 桁で表記 ・16 オクテット長固定の文字列
0x0016 (22)	0	R	ハードウェア バージョン	HW-Vx.y	x: 大規模な改訂番号 y: 小規模な改訂番号
0x0017 (23)	0	R	ソフトウェア バージョン	FW-Vx.y	x: 大規模な改訂番号 y: 小規模な改訂番号
0x0018 (24)	0	R/W※2	アプリケーションス ペシフィックタグ	ALL "*"	任意に変更可能
0x0024 (36)	0	R	デバイス状態 パラメータ	-	「デバイス状態パラメータ」 参照(87 ページ)
0x0025 (37)	0	R	デバイス詳細状態 パラメータ	-	「デバイス詳細状態パラメータ」 参照(88 ページ)
0x0028 (40)	0	R	プロセスデータ インプット	-	プロセスデータの最新値が読み 出しできます。

※1: R: リード、W: ライト。

※2: IODD では、Maintenance/Specialist のみライト可能です。

● システムコマンド(インデックス 2)

ISDU インデックス 0x0002 の SystemCommand(システムコマンド)において、下表に示すコマンドを発行できます。

I0-Link 設定ツール上に各システムコマンドのボタンが表示されます(“ParamDownloadStore”は除く)。ボタンをクリックし、システムコマンドを本製品に送信します。

書き込み可能なコマンドは、以下の通りです。

データタイプ : 8 bit UInteger

値(10進数)	状態の定義	内容
0x80(128)	Device Reset	デバイスを再起動
0x81(129)	Application Reset	全チャンネルのピーク/ボトム値をクリア
0x82(130)	Restore Factory Settings	設定値を工場出荷値に設定
0xA0(160)	All Zero Clear	全チャンネルのゼロクリアを実行
0xA1(161)	CH1 Zero Clear	CH1 のゼロクリアを実行
0xA2(162)	CH2 Zero Clear	CH2 のゼロクリアを実行
0xA3(163)	CH3 Zero Clear	CH3 のゼロクリアを実行
0xA4(164)	CH4 Zero Clear	CH4 のゼロクリアを実行
0xAB(171)	CH1 Peak Bottom Clear	CH1 のピークボトム値をクリア
0xAC(172)	CH2 Peak Bottom Clear	CH2 のピークボトム値をクリア
0xAD(173)	CH3 Peak Bottom Clear	CH3 のピークボトム値をクリア
0xAE(174)	CH4 Peak Bottom Clear	CH4 のピークボトム値をクリア

※1 : IODD では、CH* Peak Bottom Clear (0xAB-0xAE)を除き、Maintenance/Specialist のみ使用可能です。

● デバイスアクセスロックパラメータ (インデックス 12)

デバイスアクセスロックの条件は以下の通りです。

データタイプ : 16 bit Record

値 (10 進数)	内容
0x0000(0)	キーロック解除、DS ロック解除 (初期値)
0x0002(2)	キーロック解除、DS ロック
0x0008(8)	キーロック、DS ロック解除
0x000A(10)	キーロック、DS ロック

【キーロック】

本製品の設定を変更できないようにする (ボタン操作を受け付けないようにする) 機能です。

キーロック中においても、通信による設定の変更やデータストレージによるリストア (パラメータ設定データの上書き) は行われます。

【データストレージをロック (DS ロック)】

“Data storage” (データストレージ) をロックすると、本製品のデータストレージ機能が無効になります。この場合、データストレージのバックアップおよびリストアに対しては、アクセス拒否の返答をします。

● デバイス状態パラメータ (インデックス 36)

読み出し可能なデバイス状態は、以下の通りです。

データタイプ : 8 bit UInteger

値 (10 進数)	状態の定義	内容
0x00(0)	正常動作	-
0x01(1)	保守点検が必要	未対応
0x02(2)	仕様範囲外	計測範囲上限オーバー
0x03(3)	機能確認	未対応
0x04(4)	故障	本製品の内部故障

● デバイス詳細状態パラメータ (インデックス 37)

読み出し可能なデバイス状態の詳細なイベント内容は、以下の通りです。

配列	イベント内容	イベント分類		イベントコード
		定義	値	
1	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D01
2	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D02
3	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D03
4	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D04
5	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D05
6	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D06
7	本製品の内部故障	エラー	0xF4	0x8D07
8	CH2 の OUT1 過電流	エラー	0xF4	0x8CE1
9	CH3 の OUT1 過電流	エラー	0xF4	0x8CE2
10	CH4 の OUT1 過電流	エラー	0xF4	0x8CE3
11	CH1 の OUT2 過電流	エラー	0xF4	0x8CC0
12	CH1 の計測範囲上限オーバー	警告	0xE4	0x8D60
13	CH2 の計測範囲上限オーバー	警告	0xE4	0x8D61
14	CH3 の計測範囲上限オーバー	警告	0xE4	0x8D62
15	CH4 の計測範囲上限オーバー	警告	0xE4	0x8D63
16	-	-	0x00	0x0000
17	-	-	0x00	0x0000
18	データストレージアップロードリクエスト	通知	0x54	0xFF91

●製品独自パラメータ

インデックス (10進数)				サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	デー タ ス ト レ ー ジ ※2	デー タ タ イ プ ※3	初期値 (10進数)	内容
CH1	CH2	CH3	CH4							
0x03E8 (1000)	0x03E9 (1001)	0x03EA (1002)	0x03EB (1003)	0	R/W	Unit (表示単位選択)	Y	U8	0x01 (1)	表示単位の単位を設定します。 レンジにより選択できない 単位があります。(否定応答) 0 : MPa 1 : kPa 2 : Pa 3 : kgf/cm ² 4 : bar 5 : mbar 6 : psi 7 : inchHg 8 : mmHg 9 : mmH ₂ O
0x03F2 (1010)	0x03F3 (1011)	0x03F4 (1012)	0x03F5 (1013)	0	R/W	CoL (表示色選択)	Y	U8	0x02 (2)	表示色を設定します。 0 : rEd(常時赤) 1 : Grn(常時緑) 2 : 1SoG(OUT1 が on 時に緑) 3 : 1Sor(OUT1 が on 時に赤) 4 : 2SoG(OUT2 が on 時に緑) 5 : 2Sor(OUT2 が on 時に赤)
0x0410 (1040)	0x0411 (1041)	0x0412 (1042)	0x0413 (1043)	1	R/W	rAnG (接続レンジ選択)	Y	U8	0x01 (1)	接続レンジを設定します。 ※4 0 : 0.002(2kPa) 1 : -0.1(-101kPa) 2 : F0.1(±100kPa) 3 : 0.1(100kPa) 4 : 0.5(500kPa) 5 : 1.0(1MPa) 6 : 1.6(1.6MPa) 7 : 2.0(2MPa) 8 : 5.0(5MPa) 9 : 10.0(10MPa) 10 : 20.0(20MPa) 11 : 25.0(25MPa) 12 : USEr(ユーザー追加レンジ)
				2	R/W	Udot (レンジ[USEr]時 最小単位)	Y	U8	0x06 (6)	ユーザー追加レンジ選択時の最小 単位を設定します。 0 : 0.001 1 : 0.002 2 : 0.01 3 : 0.02 4 : 0.1 5 : 0.2 6 : 1 7 : 2
				3	R/W	ULo (レンジ[USEr]時 定格下限)	Y	S16	0x0000 (0)	ユーザー追加レンジ選択時の定格 下限を設定します。 -1500~1500
				4	R/W	UHi (レンジ[USEr]時 定格上限)	Y	S16	0x03E8 (1000)	ユーザー追加レンジ選択時の定格 上限を設定します。 -1500~1500

●製品独自パラメータ(続き)

インデックス (10進数)				サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	データ ストレージ ※2	データ タイプ ※3	初期値 (10進数)	内容
CH1	CH2	CH3	CH4							
0x041A (1050)				1	R/W	チャンネルセレクト	Y	U8	0x00 (0)	表示するチャンネルを設定します。 0 : CH1 1 : CH2 2 : CH3 3 : CH4
				2	R/W	チャンネルスキャン モード	Y	U8	0x00 (0)	チャンネルスキャンモードを設定 します。 0 : OFF 1 : ON
				3	R/W	diF (差圧動作モード)	Y	U8	0x00 (0)	差圧動作モードを設定します。 0 : oFF 1 : on
0x04BA (1210)	0x04BB (1211)	0x04BC (1212)	0x04BD (1213)	1	R/W	oUt1 (OUT1 の出力動作 モード選択)	Y	U8	0x00 (0)	OUT1 の出力モードを設定します。 0 : HYS(ヒステリシス) 1 : Wind(ウインドコンパレータ) 2 : Err(エラー出力) 3 : oFF(出力OFF)
				2	R/W	1ot (OUT1 の出力形態 選択)	Y	U8	0x00 (0)	OUT1 の出力形態を設定します。 0 : 1_P (正転出力) 1 : 1_n (反転出力)
0x04C4 (1220)	0x04C5 (1221)	0x04C6 (1222)	0x04C7 (1223)	1	R/W	P_1 (OUT1 の出力設定値 選択)	Y	S16	0x07D0 (2000)	OUT1 の出力設定値を選択します。 (78~79 ページ)
				2	R/W	H_1 (OUT1 の応差設定)	Y	U16	0x00C8 (200)	OUT1 の応差を設定します。 (78~79 ページ)
				3	R/W	P1L (OUT1 のウインド コンパレータの 下限値)	Y	S16	0x04B0 (1200)	OUT1 のウインドコンパレータの 下限値を設定します。 (78~79 ページ)
				4	R/W	P1H (OUT1 のウインド コンパレータの 上限値)	Y	S16	0x0960 (2400)	OUT1 のウインドコンパレータの 上限値を設定します。 (78~79 ページ)
				5	R/W	WH1 (OUT1 のウインド コンパレータの応差 設定)	Y	U16	0x0190 (400)	OUT1 のウインドコンパレータの 応差を設定します。 (78~79 ページ)
				6	R/W	dtH1 (OUT1 の出力 ON 時の ディレータイム)	Y	U16	0x0000 (0)	OUT1 の出力 ON 時のディレー タイムを設定します。 0x0000~0x1770 (0~6000) 0.01 s 単位
				7	R/W	dtL1 (OUT1 の出力 OFF 時 のディレータイム)	Y	U16	0x0000 (0)	OUT1 の出力 OFF 時のディレー タイムを設定します。 0x0000~0x1770 (0~6000) 0.01 s 単位

●製品独自パラメータ(続き)

インデックス (10進数)				サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	データ ストレージ ※2	データ タイプ ※3	初期値 (10進数)	内容
CH1	CH2	CH3	CH4							
0x0582 (1410)	0x0583 (1411)	0x0584 (1412)	0x0585 (1413)	1	R/W	oUt2 (OUT2の出力動作 モード選択)	Y	U8	0x00 (0)	OUT2の出力モードを設定します。 0: HYS(ヒステリシス) 1: Wind(ウインドコンパレータ) 2: Err(エラー出力) 3: oFF(出力OFF)
				2	R/W	2ot (OUT2の出力形態 選択)	Y	U8	0x00 (0)	OUT2の出力形態を設定します。 0: 1_P(正転出力) 1: 1_n(反転出力)
0x058C (1420)	0x058D (1421)	0x058E (1422)	0x058F (1423)	1	R/W	P_2 (OUT2の出力設定値 選択)	Y	S16	0x07D0 (2000)	OUT2の出力設定値を選択します。 (78~79 ページ)
				2	R/W	H_2 (OUT2の応差設定)	Y	U16	0x00C8 (200)	OUT2の応差を設定します。 (78~79 ページ)
				3	R/W	P2L (OUT2のウインド コンパレータの 下限値)	Y	S16	0x04B0 (1200)	OUT2のウインドコンパレータの 下限値を設定します。 (78~79 ページ)
				4	R/W	P2H (OUT2のウインド コンパレータの 上限値)	Y	S16	0x0960 (2400)	OUT2のウインドコンパレータの 上限値を設定します。 (78~79 ページ)
				5	R/W	WH2 (OUT2のウインド コンパレータの 応差設定)	Y	U16	0x0190 (400)	OUT2のウインドコンパレータの 応差を設定します。 (78~79 ページ)
				6	R/W	dtH2 (OUT2の出力ON時の ディレータイム)	Y	U16	0x0000 (0)	OUT2の出力ON時のディレー タイムを設定します。 0x0000~0x1770 (0~6000) 0.01 s 単位
				7	R/W	dtL2 (OUT2の出力OFF時 のディレータイム)	Y	U16	0x0000 (0)	OUT2の出力OFF時のディレー タイムを設定します。 0x0000~0x1770 (0~6000) 0.01 s 単位
0x0708 (1800)	0x0709 (1801)	0x070A (1802)	0x070B (1803)	0	R/W	FiL (デジタルフィルタ)	Y	U16	0x0000 (0)	デジタルフィルタを設定します。 0x0000~0x0BB8 (0~3000) 0.01 s 単位
0x0712 (1810)	0x0713 (1811)	0x0714 (1812)	0x0715 (1813)	0	R/W	FSC (表示微調整設定)	N	S16	0x0000 (0)	表示している圧力値を±5%R. D. の範囲で調整できます。 0xFFCE~0x0032 (-50~50) 0.1%単位

●製品独自パラメータ(続き)

インデックス (10進数)				サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	データ ストレージ ※2	データ タイプ ※3	初期値 (10進数)	内容
CH1	CH2	CH3	CH4							
0x07D0 (2000)	0x07D1 (2001)	0x07D2 (2002)	0x07D3 (2003)	1	R/W	SUB (サブ画面オプ ション設定)	Y	U8	0x00 (0)	サブ画面オプションを設定します。 0: Std 1: dUAL(2値表示) 2: o1Lv(OUT1 レベルバー) 3: o2Lv(OUT2 レベルバー) 4: LinE(ライン名) 5: oFF(表示 OFF)
				2	R/W	Std (Std デフォルト 設定)	Y	U8	0x00 (0)	表「std 設定時表示項目選択」を参 照
				3	R/W	dUAL ([dUAL]時 表示項目左側)	Y	U8	0x00 (0)	表「2 値設定時表示項目選択」を参 照
				4	R/W	dUAL ([dUAL]時 表示項目右側)	Y	U8	0x01 (1)	
0x0974 (2420)	0x0975 (2421)	0x0976 (2422)	0x0977 (2423)	1	R/W	LinE 名 1 文字目 (11 SEG)	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (11seg)」を 参照
				2	R/W	LinE 名 2 文字目 (11 SEG)	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (11seg)」を 参照
				3	R/W	LinE 名 3 文字目	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (7seg)」を 参照
				4	R/W	LinE 名 4 文字目	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (7seg)」を 参照
				5	R/W	LinE 名 5 文字目	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (7seg)」を 参照
				6	R/W	LinE 名 6 文字目 (11 SEG)	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ 1 (11seg)」 を参照
				7	R/W	LinE 名 7 文字目 (11 SEG)	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ 1 (11seg)」 を参照
				8	R/W	LinE 名 8 文字目	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (7seg)」を 参照
				9	R/W	LinE 名 9 文字目	Y	U8	0x00 (0)	図「LinE 名通信データ (7seg)」を 参照
0x097E (2430)	0x097F (2431)	0x0980 (2432)	0x0981 (2433)	1	R/W	LinE 名 1 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				2	R/W	LinE 名 2 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				3	R/W	LinE 名 3 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				4	R/W	LinE 名 4 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				5	R/W	LinE 名 5 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				6	R/W	LinE 名 6 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				7	R/W	LinE 名 7 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
				8	R/W	LinE 名 8 文字目 dot	Y	U8	0x00 (0)	0: OFF (dot 消灯) 1: ON (dot 点灯)
0x07DA (2010)	0x07DB (2011)	0x07DC (2012)	0x07DD (2013)	0	R/W	drE (表示値分解能設定)	Y	U8	0x00 (0)	表示値分解能の設定をします。 0: 通常分割 1: 低分解能 (1/10)

●製品独自パラメータ(続き)

インデックス (10進数)				サブイン デックス	アクセス ※1	パラメータ	データ ストレージ ※2	データ タイプ ※3	初期値 (10進数)	内容
CH1	CH2	CH3	CH4							
0x07EE (2030)	0x07EF (2031)	0x07F0 (2032)	0x07F1 (2033)	0	R/W	CUT (ゼロカット設定)	Y	U8	0x00 (0)	0付近の表示値をゼロ表示します。 設定可能値 0x00~0x0A (0~10) 1.0%単位
0x0960 (2400)				0	R/W	EC0 (ECOモード)	Y	U8	0x00 (0)	エコモードの設定をします。 0: OFF 1: ON
0x096A (2410)				1	R/W※5	Pin (暗証番号使用有無)	Y	U8	0x00 (0)	暗証番号の使用の有無を設定 します。 0: OFF 1: ON
				2	R/W※5	PinCode (暗証番号)	Y	U16	0x0000 (0)	暗証番号を設定します。 0x0000~0x03E7 (0~999)
0x1F40 (8000)	0x1F41 (8001)	0x1F42 (8002)	0x1F43 (8003)	0	R	プロセスデータ 換算式 傾き a	N	F32	-	表「単位仕様に対する傾きと切片」 を参照(81ページ)
0x1F4A (8010)	0x1F4B (8011)	0x1F4C (8012)	0x1F4D (8013)	0	R	プロセスデータ 換算式 切片 b	N	F32	-	
0x1F54 (8020)	0x1F55 (8021)	0x1F56 (8022)	0x1F57 (8023)	0	R	H_Hi (ピーク値)	N	U16	-	詳細は、77~83 ページのプロセス データ参照
0x1F5E (8030)	0x1F5F (8031)	0x1F60 (8032)	0x1F61 (8033)	0	R	H_Lo (ボトム値)	N	U16	-	

※1: 「R」はリード、「W」はライトを示します。

IODD では、チャンネルセレクト、チャンネルスキャン(0x41A)を除き、Maintenance/Specialist のみライト可能です。

※2: 「Y」はパラメータ設定データをマスタへ保存し、「N」は保存しないことを示します。

※3: 記号については、下表を参照ください。

記号	データ型 (IO-Link 規格)	データ長 Bit[byte]	説明
U8	UIntegerT	8[1]	符号なし整数(unsigned integer)
U16		16[2]	
S16	IntegerT	16[2]	符号付整数(signed integer)
F32	Float32T	32[4]	浮動小数点数(floating point number)

※4: レンジ変更時に単位が非対応の場合、否定応答をしますので、一度有効なレンジ・単位へ変更した後、再度レンジ・単位を変更してください。(シングルパラメータの場合)

例: レンジ 5 MPa、単位 MP からレンジ 2 kPa、単位 kPa へ変更する場合、

レンジ 5 MPa は単位 kPa が非対応、レンジ 2 kPa は単位 MPa が非対応のため、否定応答となります。

一度、レンジ 1 MP、単位 kPa へ変更したのち、レンジ 2 kPa、単位 kPa へ変更します。

※5: IODD では、Maintenance/Specialist のみリード/ライト可能です。

[std 設定時 表示項目選択]

値	設定内容		補足事項等
0	OUT1	HYS モード設定値	OUT※出力モードの設定とミスマッチする値を write した場合は肯定応答し、「Std - - -」を表示します。
1		HYS モード応差	
2		Wind モード下側設定値	
3		Wind モード上側設定値	
4		Wind モード応差	
5		Err モード	
6		oFF モード	
7	OUT2	HYS モード設定値	
8		HYS モード応差	
9		Wind モード下側設定値	
10		Wind モード上側設定値	
11		Wind モード応差	
12		Err モード	
13		oFF モード	
14	圧力ボトム値		
15	圧力ピーク値		
16	予約		
17	SW 出力モード/通信モード表示		

[2 値設定時 表示項目選択]

値	設定内容		2 値設定時 表示項目選択		補足事項等
			左側	右側	
0	OUT1	HYS モード設定値	●	●	OUT※出力モードの設定と ミスマッチする値を write した場合は肯定応答し、 「- -」を表示します。
1		HYS モード応差	●	●	
2		Wind モード下側設定値	●	●	
3		Wind モード上側設定値	●	●	
4		Wind モード応差	●	●	
5	OUT2	HYS モード設定値	●	●	
6		HYS モード応差	●	●	
7		Wind モード下側設定値	●	●	
8		Wind モード上側設定値	●	●	
9		Wind モード応差	●	●	
10	圧力ピーク値		●	×	
11	圧力ボトム値		×	●	
12	予約		×	×	
13	圧力表示単位		●	●	
14	レンジ仕様		●	●	
15	OUT1 出力モード・出力形態		●	×	
16	OUT2 出力モード・出力形態		×	●	
17	Line 名(左側 4 桁、右側 5 桁)		●	●	
18	表示チャンネル		●	●	
19	CH1 計測表示値		●	●	
20	CH2 計測表示値		●	●	
21	CH3 計測表示値		●	●	
22	CH4 計測表示値		●	●	
23	表示 OFF(無表示)		●	●	

● : 設定可能 × : 設定不可(否定応答)

値 (16進数)		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
表示 文字	7seg																
	11seg																
値 (16進数)		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
表示 文字	7seg																
	11seg																
値 (16進数)		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
表示 文字	7seg																
	11seg																
補足事項		□の値を write した場合は否定応答とする。															

Line 名通信データ

保守

停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法

設定に関しては、停電以前の状態に保持されています。

本製品の出力状態は、基本的に停電以前の状態で復帰しますが、ご使用の環境により変化する恐れがありますので、ご使用設備全体の安全を確認した後、操作してください。

詳細な管理をしている場合は、ウォーミングアップ(約10～15分)を実施した後、ご使用ください。


暗証番号を忘れた場合


暗証番号を忘れた場合は、当社にお問合せください。

トラブルシューティング

○トラブルシューティング

製品において誤動作が発生した場合は、以下のフローチャートでトラブル現象を選択してください。
 トラブル現象に該当する原因が確認されず、製品交換後に正常動作する場合は、製品の故障が考えられます。製品の故障発生は、ご使用環境(ネットワーク構成等)により発生する場合がありますので、その場合の対策内容は別途ご相談ください。

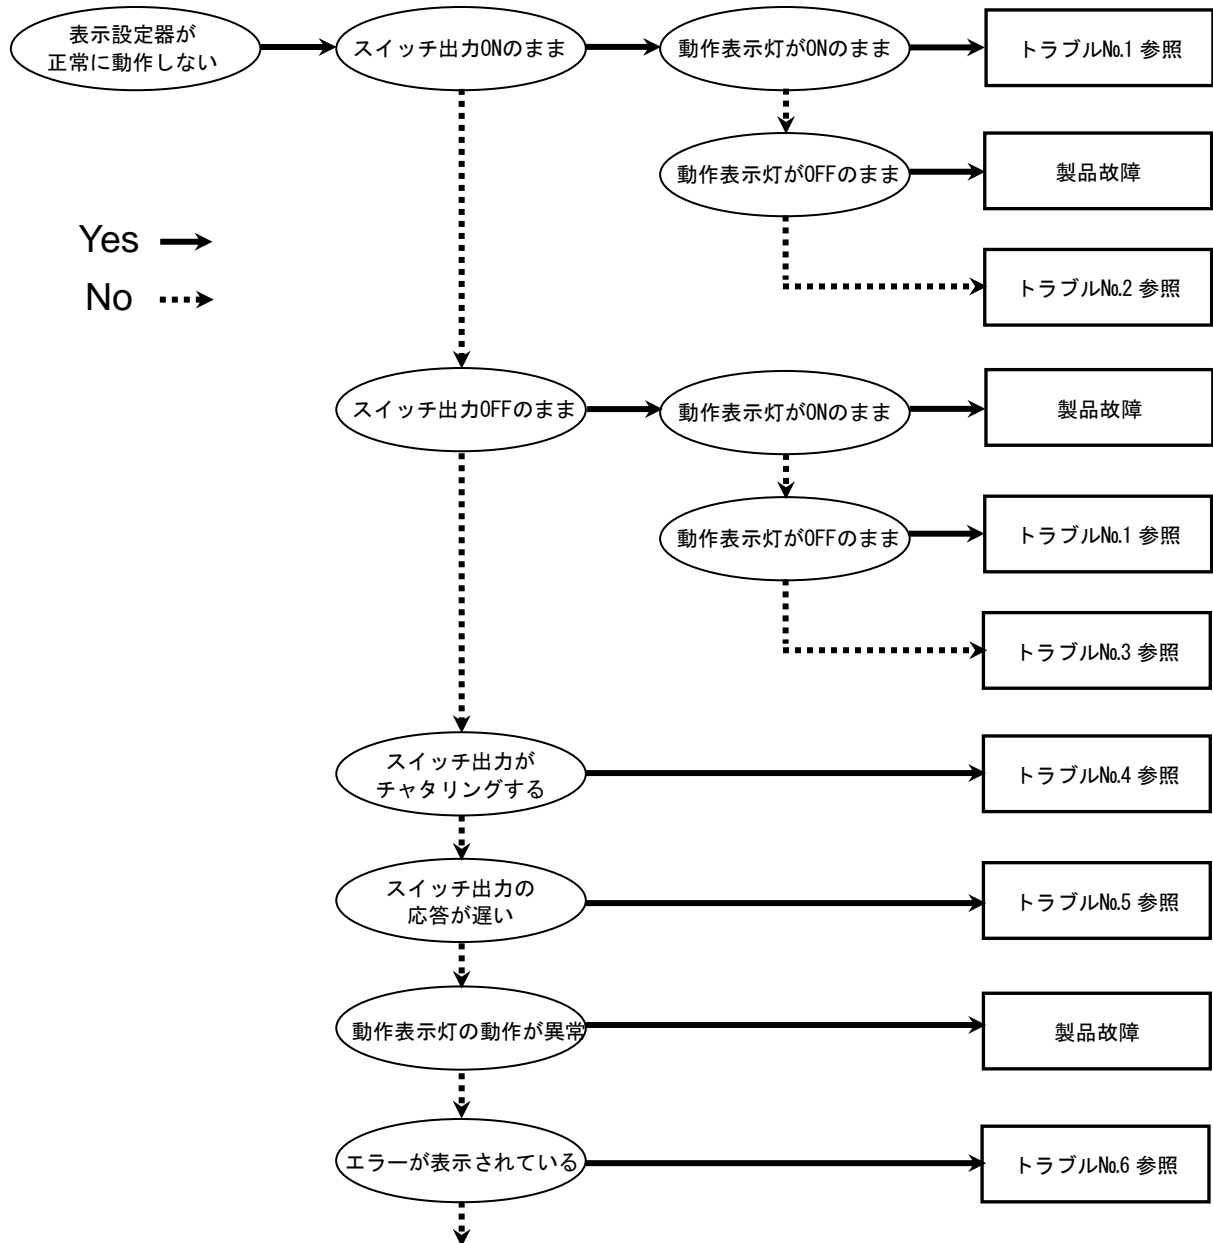

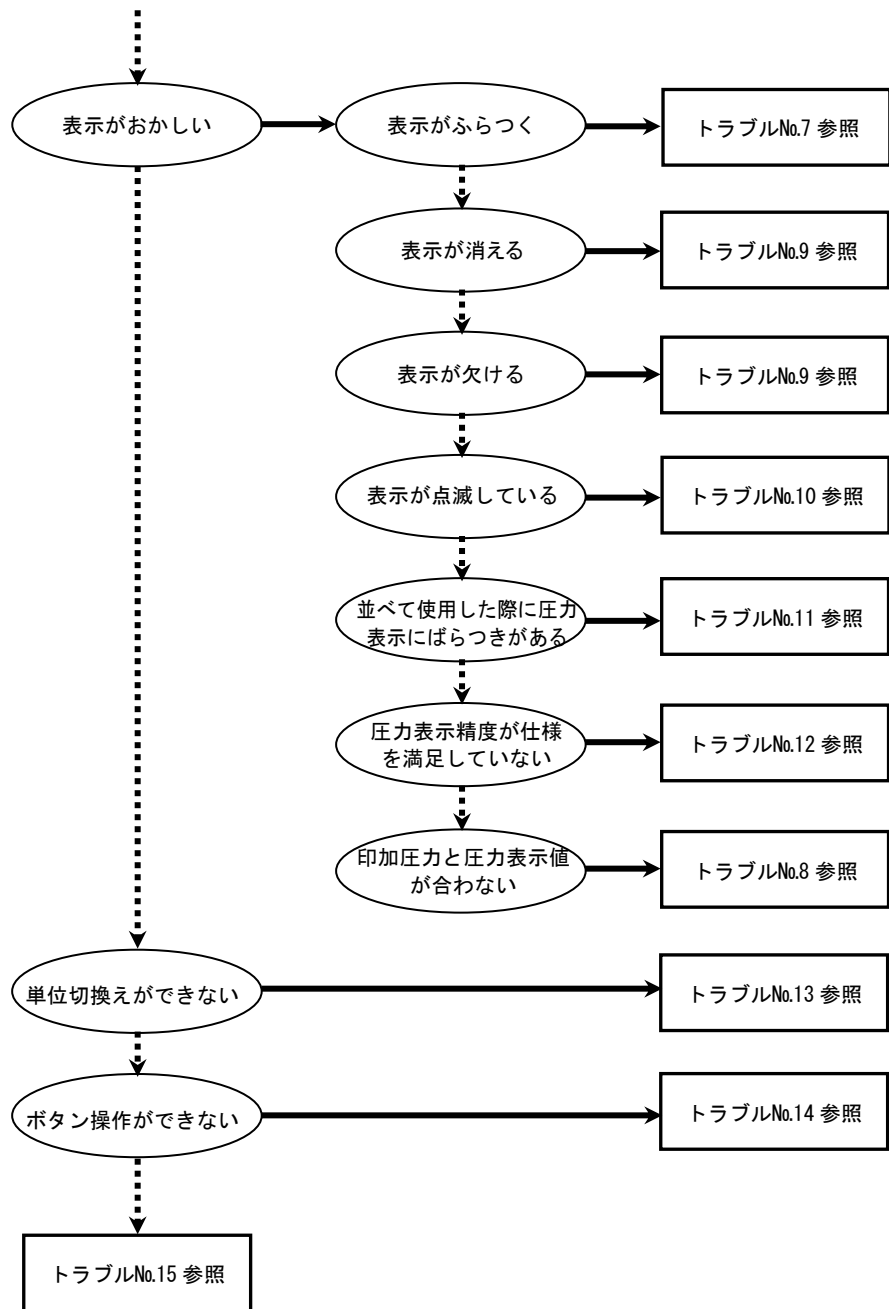

○トラブル対応方法一覧表


トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
1	・出力 ON のまま 動作表示灯 ON のまま ・出力 OFF のまま 動作表示灯 OFF のまま	圧力設定間違い	①圧力設定の確認。 ②設定にて動作モード、応差、出力形態の確認。 (ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、正転出力/反転出力)	①圧力設定を再度行ってください。 ②機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
2	出力 ON のまま 動作表示灯正常	誤配線	出力線配線の確認。 負荷が直接 DC (+) または DC (-) に接続されていないかの確認。	正しい配線を行ってください。
		製品故障		製品交換。
3	出力 OFF のまま 動作表示灯正常	誤配線	出力線配線の確認。 負荷が直接 DC (+) または DC (-) に接続されていないかの確認。	正しい配線を行ってください。
		機種選定	NPN 仕様を使用したつもりが PNP 仕様を使用していないかの確認 またはこれの逆。	機種選定 (出力仕様) の見直しを行ってください。
		リード線断線	リード線の一定箇所への曲げ応力の有無。 (曲げ半径・リード線への引張力)	配線を修正してください。 (引張力の補正・曲げ半径を大きくする)
		製品故障		製品交換。
4	スイッチ出力が チャタリングを 起こす	誤配線	配線の確認。 茶線に DC (+)、青線に DC (-) が接続されているか、出力線が外れかけていないか (接触不良) を確認。	正しい配線で再度接続なおしてください。
		圧力設定間違い	①圧力設定の確認。 ②応差の範囲が小さくないかを確認。 ③デイレート時間の設定確認。 デイレート時間が短すぎないかを確認。	①圧力設定を再度行ってください。 ②応差を広げてください。 ③機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
5	スイッチ出力の 応答が遅い	圧力設定間違い	圧力設定の確認。 検出圧力に対し圧力設定値が同じ (近い) 数値になっているかを確認。	圧力設定を再度行ってください。圧力設定値を検出圧力から離してください。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
6	<ul style="list-style-type: none"> ・過電流エラー (Er1, 2) が表示される ・システムエラー (Er0, 4, 6, 7, 8, 9) が表示される ・表示が“HHH”になっている ・表示が“LLL”になっている ・残圧エラー (Er3) が表示される 	出力に過電流が流れている (Er1, 2)	<ul style="list-style-type: none"> ①出力に 80 mA 以上の電流が流れていないかどうかを確認。 ②仕様通りの負荷が接続されているかを確認。負荷短絡になっていないかを確認。 ③サージ保護なしのリレーを接続されていないかどうかを確認。 ④高圧線等の電力線と一緒に(束ねて)配線をしていないか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①、②仕様通りの負荷を接続してください。 ③サージ保護付のリレーを使用するか、サージ対策を行ってください。 ④高圧線等の電力線と一緒に配線を行わないようにしてください。
		製品内部のデータが正常に処理されなかった (Er0, 4, 6, 7, 8, 9)	<ul style="list-style-type: none"> ①静電気などのノイズ印加の可能性がないかどうかを確認。ノイズ発生源がないかどうかを確認。 ②電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①ノイズおよびノイズ発生源を取除き(ノイズ対策をし)リセット、もしくは電源を切り再度電源を投入してください。 ②電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		印加圧力が上限値を超えている (HHH)	<ul style="list-style-type: none"> ①設定圧力範囲の上限を超えた圧力が加わっていないかどうかを確認。 ②配管内部に異物の浸入がなかったか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①圧力を設定圧力範囲以内に戻してください。 ②配管内への異物侵入を防ぐよう対策を行ってください。
		印加圧力が下限値を越えている (LLL)	<ul style="list-style-type: none"> ①設定圧力範囲の下限を超えた圧力が加わっていないかどうかを確認。 ②配管内部に異物の侵入がなかったか確認。 	<ul style="list-style-type: none"> ①圧力を設定圧力範囲以内に戻してください。 ②配管内への異物侵入を防ぐよう対策を行ってください。
		ゼロクリア操作時に圧力が大気圧になっていない (Er3)	大気圧と比較して±7%F. S. (連成圧用は±3.5%F. S.) を超えた圧力が加わっていないかどうか確認。	加わっている圧力を大気圧状態に戻し、ゼロクリア操作を行ってください。
		製品故障		製品交換。
7	表示がふらつく	供給電源の間違い	電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。	電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		誤配線	電源配線の確認。 茶線に DC (+)、青線に DC (-) が接続されているか、配線が外れかかかっていないかを確認。	正しい配線を行ってください。
		元圧変動	元圧が変動していないか確認。	ふらつきが気になる場合には、表示分解能の設定により、表示桁数を変更することができます。 また、デジタルフィルタの設定でも改善が可能な場合もあります。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
8	印加圧力と圧力表示値が合わない	圧カレンジ設定間違い	圧カレンジの設定確認。 接続している圧力センサと設定している圧カレンジが正しいかの確認。	正しい圧カレンジを選択してください。
9	・表示が消える ・表示が欠ける	供給電源の間違い	電源電圧が DC12~24 V±10%であることを確認。	電源電圧は DC12~24 V ±10%を供給してください。
		誤配線	電源配線の確認。 茶線に DC(+), 青線に DC(-)が接続されているか、配線が外れかかかっていないかを確認。	正しい配線を行ってください。
		省電力モード	設定にて省電力モードになっていないかを確認。	機能の設定を再度行ってください。
		製品故障		製品交換。
10	表示が点滅する	配線不良	①電源配線の確認。 ②リード線の一定箇所への曲げ応力の有無。	①正しい配線を行ってください。 ②配線(曲げ半径、応力)を修正してください。
11	並べて使用すると圧力表示がばらつく	精度範囲におけるバラツキ	バラツキが表示精度範囲内であることを確認。	表示精度範囲内であれば微調整モードを使用し表示を調整してください。
		製品故障		製品交換。
12	圧力表示精度が仕様を満足していない	異物侵入があった	配管ポートへの異物侵入/付着を確認。	異物侵入/付着がないように 5 μm のフィルタを通してください。またフィルタには、ドレンが溜まらないように、定期的に排出してください。
		エア漏れ、液漏れが発生している	配管などからのエア漏れ、液漏れを確認。	配管作業を再度行ってください。 締付トルク範囲を越えて締付けた場合、取付ねじ、取付金具、スイッチ等が破損する恐れがあります。
		ウォーミングアップ不十分	製品に電源投入後 10 分以降にて仕様精度を満足しているかを確認。	電源投入後は表示および出力のドリフトが発生します。微小な圧力を検出する場合は 10~15 分間のウォーミングアップを行ってください。
		製品故障		製品交換。

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
13	単位の切り換えができない。	機種選定 (単位切り換え機能がないものを選択している)	製品に印字されている品番が単位切り換え機能付であるかどうかを確認。	SI 単位固定は、単位切り換えはできません。 (kPa⇔MPa は選択可) ※：新計量法により、日本国内で単位切り換え機能付を使用することができません。 ※：SI 単位固定：kPa, MPa
		製品故障		
14	ボタン操作ができない	キーロックモードになっている	キーロックモードになっていないかどうかを確認。	キーロックモードを解除してください。
		製品故障		
15	動作不安定 (チャタリング)	応差が小さいか、スイッチのディレイ時間が早すぎるため、元圧変動等による影響を受けている	①設定圧力(応差)を確認。 ②ディレイ時間を確認。	①圧力設定をご確認ください。 ②機能の設定を再度行ってください。
		配線不良/ リード線の断線	①電源配線の確認。 ②リード線の一定箇所への曲げ応力の有無。 (曲げ半径・リード線への引張力)	①正しい配線を行ってください。 ②配線を修正してください (引張力の補正・曲げ半径を大きくする)
		製品故障		製品交換。

○トラブルシューティング (I0-Link 通信機能に関して)

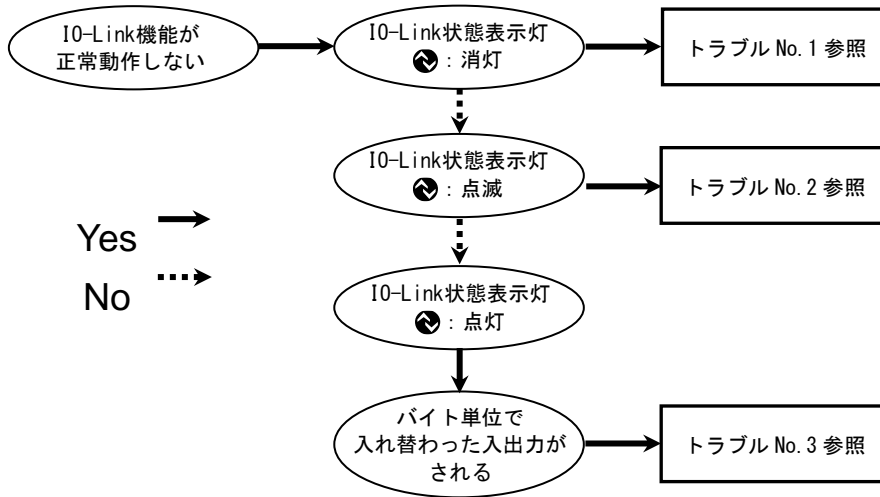

○トラブル対応方法一覧表 (I0-Link 通信機能に関して)

トラブル No.	トラブル現象	表示内容	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
1	I0-Link状態表示灯 ●: 消灯	-	コネクタ誤配線	コネクタ部の接続状態を確認。	ケーブルの配線を正す。
			I0-Link マスタからの電源供給異常	I0-Link マスタからの電源電圧を確認。	I0-Link マスタ電源に DC18~30 V 電圧を供給
2	I0-Link状態表示灯 ●: 点滅	Mode ***	通信していない I0-Link 配線不良	I0-Link ケーブルの接続状態、ケーブル状態を確認。	I0-Link ケーブル接続の締め増し。(ケーブル断線の場合、ケーブル交換)
		Er 15 V I0	マスタとバージョン不一致	マスタとデバイスの I0-Link バージョン確認。	デバイスに合わせ、マスタの I0-Link バージョンを合わせる。※1
		Mode Start Mode Prt	通信モードが Operate モードに移行していない	データストレージアクセスロックの設定状態とマスタのデータストレージバックアップレベルの設定状態を確認。	データストレージアクセスロックを解除する。もしくは、マスタポートのデータストレージバックアップレベルの設定を無効にする。
		Mode Loc	データストレージロック中のバックアップおよびリストア要求	データストレージロックの確認。	データストレージロックの解除。
3	バイト単位で入れ替わったデータとなる	-	プログラムのデータ割付が違う	マスタ上位通信の伝送フォーマットのエンディアンタイプがビッグエンディアンタイプからリトルエンディアンタイプか確認。	マスタ上位通信の伝送フォーマットのエンディアンタイプを基にプログラムのデータ割付を行う。もしくは、マスタのバイトスワップ設定を行う。(上位通信はエンディアンタイプについては、77 ページ参照)

※1 : I0-Link マスタのバージョンが「V1.0」のものと接続された場合、異常として表示します。















○I/O-Link 状態表示一覧表

サブ画面の表示内容	内容
ds READ	データストレージアップロード中
ds Write	データストレージダウンロード中
bp READ	ブロックパラメータアップロード中
bp Write	ブロックパラメータダウンロード中
ini 000	Restore Factory Setting 受付
rPb 000	Peak Bottom Clear 受付
Zero 000	Zero Clear 受付
rAPP 000	Application Reset 受付

※：動作完了後に通常表示に戻ります。

   ○エラー表示機能

異常やエラーが発生したときに、誤りの箇所や種類を表示します。

         エラー名称	エラー表示	内容	処置方法	エラー出力対応
過電流エラー	 ※2  ※2	<p>スイッチ出力の負荷電流が 80 mA 以上流れています。</p> <p>※はエラー該当チャンネルを表します。</p>	電源を切断して、過電流が発生した出力の要因を排除し再度電源を投入してください。	対応
残圧エラー		<p>ゼロクリア操作時、±7%F. S. (連成圧用は±3.5%F. S.) を越えた圧力が加えられています。</p> <p>ただし、1秒後に自動的に測定モードに復帰します。</p> <p>製品個体差により、±1%F. S. ゼロクリアの範囲が異なります。</p>	加えられている圧力を大気圧状態にしてから再度ゼロクリア操作を行ってください。	非対応
加圧エラー		設定圧力範囲の上限を超えた圧力が加えられています。	加えられている圧力を設定圧力範囲内に戻してください。 センサの接続、配線を確認してください。	非対応
		設定圧力範囲の下限を超えた圧力が加えられています。 センサが未接続、誤配線の可能性があります。		非対応
システムエラー	 ※1	内部データエラーの場合、表示されます。	電源を切断し、再度電源を投入してください。 復帰しない場合は、当社での調査が必要となります。	非対応
	 ※1			非対応
	 ※1			対応
	 ※1			非対応
	 ※1			対応
				対応
	 ※1			非対応
	 ※1			対応
	対応			

- ※1：エラー発生時、スイッチ出力はOFFとなります。
エラー出力設定時(エラー出力対応の場合)は、エラー出力動作を行います。
- ※2：エラー出力設定時に設定出力が過電流エラー時はスイッチ出力がOFFになります。


上記処置方法を行っても復帰しない場合や、上記以外のエラー表示が発生した場合には、当社での調査が必要となります。

エラー出力の設定について

反転出力で使用するにより、エラー出力非対応である[Er0][Er4][Er7][Er14]発生時にも検出が可能です。


正転出力

スイッチ出力

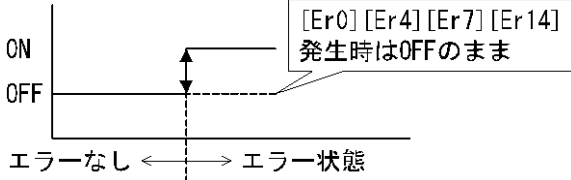

反転出力

スイッチ出力

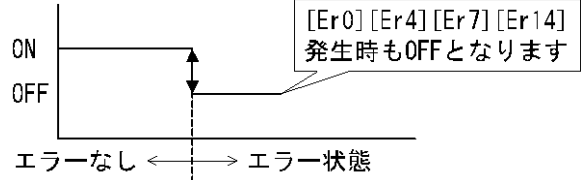

仕様

型式		PSE20□A シリーズ	
圧力仕様	定格圧力範囲	圧力仕様別表参照 (111 ページ)	
	表示/設定圧力範囲		
	表示/設定最小単位		
電気仕様	電源電圧	スイッチ出力機器として使用する場合	DC12~24 V(±10%)、かつ電源リップル(p-p)10%以下
		I0-Linkデバイスとして使用する場合	DC18~30 Vリップル(p-p)10%含む
	電源電圧	DC12~24 V(±10%)、かつリップル(p-p)10%以下	
	消費電流	55 mA 以下	
	保護	逆接続保護	
	センサ供給電源電圧	[電源電圧]-1.5 V	
センサ供給電源電流 ^{※1}	最大 50 mA(センサ 4 入力時の総電源電流は最大 200 mA)		
精度	表示精度	±0.5%F.S. ±1 digit(周囲温度 25 °C±3 °C時)	
	繰返し精度	±0.1%F.S. ±1 digit	
	温度特性	±0.5%F.S. (25 °C基準)	
スイッチ出力	出力形式	NPN または PNP オープンコレクタ出力 5 出力	
	出力モード	ヒステリシス、ウインドコンパレータ、エラー出力、出力 OFF	
	スイッチ動作	正転出力、反転出力	
	最大負荷電流	80 mA	
	最大印加電圧(NPNのみ)	DC30 V	
	内部降下電圧(残留電圧)	1.5 V 以下(負荷電流 80 mA 時)	
	ディレー時間 ^{※2}	5 ms 以下、0~60 s/0.01 s ステップで可変	
	応差	0 から可変 ^{※3}	
保護	過電流保護		
センサ入力	入力形式	電圧入力: DC1~5 V(入力インピーダンス: 1 MΩ)	
	入力数	4 入力	
	接続方法	e-CON	
	保護	過電圧保護(ただし、電圧 DC26.4 V まで対応)	
表示	単位 ^{※4}	MPa、kPa、Pa、kgf/cm ² 、bar、mbar、psi、inHg、mmHg、mmH ₂ O (レンジ設定による)	
	表示方式	LCD	
	画面数	3 画面(メイン画面、サブ画面×2)	
	表示色	メイン画面: 赤/緑、サブ画面: 橙	
	表示桁数	メイン画面: 4 桁 7 セグメント サブ画面(左): 4 桁(一部 11 セグメント、その他 7 セグメント) サブ画面(右): 5 桁(一部 11 セグメント、その他 7 セグメント)	
	動作表示灯	スイッチ出力 ON 時点灯 OUT1、OUT2: 橙	
デジタルフィルタ ^{※5}	0~30 s/0.01 s ステップで可変		

型式		PSE20□A シリーズ
耐環境	保護等級	前面部のみ IP65 (パネル取付時)、その他は IP40 ※6
	耐電圧	AC1000 V 1 分間 充電部一括と筐体間
	絶縁抵抗	50 MΩ 以上 (DC500 V メガにて) 充電部一括と筐体間
	使用温度範囲	動作時:0~50 °C、保存時:-10~60 °C (結露しないこと)
	使用湿度範囲	動作時および保存時: 35~85%RH (結露しないこと)
規格		CE/UKCA マーキング
質量	本体	51 g (電源・出力ケーブルは除く)
	電源・出力ケーブル	60 g
	e-CON (1 個)	2 g

※1: センサ入力コネクタ部の Vcc 側と 0 V 側を短絡させると表示器が破損します。

※2: デジタルフィルタなし (0 ms) 時の値です。

※3: 印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。

※4: 単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合は MPa/kPa/Pa のみ選択となります。

※5: ステップ入力に対する 90% 応答の時間です。

※6: □48 変換アダプタ使用時は、IP40 仕様となります。

※7: 品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

○ケーブル仕様

導体断面積	0.15 mm ² (AWG26)	
絶縁体	外形	0.9 mm
シース	仕上がり外径	φ4.8

○圧力仕様別表


SMC 適用圧力センサ	定格圧力範囲	表示/設定圧力範囲	表示/設定最小単位
PSE550	0~2 kPa	-0.2~2.1 kPa	0.001 kPa
PSE531、PSE541、PSE561	0~-101 kPa	10~-105 kPa	0.1 kPa
PSE533、PSE543、PSE563、PSE573	-100~100 kPa	-105~105 kPa	0.1 kPa
PSE532	0~100 kPa	-10~105 kPa	0.1 kPa
PSE564、PSE574	0~500 kPa	-50~525 kPa	1 kPa
PSE530、PSE540、PSE560、PSE570	0~1 MPa	-0.105~1.05 MPa	0.001 MPa
PSE575	0~2 MPa	-0.105~2.1 MPa	0.001 MPa
PSE576	0~5 MPa	-0.25~5.25 MPa	0.01 MPa
PSE577	0~10 MPa	-0.5~10.5 MPa	0.01 MPa

○通信仕様 (IO-Link モード時)

IO-Link タイプ	デバイス
IO-Link バージョン	V1.1
通信速度	COM2 (38.4 kbps)
設定ファイル	IODD ファイル ^{※6}
最小サイクルタイム	4.8 ms
プロセスデータ長	Input Data : 10 byte、Output Data : 0 byte
オンリクエストデータ通信	対応
データストレージ機能	対応
イベント機能	対応
ベンダーID	131 (0x0083)
デバイス ID	340 (0x000154)


※6 : 設定ファイルは、当社ホームページからダウンロードできます。<https://www.smcworld.com>

■外形寸法図

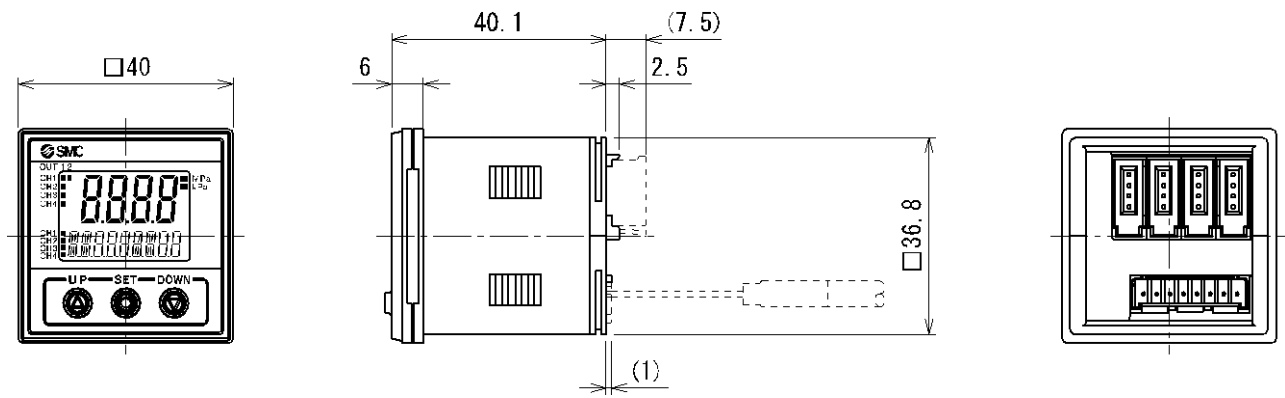

○電源・出力接続ケーブル線

・ ZS-26-L

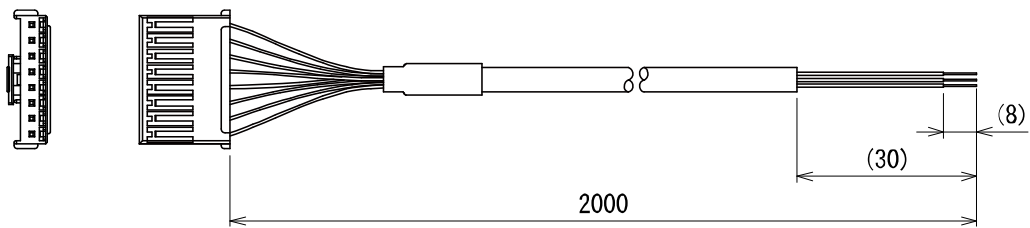

改訂履歴

A版：記載内容追加[2019年11月]
B版：記載内容追加[2021年11月]
C版：記載内容追加[2022年6月]
D版：記載内容追加[2023年6月]
E版：記載内容変更[2024年5月]

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>



0120-837-838

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日、祝日、会社休日を除く】

⑧ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© SMC Corporation All Rights Reserved



No. PS※※-0MW011-E