

# ご使用の前に

## デジタル圧カスイッ

### ZSE20B(F)-L/ISE20B-L



このたびはSMCデジタル圧カスイッ ZSE20B(F)-L/ISE20B-Lシリーズをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品の取扱いに関する詳細な資料については、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)およびその他の安全法規に加えて、必ず守ってください。

- 注意:** 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。
- 警告:** 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- 危険:** 切迫した危険の状態での回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

### ■取扱い者について


- この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

### ■安全上のご注意

警告	
	■分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
	■仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
	■可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
	■静電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因になります。
	■インターロック回路に使用する場合は ・別系統による(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
	■保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。
注意	
	■通電中は端子・コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。
	■保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること 正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。 配管部以外からの漏れが発生した場合、製品自体が破損している場合があります。 電源を切断し流体の供給を停止してください。 漏れがある状態で絶対に流体を印加しないでください。 意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

## 製品各部の名称


### ○各部の名称

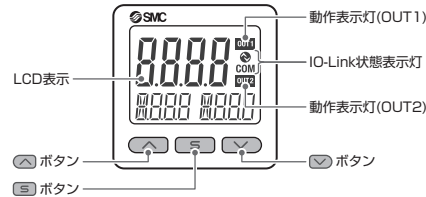


## 取付け・設置

### ■設置方法

- 取付けのしかた
  - オプションの専用ブラケットまたはパネルマウントアダプタを使用し、取付けてください。
  - 水・ホコリ等が本体にかかる場所に設置する場合は大気開放ポートに別売のチューブを差込み、水・ホコリのかからない場所まで配管してください。(詳細:「チューブの取付方法」参照)
- ブラケットによる装着方法
  - ブラケットを取付ねじ(タッピンねじ:呼び径 3×8L(2本))で本体に取付けて設置してください。  
※:ブラケット取付ねじの締付トルクは0.5±0.05 Nmにて締付てください。  
タッピンねじ使用のため、複数回取付け、取外しができなくなりますのでご注意ください。
  - ・ブラケットA(品番: ZS-46-A1)      ・ブラケットB(品番: ZS-46-A2)

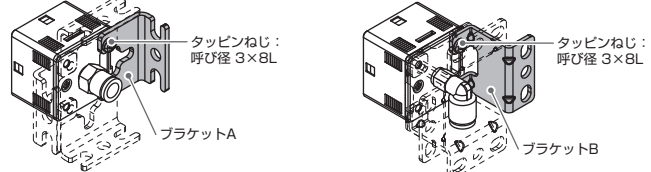


- パネルマウントアダプタによる装着方法
  - (a)を本体前面部に取付けて固定した後に、パネル前面に(a)が当たるまで挿入します。次にパネル背面から(b)を本体に取付け、パネルに接触するまで押込むことで固定できます。
  - ・パネルマウントアダプタ (品番: ZS-46-B)  
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー (品番: ZS-46-D)

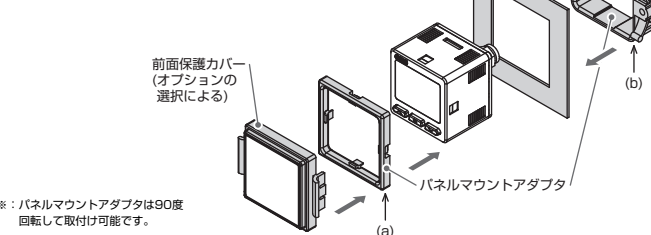

パネルカット寸法およびブラケットの取付穴加工寸法については、製品カタログもしくは当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より入手いただけますのでご利用ください。

### ■配管方法

- 接続ねじの締込方法
  - 本体への接続の場合(配管仕様: -M5の場合)  
手締め後、接続するねじ側六角面を適正なスパナで約1/6~1/4回転増締めしてください。  
参考値としては、締付トルク: 1~1.5 Nmです。  
(配管アダプタZS-46-N※を交換して取付ける場合も同様の方法で締込んでください。)
  - 配管仕様: -O1、-NO1の場合  
手締め後、配管部六角面を適正なスパナで2~3回転締込んでください。  
参考値としては、締付トルク: 3~5 Nmです。  
ねじ締込みの際には、圧力スイッチ本体をスパナで固定しないでください。

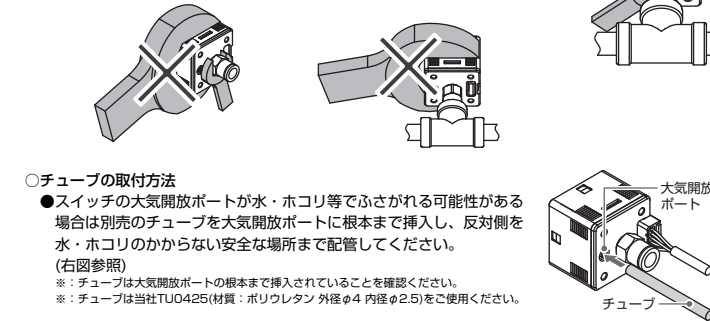

### ■配線方法

- 接続について
  - 接続作業は電源を切断した状態で行ってください。
  - 配線は単独の配線経路をご使用ください。
  - 動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤作動の原因となります。
  - 市販のスイッチング電源を使用する場合は、かならずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合は、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。

### ○コネクタの使用方法

- コネクタの着脱  
コネクタを装着する場合、レバーとコネクタ本体を指ではさむようにして真直ぐピンに挿入し、ハウジングの凹溝にレバーの爪を押し込むようにしてロックします。
- コネクタを引き抜く場合、親指でレバーを押し下げて爪を凹溝から外しながら真直ぐに引いて外します。

### コネクタのピン番号

ピンNo.	色
DC(+)	茶 5
OUT1	黒 4
NC	白 3
NC	灰 2
DC(-)	青 1

## 設定の概要[測定モード]

電源投入後約3秒間は、製品の識別コードが表示されます。  
※: 電源投入後、約0.2秒後までにスイッチ動作は開始します。

**[測定モード]**  
電源投入後、圧力を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。目的に応じて設定の変更やその他の機能を設定するモードに移行することができる基本モードです。

測定モード画面について  
現在圧力値(メイン画面)      設定値またはピーク値/ボトム値(サブ画面(右))  
表示項目(サブ画面(左))

サブ画面の表示内容について  
測定モードにて または ボタンを押すと、サブ画面の表示内容を切換えることができます。

※: [F10] サブ画面の設定によってサブ画面に任意の表示方式を1つ追加することができます。任意表示設定時、サブ画面の表示を切換えた場合は、30秒後に任意表示に戻ります。(工場出荷時は任意表示なしで設定されています。)

ボタンを1回押す      ボタンを1秒以上3秒未満押す      ボタンを3秒以上5秒未満押す      ボタンを5秒以上押す

設定値、応差の1つを設定する(3ステップ設定モード)      設定値、応差、ディレイ時間を設定する(簡易設定モード)      それぞれの機能の設定を変更する(ファンクション選択モード)      その他の設定・ゼロクリア・キーロック

※: 設定中も出力動作します。  
※: 設定中に3秒間ボタン操作がないと表示が点滅します。(設定中の離隔などによる設定忘れ防止のため)  
※: 3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードの設定は、相互に反映されず。

## 圧力の設定

**出荷時の設定**  
圧力が設定値を超えるとスイッチがONします。圧力が設定値から応差以上下がると、スイッチがOFFします。工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値でONするように設定されています。右図に示す動作にて支障のない場合は、そのままご使用ください。

## 3ステップ設定モード

- [3ステップ設定モード(ヒステリシスモード)]  
3ステップ設定モードでは設定値(P.1)または(n.1)と応差(H.1)を変更することができます。あらかじめサブ画面を または ボタンで変更したい項目(設定値または応差)に合わせてください。設定値変更の場合は、以下の操作方法となります。応差の設定も同様に変更することができます。
- ① サブ画面に変更したい項目が表示されている状態で ボタンを1回押してください。サブ画面(右)の設定値が点滅します。
  - ② または ボタンを押して、設定値を変更してください。  
 ボタンで設定値の増加、 ボタンで設定値の減少ができます。  
 と ボタンを同時に1秒以上長押しすると設定値が[-. ]と表示され、自動的に設定値が現在圧力値と同値になります(スナップショット機能)。その後、 と ボタンを押すことによる再調整も可能です。
  - ③ ボタンを押すと設定が完了します。

ウインドコンパレータモードは、設定した圧力範囲(P1LからP1Hまでの間)でスイッチが動作します。上記の設定方法と同様にP1L(スイッチ動作点下限)、P1H(スイッチ動作点上限)、WH1(応差)の設定を個別に行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1Lとn1Hになります。)

※: OUT2も同様に設定できます。(例: P.2、H.2等)  
※: 正転/反転切換え、ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード切換えは、ファンクション選択モード[F 1] OUT1の設定または[F 2] OUT2の設定に行います。

## 簡易設定モード

- ① 測定モード時に ボタンを1秒以上3秒未満押してください。メイン画面に[SET]が表示されます。[SET]表示時にボタンを離すと、メイン画面に現在圧力値が表示され、サブ画面(左)に[P.1]または[n.1]とサブ画面(右)に設定値(点滅)が表示されます。
- ② または ボタンを押して、設定値を変更後、 ボタンを押すと設定され、応差の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。)
- ③ または ボタンを押して、設定値を変更後、 ボタンを押すと設定され、スイッチ出力のディレイ(遅れ)時間の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。)
- ④ または ボタンを押して、スイッチ出力のディレイ時間を選択します。ディレイ時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。
- ⑤ ボタンを2秒以上押すと、設定が完了します。  
※: 2秒未満の場合は、OUT2の設定に移ります。

ウインドコンパレータモードについても上記の設定方法と同様にP1L(スイッチ動作点下限)、P1H(スイッチ動作点上限)、WH1(応差)、dt1(ディレイ(遅れ)時間)の設定を行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1Lとn1Hになります。)

※: OUT2も同様に設定できます。

## ファンクション選択モード

■ファンクション選択モードとは  
測定モードにて ボタンを3秒以上5秒未満押すと[F 0]が表示されます。この[F 0]を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。ファンクション選択モード時に ボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。  
※: 応差によって、対応しない機能があります。対応しない機能や他の設定により選択が不可能な項目は、サブ画面(右)に[-.]が表示されます。

### ■工場出荷時の設定

工場出荷時は次のように設定されています。本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。

●[F 0] 表示単位・スイッチ出力仕様切換・診断情報選択機能について

単位仕様	圧力レンジ	工場出荷時の設定
無またはM	ISE20B ZSE20B(F)	MPa
P	ISE20B ZSE20B(F)	kPa
		psi

●[F 1] OUT1の設定項目について

項目	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード
出力反転	正転出力
圧力の設定	ISE20B : 0.500 MPa/ZSE20B : -50.0 kPa/ ZSE20BF : 50.0 kPa
応差	ISE20B : 0.050 MPa/ZSE20B : 5.0 kPa/ ZSE20BF : 5.0 kPa
ディレイ時間	0.00 sec.
表示色	出力ON時: 緑/出力OFF時: 赤 (OUT1に連動)

●[F 2] OUT2の設定項目について  
[F 1] OUT1と同様の設定です。

### ●その他の設定項目について

項目	工場出荷時の設定	項目	工場出荷時の設定
[F 3] デジタルフィルタの設定	0.00 ms	[F80] 省電力モードの設定	OFF
[F 4] オートリセット機能の設定	OFF	[F81] 確証番号の入力の設定	OFF
[F 6] 表示情報調整の設定	0.0%	[F90] 全ファンクションの設定	OFF
[F10] サブ画面の設定	std(標準)	[F96] 加圧エラー閾値の確認	-
[F 11] 表示分解能の設定	1000分割	[F98] 出力確認	しない(通常出力)
[F14] ゼロカットの設定	0.0	[F99] 出荷状態への復帰	OFF

設定を変更してご使用の場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を入手いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## その他の設定

- ピーク値/ボトム値表示機能  
電源投入状態での最高(最低)圧力を検知して更新しています。測定モードにて または ボタンを押してサブ画面に表示させることができます。
- スナップショット機能  
現在の圧力値をスイッチ出力ON/OFF点に設定することができます。設定値と応差を設定する際、 と ボタンを同時に1秒以上長押しするとサブ画面(右)の設定値が[-. ]と表示され、自動的に現在の圧力値に応じた値となります。
- ゼロクリア機能  
測定モードにて と ボタンを同時に1秒以上押し続けると、メイン画面が[-. ]と表示され、表示値がゼロリセットされます。自動的に測定モードに戻ります。
- キーロック機能

上記設定を行う場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を入手いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 保守

停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法  
設定に関しては、停電以前の状態に保持されています。本製品の出力状態は、基本的に停電以前の状態で復帰しますが、ご使用の環境により変化する恐れがありますので、ご使用設備全体の安全を確認した後、操作してください。詳細な管理をしている場合は、ウォーミングアップ(約10~15分)を実施した後、ご使用ください。

## トラブルシューティング

### ■エラー表示機能

異常やエラーが発生したときに、誤りの箇所や種類を表示します。

エラー名称	エラー表示	内容	処置方法
過電流エラー		スイッチ出力の負荷電流が80 mA以上上流れています。	電源を切断して、過電流が発生した出力の要因を除去し再度電源を投入してください。
残圧エラー		ゼロクリア操作時、±7%F.S.を超えた圧力が加えられています。ただし、1秒後に自動的に測定モードに復帰します。製品個体差により、±1%F.S.ゼロクリアの範囲が異なります。	加えられている圧力を大気圧状態にしてから再度ゼロクリア操作を行ってください。
加圧エラー		設定圧力範囲の上限を超えた圧力が加えられています。	加えられている圧力を設定圧力範囲に戻してください。
		設定圧力範囲の下限を超えた圧力が加えられています。	
システムエラー	  	  	内部データエラーの場合、表示されます。 電源を切断し、再度電源を投入してください。復帰しない場合は、当社での調査が必要となります。
バージョン不一致		マスタとバージョン不一致	デバイスに合わせ、マスタのIO-Linkバージョンを合わせてください。

上記処置方法を行っても復帰しない場合や、上記以外のエラー表示が発生した場合には、当社での調査が必要となります。トラブルシューティングに関する詳細なデータについては、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より入手いただけますのでご利用ください。

## 仕様/外形寸法図

各製品の仕様および外形寸法図に関する詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より入手いただけますのでご利用ください。

## SMC株式会社

お客様相談窓口      フリーダイヤル ☎ 0120-837-838