

# ご使用前に

## 高精度デジタル圧力スイッチ

ISE70/ISE71/  
ISE70G/ISE75G/ISE76G/ISE77G/ISE78G\*

\*：ISE78GはUL対象外となります。

このたびはSMC高精度デジタル圧力スイッチISE70/ISE71/ISE70G/ISE75G/ISE76G/ISE77G/ISE78Gシリーズをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品の取扱いに関する詳細な資料については、  
当社ホームページ(URL <https://www.smcworld.com>)もしくは、  
お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

これらの事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容です。国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)およびその他の安全法規に加えて、必ず守ってください。

**注意:** 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

**警告:** 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

**危険:** 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

### ■取扱い者について

- この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

### ■安全上のご注意

#### 警告

	■分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
	■仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・液体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
	■可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
	■静電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不具合や故障の原因になります。
	■インターロック回路に使用する場合は ・別系統による(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
	■保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。

#### 注意


	■通電中は端子、コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。
	■保守点検完了後に適正な機能検査、漏れ検査を実施すること 正常に機器が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。 配管部以外からの漏れが発生した場合、製品自体が破損している場合があります。 電源を切断し流体の供給を停止してください。 漏れがある状態で絶対に流体を印加しないでください。 意図しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

### ■取扱い上のお願い

- 組み合わせる直流電源は、以下のUL認定品をご使用ください。  
UL1310に従うクラス2電源ユニット、またはUL1585に従うクラス2トランスを電源とする最大30 Vrms(42.4 Vピーク)以下の回路(クラス2回路)
- 製品本体および銘板に、マークのある場合のみ、UL認定品となります。

## 製品各部の名称


### ○各部の名称

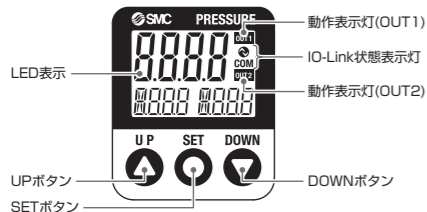


## 取付け・設置

### ■設置方法

- ブラケットによる装着方法
  - ブラケットを取付ねじ(十字穴付ねじ:呼び径 M4×6L(2本))で本体に取付けて設置してください。
    - \*: ブラケット取付ねじの締付トルクは0.76±0.1 N・mにて締付けてください。
  - ・ブラケットA(品番: ZS-50-A)
  - ・ブラケットB(品番: ZS-50-B)

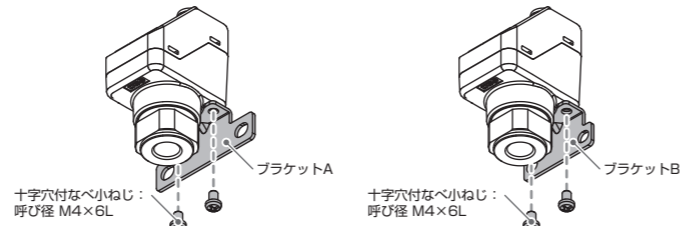



- オフィスの装着方法
  - \*: オフィスの締付トルクは1.5±0.1 N・mにて締付けてください。
    - \*: ISE70G/ISE75G/ISE76G/ISE77G/ISE78Gが装着可能です。
  - ・オフィス(品番: ZS-48-A)

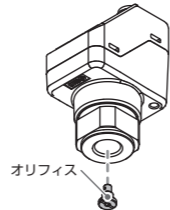


### ■配管方法

- 配管仕様: -O2、-NO2の場合  
手締め後、配管部四角面を適正なスパナで締め込んでください。  
参考値としては、締付トルク: 8~12 N・mです。
- 配管仕様: -FO2の場合  
手締め後、配管部四角面を適正なスパナで締め込んでください。  
参考値としては、締付トルク: 4~5 N・mです。

ねじ締め込みの際には、製品上部(表示部)をスパナで固定しないでください。

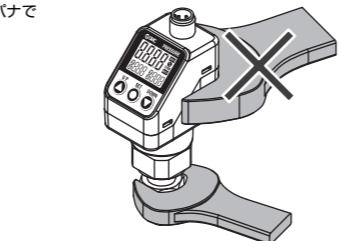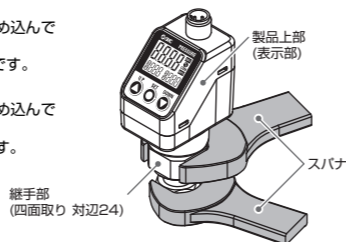

・製品上部(表示部)は、336°回転可能です。  
過大な力で無理に回転させようとすると、ストッパが破損する場合がありますのでご注意ください。

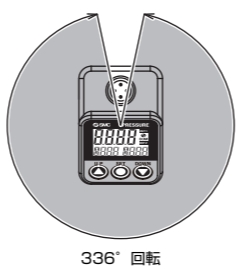

### ■配線方法

- 接続作業は電源を切断した状態で行ってください。
- 配線は単独の配線経路をご使用ください。
- 動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤作動の原因となります。
- 市販のスイッチング電源を使用する場合は、必ずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。
- コネクタの使用方法
  - 本体側コネクタのキーとケーブル側コネクタのキー溝の向きを合わせ、垂直に挿入し、ケーブル側コネクタのローレット部を回します。
  - ケーブル側コネクタは、以下のM12コネクタ付リード線のコネクタ部に適合するコネクタを選定ください。

番号	名称	リード線色	機能
1	L+	茶	DC18~30 V
2	DO	白	スイッチ出力2
3	L-	青	0 V
4	C/Q	黒	通信データ(IO-Link)/スイッチ出力1(SIO)

## 設定の概要[測定モード]

電源投入

電源投入後約3秒間は、製品の識別コードが表示され、その後測定モードへ移行します。  
\*: 電源投入後、約0.2秒後までにスイッチ動作は開始します。

**[測定モード]**  
電源投入後、圧力を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。  
測定モード画面について

サブ画面の表示内容について  
測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押すと、サブ画面の表示内容を切り換えることができます。

↑ SETボタンを1秒押す → [3ステップ設定モード] 設定値、応差の1つを設定する

↑ SETボタンを1秒以上3秒未満押す → [簡易設定モード] 設定値、応差、ディレイ時間を設定する

↑ SETボタンを3秒以上5秒未満押す → [ファンクション選択モード] それぞれの機能の設定を変更する


↑ ↓ → [その他の設定] ・ゼロクリア ・キーロック

\*: 設定中も出力動作します。  
\*: 設定中に30秒間ボタン操作がないと表示が点滅します。(設定中の離隔などによる設定忘れ防止のため)  
\*: 3ステップ設定モード、簡易設定モード、ファンクション選択モードの設定は、相互に反映されます。

## 圧力の設定

### 出荷時の設定

圧力が設定値を超えるとスイッチがONします。圧力が設定値から応差以下になると、スイッチがOFFします。  
工場出荷時は、大気圧と定格圧力範囲上限の中心値CONするように設定されています。右図に示す動作にて支障のない場合は、そのままご使用ください。

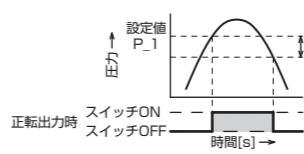

## 3ステップ設定モード

[3ステップ設定モード(ヒステリシスモード)]  
3ステップ設定モードでは設定値(P<sub>1</sub>またはn<sub>1</sub>)と応差(H<sub>1</sub>)を変更することができます。あらかじめサブ画面をUPまたはDOWNボタンで変更したい項目(設定値または応差)に合わせてください。設定値変更の場合は、以下の操作方法となります。応差の設定も同様に変更することができます。

- ①サブ画面に変更したい項目が表示されている状態でSETボタンを1回押してください。サブ画面(右)の設定値が点滅します。UPボタンで設定値の増加、DOWNボタンで設定値の減少ができます。UPとDOWNボタンを同時に1秒以上押し続けると設定値が[-]と表示され、自動的に設定値が現在圧力値と同値になります(スナップショット機能)。この後、UP、DOWNボタンを押すことによる再調整も可能です。
- ②SETボタンを押すと設定が完了します。

ウインドコンパレータモードは、設定した圧力範囲(P1LからP1Hまでの間)でスイッチが動作します。上記の設定方法と同様にP1L(スイッチ動作点下限)、P1H(スイッチ動作点上限)、WH1(応差)の設定を個別に行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1Lとn1Hになります。)  
\*: OUT2も同様に設定できます。(例: P<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>等)  
\*: 正転/反転切換え、ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード切換えは、ファンクション選択モード[F1] OUT1の設定または[F2] OUT2の設定で行います。


## 簡易設定モード

- ①測定モード時にSETボタンを1秒以上3秒未満押ししてください。メイン画面に[SET]が表示されます。[SET]表示時にボタンを離すと、メイン画面に現在圧力値が表示され、サブ画面(左)に[P<sub>1</sub>]または[n<sub>1</sub>]とサブ画面(右)に設定値(点滅)が表示されます。
- ②UPまたはDOWNボタンを押して、設定値を変更後、SETボタンを押すと設定され、応差の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。)
- ③UPまたはDOWNボタンを押して、設定値を変更後、SETボタンを押すと設定され、スイッチ出力のディレイ(遅れ)時間の設定に移ります。(スナップショット機能が使用できます。)
- ④UPまたはDOWNボタンを押して、スイッチ出力ON/OFF時のディレイ時間を選択します。ディレイ時間の設定により、出力のチャタリングを防止することができます。ディレイ時間は、0.00~60.00[sec.]の範囲にて、0.01[sec.]ステップで設定できます。
- ⑤SETボタンを2秒未満押しすると、OUT1の設定が完了します。サブ画面(左)に[P<sub>2</sub>]または[n<sub>2</sub>]が表示されますので、引き続きOUT2の設定を行ってください。設定を終了したい場合は、SETボタンを2秒以上押しすると設定が完了し、測定モードに戻ります。ウインドコンパレータモードについても上記の設定方法と同様にP1L(スイッチ動作点下限)、P1H(スイッチ動作点上限)、WH1(応差)、dt1(ディレイ(遅れ)時間)の設定を行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1Lとn1Hになります。)  
\*: OUT2も同様に設定できます。

## ファンクション選択モード

### ■ファンクション選択モードとは

測定モードにてSETボタンを3秒以上5秒未満押しすと[F 0]が表示されます。この[F 0]を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。ファンクション選択モード時にSETボタンを2秒以上押しすると測定モードに戻ります。  
\*: 品番によって、対応しない機能があります。  
対応しない機能や他の設定により選択が不可能な項目は、サブ画面(右)に[-]が表示されます。

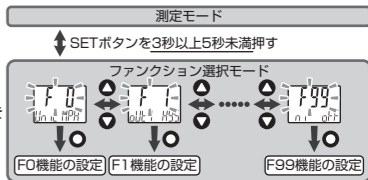

### ■工場出荷時の設定

工場出荷時は次のように設定されています。本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。

### ●[F 0] 表示単位・スイッチ出力仕様切換・診断情報選択機能について

項目	工場出荷時の設定
表示単位	単位仕様[無またはM]: MPa
スイッチ出力仕様	PNP
診断情報	ALL

### ●[F 1] OUT1の設定項目について

項目	工場出荷時の設定
出力モード	ヒステリシスモード
出力反転	正転出力
圧力の設定	ISE70(G): 0.500 MPa/ISE71: 0.800 MPa/ISE75G: 1.000 MPa/ISE76G: 2.50 MPa/ISE77G: 5.00 MPa/ISE78G: 8.00 MPa
応差	ISE70(G): 0.050 MPa/ISE71: 0.080 MPa/ISE75G: 0.100 MPa/ISE76G: 0.25 MPa/ISE77G: 0.50 MPa/ISE78G: 0.80 MPa
ディレイ時間	0.00 sec.
表示色	出力ON時: 緑/出力OFF時: 赤 (OUT1に連動)

### ●[F 2] OUT2の設定項目について

[F 1] OUT1と同様の設定です。

### ●その他の設定項目について

項目	工場出荷時の設定	項目	工場出荷時の設定
[F 3] デジタルフィルタの設定	0.00 ms	[F 80] 省電力モードの設定	OFF
[F 4] オートプリセット機能の設定	OFF	[F 81] 認証番号の入力の設定	OFF
[F 6] 表示値微調整の設定	0.0%	[F 90] 全ファンクションの設定	OFF
[F 10] サブ画面の設定	std(標準)	[F 96] 加圧エラー箇所の確認	-
[F 11] 表示分解能の設定	1000分割	[F 98] 出力確認	しない(通常出力)
[F 14] ゼロカットの設定	0.0	[F 99] 出荷状態への復帰	OFF

設定を変更してご使用の場合は、当社ホームページ(URL <https://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## その他の設定

- ピーク値/ボトム値表示機能  
電源投入状態での最高(最低)圧力を検出して更新しています。測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押してサブ画面に表示させることができます。

- スナップショット機能  
現在の圧力値をスイッチ出力ON/OFF点に設定することができます。設定値と応差を設定する際、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上長押しするとサブ画面(右)の設定値が[-]と表示され、自動的に現在の圧力値に応じた値となります。

- ゼロクリア機能  
測定モードにてUPとDOWNボタンを同時に1秒以上押し続けると、メイン画面が[-]と表示され、表示値がゼロにリセットされます。自動的に測定モードに戻ります。

- キーロック機能

上記設定を行う場合は、当社ホームページ(URL <https://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 保守

### 停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法

設定に関しては、停電以前の状態に保持されています。本製品の出力状態は、基本的に停電以前の状態に復帰しますが、ご使用の環境により変化する恐れがありますので、ご使用設備全体の安全を確認した後、操作してください。詳細な管理をしている場合は、ウォーミングアップ(約10~15分)を実施した後、ご使用ください。

## トラブルシューティング

### ■エラー表示機能

異常やエラーが発生したときに、誤りの箇所や種類を表示します。

エラー名称	エラー表示	内容	処置方法
過電流エラー		スイッチ出力の負荷電流が80 mA以上流れています。	電源を切断して、過電流が発生した出力の要因を除去し再度電源を投入してください。
残圧エラー		ゼロクリア操作時、±7%F.S.を越えた圧力が加えられています。ただし、1秒後に自動的に測定モードに復帰します。製品個体差により、±1%F.S.ゼロクリアの範囲が異なります。	加えられている圧力を大気圧状態にしてから再度ゼロクリア操作を行ってください。
加圧エラー		設定圧力範囲の上限を越えた圧力が加えられています。	加えられている圧力を設定圧力範囲内に戻してください。
システムエラー		内部データエラーの場合、表示されます。	電源を切断し、再度電源を投入してください。復帰しない場合は、当社での調査が必要となります。
バージョン不一致		マスタとのIO-Linkバージョン不一致。 マスタのバージョンが1.04なので不一致です。	デバイスに合わせ、マスタのIO-Link/バージョンを合わせてください。

上記処置方法を行っても復帰しない場合や、上記以外のエラー表示が発生した場合には、当社での調査が必要となります。トラブルシューティングに関する詳細なデータについては、当社ホームページ(URL <https://www.smcworld.com>)より入力いただけますのでご利用ください。

## 仕様/外形寸法図

各製品の仕様および外形寸法図に関する詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ(URL <https://www.smcworld.com>)より入力いただけますのでご利用ください。

### SMC株式会社

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-837-838

© この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
© 2017-2021 SMC Corporation All Rights Reserved

PS\*\*0M0002-D