



取扱説明書

製品名称

無接点オートスイッチ

型式 / シリーズ / 品番

D-M9□□

D-M9□W□

D-M9□E□

SMC株式会社

目次

安全上のご注意	2
製品型式・品番体系	9
製品各部の名称とはたらき	10
用語説明	11
取付け・設置	12
設置方法	12
保守	14
トラブルシューティング	15
仕様	23
外形寸法図	25



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本産業規格 (JIS) *1) およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

- *1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots--Safety
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第 1 部: 一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様には合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠️ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。
^{*3)} 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。
ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

■ 図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

■ 取扱い者について

- ① この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
- ② 組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■ 安全上のご注意

 警告	
 分解禁止	■ 分解・改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと けが、故障の恐れがあります。
 禁止	■ 仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・オートスイッチ破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
 禁止	■ 可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 このオートスイッチは、防爆構造ではありません。
 指示	■ インターロック回路に使用する場合は ・別系統による(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
 指示	■ 保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を確認してから実施すること けがの恐れがあります。
 注意	
 接触禁止	■ 通電中は端子、コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・オートスイッチの破損の恐れがあります。
 指示	■ 保守点検完了後に適正な機能検査を実施すること 正常に機器が動作しないなどの異常の場合は運転を停止してください。 意図しない誤動作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

シリンダ・アクチュエータとは、シリンダ、エアチャック、ロータリーアクチュエータ、電動アクチュエータ・シリンダなどの駆動機器を指します。

設計のご注意／選定

①仕様をご確認ください。

適用外の負荷や仕様範囲外での使用は、破壊や作動不良の原因となります。
仕様範囲を超えて使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。

②ストローク中間位置では、オートスイッチの出力動作時間に注意してください。

オートスイッチをストローク中間位置に設定し、ピストン通過時に負荷を駆動する場合、速度が速すぎるとオートスイッチは動作しますが動作時間が短くなり、負荷が動作しきれない場合があります。
検出可能な最大ピストン速度は

$$V[\text{mm/s}] = \frac{\text{オートスイッチ動作範囲}[\text{mm}]}{\text{負荷の動作時間}[\text{ms}]} \times 1000$$

となります。

③シリンダ・アクチュエータ同士の接近にご注意ください。

オートスイッチ付シリンダ・アクチュエータを2本以上並行に近付けてご使用の場合には、シリンダチューブ・アクチュエータの間隔を40 mm以上離して設計してください。(シリンダ・アクチュエータシリーズごとに許容間隔が示されている場合は、その値を使用してください。)

双方の磁力干渉のためオートスイッチが、誤動作する可能性があります。

磁気遮蔽版(MU-S025)、または市販の磁気遮蔽テープを使うことにより、磁力による干渉を軽減する事ができることもあります。

④保守スペースを確保してください。

保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

⑤オートスイッチ付シリンダ・アクチュエータを、足場になる個所には取付けないでください。

誤って乗ったり、足を掛けたりしたことにより過大な荷重が加わると、破損することがあります。

⑥断線が発生した際や、動作確認のために強制動作させる際に、逆流電流が流れ込まないように設計をしてください。

逆流電流が発生した際に、スイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。

⑦多数個付時における注意

オートスイッチ取付個数においてn個付の場合は、シリンダ・アクチュエータに対してオートスイッチが物理的に装着可能な個数を表記しています。

この状態の検出間隔は、オートスイッチ取付構造や筐体寸法により決まるため、必ずしも希望の間隔や設定位置に取付できない場合があります。

⑧検出可能位置の制限

シリンダ・アクチュエータの取付状態や取付金具によっては、物理的干渉によりオートスイッチを取付できない位置や面(フット金具の下面など)が存在します。

オートスイッチの設定位置において、シリンダ・アクチュエータの取付金具(トラニオンや補強リングなど)と干渉しないように、十分ご確認のうえで選定してください。

⑨配線は、できるだけ短くしてください。

100 m以下でご使用ください。

配線が長い場合のノイズ対策として、リード線の両端にフェライトコアを設置することを推奨します。

なお、無接点オートスイッチは製品構造上、接点保護ボックスは必要ありません。

⑩サージ電圧が発生する負荷は、使用しないでください。

リレーなどサージ電圧が発生する負荷を駆動する場合は、サージ吸収素子内蔵タイプの機器をご使用ください。

⑪オートスイッチの内部降下電圧にご注意ください。

内部降下電圧は、一般的に有接点オートスイッチよりも大きくなります。

オートスイッチを直列に接続した場合には、n個接続した場合は、電圧降下はn倍になります。

オートスイッチは、正常に作動しても負荷が動作しない場合があります。

また、DC12 Vリレーは適用外になっていますのでご注意ください。

⑫漏れ電流にご注意ください。

〈2線式〉

オフ状態時には、オートスイッチの内部回路を動作させるための電流(漏れ電流)が負荷に流れます。

負荷動作電流(コントローラでは入力オフ電流) > 漏れ電流

上記を満足しない場合は、復帰不良(オンのまま)となります。

仕様を満足しない場合は3線式オートスイッチをご使用ください。

また、並列(n個)接続すると負荷に流れる漏れ電流は、n倍になります。

⑬無接点オートスイッチは電源投入後50[ms]の間は、出力動作が安定しません。

電源投入直後の出力動作、およびAND接続する場合は、ON位置がOFF出力もしくはOFF位置がON出力と入力機器(PLCやリレーなど)が判定する場合があります。

電源投入後、およびANDの入力判定は50[ms]間の信号は無効となるように、設備上にて設定願います。

当社AHCシステム(Auto Hand Changing System) MAシリーズをご使用いただく場合にも設定願います。

取付／調整

①落としたり、打ち当てたりしないでください。

取扱いの際、落としたり打ち当てたり過大な衝撃(有接点オートスイッチ300 m/s²以上、無接点オートスイッチ1000 m/s²以上)が加わるとオートスイッチが破損し誤動作する可能性があります。

②オートスイッチは締付トルクを守って取付けてください。

締付トルク範囲を超えて締付けた場合、オートスイッチ取付ビス、オートスイッチ取付金具、オートスイッチ等が、破損する可能性があります。

締付トルク範囲未満で締付けた場合、オートスイッチ取付位置のずれを生じる可能性があります。

③オートスイッチのリード線を持ってシリンダ・アクチュエータを運ばないでください。

リード線断線、内部素子が破損する可能性があります。

④オートスイッチ本体に取付けている止めねじ以外を使用して、オートスイッチを固定しないでください。

指定外のねじを使用した場合には、オートスイッチが破損する可能性があります。

⑤オートスイッチは、動作範囲の中央に設定してください。

2色表示の場合は、緑表示領域の中央に設定してください。

オートスイッチの取付位置は、動作範囲の中心にピストンが停止するように調整してください。

(カタログ記載の取付位置は、ストローク端における最適な固定位置の目安を示しています。)

動作範囲の端部(オン・オフの境界線上付近)に設定した場合、ご使用環境によっては、出力動作が不安定になる場合があります。またシリンダ・アクチュエータによっては、個別に設定方法を示している製品がありますので、その場合は個別の方法にて設定してください。

2色表示の場合、適正動作範囲(緑表示領域)に固定した場合でも、設置環境・外乱の影響で、不安定な動作をする場合があります。

(磁性体、外部磁界、磁石内蔵シリンダ・アクチュエータの近接設置、温度変化、その他稼動中の磁力変動要素など)

⑥オートスイッチの取付位置は、実際の作動状態を確認し、調整願います。

設置環境によっては、シリンダ・アクチュエータ適正取付位置で動作しない場合があります。

ストローク途中での設定の場合にも、同様に動作状態を確認し調整願います。

配線

①配線上の絶縁性を確認してください。

配線上においては、絶縁不良(他の回路と混触、地絡、端子間絶縁不良など)があると、過電流が流れ込み、破損する可能性があります。

②動力線・高圧線との並行配線や同一配線管の使用は避けて、別配線にしてください。


突入電流が誘起されることで、ノイズにより誤動作する可能性があります。

③リード線に繰返しの曲げや引張力が加わらないようにしてください。

リード線に繰返し曲げ応力および引張力が加わるような配線は、断線の原因になります。

同様に、リード線のオートスイッチ本体との接続部に応力や引張力が加わると断線の可能性が高くなります。

特にオートスイッチ本体との接続部、およびその付近では、可動しないようにしてください。

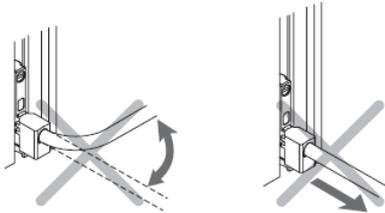

④必ず負荷状態(接続や電流値の確認)を確認してから、電源に投入してください。

〈2線式〉

オートスイッチに負荷を接続しない(負荷短絡)状態で、オンさせると過電流が流れ、オートスイッチが瞬時に破損します。

2線式の茶色のリード線(+、出力)を治具などの(+電源端子)に直接接続した場合も同様です。

⑤配線作業時は、電源を遮断してから実施してください。

通電中に作業をすると、感電、誤動作、オートスイッチ破損の恐れがあります。

⑥負荷は短絡させないでください。

保護回路がはたらき、動作表示灯が点滅する場合があります。

また、オートスイッチが破損する場合がありますのでご注意ください。

⑦誤配線にご注意ください。

1)2線式オートスイッチにつきましては、逆接続しても保護回路によりオートスイッチは破損しませんが、常時オン状態となります。

負荷短絡状態で逆接続が行われた場合は、オートスイッチは破損しますのでご注意ください。

2)3線式におきましても電源の逆接続(電源線+と電源線-の入替わり)は、保護回路により保護されますが、(電源+→青線・電源-→黒線)に接続された場合は、オートスイッチは破損しますのでご注意ください。

使用環境


- ①爆発性ガス雰囲気中では、使用しないでください。
オートスイッチは、防爆構造になっておりません。爆発災害を引き起こす可能性もあります。
防爆対応製品に関しては、当社にご確認ください。
- ②磁界が発生している場所では、使用しないでください。
オートスイッチの誤動作または、シリンダ・アクチュエータ内部の磁石の減磁の原因となります。(耐強磁界オートスイッチが、使用可能な場合もありますので、当社にご確認ください。)
- ③水中および常時水が掛かるような環境下では、使用しないでください。
IEC規格IP67構造を満足していますが、オートスイッチに常時水などが掛かるような環境下でのご使用は避けてください。絶縁不良、誤動作が、発生する可能性があります。
- ④油分・薬品環境下では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油ならびに薬品の環境下でのご使用については、短時間でもオートスイッチが悪影響(絶縁不良、ポッティング樹脂膨潤による誤動作、リード線の硬化等)を受ける場合があります。
- ⑤温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでください。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、オートスイッチ内部に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ⑥鉄粉の堆積、磁性体の密接にご注意ください。
オートスイッチ付シリンダ・アクチュエータ周辺に、切粉や溶接のスパッタなどの鉄粉が多量に堆積、または磁性体(磁石に吸着するもの)が密接するような場合、シリンダ・アクチュエータ内の磁力が奪われ、オートスイッチが正常に作動しなくなる可能性があります。
- ⑦サージ発生源がある場所では、使用しないでください。
無接点オートスイッチ付シリンダ・アクチュエータの周辺に、大きなサージや電磁波を発生させる装置機器(電磁式のリフター・高周波誘導炉・モータ・無線機など)がある場合、オートスイッチ内部回路素子の破損を招く可能性があります。
- ⑧耐水性能、リード線の耐屈曲性能、溶接現場での使用などに関しては、当社にご確認ください。
- ⑨直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ⑩周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しないでください。
- ⑪CE/UKCA マーキングにおける、雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策を実施してください。
- ⑫放射線ストレスを受ける環境では使用しないでください。
耐放射線の設計はされていないので、オートスイッチ内部回路素子の破損を招く可能性があります。

保守点検

- ①オートスイッチは意図しない誤動作で、安全が確認できなくなる可能性もありますので、下記のような保守点検を定期的実施してください。
 - 1) オートスイッチ取付ビスの増締め
緩みおよび取付位置のずれが発生している場合には、取付位置を再調整した上で締付けてください。
 - 2) リード線損傷の有無の確認
絶縁不良の原因になりますので、損傷が発見された場合は、オートスイッチ交換やリード線の修復を施してください。
 - 3) 検出設定位置の確認
 - ・ 1色表示式オートスイッチの赤色点灯
設定した位置が動作範囲(赤表示領域)の中央にて停止していることを確認してください。
 - ・ 2色表示式オートスイッチの緑色点灯および位置の確認
設定した位置が適正動作範囲(緑表示領域)の中央にて停止していることを確認してください。
赤色LEDが点灯して停止している場合は、取付位置が不適正な状態ですので、適正動作範囲の中央に取付位置を設定し直してください。シリンダ・アクチュエータによっては、個別に設定方法を示している製品がありますので、その場合は個別の方法にて設定してください。
- ②オートスイッチの清掃は、ベンジンやシンナ、アルコールなどを使用しないでください。
表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってください。

製品型式・品番体系

D-M9



出力方式

型式	仕様
N	3線式NPN出力
P	3線式PNP出力
B	2線式

インジケータランプ/接点方式

型式	仕様	
	インジケータランプ	接点方式
無記号	1色表示	ノーマルオープン
W	2色表示	ノーマルオープン
E	1色表示	ノーマルクローズ

※：2色表示とノーマルクローズの組合せはありません。

リード線長さと端末処理

型式	仕様
無記号	500 mm (ハーフストリップ)
M	1000 mm (ハーフストリップ)
L	3000 mm (ハーフストリップ)
Z	5000 mm (ハーフストリップ)
SAPC	500 mm (M8-3ピン プリワイヤ)
SBPC	500 mm (M8-4ピン プリワイヤ)
SDPC	500 mm (M12-4ピン プリワイヤ)
MAPC	1000 mm (M8-3ピン プリワイヤ)
MBPC	1000 mm (M8-4ピン プリワイヤ)
MDPC	1000 mm (M12-4ピン プリワイヤ)


リード線取出し記号

型式	仕様
無記号	横取出し
V	縦取出し


製品各部の名称とはたらき

・各部の名称とはたらき




- ・ D-M9B (W/E) /D-M9N (W/E) /D-M9P (W/E)

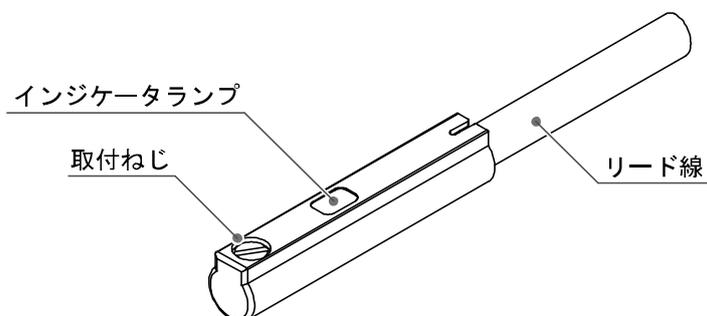

- ・ D-M9B (W/E) V/D-M9N (W/E) V/D-M9P (W/E) V

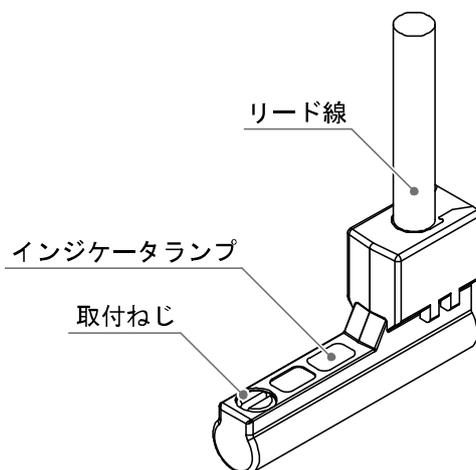

用語説明

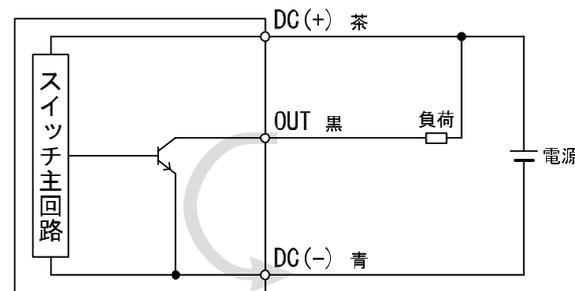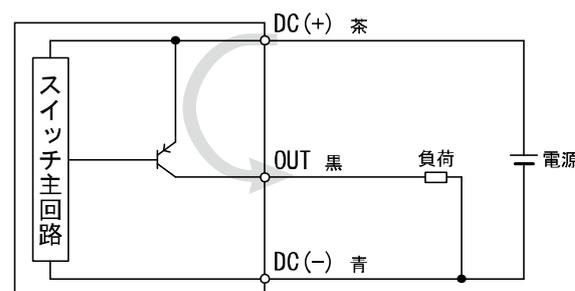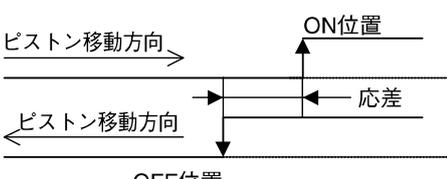	用語	意味
2	2色表示	動作位置になると赤色発光ダイオードが点灯し、最適動作位置になると緑色発光ダイオードが点灯する表示方式をいいます。 
	2線式オートスイッチ	信号線とCOM線の2つしかないタイプのオートスイッチです
N	NPN出力	ON状態で信号線から電流を吸いこむタイプのオートスイッチです。 
P	PNP出力	ON状態で信号線から電流を吐き出すタイプのオートスイッチです。 
あ	応差	チャタリングを防止する為に設けた、ON点とOFF点の差のことを指します。応差のことをヒステリシスともいいます。 
さ	最高感度位置	センサの中心位置(最も反応する)を表し、動作範囲の中心位置となります。
	シーケンスコントローラ (PLC)	シーケンス制御をする為の装置です。プログラムに従いオートスイッチ等の信号を入力し、ほかの装置へ出力するという制御を行います。
な	内部降下電圧	オートスイッチがON状態の時のCOMと信号線間に印加されている電圧のことをいいます。
	ノーマルオープン	磁力を検出している時に出力信号がON状態となります。
	ノーマルクローズ	磁力を検出していない時に出力信号がON状態となります。
は	負荷電流	オートスイッチがON状態の時に負荷に流れる電流です。
ま	無接点オートスイッチ	トランジスタのように機械的な接点接触、非接触によらずON-OFF出力をするオートスイッチのことです。
	漏れ電流	オートスイッチがOFF状態の時に負荷に流れる電流です。
や	有接点オートスイッチ	機械的な接点によってON-OFF出力をする、オートスイッチのことです。

取付け・設置

■ 設置方法


オートスイッチをアクチュエータに取付ける際は、アクチュエータに応じた取付金具で取付けます。取付方法は、アクチュエータの種類、チューブ内径により異なりますので、各アクチュエータのカタログをご参照ください。

新たにオートスイッチを取付ける場合は、アクチュエータが磁石内蔵タイプであることをご確認後、アクチュエータに応じた金具をご用意ください。

・ 適性締付トルク

取付ビスを締付ける際には、握り径 5~6 mm の時計ドライバを使用してください。

M2.5 取付ビスの締付トルクは、0.05~0.15 N・m としてください。

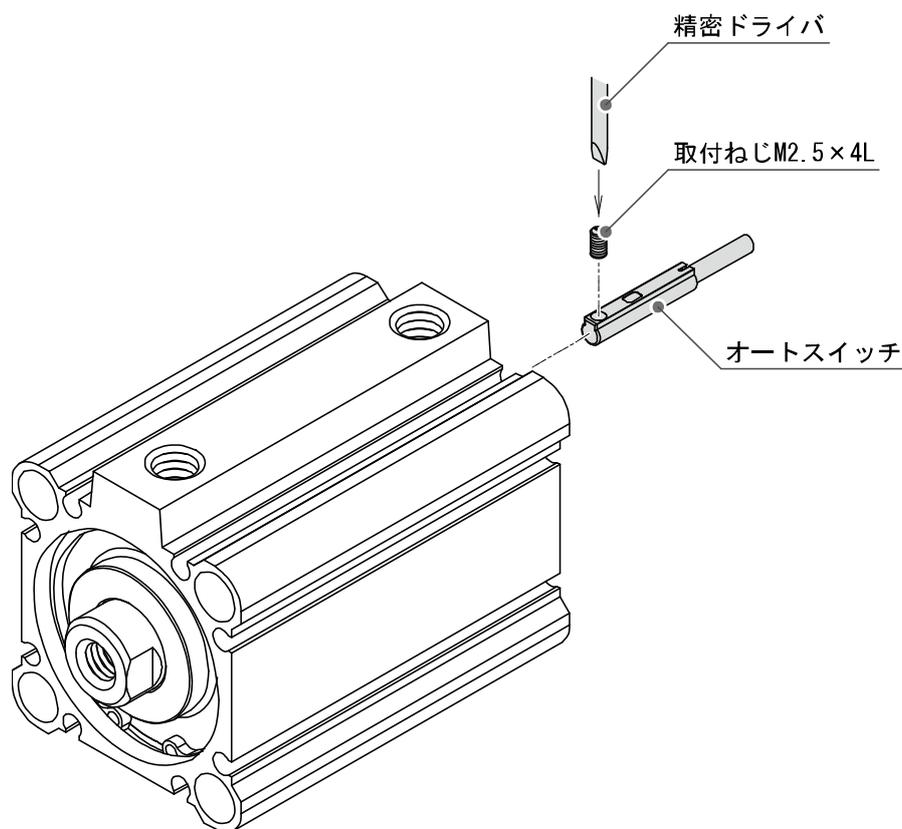

・ 検出位置の設定

アクチュエータを工程端にセットし、オートスイッチの緑色表示灯が点灯する領域内に、オートスイッチを固定します。

(アクチュエータのエンド端検出の場合)

各アクチュエータのカタログに記載されている A、B 寸法を基に、オートスイッチを固定します。



実際の設定においては、オートスイッチの動作状態を確認の上、調整してください。

なお、エアチャック・ロータリーアクチュエータは、固有の設定方法がありますので、それらに準じて設定してください。


・回路図

D-M9N (W/E) (V)



(スイッチ電源と負荷電源が別の場合)

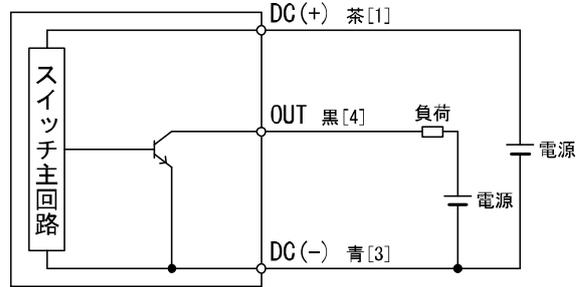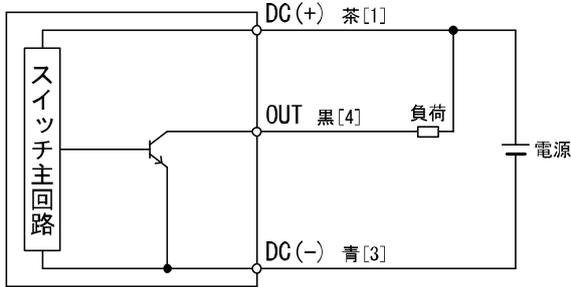

D-M9P (W/E) (V)

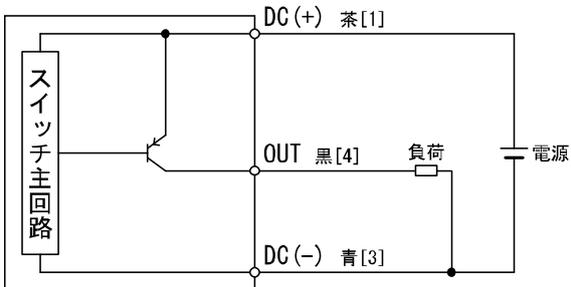


D-M9B (W/E) (V)

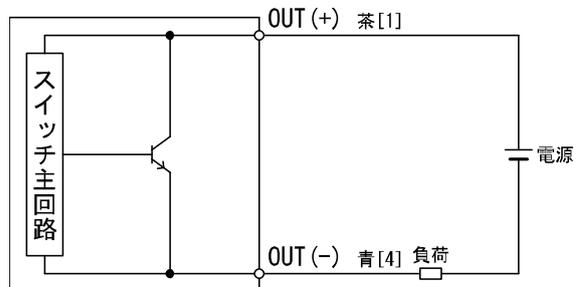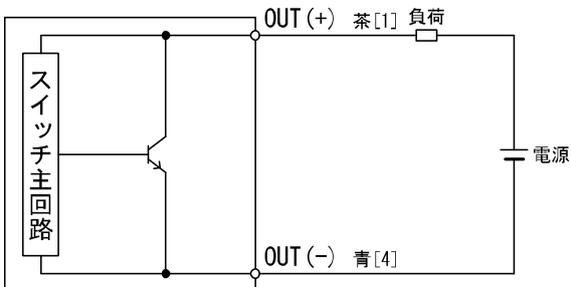


※：リード線色の[番号]は、プリワイヤコネクタのピン番号です。


・PLC用コネクタ(シーケンスコントローラ)

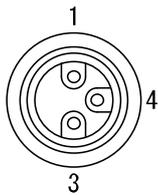

M8 3ピンコネクタ

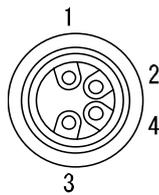

M8 4ピンコネクタ

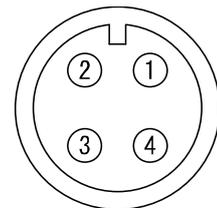

M12 4ピンコネクタ

保守

停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法


設定に関しては、お客様の装置システムにより、プログラム等の内容が保持されている場合があります。復帰させる場合は、アクチュエータが不安定状態で停止している場合がありますので、安全を確認して行ってください。

トラブルシューティング

オートスイッチにおいて動作不良が発生した場合は、以下のフローチャートでトラブル現象を選択してください。

オートスイッチの故障発生は、ご使用環境(アプリケーション等)により発生する場合がありますので、その場合の対策内容は、別途ご相談ください。

・接点方式：ノーマルオープン

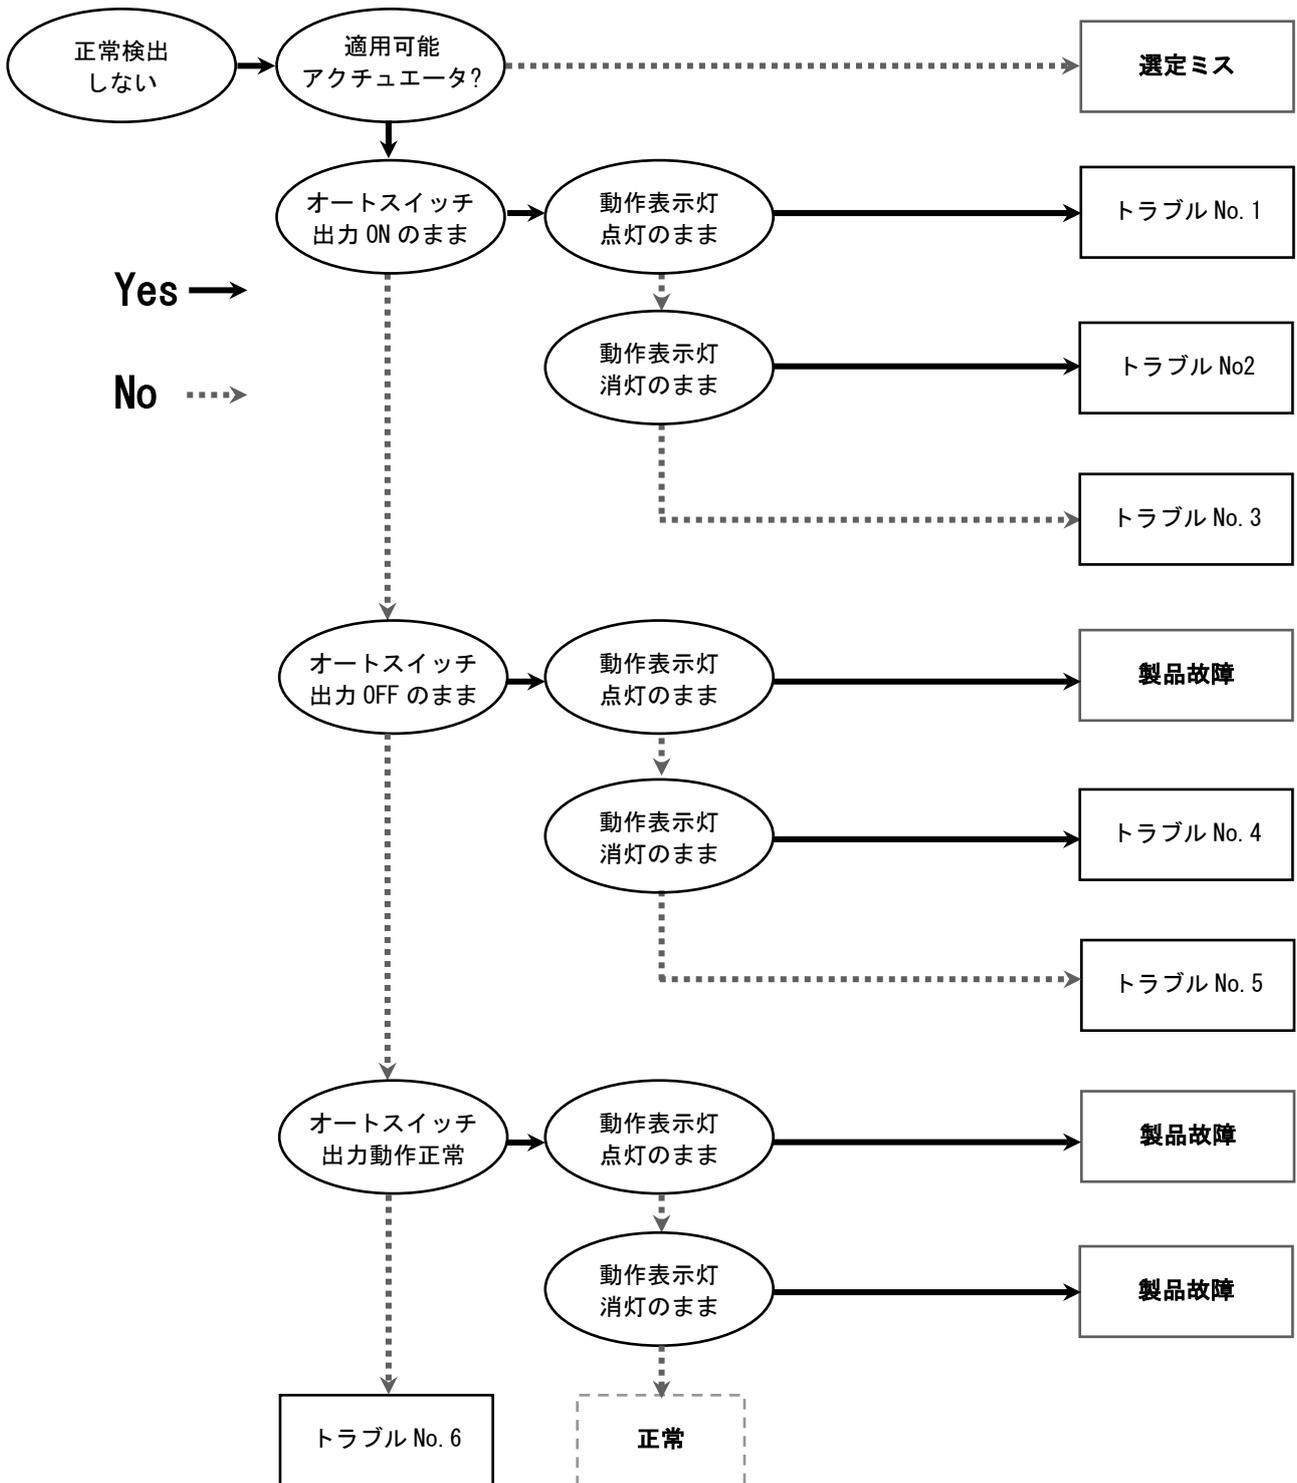


・トラブル一覧

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
1	出力 ON のまま 表示 ON のまま	外乱磁界による 誤動作	隣接アクチュエータの磁界による影響	アクチュエータ間に磁気シールド板を設ける
		設定(取付)位置 不適正 ※:短ストローク	下記状況になっていないか確認 オートスイッチ動作範囲 >ピストンストローク	オートスイッチ設定位置を動作範囲センタからずらす
2	出力 ON のまま 表示 OFF のまま	オートスイッチ 故障		製品交換
3	出力 ON のまま 表示正常	負荷仕様との ミスマッチ (2線式)	負荷仕様が下記式を満足しているか確認 負荷 ON 電圧 >(漏れ電流値×n) ×負荷抵抗 または 負荷 OFF 電流 >(漏れ電流値×n) n:オートスイッチ並列接続個数	3線式または有接点オートスイッチに変更 式を満足するまで並列個数を減らす
		配線不良 (3線式)	配線の逆接続(黒・青)を確認	配線修正 (13 ページ回路図参照)

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
4	出力 OFF のまま 表示 OFF のまま	電源の異常	電源電圧を確認 (ゼロまたは著しく低い)	電源電圧を所定の電圧にセット (23 ページ仕様表電源電圧および 負荷電圧の項参照)
		配線不良	オートスイッチの印加(負荷)電圧	配線修正 (13 ページ回路図参照)
			配線の逆接続(黒・青)を確認	
		設定(取付) 位置不適正	動作範囲の限界付近で検出していないか確認	適正位置(動作範囲のほぼ中央) に修正
		設定位置ズレ	取付金具またはオートスイッチ 取付ビスの弛み	適正位置に適正トルクで固定 (締付トルク : 0.05~0.15 N・m)
		ピストンの 停止位置ズレ	ストローク停止位置のバラツキ を確認	停止位置の安定化 (芯ズレ・クッションの補正)
		検出磁力の低下 (減磁)	アクチュエータ周辺の磁界発生源の有無(電気溶接機導体・強力な磁石など)	磁界発生源とアクチュエータの 間に磁気シールド板を設ける
			隣接アクチュエータ(20 mm 以下) の磁界の影響	アクチュエータを離す(40 mm 以上) 磁気シールド板を設ける
アクチュエータへの磁性材(切粉) の堆積有無	磁性堆積物の除去			
リード線の断線	リード線の一定箇所への繰返し 曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大きくする)		

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
5	出力 OFF のまま 表示正常	負荷仕様との ミスマッチ (2線式)	負荷仕様が下記式を満足しているか確認 負荷 ON 電圧 ＜負荷電圧－(内部降下電圧×n) n：オートスイッチ直列接続個数	3線式または有接点オートスイッチに変更 式を満足するまで直列個数を減らす
		配線不良 (出カライン) (3線式)	接続部(コネクタコンタクトピン・圧着端子)の接続状態	配線修正(接続部を再配線)
		リード線(黒)の 断線(3線式)	リード線の一定箇所への繰返し 曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大きくする)
6	動作不安定 (チャタリング)	設定(取付)位置 不適正	動作範囲の限界付近で検出していないか確認	適正位置(動作範囲のほぼ中央)に修正
		設定位置ズレ	取付金具またはオートスイッチ 取付ビスの弛み	適正位置に適正トルクで固定 (締付トルク：0.05～0.15 N・m)
		配線不良	接続部(コネクタコンタクトピン・圧着端子)の接続状態	配線修正(接続部を再配線)
			負荷が短絡(未接続)でないか確認	配線修正 (13ページ回路図参照)
		リード線の断線	リード線の一定箇所への繰返し 曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大きくする)
	外乱磁界による 誤動作	アクチュエータ周辺の磁界発生源の有無(アクチュエータ・電気溶接機の導体・モータ・磁石など)	磁界発生源とアクチュエータの間に磁気シールド板を設ける 磁界発生源とアクチュエータの距離を離す	
	多点動作	外乱磁界による 誤動作	隣接アクチュエータの磁界による影響	アクチュエータ間に磁気シールド板を設ける
負荷が動作 しない	ストローク 中間位置検出	ピストン速度が下記式を満足しているか確認 負荷動作時間[s] ＜動作範囲[mm]/ピストン速度[mm/s]	式を満足するまでピストン速度を遅くする	

・接点方式：ノーマルクローズ

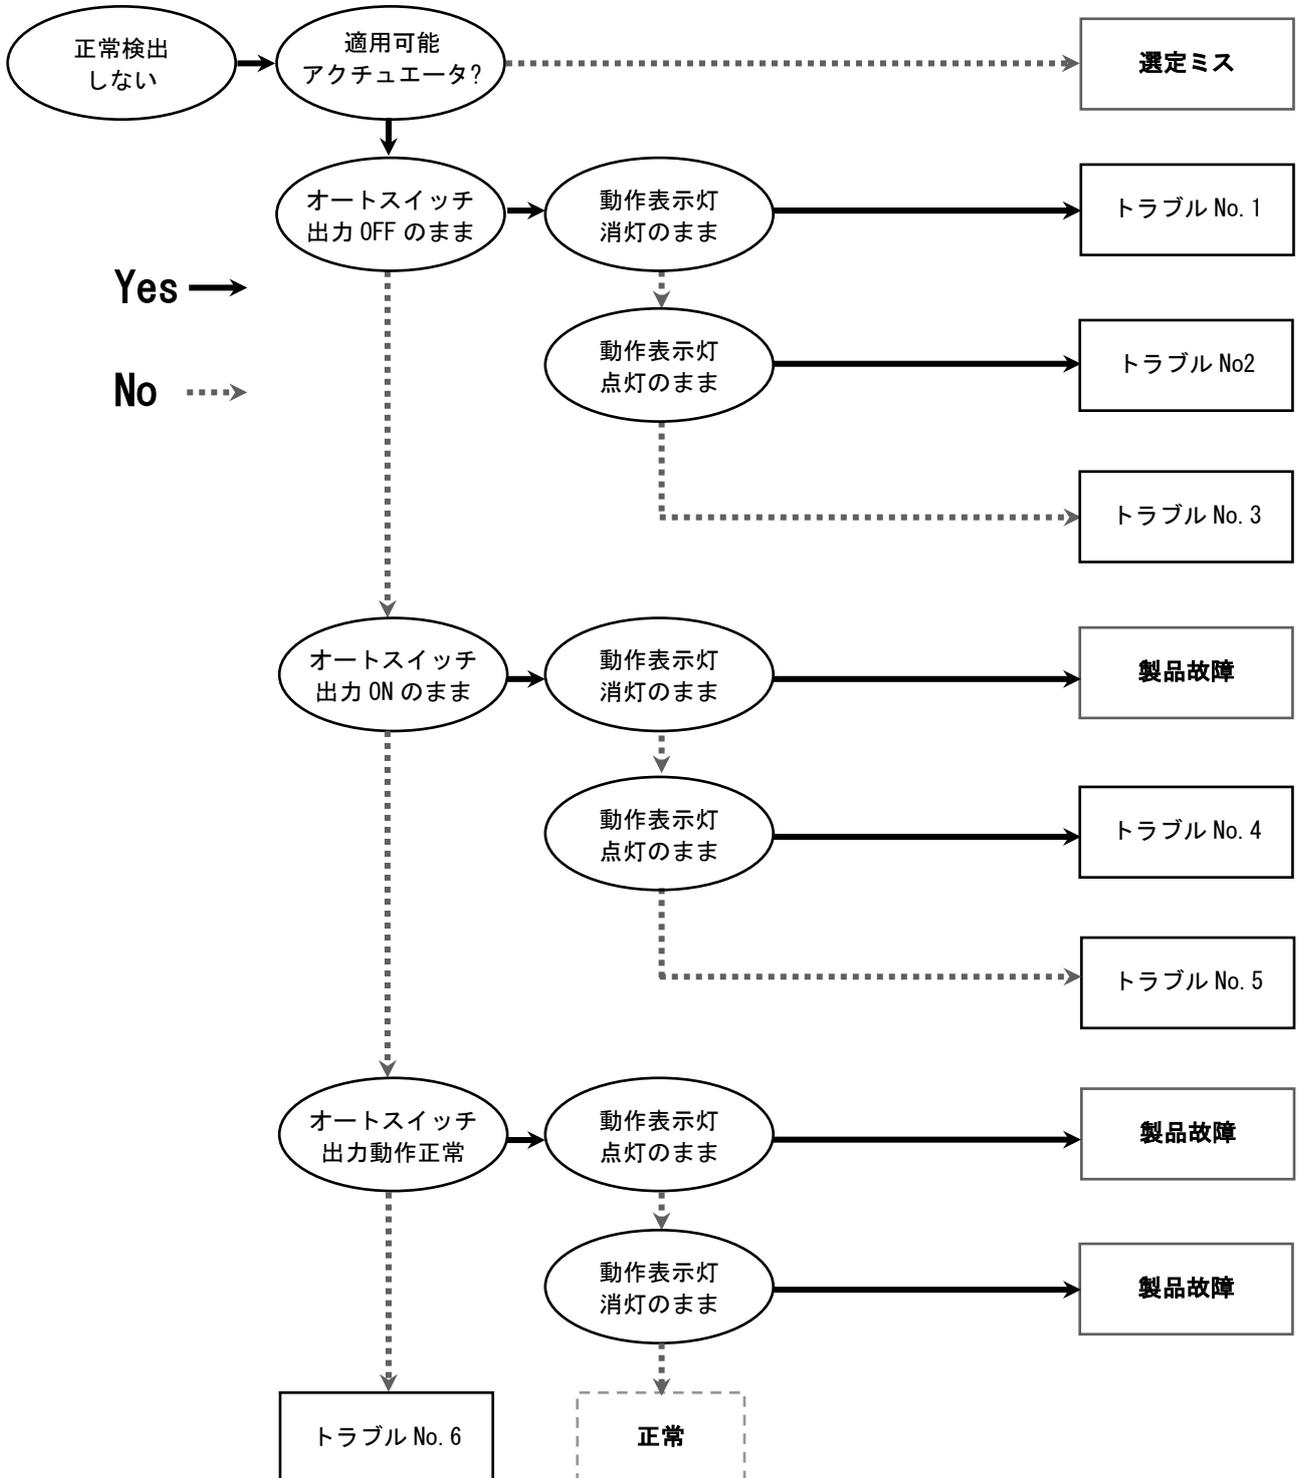

・トラブル一覧

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
1	出力 OFF のまま 表示 OFF のまま	外乱磁界による 誤動作	隣接アクチュエータの磁界による影響	アクチュエータ間に磁気シールド板を設ける
		設定(取付)位置 不適正 ※:短ストローク	下記状況になっていないか確認 オートスイッチ動作範囲 >ピストンストローク	オートスイッチ設定位置を動作範囲センタからずらす
2	出力 OFF のまま 表示 ON のまま	オートスイッチ 故障		製品交換
3	出力 OFF のまま 表示正常	負荷仕様との ミスマッチ (2線式)	負荷仕様が下記式を満足しているか確認 負荷 ON 電圧 >(漏れ電流値×n) ×負荷抵抗 または 負荷 OFF 電流 >(漏れ電流値×n) n:オートスイッチ並列接続個数	3線式または有接点オートスイッチに変更 式を満足するまで並列個数を減らす
		配線不良 (3線式)	配線の逆接続(黒・青)を確認	配線修正 (13 ページ回路図参照)

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
4	出力 ON のまま 表示 ON のまま	電源の異常	電源電圧を確認 (ゼロまたは著しく低い)	電源電圧を所定の電圧にセット (23 ページ仕様表電源電圧および 負荷電圧の項参照)
		配線不良	オートスイッチの印加(負荷)電 圧	配線修正 (13 ページ回路図参照)
			配線の逆接続(黒・青)を確認	
		設定(取付) 位置不適正	動作範囲の限界付近で検出して いないか確認	適正位置(動作範囲のほぼ中央) に修正
		設定位置ズレ	取付金具またはオートスイッチ 取付ビスの弛み	適正位置に適正トルクで固定 (締付トルク : 0.05~0.15 N・m)
		ピストンの 停止位置ズレ	ストローク停止位置のバラツキ を確認	停止位置の安定化 (芯ズレ・クッションの補正)
		検出磁力の低下 (減磁)	アクチュエータ周辺の磁界発生 源の有無(電気溶接機導体・強力 な磁石など)	磁界発生源とアクチュエータの 間に磁気シールド板を設ける
			隣接アクチュエータ(20 mm 以下) の磁界の影響	アクチュエータを離す(40 mm 以 上)磁気シールド板を設ける
アクチュエータへの磁性材(切 粉)の堆積有無	磁性堆積物の除去			
リード線の断線	リード線の一定箇所への繰返し 曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り 力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大 きくする)		

トラブル No.	トラブル現象	トラブル内容 推定原因	原因の調査方法	対策
5	出力 ON のまま表示正常	負荷仕様とのミスマッチ (2 線式)	負荷仕様が下記式を満足しているか確認 負荷 ON 電圧 ＜負荷電圧－(内部降下電圧×n) n：オートスイッチ直列接続個数	3 線式または有接点オートスイッチに変更 式を満足するまで直列個数を減らす
		配線不良 (出力ライン) (3 線式)	接続部 (コネクタコンタクトピン・圧着端子) の接続状態	配線修正 (接続部を再配線)
		リード線 (黒) の断線 (3 線式)	リード線の一定箇所への繰返し曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大きくする)
6	動作不安定 (チャタリング)	設定 (取付) 位置不適正	動作範囲の限界付近で検出していないか確認	適正位置 (動作範囲のほぼ中央) に修正
		設定位置ズレ	取付金具またはオートスイッチ取付ビスの弛み	適正位置に適正トルクで固定 (締付トルク：0.05～0.15 N・m)
		配線不良	接続部 (コネクタコンタクトピン・圧着端子) の接続状態	配線修正 (接続部を再配線)
			負荷が短絡 (未接続) でないか確認	配線修正 (13 ページ回路図参照)
		リード線の断線	リード線の一定箇所への繰返し曲げ応力の有無 (曲げ半径・リード線への引張り力)	配線修正 (引張り力の補正・曲げ半径を大きくする)
	外乱磁界による誤動作	アクチュエータ周辺の磁界発生源の有無 (アクチュエータ・電気溶接機の導体・モータ・磁石など)	磁界発生源とアクチュエータの間に磁気シールド板を設ける 磁界発生源とアクチュエータの距離を離す	
	多点動作	外乱磁界による誤動作	隣接アクチュエータの磁界による影響	アクチュエータ間に磁気シールド板を設ける
負荷が動作しない	ストローク中間位置検出	ピストン速度が下記式を満足しているか確認 負荷動作時間 [s] ＜動作範囲 [mm] / ピストン速度 [mm/s]	式を満足するまでピストン速度を遅くする	

仕様

・ D-M9B (E) (V) / D-M9N (E) (V) / D-M9P (E) (V)

PLC : シーケンスコントローラの略

オートスイッチ品番	D-M9N (E)	D-M9N (E) V	D-M9P (E)	D-M9P (E) V	D-M9B (E)	D-M9B (E) V
配線方式	3 線式				2 線式	
出力方式	NPN タイプ		PNP タイプ		—	
取出方式	横	縦	横	縦	横	縦
適用負荷	IC 回路、リレー、PLC				DC24 V リレー、PLC	
電源電圧	DC5/12/24 V (DC4.5~28 V)				—	
消費電流	10 mA 以下				—	
負荷電圧	DC28 V 以下		—		DC24 V (DC10~28 V)	
負荷電流	40 mA 以下				2.5~40 mA	
内部降下電圧	負荷電流 10 mA にて 0.8 V 以下 (負荷電流 40 mA にて 2 V 以下)				4 V 以下	
漏れ電流	DC24 V にて 100 μ A 以下				0.8 mA 以下	
動作時間	1 ms 以下					
動作表示灯	ノーマルオープン : 磁力検出時		ノーマルクローズ : 磁力未検出時		赤色発光ダイオード点灯	
リード線取出方式	グロメット					
リード線	耐油ビニルキャブタイヤコード ϕ 2.6、0.15 mm ² 、2 芯 (D-M9B (E) (V))、3 芯 (D-M9N (E) (V)、D-M9P (E) (V))					
耐衝撃	1000 m/s ²					
絶縁抵抗	DC500 V メガにて 50 M Ω 以上 (リード線、ケース間)					
耐電圧	AC1000 V 1 分間 (リード線、ケース間)					
周囲温度	-10~60 $^{\circ}$ C					
保護構造	IEC60529 規格 IP67、JISC0920 防浸構造					
規格	CE/UKCA マーキング					


・ D-M9BW (V) / D-M9NW (V) / D-M9PW (V)

PLC : シーケンスコントローラの略


オートスイッチ品番	D-M9NW	D-M9NWV	D-M9PW	D-M9PWV	D-M9BW	D-M9BWV
配線方式	3線式				2線式	
出力方式	NPNタイプ		PNPタイプ		—	
取出方式	横	縦	横	縦	横	縦
適用負荷	IC回路、リレー、PLC				DC24 Vリレー、PLC	
電源電圧	DC5/12/24 V(DC4.5~28 V)				—	
消費電流	10 mA以下				—	
負荷電圧	DC28 V以下		—		DC24 V(DC10~28 V)	
負荷電流	40 mA以下				2.5~40 mA	
内部降下電圧	負荷電流 10 mA にて 0.8 V 以下 (負荷電流 40 mA にて 2 V 以下)				4 V 以下	
漏れ電流	DC24 V にて 100 μ A 以下				0.8 mA 以下	
動作時間	1 ms 以下					
動作表示灯	動作位置 赤色発光ダイオード点灯 最適動作位置 緑色発光ダイオード点灯					
リード線取出方式	グロメット					
リード線	耐油ビニルキャブタイヤコード ϕ 2.6、0.15 mm ² 、2 芯 (D-M9BW (V))、3 芯 (D-M9NW (V)、D-M9PW (V))					
耐衝撃	1000 m/s ²					
絶縁抵抗	DC500 V メガにて 50 M Ω 以上 (リード線、ケース間)					
耐電圧	AC1000 V 1 分間 (リード線、ケース間)					
周囲温度	-10~60 $^{\circ}$ C					
保護構造	IEC60529 規格 IP67、JISC0920 防浸構造					

■外形寸法図

・ D-M9B (W/E) /D-M9N (W/E) /D-M9P (W/E)

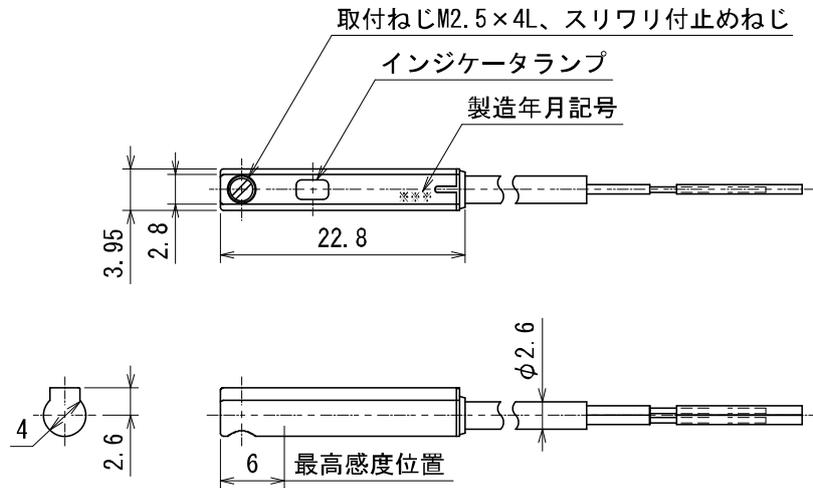


・ D-M9B (W/E) V/D-M9N (W/E) V/D-M9P (W/E) V

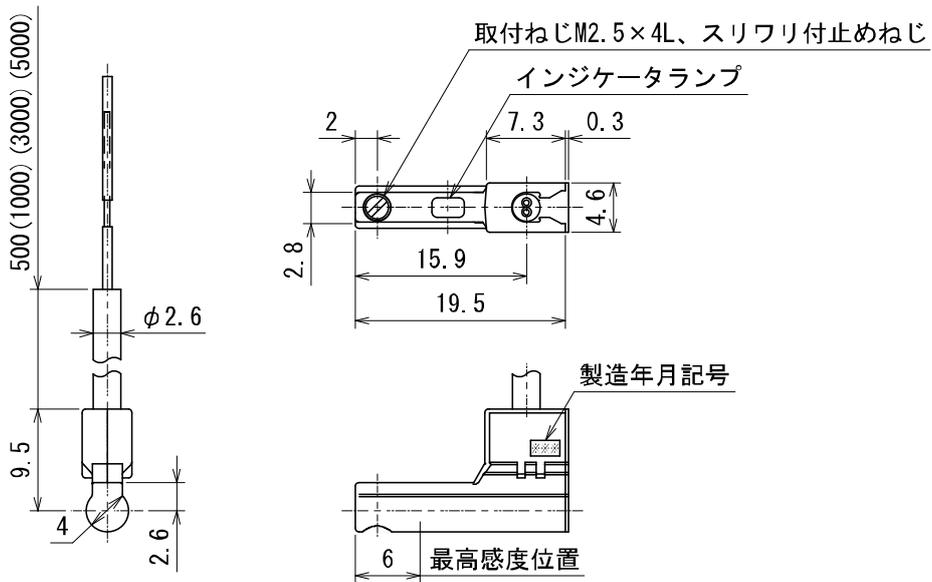

・プリワイヤコネクタ


・D-M9□□□^A_BPC

コネクタサイズM8

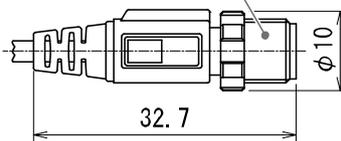

・D-M9□□□DPC

コネクタサイズM12

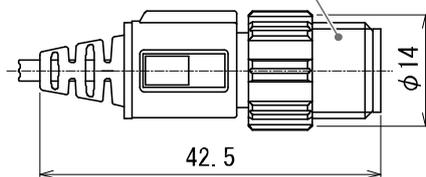

改訂履歴

A 版：適用アクチュエータ資料追加
B 版：D-M9 シリーズで記載内容統一
C 版：保証および免責事項追加
D 版：無接点オートスイッチ変更
D-M9□□追加
E 版：無接点オートスイッチ変更
D-M9□E(V) 追加[2018 年 4 月]
F 版：記載内容変更[2019 年 3 月]
G 版：記載内容追加[2022 年 7 月]

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>
本社/〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

 **0120-837-838**

受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00【月~金曜日、祝日、会社休日を除く】

⑩ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
© 2008-2022 SMC Corporation All Rights Reserved

